CONTRATO No. 2642 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERITORIAL CASANARE MODULO 4, GRUPO 1 EN SECTORES CRUCERO- AGUAZUL DEL PR 16+0000 AL PR 118+0616 RUTA 6211 AGUAZUL, Y PASO NACIONAL – YOPAL DEL PR 103+0287 AL PR 105+0448 RUTA 6512 EN UNA LONGITUD DE 104.98 KM.”

INFORME MENSUAL N° 3 DE ADMINISTRACIÓN VIAL



SECTOR LOS GRILLOS – NUEVO- CHORROBLANCO RUTA 6211

PERIODO: OCTUBRE DE 2023

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1 LOCALIZACIÓN 4
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 6
2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 6
2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 55

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA 57

3.1 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. 57
3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 58
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. N.A 59
3.4 ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS 59

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 61

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO. 62
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 62
4.3 PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 62
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 62
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 62
4.6 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 62
4.7 INFORME AVANCE FISICO FINANCIERO 62
4.8 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 62
4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL 63

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 63

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 63
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 64
5.3 INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 69
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 69
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 69

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 69

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 70
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 70
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 70
6.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 70
6.5 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 70
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 70

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 71

8. ANEXOS 73

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", con el fin de "Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía", realiza la convocatoria CMA-DEO-SGI-010-2023, del cual se deriva el contrato No 2642 de 2023 celebrado con CONSORCIO CONSULTORIAL, cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES BOYACÁ, CASANARE Y SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA LOTES DEL 1 AL 10" GRUPO 4."

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario, el cual ejecuta, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, con lo cual se busca adicionalmente que ellos adquieran un sentido de pertenencia del tramo de la vía contratado.

En atención a nuestra obligación contractual, establecida en el contrato No. 2642 de 2023, nos permitimos poner a consideración de la Dirección Territorial Casanare el **informe mensual No. 3 de** las actividades realizadas durante el período de **OCTUBRE DE 2023.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contempla las actividades de Mantenimiento Rutinario y la Administración de Mantenimiento Vial y se desarrolla en los tramos 6211 SOGAMOSO – AGUAZUL y 6512 MONTERREY – YOPAL, a cargo de la Territorial Casanare en los siguientes sectores:

- Sector El Crucero-Aguazul, PR 16+0000 (El Crucero) a PR 118+0616 (Aguazul), del tramo 6211.
- Sector paso nacional por el municipio de Yopal, PR 103+0287 – PR105+0448, del tramo 6512.

"El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento".

"Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía". El programa de Administración de Mantenimiento Vial

busca "Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía".

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el oriente del Departamento de Boyacá y occidente del departamento de Casanare distribuidos de la siguiente manera:

- Departamento de Boyacá: Sector comprendido entre El Crucero, PR 16+0000 y el puente Guadalcanal, PR 91+0208, del tramo 6211.
- Departamento de Casanare: Sector comprendido entre el puente Guadalcanal, PR 91+0208 y Aguazul, PR 118+0616 del tramo 6211.
- Departamento de Casanare: Sector paso Nacional por el municipio de Yopal, PR 103+0287 – PR 105+0448 del tramo 6512.

La longitud total es de104.98 kilómetros a lo largo de los cuales tres Cooperativas de trabajo asociado, realizan su actividad, entramos de 47,824km; 40,918 km y 15,025 km cada una.

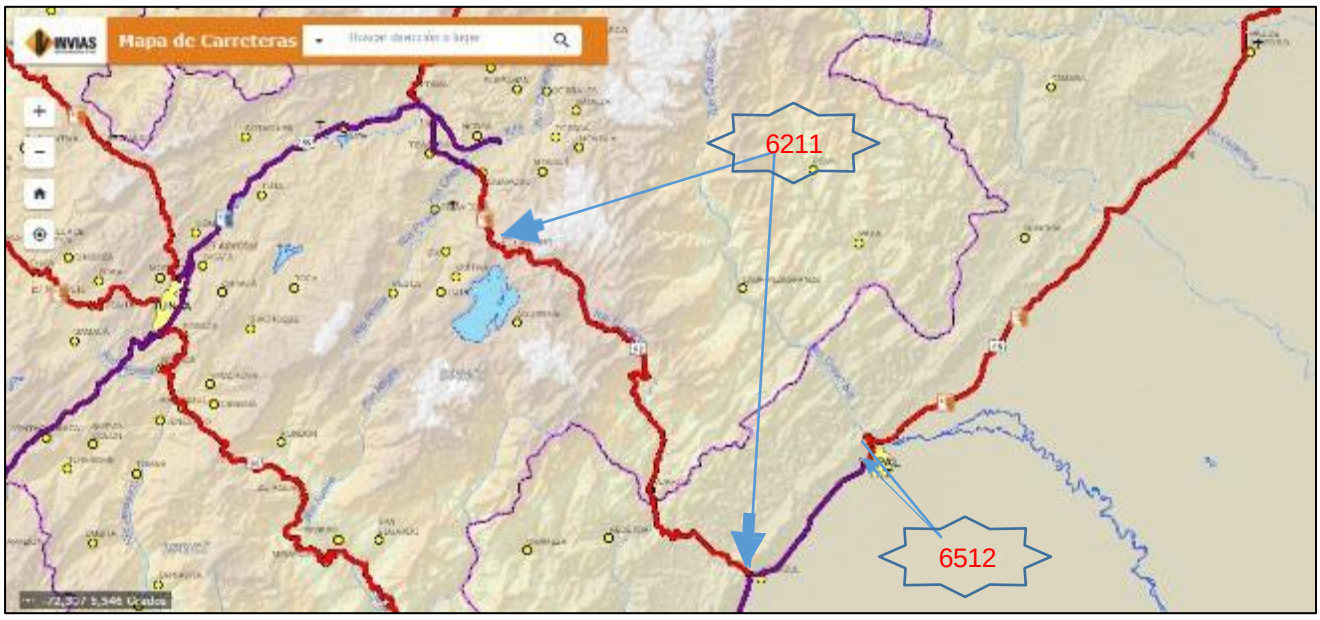


Imagen No. 1: Distribución de los sectores por departamento.

En la siguiente tabla podemos observar la distribución de los sectores correspondientes a cada Cooperativa.

CARRETERA		LONGITUD (km)			PR inicial	PR final	N° PUENTES	MICRO EMPRESA
TRAMO	SECTOR	PAV.	AFIRM.	TOTAL				
6211: SOGAMOSO – AGUAZUL	EL CRUCERO – AGUAZUL	101,356	0,250	101,606	16+0000	64+0539	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD.
					64+0539	105+0642	18	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
					105+0642	118+0616	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AIRES DEL LLANO
6512: MONTERREY – YOPAL	PASO NACIONAL POR YOPAL	2,161	0	2,161	103+0287	105+0448	0	

Tabla No. 1: Distribución de sectores por Cooperativas.

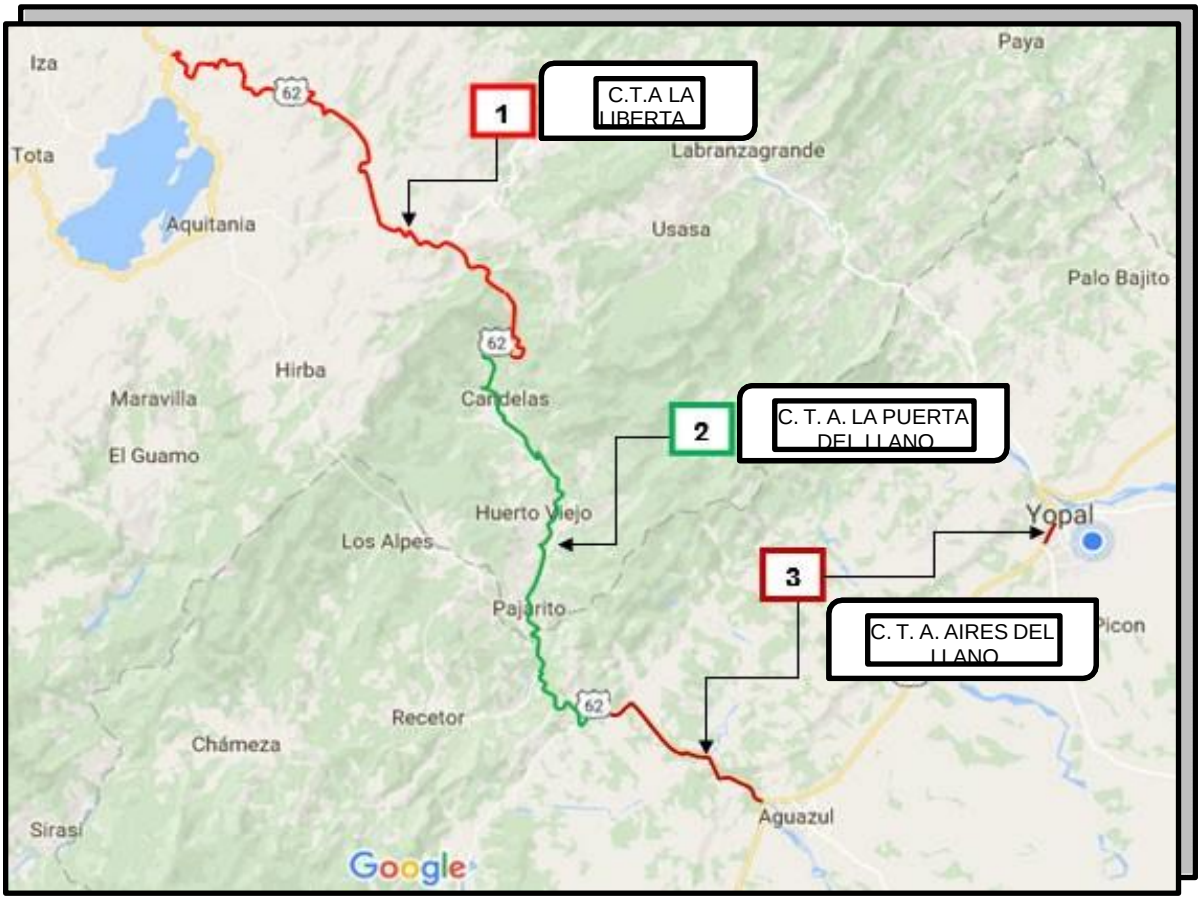


Imagen No. 2: Ubicación de los sectores correspondientes a cada Cooperativa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de administración y mantenimiento rutinario grupo 1 está dentro de la zona de influencia de Yopal en la ruta 6512; y los municipios de Aguazul, Pajarito, Aquitania, Cuitiva y Sogamoso para la ruta 6211, dentro de los beneficios que aporta además del mantenimiento de la vía y todos sus elementos, la generación de empleo para la gente de la región, en las rutas 6211 y 6512 hay un total de 33 personas de la región que conforman las 3 cooperativas y 6 empleos adicionales derivados de los contratos de las cooperativas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

A continuación, se describe el inventario general de los sectores a cargo, así como el estado de estos para el presente informe:

2.3.1 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE LA VÍA.

2.3.2 ESTADO DE LA VÍA.

El tramo 6211 está cuenta con 101,606 kilómetros de superficie pavimentada, la cual a nivel de pavimento se encuentra en las siguientes condiciones:

TRAMO	CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
PR 16+0000 AL PR 27+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO	INTERVENIDO EN EL AÑO 2020 CONTRATO 1950/19 SE OBSERVA SECTORES PUNTUALES CON FISURAS DESGASTE Y PIEL DE COCODRILO, EL MAS DETERIORADES EL PR 22+0300 al PR 22+0350.
PR 27+000 al PR 44+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO	INTERVENIDO EN EL AÑO 2022 CONTRATO 1858 DE 2020 SE OBSERVA SECTORES PUNTUALES BACHE Y PIEL DE COCODRILO
PR 45+000 AL PR 49+000	TRAMO CON REHABILITACION	CONTRATO 1950 DE 2029
PR 49+000 AL PR 52+000	TRAMO CON REPARCHEO	NO SE REALIZO DE FORMA GENERAN SOLO AREA MAS AFECTADAS, A LA FECHA LOS TRAMOS NO INTERVENIDOS PRESENTAN BACHES Y PIEL DE COCODRILO, ALGUNOS PARCHES TAMBIEN PRESENTAN PC.
PR 57+0000 AL PR 65+0000	TRAMO CON MANTENIMIENTO	ALGUNOS SECTORES PRESENTAN MAYOR DESGASTE, HAY PC Y LAS ZONAS INESTABLES PRESENTAN HUNDIMIENTO DE CALZADA COMO EL PR 63+0000 Y PR 60+0900
PR65+0750 AL PR 66+0050	TRAMO EN AFIRMADO POR ESTAR EN PROCESO DE INTERVENCION	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 66+0100 AL PR 73+0000	TRAMO CON REPARCHEO TÉCNICO SE OBSERVA SECTORES PUNTUALES BACHE Y PIEL DE COCODRILO	INTERVENIDO EN EL AÑO 2022 CONTRATO 1858 DE 2020

PR 74+0000 AL PR 75+0100	TRAMO EN PROCESO DE INTERVENCION DE REPARCHEO TECNICO	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 82+0100 AL PR 82+0400	TRAMO EN AFIRMADO POR ESTAR EN INTERVENCION	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 86+900 AL PR 87+0350	TRAMO EN AFIRMADO POR ESTAR EN INTERVENCION	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 87+0550 AL PR 88+0100	REPARCHEO TECNICO	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 89+0300 AL PR 94+0000	PARCHEO EN AREA DE MAYOR DAÑO	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 97+0000 AL PR 99+0000	MANTENIMIENTO	CONTRATO 1513 DE 2015
PR 105+0000 AL PR 107+0000	MANTENIMIENTO	CONTRATO 1513 DE 2015
PR 109+0000 AL PR 113+0000	MANTENIMIENTO	CONTRATO 1513 DE 2015
PR 113+0400 AL PR 113+0500	PARCHEO TECNICO	CONTRATO 1858 DE 2020
PR 117+0200 AL PR 117+0550	RECUPERACION DE LA BANCA HASTA NIVEL DE MATERIAL DE FRESADO	CONTRATO 1858 DE 2020

Zonas inestables:

PR 60+0900	*Tramo de 100 metros donde la calzada presenta hundimiento debido a la inestabilidad de la zona, en contratos anteriores fue renivelada la capa de rodadura mejorando las condiciones de transitabilidad, pero debido a la falta de rehabilitación y obras de estabilización y manejo de aguas, el hundimiento continuó con presencia de fisuras en los extremos del tramo, afloramiento de agua y el asentamiento del terreno es de riesgo para los vehículos circulantes.*
PR 63+0000	*Tramo con Inestabilidad de 200 metros, la calzada presenta hundimiento, hay un muro sobre el costado derecho que presenta desplazamiento, el talud superior presenta erosión y deslizamiento, afloramiento de agua.*
PR 66+0000	*inestabilidad de la zona. Movimiento progresivo en masa de una amplia área dentro de la cual están afectados 150 metros de vía.*
PR 78+0900 al ***PR 79+0200***	*Afectación del sector está comprendida entre el PR 78+0800 y PR 79+0250.* *-PR 78+0900: Deslizamiento de lodos, lado derecho sector Curisí, de la Quebrada La amargosa en temporada de invierno.* *-En el PR 79+0150: Se presentan fisuras y grietas en media luna y hundimiento del terreno, tramo anteriormente intervenido, el material por el costado izquierdo corresponde a relleno, la vivienda ahí ubicada fue demolida y reubicada*
PR79+0800	*Erosión en la pata del talud inferior, hundimiento debido a un proceso de falla que involucra calzada y todo el talud superior e inferior de la vía, ha recibido hasta el momento intervención por transitabilidad, dando manejo a la escorrentía y adición de material a la calzada.*

PR 80+0080	*Sector Huerta Vieja, en el sector hay instalados drenes transversales de longitud 30 m con el fin de abatir el agua de infiltración, además se construyó un filtro por el costado derecho y la cuneta, y se realizó obras de recalce en el box tanto en el encole como en el descole y en la zona inicial del disipador que se encuentra en el costado izquierdo, la calzada ha sido renivelada con material de fresado. Hasta la fecha estas intervenciones corresponden a mitigación y transitabilidad. El muro que se encuentra en el costado izquierdo no ha recibido ninguna intervención.*
PR 80+0950	*Carril izquierdo, se presenta falla tipo media luna, hundimiento de un tramo de banca de 40 m, se ha mantenido mediante adición de material de fresado.*
PR 81+0100 al PR 81+0900	*Sector Los Grillos –Puente Nuevo- Chorro blanco- puente los grillos colapsados (Tramo inestable) la comunidad del sector de pajarito construyó paso adyacente a la vía, llevaron maquinaria y abrieron camino por la antigua ruta, a su cuenta y riesgo ya que la zona es inestable y puede presentar movimiento en cualquier momento.* *Por parte del contratista continúan las actividades de la solución propuesta consistentes en la recuperación de la vía entre GRILLOS y PUENTE NUEVO, para conectarse en el puente Chorro blanco.* ***AGOSTO 20-2023 COLAPSÓ EL PUENTE LOS GRILLOS***
PR 81+0650	*Chorro Blanco: deslizamiento de material entre la 3 y 4 pila, en la parte alta del talud se observa material suelto, y se observa la cabeza de los caisson de la pila 3, la viga entre la pila 2 y 3 presenta fisuras, por lo cual se solicitó una inspección especializada de toda la estructura. La pila 4 presenta fisuras en la zona cercana a la base de cimentación costado derecho*
PR 81+0900	*Talud inestable zona sur puente Chorro Blanco: Continuo arrastre de material, cuando se presenta colmatación de la zona este sobrepasa y cae a la calzada. En la parte alta del talud se observan escarpes.*
PR 82+0100 – PR 82+0350	*Zona de falla activa donde se vio afectado el muro, por el costado derecho y la calzada. Con el contrato de obra 1858 se instalaron drenes transversales en el talud superior e inferior.* *Este sector se encuentra en intervención>: se han construido 2 alcantarillas, mejoramiento del perfil longitudinal de la vía, el tramo se encuentra a nivel de capa granular, aun no se ha reconstruido los tramos de muro y canal que se demolieron debido a estar fallados.*
PR 82+0500	*La Molinera: sector de falla activa. La obra de drenaje existente en la vía alterna presenta socavación en el talud inferior, la quebrada presenta un cauce entallado y erosionado en sus márgenes desde la parte alta, la calzada presenta fisuras.* *Este es un sector que requiere atención urgente.*
PR 82+0700 al PR 83+0080	*sector Berbeno – Tobogán: inestabilidad talud lado derecho, se observa erosión y escarpes en el talud superior e inferior, afloramiento de agua, un tramo del muro del costado derecho presenta desplazamiento y varias secciones del muro del canal presentaron cabeceo, la calzada presenta fisuras transversales y hundimiento con afectación también en las cunetas.*
PR 83+0000	*REACTIVACIÓN DE PUNTO CRITICO: Punto conocido como El Tobogán: se presenta deslizamiento de material, en la parte alta se observa cárcavas, erosión del talud y deslizamiento traslacional, afloramiento continuo de agua.* *Se presentan continuos deslizamientos en la zona.*

PR 83+0200	*Hundimiento de banca. Se ha mantenido el paso con adición de material de fresado. Por el costado izquierdo el contratista protegió zona de cuneta con geomembrana, solución poco funcional ya que el paso es estrecho y los carros deterioran la zona de cuneta, continuando la infiltración de agua*
PR 83+0600	*Talud superior inestable, presenta escarpes y grietas, afloramiento de aguas, situación que se observa desde la cima, hay caída constante de material tipo lodo.* *Sitio CRITICO y DE ALTO RIESGO.* *Intervenciones realizadas dentro del contrato 1858/20Intervenciones realizadas dentro del contrato 1858/20* *Retiro y traslado de material a zonas de Zodme. y traslado de material a zonas de Zodme.* *Retroexcavadora ubicada en la parte alta para excavación y descargue del material remanente.*
PR 85+0000 *PR 84+0900 AL PR 85+0350*	*Sitio de Falla activa, punto denominado Barro Negro: presenta fisuras y hundimiento severo en la calzada, el muro del canal lateral lado derecho presenta tramos colapsados y en otros fisuras y grietas debido al empuje del suelo que presenta falla rotacional, el talud inferior afectado en la zona de pata por acción erosiva del río Cusiana.* *El talud inferior cuenta con 7 espolones los cuales presentan hace años fractura en la punta y colapso de uno de ellos, situación que ha ocasionado que el río se recueste sobre su margen derecha. La socavación en la pata del talud, ocasiona la inestabilidad de toda la masa de suelo.* *Entre el 85+0200 al PR 85+0350, hay un preocupante avance de la zona afectada, presenta asentamiento y grietas, el box Culvert conformado por 2 secciones se separó y hay infiltración del agua, el talud por el costado izquierdo, el cual corresponde al talud inferior de la vía, presenta grietas y en la pata del talud proceso de socavación, esta zona está próxima al acceso norte del puente La Chigüirera*
PR 86+0600	*Variante La Orquídea: en temporada de invierno hay arrastre de material desde la parte alta, costado derecho, hacia la batea, la acción erosiva socavó y deterioró la estructura en concreto empleada para el paso de vehículos con cargas extrapesadas.* *Los dos puentes tipo Acrow, están funcionando, por ser esta una zona inestable de continuo movimiento, se debe mantener control de la zona de apoyo de los puentes.*
PR 86+0700 al PR 86+850	*Escarpes en la zona superior, arrastre de material de la quebrada, la obra de drenaje presenta socavación en la zona de descole, en el PR 86+0850 se presentó deslizamiento de material del talud lado derecho.* *En la zona de salida de la antigua vía y el acceso a Orquídea 2 se observa fisura en media luna en la calzada.*
PR 86+09000-PR 87+0400	*Sector La Granja: en proceso actividades de recuperación de la banca.*
PR 88+0050-88+0350	*Sector denominado El Cogollo, salida norte Pajarito: socavación talud inferior, en temporada de invierno el talud superior se ve afectado por los desbordamientos de la quebrada.* *En el PR 88+0350, se presenta socavación severa en el talud inferior, la cual debido a las crecientes súbitas en este mes, ha avanzado el proceso erosivo por acción del río Cusiana.*

PR 98+0000 al PR 105+0500	*En temporada de invierno se presentan deslizamientos en el sector la arenera y afectaciones en obras por arrastre de material.*
PR 103+0200 al 103 +0300	*Hundimiento critico de la calzada, con afectación en obras de drenaje, la infiltración del agua es permanente situación que acelera el proceso en el tramo*
PR 104+0300	*El desbordamiento de la quebrada en temporadas de lluvias intensas, ocasiona afectación en el box existente en el tramo debido a la gran cantidad de material arrastrado.*
PR 105+1250	*Hundimiento de 2/3 de la calzada, fracturamiento del talud inferior. Se cuenta con paso a un carril y el contratista adelanta las actividades para la construcción de un muro sobre pilotes.*
PR 114+0400 Al PR 114+0850	***Sector crítico**, tramo que presenta fisuras, hundimiento, afectación en alcantarillas y cunetas, socavación y problemas de manejo de agua de escorrentía.* *Entre el PR 114 AL PR 118+0616 el tramo presenta afectación por la acción erosiva del rio Unete en la pata del talud inferior de la vía.* *No ha recibido ninguna atención.*
PR 115+0000 al PR 115+0600	*Se presentan, en temporada de invierno, múltiples derrumbes que involucran suelo y rocas provenientes del talud superior lado izquierdo.* *Entre el PR 114 al PR 118+0616 el tramo presenta afectación por la acción erosiva del rio Unete en la pata del talud inferior de la vía*
PR 116+0410	*La alcantarilla de 36" presentaba el colapso de cabezal lado derecho, debido a esto la escorrentía procedente de la superficie de la calzada y el agua que transporta la tubería ha ocasionado fisuras en el carril derecho y perdidas de borde.* ***Zona de alto riesgo por accidentalidad.*** *EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE SE INTERVENDRIA LA OBRA A LA FECHA NO SE HA INICIADO LAS ACTIVIDADES.*
PR 117+0200 –PR 117+0600 en el PR 117+0350	*Se presenta deslizamiento de material que ha tapado el canal por el costado izquierdo. La calzada, en el sector las Lajas, cuenta con una capa de fresado la cual a la fecha presenta baches.*
Pr 103+0492 *PR 105+0692* *PR 112+0800*	*Puente Chichaca: arrastre del enrocado de protección* *Puente Guaymara: socavación en márgenes, aguas abajo costado derecho la socavación afecta el talud inferior de la vía* *Puente Palmicha: Socavación aguas arriba margen izquierda en la zona próxima a la aleta, y socavación aguas abajo en estribo norte y aleta.* *Los 3 puentes son de cimentación superficial y estribos en concreto ciclópeo* *El contratista reacomodo parte del enrocado en la margen izquierda aguas arriba en el puente La Chichaca, La UNGRD, realizo adecuación del cauce aguas abajo, se realizó una mejor protección para la margen derecha. Es necesario que se realice mayor protección en la margen izquierda aguas abajo ya que esta zona corresponde al talud inferior de la vía.*

OTROS TALUDES INESTABLES:

PR 17+0000 al PR 17+0450; PR 18+0400; PR 22+0200 costado izquierdo deslizamientos de material. PR 51+0100; talud lado derecho sector Cuspaquira.
PR 52+0400; talud costado derecho.
PR 53+0150; Roca fracturada sector Peña De Gallo
PR 60+0900: Hundimiento de banca

PR 79+0100; Inestabilidad talud inferior
PR 79+0800, Falla rotacional
PR 78+0900 Quebrada La Amargosa. PR 100+0550 El arenal
PR 83+0600. Deslizamiento continuo de material PR 114+0300 Deslizamiento de piedras
PR 115 al PR 115 +0550 caída de piedra y material PR 116+0900 talud izquierdo
PR 117+0350 costado izquierdo

PASOS POR VARIANTE:

PR 81 +0150 *SECTOR LOS GRILLOS EN PROCESO DE ATENCION CTO 1858 DE 2020*

PR 82+0500 *LA MOLINERA*; MAL ESTADO

PR 86+0500 *LA ORQUIDEA*, MAL ESTADO

ATENCION DE EMERGENCIAS AGOSTO DE 2023:

- 20 de agosto, colapso del puente los grillos a las 8:10 am
- 21 de agosto intensas lluvias que ocasionan crecientes de ríos y quebradas, se presentan procesos de socavación en puente Grillos. Puente Chichaca, Puente Guaymara y puente Palmicha.

OCTUBRE DE 2023: ***No se han presentado nuevas emergencias***

INTERVENCIONES PROGRAMADAS. **puentes, La Guaymara, Hoyo Caliente, Las Lajas. Por parte de interventoría se intervendrán con el contrato 1858/20, AÚN NO SE HA INICIADO TRABAJOS.**

Sitios de alta vulnerabilidad en la ruta 6211.	
✓	**PR 66+0000**, zona de falla, movimiento continuo que ocasionó hundimiento de la calzada y afectación en obra de drenaje y muro en tierra armada, se adelantan trabajos para mejorar la transitabilidad dentro del contrato 1858 de 2020.
✓	**PR 78+0900**, en el presente mes no se han presentado deslizamientos, el contratista, cuando fue necesario, realizó el retiro de material en las zonas de encole y descole.
✓	**PR 79+0100 AL PR 79+0200** hundimiento calzada
✓	**PR 79+0800** movimiento en masa, hundimiento de la calzada
✓	**PR 82+0100 - PR 82+0350**; sitio que se ha intervenido dentro del contrato 1858/20, construcción de 2 alcantarillas, demolición de tramo de muro y canal fallados, retiro de la carpeta asfáltica y se baja el nivel de rasante, se recalzó el canal lado derecho, aun no se ha reconstruido el tramo de muro y el paso está a nivel de capa granular
✓	**PR 82+0700** Movimiento del sector afectación en muro lado derecho, fisura y grietas en la calzada, se presentó cabeceo de 2 secciones de muro del canal lado derecho.
✓	**PR83+0000** zona inestable escarpes y fisuras talud superior, deslizamiento de lodos y detritos

Sitios de alta vulnerabilidad en la ruta 6211.	
✓	**PR 83+0200** Hundimiento de la bancada, aunque no se ha tenido tránsito vehicular, el tramo que se ha mantenido con adición de material de fresado, presentó fisuras abiertas longitudinales, debidas a la inestabilidad del tramo y a la infiltración de agua del talud superior.
✓	**PR 83+0600**, en la parte superior del talud se observa incremento del escarpe, en temporada de invierno se presenta flujo de detritos, que ocasionan deslizamientos de gran magnitud con cierre de la calzada,
✓	**PR 85+0000** Avance progresivo de la falla rotacional, grietas y hundimiento de la calzada, fracturas y colapso de parte del canal costado derecho, escarpes y fisuras en talud inferior, espolones fracturados, socavación. El contratista realizó adición de material en los accesos al sector de falla para mantener transitabilidad de la zona.
✓	**PR 87+0000:** trabajos en la zona, se encuentra a nivel de capa granular, está pendiente capa de rodadura, se instalaron los 5 pilotes faltantes.
✓	**PR 103+0200: Punto crítico**: debido al incremento del proceso de hundimiento se presentan grietas en el pavimento y en la alcantarilla tipo cajón con fallas estructurales de consideración, hay socavación de la zona.
✓	En proceso en el **PR 105+1250** donde se presentó hundimiento de 2/3 de calzada, fractura de muro de contención talud inferior, aunque la afectación mayor inició en los primeros días de septiembre2022 En proceso el inicio de actividades para recuperación de la banca, llega a la zona materiales y equipo. En la zona se construirá muro sobre pilotes y obras complementarias
✓	**PR 114+0400 al PR 114+0850** Sector Unete: hundimiento progresivo del tramo, hay fisuras, deformación y afectación en obras de drenaje. En la zona se realizaron perforaciones de exploración.
✓	**PR 115+0000 al PR 115 +0550:** en temporada de invierno, especialmente, se presenta caída y deslizamiento de suelo y roca, procedente del talud costado izquierdo.
✓	**PR116+0410** debido a que la obra no cuenta con cabezal la escorrentía está socavando el costado derecho, la calzada presenta fisuras y hay perdida de borde del pavimento, alto riesgo para los vehículos circulantes.
✓	**PR 117+0200 al PR 117+0550** sector inestable, en el PR 117+0350 en temporada de invierno se presenta deslizamiento de material.

Puentes que requieren atención urgente:

- **La Chichaca,** en este sitio han realizado estudios de exploración y se dejará a nivel de estudios y diseños fase 3, según información por parte contratista. **PUENTE CRÍTICO**

Sector Los Grillos – Puente Nuevo- Chorro blanco.

El tramo Los Grillos el 20 de agosto presentó colapso de la estructura. En el sector se adelantan trabajos para la recuperación de la movilidad del sector dentro del

contrato 1858/2020

El sector del apoyo entre puente Nuevo y Chorroblanco presenta movimientos

Se requiere inspección especializada de los puentes, hay fisuras en la viga entre apoyos 2 y 3 del puente Chorroblanco y el apoyo 1 zona cimentación puente Nuevo.

- **Puente quebrada Negra PR 84+0253; se atendió la emergencia en la cual se vio afectada la estructura del puente debido a la creciente súbita del 2 de agosto de 2023, a la fecha se instaló puente metálico y en proceso la instalación de bolsacretos en la margen derecha aguas arriba y en la zona próxima al estribo 2.**

El Paso Nacional por Yopal del tramo ruta 6512 está conformado por 2,161 kilómetros de superficie pavimentada en regular estado, no cuenta con puentes ni pontones.

El pavimento presenta desgaste, piel de cocodrilo y se observa algunos sectores con parcheo.

PUENTES VIA EL CRUCERO AGUAZUL

El tramo 6211 cuenta con 26 puentes de los cuales 12 fueron terminados entre los años 2012 y 2015. Todas estas estructuras se encuentran localizadas entre Toquilla y La frontera, en el departamento de Boyacá.

NOMBRE	PR INICIAL	LONGITUD (m)	OBSERVACIÓN
Toquilla	42+0313	16.3	SOCAVACIÓN- ESTRUCTURA ANTIGUA
Cuspaquira	51+0050	12.9	PERDIDA DE BARANDA LADO DERECHO ESTRUCTURA ANTIGUA
Peña de Gallo	52 + 0752	360	EL AGUA DE ESCORRENTÍA PROVENIENTE DE LA ANTIGUA VÍA, ESTÁ EROSIONANDO EL TERRENO ALREDEDOR DE LA PILA CENTRAL DEL PUENTE, ADEMÁS PRESENTA DAÑOS EN LAS JUNTAS DE LOS ACCESOS. DEBIDO A SU PROXIMIDAD DEL TALUD LADO DERECHO POR EL ACCESO SUR HA SUFRIDO DAÑOS EN BARANDA POR LA CAIDA DE MATERIAL.
La Conguta	76 + 0435	86,7	BUEN ESTADO
Curisí	77 + 0800	28,7	PRESENTA SOCAVACIÓN
La Leonera	80 + 0120	180	SE ENCUENTRA DENTRO DE UNA ZONA INESTABLE, LA QUEBRADA HA SOCAVADO LAS ZONAS LATERALES DE SU CAUSE, LA PILA CENTRAL ESTA PROXIMA A ESTE. LA PILA PRESENTA MICRO FISURAS EN LA BASE, DAÑO EN LAS JUNTAS HAY FILTRACION DE AGUA. L A S Z O N A S PROXIMAS A LOS ACCESOS PRESENTAN MOVIMIENTOS.
Los Grillos	81 + 0184	260	**EL 20 DE AGOSTO A LAS 8:10 AM SE PRESENTA EL COLAPSO DEL PUENTE**
Puente Nuevo	81 + 0444	104	LAS ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES REQUIEREN INSPECCION ESPECIALIZADA: ENTRE EL APOYO ESTRIBO1 Y LA PILA 1 HAY GRIETAS EN EL TERRENO, LA VIGA CABEZAL DE LAS CAISSON EN LA PILA 1 PRESENTA FISURAS LA PILA DE APOYO QUE COMPARTEN LOS PUENTES “PUENTE NUEVO Y

NOMBRE	PR INICIAL	LONGITUD (m)	OBSERVACIÓN
Chorro Blanco	81 + 0548	299,76	"CHORROBLANCO", PRESENTA UN ASENTAMIENTO DIFERENCIAL, CAUSANDO LA INCLINACIÓN DE DICHA PILA EN DIRECCIÓN DEL RÍO CUSIANA Y CONSECUENTEMENTE DESNIVELANDO LA SUPERFICIE DE APOYO PARA LAS VIGAS DE LOS PUENTES. DEBIDO A ESTE FENÓMENO SE HA GENERADO UN DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA SUPERESTRUCTURA DE "PUENTE NUEVO" EN LA ZONA DEL APOYO FINAL DE ESTE PUENTE, EL ESTRIBO PRESENTA FISURAS DEL LADO PUENTE NUEVO. DEBIDO A LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL COSTADO IZQUIERDO ESPECIALMENTE, SE PUEDE APRECIAR FALLAS PARA EL APOYO EFECTIVO DE LA VIGA CAJON DE CHORRO BLANCO. ZONA INESTABLE- SEPARACION ENTRE PUENTE NUEVO Y CHORRO BLANCO, REQUIERE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EN PILAS Y ESTRIBOS DEL PUENTE CHORROBLANCO Y NUEVO. LA VIGA DEL PUENTE PRESENTA FISURAS EN LA LUZ Y EN LA ZONA PRÓXIMA A LOS APOYOS MICRO FISURAS EN 45, EN LA PILA 4 SE OBSERVAN FISURAS.
			ENTRE ESTAS DOS ESTRUCTURAS SE REALIZÓ LA REPARACION DE LA JUNTA Y LA RENIVELACION CARRIL IZQUIERDO PUENTE NUEVO PARA LA ZONA PROXIMA A LA JUNTA, EL MOVIMIENTO HA CONTINUADO SEGÚN INFORMAN DENTRO DE LOS CONTROLES TOPOGRÁFICOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA.
La Molinera o Berbeno	82 + 0550	40	SE TERMINÓ DE CONSTRUIR EN EL AÑO 2012, DOS DÍAS DESPUÉS DE DARSE AL SERVICIO SE PRODUJO UN DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO OCASIONANDO UNA INCLINACIÓN DEL ESTRIBO NORTE EN SENTIDO OCCIDENTE – ORIENTE. *EL BOX CONSTRUIDO ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA EL PASO ALTERNO, DEBIDO A UNA CRECIENTE SÚBITA OCURRIDA EN SEPTIEMBRE 2021, ORIGINÓ SOCAVACIÓN Y EL ARRASTE DE GRAN PARTE DEL ENROCADO, EL PASO ACTUAL PRESENTA EN LA CALZADA FISURAS Y SOCAVACIÓN COSTADO IZQUIERDO.*
Quebrada Negra	84+0235	22	FUERA DE SERVICIO PUENTE DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, DENTRO DEL CONTRATO 1858/20 SE RECALZARON LOS ESTRIBOS Y CUNETAS AGUAS ARRIBA, SE EFECTUÓ UNA CANALIZACIÓN DEL CAUCE Y SE HIZO LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE MURO DE PROTECCION MARGÉN DERECHA. **DEBIDO A LA CRECIENTE SUBITA DEL 2 DEAGOSTO, EL PUENTE QUEDÓ DEBILITADO EN SU ESTRUCTURA POR LO QUE SE INSTALÓ UN PUENTE METÁLICO y OBRAS DE PROTECCION EN LAS RIBERAS CON BOLSACRETOS**
La Chigüirera	85 + 0536	108	DAÑO EN UN TRAMO DE JUNTA POR PERDIDA, GRIETAS EN MURO DE ACOMPAÑAMIENTO SALIDA NORTE
Orquídea 1	86 + 0485	110	COLAPSADO ----- SE INSTALARON EN EL SECTOR 2 PUENTES METALICOS
Orquídea 2	86 + 0622	92	SE OBSERVA AFECTACIÓN POR AGUA EN LA PARTE POSTERIOR ESTRIBO SUR ESTÁ ARRASTRANDO MATERIAL Y PUEDE DEJAR EXPUESTA LA VIGA CABEZAL Y CAISSON
La Granja	87+0400	200	SEDIMENTACIÓN DE MATERIAL AGUAS ARRIBA DE LA QUEBRADA. PROCESOS DE EROSION Y SOCAVACION EN ZONAS PROXIMAS A LAS PILAS.
La Cascada	89 + 0315	96	SEDIMENTACIÓN DE MATERIAL
Cusiana	90 + 0104	46	PRESENCIA DE FISURAS A 45° EN LAS VIGAS PUNTOS CERCANOS A LA PILA
Guadalcanal	91+0208	52	FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS JUNTAS
Hoyo Caliente	102+0693	10.6	VER NOTA
La Chichaca	103+0692	22	***ESTADO CRÍTICO VER NOTA***
La Guaymara	105+0492	15	PUENTE ANGOSTO PRESENTA SOCAVACIÓN
La Palmicha	112+0591	15.7	SOCAVACION AGUAS ABAJO
Unete	113+0462	101.1	VER NOTA
Marleny	116+0171	10.9	PRESENTA SOCAVACION
Las Lajas	117+0250	11	VER NOTA

Puente Peña de Gallo PR 52+0752. se observa que en el acceso sur costado derecho hay caída de piedras que dañaron un tramo de baranda, presenta deterioro en juntas y hundimientos en los terraplenes de acceso, la escorrentía procedente de la antigua vía está erosionando la pila central.

La Leonera PR 80+0120: En los accesos norte y sur hay movimientos del terreno dado que la estructura está en una zona inestable. La pila central y la viga principal entre el apoyo y el estribo 2 presenta fisuras con inclinaciones a 45 grados. El contratista realizó la reparación de la junta sur

Los Grillos – Puente Nuevo- Chorroblanco: PR 81+0184 al PR 81+0848.

En el sector de Los Grillos. Colapso de la luz central el 20 de agosto de 2023, debido a la condición y el momento que genera la estructura, el contrapeso del lado norte presenta movimiento, en la zona inicial del estribo los muros están fracturados –



Muros laterales y estribo norte puente Grillos



Contrapeso lado Norte Los Grillos



Puente Grillos



Puente artesanal de la comunidad sobre la Q. Grillos

Puente Nuevo, la estructura presenta fisuras a 45°en viga cajón apoyo final por el costado derecho las cuales no han presentado variaciones significativas en cuanto a abertura, la pila1 presenta fisuras abiertas en la base, y entre el apoyo y la pila 1 hay cárcava en el terreno, en la zona hay drenes que instaló el contratista.







Estribo – apoyo norte



pila 1



Pila 2



pila 3

Chorro blanco –

Otros antecedentes. ***El 13 de septiembre de 2021*** se presentó deslizamiento considerable de material del talud lado derecho, entre la pila 3 y 4 del puente, con mayor afectación en la pila 3. En la parte alta hay material y rocas suelto, debido a la emergencia de Los Grillos, la comunidad recupero

el paso con maquinaria y a su cuenta y riesgo circulan por la zona, ya que la vía cuenta con resolución de cierre total











El apoyo que comparten los puentes "***Puente nuevo y "Chorroblanco***", presenta un asentamiento diferencial, causando la inclinación de dicha pila en dirección del río Cusiana y consecuentemente desnivelando la superficie de apoyo para las vigas de los puentes, debido a este fenómeno se ha generado un desplazamiento horizontal y vertical en la superestructura de "Puente nuevo" en la zona del apoyo final del este puente (Lado aguazul).

Desde el punto de vista Geológico – geotécnico, el talud en el cual esta cimentada la estructura de los tres puentes, está siendo afectado por el rio Cusiana ya que este produce socavación en la base del talud, generando reptación en dicho talud. En el talud bajo el puente "Chorroblanco" se presenta un deslizamiento, el cual está dejando desprotegida la pila principal ubicada dentro de este deslizamiento, este deslizamiento igualmente genera un empuje hacía en rio Cusiana. En la pila inicial, es decir lado

Sogamoso, por acción hidráulica del cauce de agua ubicado en este sitio, se está generando una erosión vertical que puede afectar la cimentación de la pila en mención.

OBRAS DE MITIGACIÓN QUE SE PROPUSO DENTRO CTO 1858-2020 canales revestidos en sacos de suelo cemento, como también, el gateo y nivelación de la superestructura (Placa y viga) de "Puente nuevo" en su apoyo final ubicado hacia el lado Aguazul. Consecuentemente se realizará el reemplazo de los apoyos en neopreno, ajustados acomodados a la altura según requerimiento de la nivelación. Dicha nivelación tiene como objetivo principal evitar los esfuerzos de torsión en "Puente nuevo".

Repararon la Junta y nivelaron con mezcla el carril izquierdo zona próxima a esta.






El Puente La Molinera, localizado en el PR82+0550-se emplea el paso alterno, La obra alterna que se tiene en esta zona presentó socavación, es un sector de alto riesgo por la estabilidad de la zona y por accidentalidad debido a que es un paso angosto y los conductores exceden límites de velocidad.

Puente Quebrada Negra: PR 84+0256 –Instalado puente metálico de 42 metros de longitud y obras de protección aguas arriba margen derecha con bolsacretos







El puente La Orquídea 1, PR 86 + 0485, instalación de 2 puentes metálicos tipo Acrow para mejorar las condiciones de transitabilidad en el sector, complementarias a esta se realizó el mejoramiento de las vías de acceso hacia los dos puentes metálicos.

Puente 1 L:56 m. Puente 2 L:45 m.

La batea sobre el lecho de la quebrada en periodo de invierno crece arrastrando material, este paso quedó habilitado para vehículos con cargas superiores a las permitidas sobre los puentes ARROW.

Dentro del contrato 1858 de 2020, realizan controles topográficos ya que esta zona es inestable y presenta movimientos.

Los puentes HOYO CALIENTE PR102+ 0700, LA CHICHACA PR103+0692; LA GUAYMARA PR 105+0642;

LA LAJAS PR 117+01150, están dentro de la programación de puentes por atender dentro del CONTRATO 1858 DE 2020, en el puente La Chichaca hasta el momento se ha realizado la exploración para estudios y diseños y según contratista se dejará a nivel fase 3.
HASTA AHORA NO SE HA DADO DARA INICIO A LAS OBRAS.



Chichaca



Guaymara



Las Lajas



Hoyo Caliente

El puente La Chichaca PR 106+0692, en agosto debido a creciente se perdió gran parte del enrocado aguas margen izquierda, aguas abajo la creciente socavo ambas márgenes, La oficina de Gestión de riesgo realizo intervención en el cause protegiendo en especial la margen derecha aguas abajo, al respecto se presentó oficio a la territorial informando de la necesidad de proteger un sector aguas abajo dado que corresponde al talud inferior de la vía.



Por otro lado, el contratista realizó la reacomodación con las rocas que quedaron, del enrocado aguas arriba margen derecha.



EROSIÓN EN LA PARTE INFERIOR DEL TALUD DE LA VIA POR ACCION DE LA Q. LA CHICHACA AGUAS

ABAJO



TALUD INESTABLE AGUAS ARRIBA DIBIDO A LA ACCION EROSIVA DE LA QUEBRADA EN LA BASE

"CRITICO" Construido en 1958, es un puente angosto de 6.80 de ancho y una longitud 22 m, ubicado en un sector en curva, respecto a la estructura del puente, presenta déficit de capacidad de carga, fue diseñado para 30 Ton y presenta una condición de sobreesfuerzo.

Condiciones actuales del puente:

1) Carpeta: asfáltica, presenta baches y deformaciones, fisuras en las zonas próximas a las juntas de expansión y en la parte longitudinal en la separación del carril.
2) Barandas: La baranda forma parte de la parte superior de las vigas principales de la estructura del puente, presenta golpes de los vehículos, presenta daños por corrosión, le faltan mantenimiento periódico, sandblasting y pintura.
3) Juntas: Parte de las platinas de las juntas no se aprecia o hace falta, cuentan con alto grado de deterioro, por lo que está en malas condiciones de funcionalidad lo que ocasiona que el impacto sea mayor con el paso de los vehículos hay filtración de aguay de sedimentos, situación que se incrementa al no contar con contratos de suministro de mezcla asfáltica, pues para tapar los baches en la zona de juntas, se emplea material de préstamo de zonas laterales.
4) Estribos: de concreto ciclópeo Presentan manchas por la humedad recibida directamente del agua de filtración por las juntas de expansión, no se aprecia neoprenos.
5) Conos/taludes: Se encuentran estables, protegidos con un muro en los accesos. No se aprecia desprendimiento de material por lo que está funcionando.
6) Losa: En concreto reforzado espesor 17 cm, falta prolongación de los drenes o no se aprecia drenes, la losa presenta fisuras y deterioro en la unión de las juntas de la estructura metálica, por lo que deberá ser revisada, presenta aceros expuesto y golpes en los bordillos con desprendimiento de material de concreto.
7) Vigas longitudinales. Ensambladas de sección variable de paso al través, son dos vigas principales que cumplen también como baranda vehicular, se aprecia pandeo en el cordón superior, las vigas presentan problemas de corrosión y perdida de sección, los atiesadores en la zona de apoyos están pandeados y con corrosión
8) Perfiles Metálicos; compuesto en su mayoría por tipo de perfil C, W, S y L unidos formado las vigas transversales y longitudinales y riostras que en su mayoría presentan corrosión parcial de baja a media por exposición al agua en las uniones de las juntas de dilatación, perdida de la

protección o recubrimiento y perdida de sección en los elementos

9) Apoyos: se aprecia corrosión en el apoyo de la viga principal en ambos costados de los estribos.

10) Cauce. Aguas arriba la pendiente es media con transporte de material de canto redado y material de gran tamaño que afectan lateralmente el ingreso de las líneas de la corriente de agua en épocas de invierno, socavando el acceso al puente y parte de los estribos. La Placa de concreto en el cauce se encuentra en mal estado hay fisuras y humedad por infiltración de agua.

Las entregas de aguas laterales cuentan con disipadores de energía los cuales se encuentran socavados, la altura de estos es de 7 metros. Existe un muro de acompañamiento en gaviones revestidos de altura cinco metros. Cuenta con 20 metros de defensa metálica. Tiene afectación en las juntas intermedias y en la salida. Se colocó asfalto. Presenta hormigueo, hay presencia de socavación. Cuenta con muro de acompañamiento en gaviones.

Puente la Palmicha PR 112+0591: socavación severa aguas abajo, en aleta y parte del estribo costado norte y en el apoyo central. Es un puente ampliado que debe ser evaluado, dado que presenta cimentación superficial y la geometría que presenta para el tramo que está ubicado.



Estribo y aleta costado norte aguas abajo presentan socavación

Puente Unete: PR 113+0550 estructura mixta de arco superior, cuyo acero es producto de aleaciones entre materiales con notable resistencia a los agentes ambientales y que requieren un mínimo mantenimiento, el proceso químico de mojado y secado continuo que ocurre cuando están expuestos a la intemperie, hace que el acero forme una capa protectora conocida como patina,

que impide el paso de la corrosión. Sin embargo, se puede observar en algunos elementos metálicos inferiores en la zona próxima a la losa, que hay corrosión, esto debido a la exposición continua al agua proveniente de mangueras que la comunidad del sector pasa aprovechando el puente y las cuales presentan fugas permanentes, también presenta daños en las juntas.

Vía Aguazul – Yopal: El Paso Nacional por Yopal del tramo **6512** *no cuenta con puentes ni pontones*.

2.3.3 OBRAS HIDRÁULICAS MENORES Y CUNETAS

El tramo 6211 cuenta con 27 pontones, ubicados de la siguiente manera:

TRAMO	PR INICIAL	LONG (m)	TRAMO	PR INICIAL	LONG (m)
6211	22+0017	10,10	6211	81+0800	6,40
6211	23+0485	11,60	6211	88+0184	4,00
6211	31+0347	11,60	6211	92+0763	4,00
6211	32+0926	11,70	6211	93+0525	7,50
6211	43+0049	12,60	6211	93+0923	5,00
6211	43+0450	13,70	6211	95+0122	10,00
6211	44+0045	11,70	6211	99+0055	6,20
6211	47+0116	12,60	6211	99+0400	5,20
6211	57+0380	13,70	6211	104+0255	5,00
6211	63+0109	8,20	6211	107+0032	8,20
6211	68+0677	12,00	6211	116+0560	5,00
6211	72+0845	11,00	6211	116+0970	5,00
6211	80+0270	6,00	6211	118+0190	4,00
6211	80+0709	6,00	6512	No hay	

2.3.4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

RUTA 6211. Con el contrato 1858 de 2020, se han instalado algunas señales verticales y con la nueva administración vial se adelantará un inventario actualizado del estado de la señalización de tramo de vía 6211.

Se presenta varias señales que han sido robadas, en el terreno se encontró el paral cortado, siendo esto además un obstáculo riesgoso para los coop de mantenimiento rutinario cuando adelantan las labores de rocería.

En la ruta 6211, actualmente se adelanta un contrato de señalización con el cual se construye un resalto, se repondrán algunas señales que están en mal estado y se repintara un tramo.



2.3.5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

La señalización existente se encuentra en regular condición, existen algunos sectores donde es poco visible en horas de la noche, especialmente la línea central en los sectores que cuenta con curvas más cerradas se ha perdido.

Para el tramo entre Curisi y Pajarito, la señalización es muy poca debido a la situación de la vía ya que en este trayecto se encuentra la mayoría de zonas citicas



Sector PR 102+500



Sector Toquilla





Sector PR 115+0300

Sector PR 103









2.3.6 SITIOS CRÍTICOS.

El tramo 6211 se encuentra localizado en su totalidad sobre la cordillera oriental, y presenta un sinnúmero de sitios de inestabilidad geológica, con suelos poco consolidados los cuales dificultan el tránsito de los vehículos tanto de carga como de pasajeros por este corredor vial. Actualmente se tienen Resolución de cierre total de la vía 2960 **del 29/08/2023**,

expedida por el Instituto Nacional de Vías, donde se autoriza el cierre total de la vía en los PR81+0000 y el PR84+0500

Adicionalmente a las dificultades de tipo geológico se suma la ubicación de la vía en las cercanías a los ríos Cuasina y Únete, los cuales en épocas de invierno ocasionan procesos de

socavación de los taludes inferiores de la vía, acelerando los procesos en las zonas de inestabilidad, hundimientos y fallas en la banca.

Los pontones ubicados en los PR 43+0045 y PR 47+0120 presentan socavación en los estribos, requiriendo la protección de estos con concreto ciclópeo y bolsacretos

PR 65+0750, colapso del muro que acompañaba el descole de la obra de drenaje, ocasionando socavación en el talud inferior de la calzada. En la zona se adelantan las actividades de obra para la construcción de los muros.







PR 66+0000: zona inestable falla activa. La instabilidad de la zona ocasionó la deformación de la calzada, del muro y separación en la unión de la tubería ocasionando filtración del agua.

El contratista del 1858/20 intervino por transitabilidad la zona, reemplazo la tubería de la alcantarilla y las capas granulares, en la zona está pendiente las obras de drenaje y la instalación de carpeta, <u>en este mes no se vio actividades en el tramo.</u>












PR 78+0900 ***Quebrada La Amargosa***, arrastre de material tipo lodos y detritos, en temporada de invierno ocasiona cierres continuos, por arrastre de material hacia la calzada. En la parte alta se aprecian escarpes y material suelto.

Obra recomendada: (Estudios y diseños HITO 2 CONTRATO 2680 DE 2019) A lo largo de la quebrada Los Amargosa, fila de Azudes con cimentación profunda, con sistema de protección a la socavación al cauce, tipo gavión.


ANTES


AHORA





79+0100 y 79+0800: Los dos puntos están dentro de tramos inestables, en la calzada se evidenciaba fisuras tipo media luna y en el caso del PR 79+0100 por gestión de riesgo del municipio una vivienda había sido reubicada el año pasado. En mayo y junio las lluvias se intensificaron en la zona y en estos dos puntos se presentó un acelerado movimiento del terreno. El 8 y 9 de junio en el PR 79+0800, la calzada y talud inferior mostraron grietas profundas debido al movimiento en masa del terreno, el talud inferior muestra la acción del río Cusiana en la base del talud a la cual se suma la infiltración de agua procedente del

talud superior. Calzada y cuneta presentaron un fuerte escalonamiento, para mantener la transitabilidad se ha adicionado material de fresado



PR79+0100




21 oct 2023 6:18:21 a. m.
Sogamoso-Pajarito
Pajarito
Boyacá







PR 79+0800

PR 80+0980 AL PR 82+0000 La zona está compuesta por depósitos coluviales se encuentra entre dos fuentes hídricas Q. Grillos y Q. Chorro blanco, esta zona presenta procesos de socavación, flujos de detritos y deslizamientos complejo que compromete al puente Chorro blanco.
Se puede observar que las obras complementarias para protección de la estructura del puente (azudes) que van desde la parte alta hasta la quebrada Los Grillos hasta entregar en el río, están tapados, socavados o han colapsado, también se observa que el agua de escorrentía por el costado derecho estribo de entrada norte ha ocasionado erosión y socavación en la zona próxima donde se construyó la obra para protección del estribo 2 del puente.


Toda la obra requiere monitoreo permanente debido al movimiento continuo de la zona, dentro del contrato 2680 de 2019 hito 2 se hace las recomendaciones de las obras requeridas para mantenimiento de las zonas de inestabilidad. El 13 de septiembre de 2021, se presentó en el sector chorro blanco un considerable deslizamiento de material (suelo y rocas) del talud lado derecho, parte de este tuvo impacto directo y quedo depositado en la zona de la pila 3 del puente Chorro blanco.


COLAPSO PUENTE LOS GRILLOS PR 81+0184





Acceso norte PUENTE LOS GRILLOS PR 81+0084

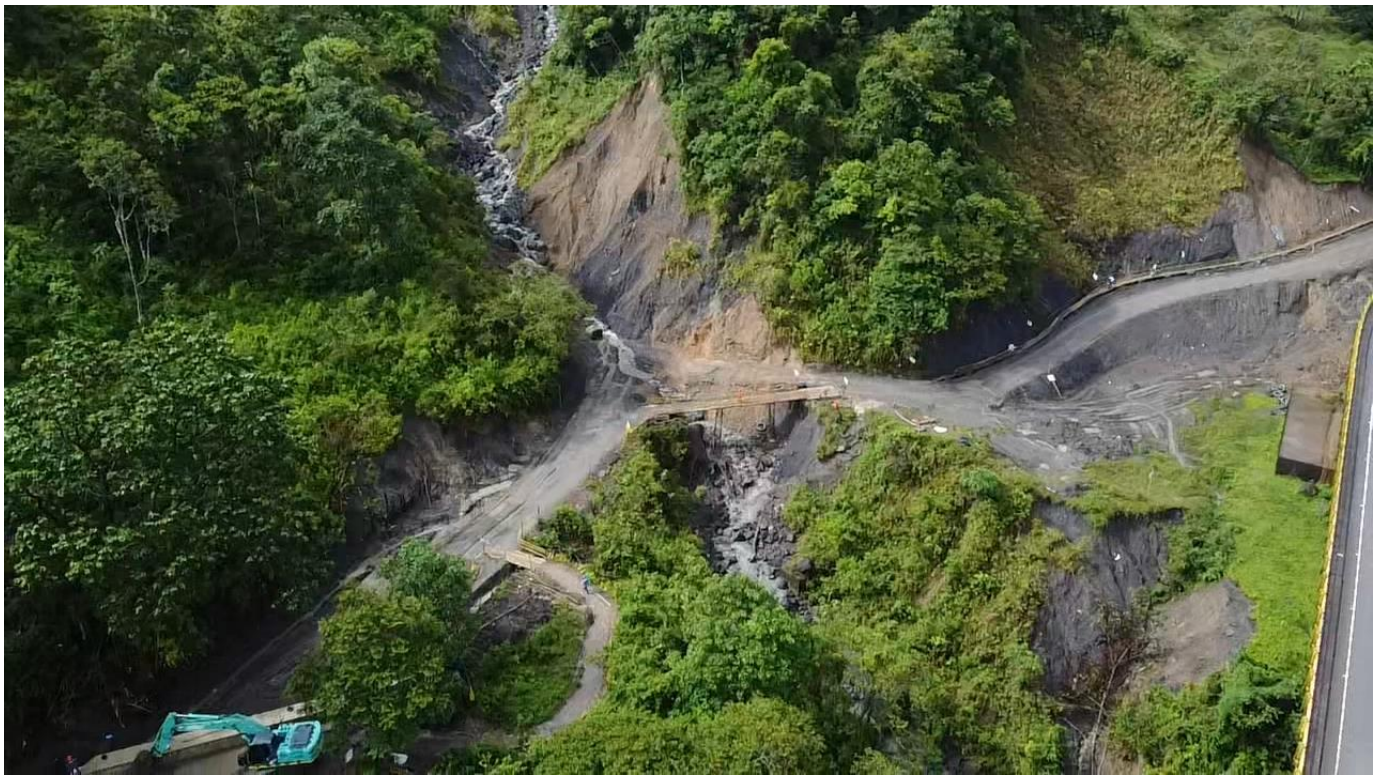

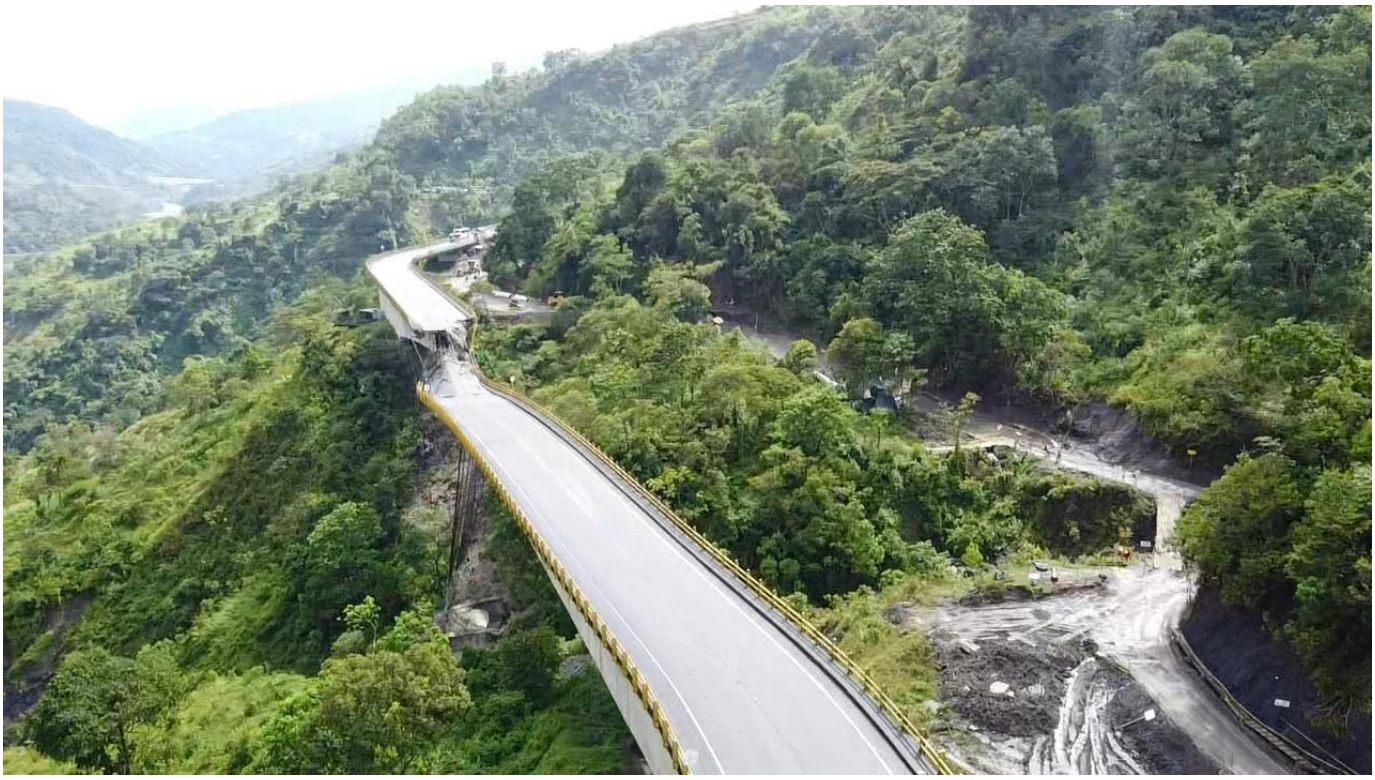











PUENTE NUEVO






CHORRO BLANCO PR 81+0559



Talud
inferior ACCESO SUR SECTOR CHORROBLANCO





Obras recomendadas en las quebradas y puentes: (Estudios y diseños HITO 2 CONTRATO 2680 DE 2019)

Manejo de aguas

- ✓ Grupo de azudes a lo largo de la Q. Grillos (14) y Q. Chorroblanco (15) con cimentación profunda tipo caisson.
- ✓ Dos sistemas de drenajes, drenes y canales
- ✓ Puente Chorroblanco PR81+450-PR81+650: protección de cuatro estribos del puente con barreras tipo diamante y cimentación profunda.

PR 82+0100. ZONA DE FALLA ACTIVA. Con el contrato 1858 de 2020 se instalan 80 drenes distribuidos en el talud superior e inferior cada 5 metros en una longitud de 200 ml, se continuó la intervención de la zona para lo cual se retiró la capa asfáltica bajo el nivel de la rasante mejorando la pendiente, recalce del canal lado derecho, construcción de 2 alcantarillas,
demolición de los tramos de muro fallados, hasta el momento el paso está a nivel de capa granular.





OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL PR 82+0100 – al PR 82+0350 CONTRATO 1858 DE 2020

PR 82+0500, Sector variante La Molinera, presenta un deslizamiento complejo, la obra de drenaje tipo box que hay en el paso por la quebrada presentan socavación. Se realizaron trabajos de protección con enrocado. ***Es una quebrada cuya pendiente hasta el río es alta, situación que puede ocasionar que ante próximas crecientes arrastre todo el material y produzca el colapso de la obra existente dejando inhabilitado el paso***. Como se aprecia en la foto aérea la quebrada en sus áreas aledañas presenta erosión y escasa vegetación dado que el suelo en su mayoría en la parte alta y baja es empleado para pastoreo. Es muy complejo para esta vía, que se desarrolla en una zona de extensa falla geológica, que se logre mitigar los puntos críticos sólo con obras civiles ya que no existe control ni compromiso en la parte ambiental para la protección del suelo y de las cuencas de ríos y quebradas

.





- ***Sector PR 82+670 al PR 83+145*** Zona que había sido intervenida anteriormente, presenta erosión, filtración, afectación en obras, Flujo de detritos.

Descripción del sector.

***PR 82+0700*:** Inestabilidad talud lado derecho, el muro existente en uno de los tramos presenta desplazamiento, la calzada presenta fisuras transversales y las cunetas en ambos costado desprendimiento y deformación, afloramiento de agua, cabeceo de 2 secciones del muro del canal lado derecho.





- ***PR 82+0900 – PR 83+0080 (Tobogán) sector inestable, el talud superior presenta escarpes, hay*** deslizamiento de material y continuo afloramiento de agua.

Solución planteada: (Estudios y diseños HITO 2 CONTRATO 2680 DE 2019)

- Muro en la pata del talud con cimentación profunda tipo caisson y viga cabezal.
- Caisson y viga cabezal al otro costado de la vía
- Obras de drenaje: Una fila de drenes horizontales de L= 30 m cada 5 m. Ø 1.20 m L = 5 m
- Filtro francés tras el muro y relleno.

PR83+0000 TOBOGÁN: talud superior presenta escarpes y desprendimiento de detritos sobre calzada.



- ***PR 83+0080 aunque existe un muro de contención y canal en costado derecho en la calzada se*** presenta hundimiento, el actual contratista reniveló con material de fresado por seguridad para los vehículos,



- ***PR 83+0200:*** Hundimiento de banca, el paso se mantiene con material de fresado, en el presente mes el contratista reconstruyó la cuneta flexible de geomembrana y sacos de suelo por el costado derecho, debido a la condición del tramo esta obra provisional no es duradera y rápidamente los vehículos dañan la cuneta, infiltrándose el agua lo que acelera la deformación y hundimiento del tramo





- ***PR 83+0600*** Talud inestable costado derecho, flujo continuo de lodos y detritos que ocasionan, en temporada de invierno, el cierre total debido a la saturación y caída del suelo. **Debido a las condiciones climáticas se han presentado grandes flujos de lodo que han ocasionado el cierre total de la vía mientras el contratista realiza los procedimientos para el despeje de la misma.**







De acuerdo con los estudios se recomienda: (Estudios y diseños HITO DE 2019)
2 CONTRATO 2680 83+536 – Túnel falso (PR PR83+751) Longitud total: 215, Cimentación profunda tipo Caisson: Ø 1.50 m, 9 m de largo, separados cada 6 a 7 m.

Obras hidráulicas: Filtro francés tras el muro y relleno con material filtrante o Canaleta tras el relleno o disipadores de energía escalonados que entregan a las alcantarillas existentes.
Intervención de pavimento: total, con pavimento rígido.

- ***PR 84+0256 Quebrada Negra***: se intervino la socavación en estribos y aletas aguas arriba, en proceso la reparación del tramo de muro de la obra de protección de la margen derecha (Cto 1858/20).

  La creciente súbita del 8 de agosto socavó en la zona de aletas y estribos aguas arriba y la estructura resulto considerablemente afectada razón por la cual, mediante resolución No 2804 del 18-08-2023, se resuelve el cierre total en este punto y se instalará un puente metálico provisional. Se adelantan obras de protección mediante contrato 1858/20.



Afectación en estribo y aleta





Trabajos de canalización aguas arriba



- ***PR 84+0500 al PR 85+0150 sector de Barro Negro:*** se encuentra en un tramo de falla activa. Con el contrato 807 de 2009 cuyo objeto era los ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL DEL CUSIANA ejecutado por el CONSORCIO CC-MP-

  HV CUSIANA, se atendió este tramo crítico, las obras que ahí se realizaron consistieron en estabilización del talud superior mediante terraceo, instalación de drenes, zanjas, disipadores y filtros para control de

  las aguas; en el talud inferior para la protección ante la acción erosiva en la pata del río, se construyeron una serie de espolones para limitar la socavación lateral modificando la acción directa de la corriente. En el tramo se puede apreciar afectación de la zona por acción erosiva en el talud inferior y daño de espolones

- **PR 84+595 – PR84+0802:** Talud superior presenta afloramiento continuo de agua, suelo en condiciones de represamiento **para este sector se recomienda**: (Estudios y diseños HITO 2 CONTRATO 2680 DE 2019)

  Muro en la pata del talud y cuneta. (PR84+595 – PR84+802) Longitud: 207m

  Obras de drenaje: Drenes horizontales; Disipadores de energía escalonados en PR84+670 y PR84+720; 2 filas de trincheras drenantes; Tras el muro se contempla relleno de material filtrante y filtro francés.

- **PR 84+0950 al PR 85+0250:**

Descripción inicial:

En el margen del río se presenta afectación por socavación lateral. Como se muestra en las fotografías, por el costado izquierdo y talud inferior, los espolones están partidos y otros colapsados, se observan escarpes inclinación de los árboles, en la calzada se presentan fisuras tipo media luna y se observa hundimiento de ésta, la cuneta del lado izquierdo presenta separación, hay socavación y en la zona del hombro se aprecian grietas.

Por el costado derecho talud superior se observa; el muro del canal este partido y colapsado en diferentes puntos, hay filtración de agua hacia la calzada situación que afecta la banca, se observan fisuras transversales y afloramiento de agua.

La calzada ha presentado un acelerado proceso de hundimiento y deformación, el cual se vio más afectado por el incremento súbito de carga vehicular a raíz de la emergencia en la vía al llano Bogotá-Villavicencio.

Talud inferior: cuenta con 7 espolones, el primero colapsó, el segundo y el tercero están bien, el cuarto, quinto, sexto y séptimo están partidos, ante las crecientes que se han presentado el caudal supera los espolones, afectando la pata, durante el recorrido se observó que después de los espolones en el sentido de avance del rio margen derecha, el rio ha socavado la base del talud inferior de la vía, zona esta que corresponde al tramo donde la calzada presenta mayor afectación, el talud presenta saturación del suelo.











AGOSTO 2023





SEPTIEMBRE DE 2023





CONTINUA EL MOVIMIENTO DE LA ZONA AFECTACION ENTRE EL PR 84+0900 AL PR 85+0300





Octubre de 2023

El terreno presentó movimiento rotacional, el tramo se encuentra en riesgo de pérdida de la bancada, es necesario recuperar y/o mantener los espolones existentes, construir obras de protección en la base de talud, realizar obras complementarias para mitigar la acción erosiva en la parte inferior, en el talud superior instalar drenes transversales y obras complementarias según lo que se haya definido dentro del contrato 2680 de 2019 HITO II.





Obras recomendadas:
DADO QUE LA AFECTACION AHORA ES MAYOR SE REQUIERE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTUALIZACION DE LAS OBRAS REQUERIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS N°2680/20

- Drenes horizontales y canales Talud superior e inferior
- Recuperar espolones existentes y construcción de más elementos de protección contra acción del río.
- Recuperación bancada y obras de contención

- **PR 86+0450** Sector La Orquídea. Socavación y daño en a batea del paso alterno utilizado para tránsito de carga extra dimensionada.






- **PR 103 +0692** La Chichaca. Se requiere atender el puente y mejorar los enrocados para evitar afectaciones mayores ante avenidas torrenciales.



- **PR 103+0240**: sector crítico que presenta un proceso de movimiento en masa, la calzada presenta hundimiento en un tramo de aproximadamente 60 metros y fisuras abiertas. Debido a los periodos intensos de lluvia, hay saturación del suelo y filtración del agua, debido a la reactivación de la condición de falla, también se observa afectación en cuneta y alcantarilla.





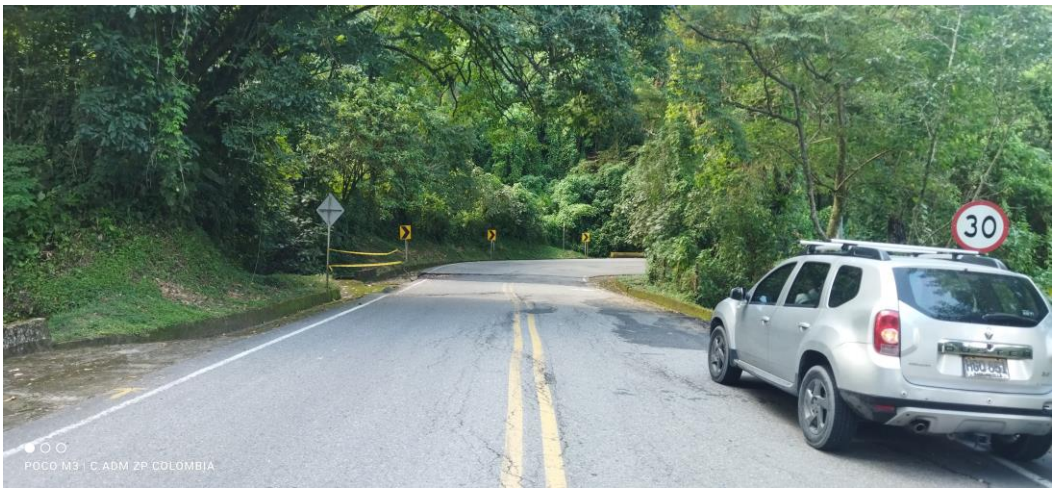

- ***PR 105+01250**: **perdida parcial de banca:*** el contratista inicio los trabajos para recuperación de la banca







- ***PR 112+0500 sector Unete,*** hundimiento calzada costado izquierdo por acción erosiva del río Palmicha en el talud inferior costado izquierdo de la vía.



- ***Sector inestable PR 114+0400 AL PR 114+0850.*** Presenta socavación talud inferior lado izquierdo por acción erosiva rio Unete, la calzada presenta escalonamientos, fisuras abiertas, socavación en obras y fracturas en alcantarillas, deformaciones y hundimiento, talud superior lado izquierdo presenta movimiento.








- **PR 115+0000 al PR 115+0650.** Inestabilidad del talud lado izquierdo: se presentan continuos deslizamientos de roca suelo y capa vegetal del talud lado izquierdo, por el lado derecho, talud inferior de la vía, está la acción erosiva del río Unete. Se presentó informe solicitando retiro de la rocas y material que está suelta en la parte alta del talud.






El contratista en la zona ha intervenido retirando los derrumbes de la zona de calzada y parte de cuneta, pero es necesario retiro de material suelto y rocas de la zona

- **PR 116+0410.** Debido al fallo del cabezal de la alcantarilla, se presentan fisuras a borde de calzada y se ha afectado la bancada.





2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS" con el presente proyecto de Mantenimiento Rutinario de las rutas 6211 entre los PR 16 + 0000 y PR 118 + 0616 y la ruta 6512 entre los PR 103 + 0287 y PR 105 + 0448, busca que los contratistas de obra ejecuten de forma permanente y a lo largo de la vía las diferentes actividades encaminadas a preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o daños, conservando en lo posible las condiciones que se tenían en el momento de su construcción o mejoramiento.

El programa de Mantenimiento Rutinario busca preservar "el patrimonio de la Nación, durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando

mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra no calificada eliminando los posibles intermediarios

garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza. Vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas.".

Entre las principales actividades de Mantenimiento Rutinario se tiene:

- Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa.

- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.

- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa. Se realiza limpieza de señales y despeje

- Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa. Retiro de derrumbes menores y apoyo al contratista en retiro de los mayores con apoyo de control tránsito.

- Atención de emergencias y vigilancia en los tramos. Además de los trabajos rutinarios a diario se realiza recorridos de inspección y se reporta estado de la vía antes de las 6:30 am y 5:00 pm

- Rocería y desmonte manual

- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa

- Limpieza de muros

Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial o el director territorial. Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones. Durante este mes las actividades se centraron especialmente en limpieza de obras de drenaje y rocería, también se realizó el retiro de deslizamientos menores en varios sectores. En cuanto al programa de Administración Vial el Instituto Nacional de Vías busca optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

La administración vial realiza la interventoría a 3 contratos de mantenimiento rutinario los cuales describimos a continuación.:

3.1.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

SECTOR:	Sogamoso - Aguazul, PR 16 + 0000 (El crucero) - PR 64 + 0539 (Puente Quebrada La Rocha Incluido)
CONTRATO:	2708 del 2023
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE1
VALOR INICIAL:	$210.394.319,00
VALOR ADICIONES:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIO:	15 septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14 de enero de 2024

3.1.2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO

SECTOR:	6211 Sogamoso - Aguazul, PR 64 + 0539 (Puente Q. La Rocha) - PR 105 + 0642 (Puente Quebrada. La Guaymara Incluido)
CONTRATO:	2760 de 20203
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2, VALOR INICIAL: $210.394.319,00
VALOR ADICIONES:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre del 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	24 de enero de 2024

3.1.3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AIRES DEL LLANO

SECTOR:	6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL-YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3
CONTRATO:	2805 de 2023
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓNTERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3
VALOR INICIAL:	$67.282.675,00
VALOR ADICIONES	$0.00
PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre del 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	14 de enero de 2024

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

Para el mes de *SEPTIEMBRE - 2023* se realizaron las siguientes actividades:

- Vigilancia de la vía.
- Rocería y desmonte manual.
- Limpieza de obras de arte (encoles, descoles, disipadores, zanjas, canales).
- Limpieza de cunetas.

- Limpieza de calzada.
- Limpieza de puentes y pontones (drenes, calzada, acceso, estribos, pilas)
- Limpieza de muros
- Retiro de piedras, material, ramas y árboles, producto de deslizamiento.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. N.A

3.4 ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS

ACTUALIZACION ESTADO CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

3.4.1 CONTRATO 2708 DE 2023 (COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD)

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA				NIT: 800.014.469-3
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUÍDO). LOTE 1.				
CONTRATO	**2708 DE 2023**				
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				
DIRECCION	CASANARE				
PLAZO INICIAL	4 meses				
PLAZO ADICIONAL	0 meses				
PLAZO ACUMULADO	4 meses				
FECHA DE INICIO	15/9/2023				
FECHA FINAL	14 de enero de 2024				
VALOR INICIAL	$ 210.394.319,00				
ACUMULADO	$210.394.319,00				
VIGENCIA	REGISTRO	PROGRAMA	RECURSO	VALOR	SALDO REGISTRO

2023	992723 (1-sep-2023)	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	$210.394.319,00	$ 131.496.449,00

• **VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$ 78.897.870,00
• **PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:**	37,5%

3.4.2 CONTRATO 2760 DEL 2023 (COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO)

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	NIT: 844000065-0
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO), LOTE 2,	
CONTRATO	**2760 DE 2023**	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	
DIRECCION	CASANARE	
UBICACIÓN	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)	
PLAZO INICIAL	4 meses	
PLAZO ADICIONAL	0 meses	
PLAZO ACUMULADO	4 meses	
FECHA DE INICIO	25/9/2023	
FECHA FINAL	24 de enero de 2024	
VALOR INICIAL	$ 215.364.863,00	
ACUMULADO	$ 215.364.863,00	

VIGENCIA	REGISTRO	PROGRAMA	RECURSO	VALOR	SALDO REGISTRO
2023	988023 (1-sep-2023)	C-2401-600-103-0- 2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	20	$ 215.364.863,00	$ 204.596.620,00

		SERVICIOS			

• **VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$ 150.481.611,00
• **PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:**	30% respecto al valor total acumulado

3.4.3 CONTRATO 2805 DE 2023 (COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AIRES DEL LLANO)

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO				NIT: 800248337-4
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3				
CONTRATO	**2805 DE 2023**				
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				
DIRECCION	CASANARE				
UBICACIÓN	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448				
PLAZO INICIAL	4 meses				
PLAZO ADICIONAL	0 meses				
PLAZO ACUMULADO	4 meses				
FECHA DE INICIO	15/9/2023				
FECHA FINAL	14 de enero de 2024				
VALOR INICIAL	$ 67.282.675,00				
ACUMULADO	$ 67.282.675,00				
VIGENCIA	REGISTRO	PROGRAMA	RECURSO	VALOR	SALDO REGISTRO
2023	987823 1-sep-2023	C-2401-600-103-0- 2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	$ 67.282.675,00	$ 42.051.671,00

• **VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$ 25.231.004,00
• • **PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:**	37.5% respecto al valor total acumulado

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-2** para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado, ejecutoras de los contratos de Mantenimiento Rutinario.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

Se efectúa el control diario del equipo mínimo exigida a las diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4** para cada una de ellas.

4.3 PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectúa el control de asistencia del personal integrante de las diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 para cada una de ellas.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8** para cada una de las cooperativas de trabajo asociado.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

4.6 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

El control de aportes legales y seguridad social se realiza mediante la revisión de las planillas de pago de las tres cooperativas de trabajo asociado y se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 para cada una de ellas.

4.7 INFORME AVANCE FISICO FINANCIERO

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8** para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.8 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12** para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2** para cada una de las cooperativas de trabajo asociado.

4.9.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se realiza el acta de comité de obra inicial para los contratos de mantenimiento rutinario

4.9.3 INFORME SEMANAL

Se verifican las actividades realizadas por las diferentes cooperativas de trabajo asociado y se elaboran los reportes semanales en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No:	2642 del 2023
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERITORIAL CASANARE SECTORES SOGAMOSO AGUAZUL DEL PR 16+0000 (CRUCERO) AL PR 118+0616 RUTA 6211 Y AGUAZUL – YOPAL DEL PR 103+0287 AL PR 105+0448 RUTA 6512 EN UNA LONGITUD DE 104.98 KM.
Contratista:	CONSORCIO CONSULTORIAL
Representante Legal	ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Valor Contrato inicial:	$ 375,843,799
Valor acumulado:	$ 375,843,799
Plazo inicial del Contrato:	4 MESES (4) MESES
Fecha de Inicio:	28 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación inicial:	27 DE DICIEMBRE DEL 2023
Fecha de terminación Actualizado	27 DICIEMBRE DE 2023

Valor ejecutado:	150.876.504,00
Porcentaje ejecutado:	40,1%
Supervisor del Contrato:	ING. MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Gestor del proyecto:	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

NOTA: El porcentaje ejecutado es calculado con respecto al valor acumulado del contrato.

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Dentro del periodo se desarrollaron trabajos siguiendo la programación exigida así:

1. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS

a. Se realizan 2 reportes diarios del estado de las vías a cargo de la AMV entre 6 y 7 am y entre 5 y 6 pm que se envían a la Dirección Territorial Casanare vía WhatsApp y cualquier situación que día a día suceda en cualquier momento, los reportes de emergencias se realizan con las fichas promage y registro en la plataforma Hermes, cuando está en funcionamiento.

Se actualiza reportes del estado de vía como: Seguimiento a los puntos de control los Grillos – Puente Nuevo, la condición del tramo PR 114+0400 AL PR 114+0800, la del tramo PR 117+0300 al PR 117+0500, PR 83+0600, 83+0200, sector La Orquídea y deformaciones por movimiento en sectores que ya se habían intervenido y que presentan fallas como el sector PR 79+0100; Huerta vieja PR 79+0900 al PR 80+0050, PR 82+0200, PR 83+0080, PR 85, se reporta los avances y situaciones en el sector PR 87 La Granja, PR 83+0600, deslizamientos entre el PR 115 al PR 115+0700; PR 116+0900

b. Informes de sitios críticos PR 78+0900 al PR 79+0200; PR 80+0100; PR 82+0500, PR 82+0700; PR83+0000; PR 83+0150, PR83+0600; PR 85+0000, PR 87+0000,

2. ALERTAR OPORTUNAMENTE AL INVÍAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD EN SITIOS CRÍTICOS.

CC2642AMV1-006: ATENCION URGENTE ARBOLES EN RIESGO.
CC2642AMV1-007: ATENCION URGENTE ARBOLES EN RIESGO.

3. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL INVIAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR OBRAS Y ADELANTAR ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VÍA, ENCAMINADAS A SU ORNATO, A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA CONTAMINACIÓN VISUAL.

CC2642AMV1-006: ATENCION URGENTE ARBOLES EN RIESGO.
CC2642AMV1-007: ATENCION URGENTE ARBOLES EN RIESGO.

4. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS QUE SE LE ASIGNEN Y EJERCER SU INTERVENTORÍA.

a. Se presenta cada semana los informes de las actividades ejecutadas de los contratos de mantenimiento rutinario, los viernes se registra la programación de actividades para ejecutar durante la siguiente semana, también se reporta estado de salud, información de sitios críticos. Se revisa los trabajos realizados por las cooperativas de acuerdo a lo que se tenía programado.

b. Todas las semanas al realizar los recorridos se hacen charlas con los cooperativos por parte de la SISO y los ingenieros y se programa algunas actividades que consideramos que se deben priorizar.

c. Con las cooperativas se verifica y se mantiene la señalización en los sitios críticos que se encuentran en sus jurisdicciones. Charlas de refuerzo y revisión sobre la importancia de la señalización de los lugares de trabajo.

d. Reconfirmación a las cooperativas respecto a los tiempos de permanencia en la vía. La calidad de las actividades y estar alerta a cualquier novedad que se les presente en sus tramos. Disponibilidad 24/7

e. Visitas de seguimiento chequeo de actividades y señalización lugares de trabajo.

5. ACTUALIZAR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU) Y SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS QUE UTILIZA INVÍAS

. Se realizó la recolección de datos. La cual se cargó en la plataforma INVICOSTOS, por parte de la DTCAS, ya realizaron la aprobación de las cotizaciones y se envió el soporte en archivo pdf a mbetancourt@invias.gov.co y mballesteros@invias.gov.co.

6. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE REFERENCIACIÓN VIAL, CON BASE EN LA

INFORMACIÓN QUE LE SUMINISTRE INVÍAS Y REPONER LOS POSTES DE REFERENCIA QUE HAGAN FALTA EN LA VÍA A SU CARGO Y REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATOS Y QUE TIENE PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, SEGÚN RELACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN QUE LES SERÁ ENTREGADA POR INVIAS. PINTURA E INDICADORES.

7. INSPECCIONAR LOS PUENTES DE MANERA RUTINARIA, DIRIGIR Y VERIFICAR SU MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO.

Se solicita inspección a los puentes Chorro blanco CC2642AMV1- 066 solicitud Chorroblanco RUTA 6211 y Leonera CC2642AMV1-027 Solicitud Inspección estructural ante proceso acelerado de formación de fisuras puente La Leonera PR80+280 ruta 6211

8. CAPACITAR CADA MES A LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A SU CARGO, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, DE PUENTES, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

Cada mes se realiza la capacitación de mantenimiento, la cual se programa mensualmente previa aprobación por parte del supervisor del contrato.

9. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, EVALUACIONES Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE INVÍAS PROGRAME PARA LOS INGENIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, EN DIFERENTES SITIOS DEL PAÍS.

Capacitación virtual 24/10/23 REUNION VIITS SIGPAV-UMNG

10. EVALUAR CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) EL ESTADO DE LA RED VIAL A SU CARGO CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

Se realiza inspección visual de manera rutinaria al tramo 6211 El Crucero - Aguazul y el Paso Nacional por Yopal del tramo 6512 Monterrey – Yopal, se presentan informes puntuales sobre la situación de transitabilidad en diferentes puntos.

11. APOYAR LA GESTION DE LA TERRITORIAL EN LOS CONTRATOS QUE EJECUTE EL INVÍAS EN SECTORES DE CARRETERAS A SU CARGO.

Contrato 1858 de 2020
Contrato 1713 DE 2022 ESTUDIOS PARA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CURISÍ - PAJARITO, DEPTO. DE BOYACÁ

12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LAS VÍAS Y PUENTES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, LLEVAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN.

Actualización del inventario de señalización.

13. RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACCIDENTALIDAD OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL.

Recolección de datos para el informe correspondiente al mes de OCTUBRE.

14. PROPORCIONAR DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PATRIMONIO DE LAS VÍAS OBJETO DEL CONTRATO.

15. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN REFERENTE AL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS Y GESTIONAR ACCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN CON LAS TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.

Se presentan oficios a la territorial referente a la instalación de postes para redes de telecomunicaciones en la zona de uso de vías.
CC2642AMV1-058-Riesgo por huecos para postes empresa Claro
CC2642AMV1-060- localización postes ruta 6211

16. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA. No aplica para el presente mes

17. LLEVAR A EFECTO LA TOMA DE INFORMACIÓN Y/O AJUSTES DE LA VÍA A SU CARGO CON UN EQUIPO DE GPS. No se realizó esta actividad

18. REALIZAR ESTIMATIVOS SOBRE LA VIDA RESIDUAL DE LOS PAVIMENTOS DE LOS SECTORES A SU CARGO.

Se realizó inspección para los tramos PR 97 al PR99, PR101 al PR103; PR 105 al PR 107; PR109 al PR 111; PR 111 al PR 113 oficio CC2642AMV1-063

19. EVALUAR CON CRITERIO TÉCNICO EL ESTADO DE LA RED VIAL SEMESTRALMENTE CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

En proceso la revisión de los elementos de vía y toma de datos para la evaluación por criterio técnico.

20. REALIZAR ENCUESTAS DE ORIGEN Y DESTINO, FLUJO DE CARGA, PASAJEROS, Y TIPO DE CARGA.

N/A

21. REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS QUE LE SEAN ASIGNADAS, SIGUIENDO LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN.

N/A, SOLO SE HA REALIZADO APOYO

22. COLABORAR EN LA TOMA DE LA GEORREFERENCIACIÓN DESARROLLADA POR EL INVIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DIGITAL DE LA RED VIAL Y MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DEL INVIAS.

Aún no se recibe instrucción para desarrollar esta actividad

23. EFECTUAR ESTUDIOS TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN LAS VÍAS A SU CARGO, CUANDO SE LO REQUIERA EL INVIAS Y SU COSTO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA.

Aún no han sido requeridos por el INVIAS

24. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE EL CARGUE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, EVENTOS DE EMERGENCIAS, ACCIDENTALIDAD Y ESTADO DE LA SUPERFICIE (CRITERIO TÉCNICO), DISPUESTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, CON USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.

No se cuenta con la clave para actualizar información tomada por la AMV

25. FAUNA SILVESTRE ATROPELLADA. NO SE REPORTA MUERTE DE ANIMALES SILVESTRES SOLO SE HAN OBSERVADO ATROPELLOS DE ANIMALES DOMESTICOS.

Para el presente contrato no se ha realizado la capacitación respectiva.

26. OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO.

Seguimiento de las obras que se adelantan en el PR 87+0000, PR 66+0000; PR 80+0100; PR 82+0100, apoyo en informes y visitas con el personal de planta central, asistencia a comités virtuales, asistencia a presentación contrato 1712 de monto agotable.

5.3 INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

No aplica para este mes

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se presentan mensualmente y se envían al correo de la Territorial.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

1 ORDEN PÚBLICO:

No se presentaron hechos que alteraran orden público en el presente mes

2 EXPEDICION DE NORMAS

Manual de interventoría, adoptados mediante resolución 329 del 26 de enero de 2022.

3 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

No se presentan causales previstas en la ley para la terminación anticipada del contrato.

4 CLIMATICOS

Durante octubre-2023 los periodos de lluvia fueron menos intensos, las lluvias han sido sectorizadas presentándose con mayor frecuencia en el sector de Curisí.

5 DISPOSICION DE PERSONAL

El personal que labora para la administración de mantenimiento vial es idóneo y está debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vías para ejercer dichas labores.

6 DEFICIENTE SEÑALIZACION VIAL

Se ha reportado sobre el robo continuo de señales

7 INSUFICIENCIA DE INFORMACION

Se ha realizado de manera oportuna el envío de la información requerida contractualmente de acuerdo a lo que ha ido solicitando la territorial.

8 SALARIOS, PARAFISCALES, HONORARIOS

El contratista realiza de manera oportuna el pago de los salarios, seguridad social y aportes parafiscales a cada uno de las personas que laboran en la administración vial. Ver apartado 6.2.2.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7.**

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERO AUXILIAR 1	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE
INGENIERO AUXILIAR 2	LUZ YADIRA SUA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ELKIN GIOVANNI ANDRADE
SISO	SANDY LORENA ROMERO
CONDUCTOR 1	DIEGO ALEJANDRO ESGUERRA
CONDUCTOR 2	CARLOS EGIDIO NARANJO

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Este seguimiento se realiza con el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9**.

6.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Este seguimiento se realiza con el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13**.

6.5 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Este seguimiento se realiza con el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-15**.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Seguimiento al Plan de Cargas **MEPI-MN-IN-9-FR-3**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nos centramos en tres puntos:

a. Sectores inestables:
   - ✓ Destino de recursos para estudio y diseños de sectores inestables de sectores de esta vía que a la fecha no cuentan con ellos;
   - ✓ llevar a fase de diseños definitivos a estudios con los que la vía cuenta pero que están en fase 1 o 2.
   - ✓ Se destinen recursos suficientes en este corredor para prevención y mantenimiento, ya que hemos informado desde las primeras manifestaciones de situaciones en sectores inestables, en los cuales si se hubiese evaluado y atendido desde el primer momento, representarían menores inversiones, además se mantendría un corredor funcional y con menores contratiempos para los usuarios de la vía y a los pobladores de la región y así no tener que llegar al punto inminente de emergencia o emergencia, para que obligatoriamente se destine el recurso.

b. Estado de Puentes: La vía presenta 3 puentes colapsados Molinera, La Orquídea, Grillos y afectación estructural en Quebrada Negra, son 4 estructuras con las que ya no cuenta la vía y para las cuales a la fecha se cuenta que fueron sustituidos por puentes metálicos en el caso de La Orquídea 1 y Quebrada Negra; paso por variante en el caso de la Molinera y la combinación entre paso por variante y puentes metálicos que se adelanta para recuperar la transitabilidad en el sector Los Grillos.

   Es conocido por el Invias la condición de la zona critica entre Curisi y Pajarito, dentro de la cual se encuentran estos puentes ya fallados y otros como Leonera, Puente Nuevo, Chorro blanco, Chigüirera, Orquídea 2, La Granja, sin dejar de considerar las demás estructuras fuera de este tramo en mención ya que corresponden a estructuras afectadas por problemas de socavación como Curisí, Palmicha, Guaymara, Chichaca en otros, además se tiene que son estructuras más antiguas de cimentación superficial, en el caso de la Chichaca que requiere una nueva o al menos su mantenimiento y repotenciación ya que es una estructura mixta que presenta condición crítica.

   Es fundamental la atención para estas estructuras dentro de los contratos que se adelanten por parte de la SRN en esta vía, los viaductos y puentes están en zonas inestables que requieren monitoreo permanente, y obras complementarias a tiempo para su protección.

c Actualmente se adelanta la recuperación de la transitabilidad en la ruta 6211 en el sector Los Grillos, se conoce hasta el momento que se dará nuevamente paso a vehículos que no superen los 52 Toneladas, conocedores de la importancia de recuperar la transitabilidad en este sector, no se debe dejar en un segundo plano garantizar la seguridad para los que transitan por este importante corredor, por lo que es prioritario que se evalué la condición estructural y del entorno del puente Chorro blanco al cual conectara la variante Grillos, además evaluar la condición del sector La Leonera PR 80 al PR 81 dentro del cual está el viaducto; la del el tramo PR 82+0500 al PR 83+0300 (hundimientos en calzada y deslizamientos; el estado CRITICO del tramo PR 84+0900 AL PR 85+0350 el cual cada vez abarca más trayecto; la del tramo 86+0400 al PR 87; PR 103+0200 al PR 103 +0300

hundimiento y socavación de la banca con afectación en las obras de drenaje; PR 114+0400 AL PR 114+0800 movimiento en masa, la calzada presenta hundimiento y deformación grave afectación en las obras de drenaje, esto por citar los sectores de riesgo mas inminente, ya que no se puede dejar de lado otras condiciones de taludes con continuos deslizamientos de material y rocas, por lo que ajeno a solo dar transitabilidad se espera que se tenga en cuenta la condición de toda la vía, para definir ca carga máxima a transitar y las condiciones de control que se deben implementar.

d Protección del uso del suelo en las zonas aferentes a la vía ruta 6211 y zonas aledañas a quebradas y ríos.

A lo largo de la vía ruta 6211 se observa deforestación para sobrepastoreo, y siembra de cultivos de pan coger, lo cual representa una grave afectación para el medio ambiente y para la estabilidad vía nacional donde estas situaciones afectan la esta.

8. ANEXOS

- ***RELACION DE CORRESPONDENCIA***

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y enviada en el mes de **OCTUBRE DE 2023**:

Correspondencia enviada para el periodo:

ADMINISTRADOR	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTROL DE CORRESPONDENCIA-OFICIOS ENVIADA	CONTRATO:	2642 DE 2023
			UBICACIÓN:	CASANARE
			INGENIERO RESIDENTE:	CLAUDIA MARITZA HURTADO

	ENVIO					RESPUESTA			
Oficio N.º	Resumen-Asunto	Enviado/entregado a:	Cargo	Enviado por Auxiliar	Revisado y/o enviado por Residente	Fecha de respuesta	Quién responde	Confirmaciones/entregas (desde respuesta)	Observaciones/faltantes (a la fecha)
CC2642AMV1-053	SOLICITUD ATENCIÓN DEBIDO ALPASO VEHICULOS POR ELSECTOR LOS GRILLOS	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		3/10/2023			
CC2642AMV1-054	ACTAS 1 COOPERATIVAS - AMV1 LOTE 9	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		5/10/2023			
CC2642AMV1-055	ACTA DE COSTOS 2 - AMV1- LOTE 9-CONSORCIO CONSULTORIAL	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		5/10/2023			
CC2642AMV1-056	INFORME INDICADORES MES SEPTIEMBRE-COOPERATIVAS AMV1	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		6/10/2023			
CC2642AMV1-057	INFORME DE REPARCHEO RUTA 6211, AMV GRUPO 1 LOTE 9.	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		6/10/2023			
CC2642AMV1-058	solicitud atención por huecos al costado de la vía ruta 6211	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		6/10/2023			
CC2642AMV1-059	Informe para apoyo respuesta, solicitud comunidad centro poblado Cupiagua Ruta 6211	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		6/10/2023			
CC2642AMV1-060	Instalación de postes de infraestructura de telecomunicaciones, PR de instalación vía Aguazul – El Crucero 6211	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		10/10/2023			
CC2642AMV1-061	informe de accidentabilidad septiembre 2023 AMV1 DT CAS.	DOUGLAS BUSTOS DUQUE	SUBDIRECCION NACIONAL DE CARRETERAS	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		14/10/2023			
CC2642AMV1-063	Informe de sectores intervenidos por mejoramiento mediante contrato 1513-2015	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		16/10/2023			
CC2642AMV1-064	TEMA CAPACITACION II MANTEMIENTO RUTINARIO	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		17/10/2023			
CC2642AMV1-065	Respuesta oficio 2023S-VCAS-012541	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		17/10/2023			
CC2642AMV1-066	Solicitud inspección ante condición del proceso de fisuras en el puente Chorro Blanco Pr 81+600 Sogamoso – Aguazul, ruta 6211.	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		18/10/2023			
CC2642AMV1-067	Reiteración árbol seco en redes de baja tensión Barrio Los Esteros	ERICCA CATALINA NEITA	GERENTE ENERCA	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		25/10/2023			
CC2642AMV1-068	RESPUESTA DE ENERCA A RADICADO CC2642AMV10-028 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		26/10/2023			
CC2642AMV1-069	Solicitud información accidentalidad mes octubre 2023 ruta 6211 sector departamento Boyacá.	HENRY MARIO SALCEDO TORRES	Jefe cuadrante vial 8 Sogamoso Pajarito.	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		30/10/2023			
CC2642AMV1-070	Solicitud información accidentalidad mes octubre 2023 ruta 6211 sector departamento Casanare.	FABIAN ROMERO	Comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ		30/10/2023			
CC2642AMV1-071	Solicitud por la señalización a reponer en la zona objeto de permiso para el Parque lineal ruta 6512	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Director Territorial Casanare (E)	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ					

- ***Correspondencia recibida para el periodo:***

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO	2642-2023
		UBICACIÓN	TERRITORIAL CASANARE
	CONSORCIO CONSULTORIAL	ING RESIDENTE	CLAUDIA MARITZA HURTADO

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	¿CONTESTADO?	FECHA CONTESTACIÓN	SOPORTE
2/10/2023	2023S-VCAS-008647 DE 2023	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-011249	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		informativo
2/10/2023	2023S-VCAS-008589 DE 2023	Asunto: Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-012290-Solicitud de atención alcantarilla PR 116+0400 RUTA 6211	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		informativo
3/10/2023	2023E-VUVR-014699	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		informativo
4/10/2023	2023S-VCAS-009782 DE 2023	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-011248	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		informativo
6/10/2023	2023E-VUVRAZ-016075	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		CC2642AMV155
6/10/2023	2023E-VUVRAZ-016195	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		CC2642AMV156
9/10/2023	2023S-VCAS-010823	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-013920	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		informativo
10/10/2023	2023S-VCAS-011195	Respuesta al radicado No 2023E-VUVR-014699	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		informativo
10/10/2023	2023E-VUVRAZ-017365	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		CC2642AMV160
11/10/2023	2023S-VCAS-011470	Respuesta al radicado No 2023S-VCAS-004179	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		
11/10/2023	correo electrónico	Requerimientos informes mensuales de AMVs	Manuel Francisco Ballesteros Salcedo	Consorcio Consultorial	SI		
12/10/2023	2023S-VCAS-010914	REITEACION OFICIO 2023S-VCAS-006110 CON FECHE DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, RUTA 6211 EL CRUCERO, AGUAZUL	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		
13/10/2023	2023E-VUVRAZ-018794	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
14/10/2023	2023S-VCAS-012541	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-016694-Observaciones a informe para apoyo respuesta, solicitud comunidad centro poblado Cupiagua Ruta 6211	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Consorcio Consultorial	SI		
17/10/2023	2023E-VUVRAZ-018900	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
17/10/2023	2023E-VUVRAZ-018973	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
17/10/2023	2023I-VBOG-016136 17-10	acreditación vecindad mantenimiento rutinario	Manuel Francisco Ballesteros Salcedo	Consorcio Consultorial	SI		
18/10/2023	2023E-VUVRAZ-019579	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
18/10/2023	2023E-VUVRAZ-01961	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
18/10/2023	2023E-VUVRAZ-019637	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
19/10/2023	2023I-VBOG-016142	Solicitud Registros Fotográficos en las vías a cargo de los AMV - CASANARE	Fabio Mojica	Consorcio Consultorial	SI		
19/10/2023	2023I-VBOG-016140	instructivo uniformes para los administradores viales y trabajadores de mantenimiento rutinario	Manuel Francisco Ballesteros Salcedo	Consorcio Consultorial	SI		
21/10/2023	2023S-VCAS-013935 DE 2023	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-010681del 20/9/2023 puente Leonera 80+280 6211, y radicado 2023E-VUVRAZ-008476 del 13/9/2023 puente Chorro Blanco	Yakelin Pérez Ardila	Consorcio Consultorial	SI		
23/10/2023	2023E-VUVRAZ-021056	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		
23/10/2023	2023I-VBOG-015694	BASE_DE_DATOS_MTO_RUTINARIO_vs1	Manuel Francisco Ballesteros Salcedo	Consorcio Consultorial	SI		
24/10/2023	2023I-VBOG-018454	RESOLUCIONES 003744, 003745, 003746, 003747 Cargas	Manuel Francisco Ballesteros Salcedo	Consorcio Consultorial	SI		
25/10/2023	600.7	RESPUESTA A RADICADO 20230212465	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA	DIR OYM REDES	SI		
26/10/2023	2023E-VUVRAZ-022422	Resultado Radicación de Solicitud	atencionciudadano@invias.gov.co	Consorcio Consultorial	SI		CC2642AMV10 028
31/10/2023	SETRA-GUNIR - 29.25	información accidentalidad mes octubre de 2023.	HENRY MARIO SALCEDO TORRES	Comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte	SI		

VISITAS Y REUNIONES



REUNIÓN INICIAL EN LA TERRITORILA CON EL CONTRATISTA DE MONTO AGOTABLE 3/10/2023












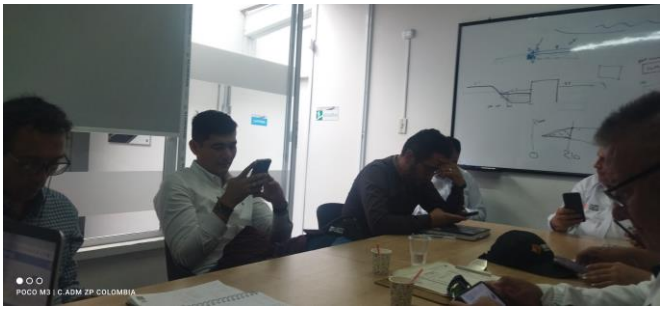

VISITA CON CONTRALORIA 5 DE 0CTUBRE DE 2023

RUTA 6512 CONTRATO 3332 DE 2023



Demolición sonorizadores



Construcción resalto parabólico







Reparación de la carpeta asfáltica










Marcas viales- líneas de aproximación al resalto




CAPACITACIÓN COOPERATIVA OCTUBRE






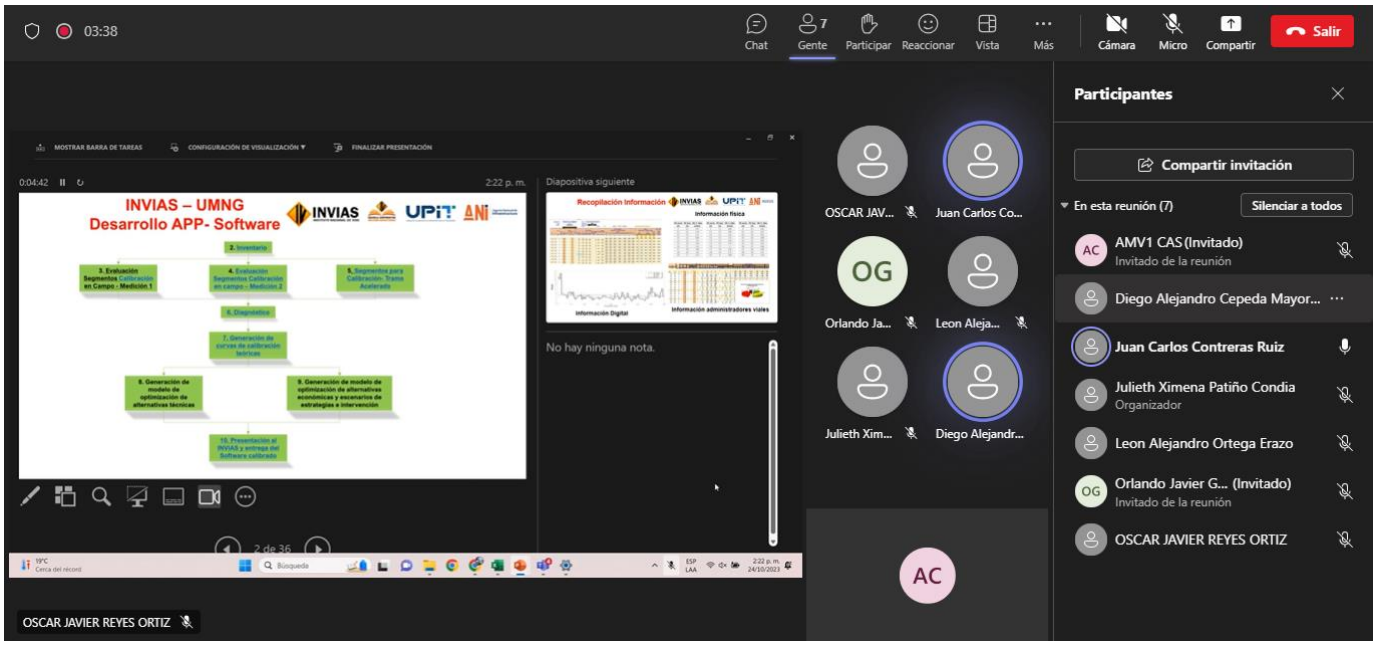


Capacitación 24/10/23 REUNION VIITS SIGPAV-UMNG

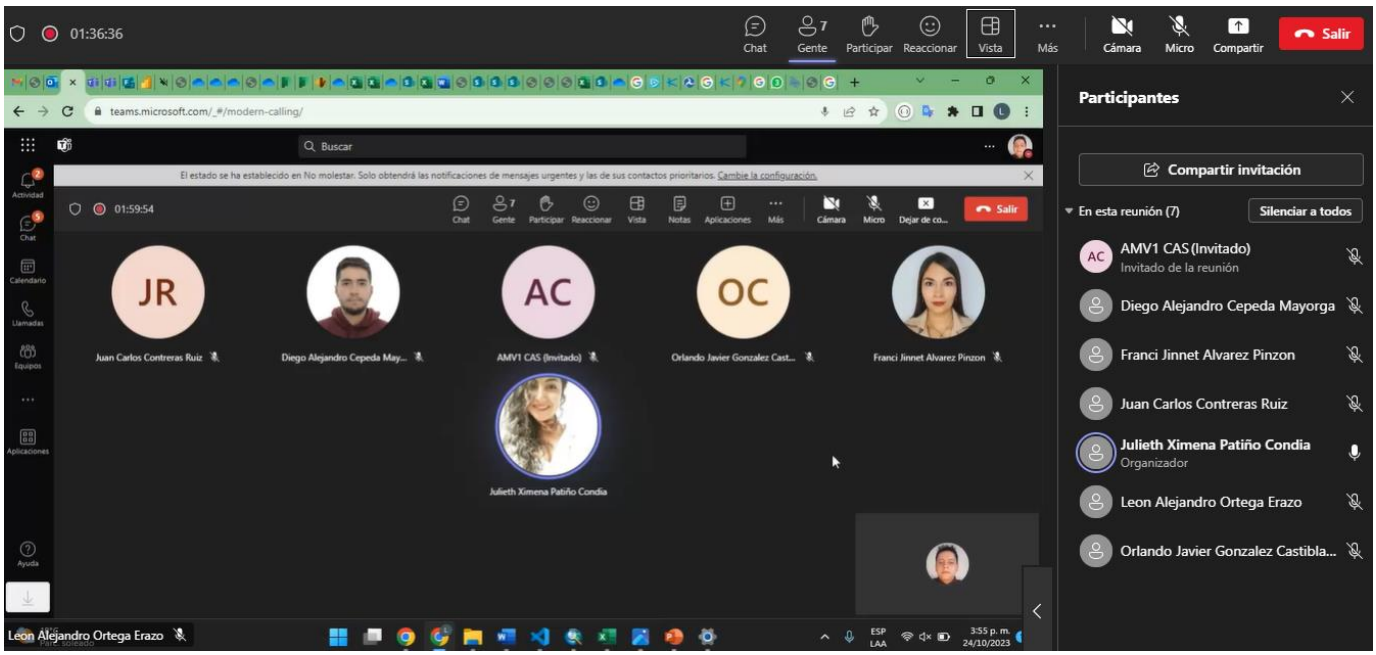

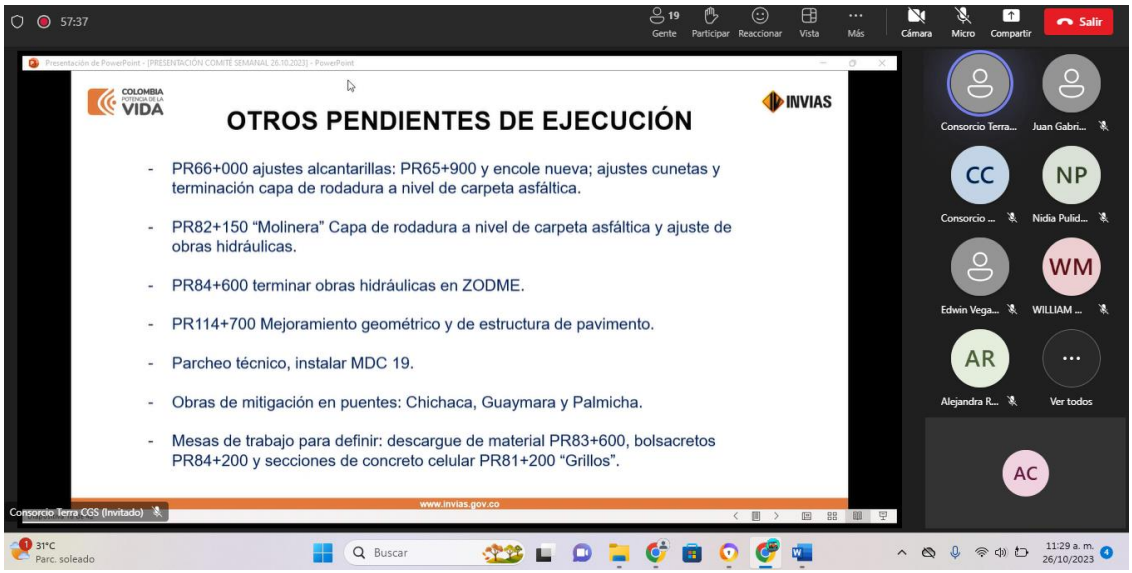

26/10 /2023 asistencia a comité del contrato 1858/2020

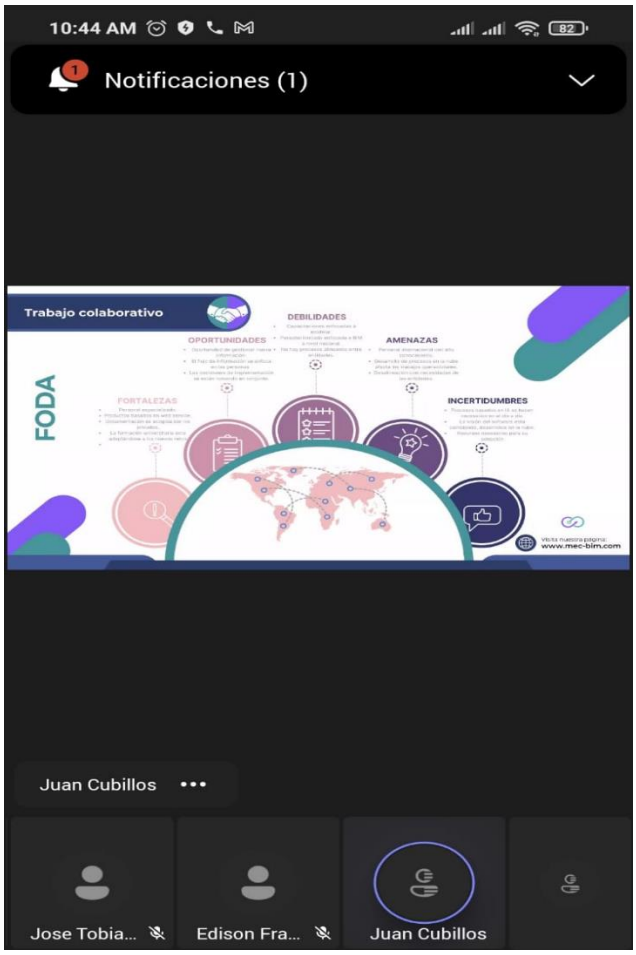

26/10/23 Socialización de implementación de BIM en contratos de administración vial

INTERVENCIONES CONTRATO 1858 DE 2020
PR 65+0750 AL PR 66+0050




CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS EN EL PR 65+0750 LADO IZQUIERDO








PR 65+0750 ALPR 66+0050 TRAMO A NIVEL DE AFIRMADO

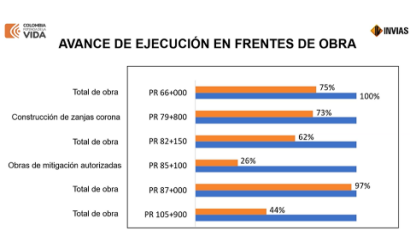

INTERVENCION CON PARCHEO TECNICO ENTRE EL PR 74 AL PR 75 +0100



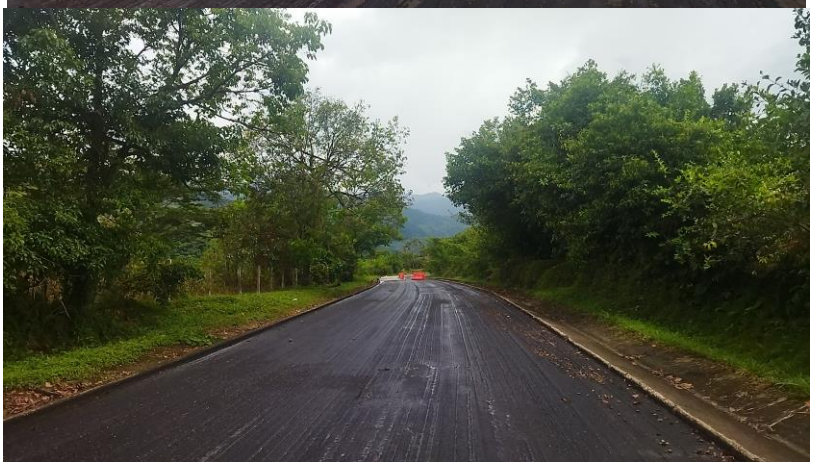



DURANTE EL MES DE OCTUBRE NO CONTINUARON LAS ACTIVIDADES DEJANDO TRAMOS FRESADOS, LOS CUALES SE VIERON AFECTADOS CON LA ESCORRENTIA

SECTOR PR 81+0100



LOS GRILLOS



CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS



RECUPERACION DE ALCANTARILLA DE LA ANTIGUA VIA Y CONSTRUCCION DE DISIPADOR EN SACOS DE SUELO CEMENTO

PR 81+0500 PROCESO DE INSTALACIÓN CONCRETO CELULAR





INSTALACION CONCRETO CELULAR



PR 83+0600



la retroexcavadora dispuesta en la parte alta del talud superior, realiza excavación para descargue del material remanente.







PR 84+0235 PUENTE QUEBRADA NEGRA



PUENTE METALICO



CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON BOLSACRETOS MARGENDERECHA AGUAS ARRIBA

EMERGENCIA PR87+0000 SECTOR LAGRANJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.











No.	UBICACIÓN	FRENTE	OBRA EN EJECUCION	ACTIVIDADES
4	PR 87+000	Único	RECUPERACION DE BANCA	Excavación mecánica para construcción de viga cabezal bajo muro pantalla.
				Instalación de solado de limpieza para construcción de viga cabezal bajo muro pantalla.
				Pendientes: viga cabezal pilotes, estructura de pavimento, canal hasta Q. Innominada y obras en talud inferior (recalce, zanjas manejo de aguas y revegetalización).

Información tomada del comité 26 de octubre de 2023 consorcio Terra





- ✓ *Se encuentra construido el 100% de los pilotes diseñados para este sitio crítico.*
- ✓ *En la calzada está instalada una capa de subbase granular, esta como avance para la conformación de la estructura de pavimento.*
- ✓ *En todos los módulos de la plataforma del carril izquierdo se encuentra construido: las placas que unen los pilotes, los muros de confinamiento, el geobloque, las placas de aproximación y el new jersey.*
- ✓ *Están construidos y tensionados la totalidad de los anclajes activos del talud 1; también están construidas las estructuras en concreto reforzado, dados y viga reticulada, para dichos anclajes.*
- ✓ *Existen 3 vigas cabezal y una fila de pilotes, construidos acorde al diseño para la recuperación de la transitabilidad el pasado 31 de julio de 2022.*
- ✓ *Están construidos todos los módulos de la viga cabezal en la zona de banca de vía estable, así: 9 módulos en el costado Pajarito y 9 módulos en el costado Sogamoso. Se encuentra construido el 90% de los pernos anclados para la viga cabezal.*

CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE PILOTES PR 105+1250









No.	UBICACIÓN	FRENTE	OBRA EN EJECUCION	ACTIVIDADES
5	PR105+900	Único	RECUPERACIÓN CARRIL DERECHO	Para construcción de pilotes en la margen derecha se realiza: perforación, amarre de acero y vaciado de concreto, 7 pilotes de 12. Control de tráfico con controladoras viales para lado Pajarito y lado Aguazul.

Información tomada del comité 26 de octubre de 2023 consorcio Terra

SITIOS ALTAMENTE CRITICOS




PR 66+0000 zona de movimiento en masa



PR 78+0900 talud superior inestable se aprecian escarpes y material suelto



PR 79+0100 SOCAVACION EN TALUD INFERIOR, HUNDIMIENTO BANCA POR EL CARRIL IZQUIERDO

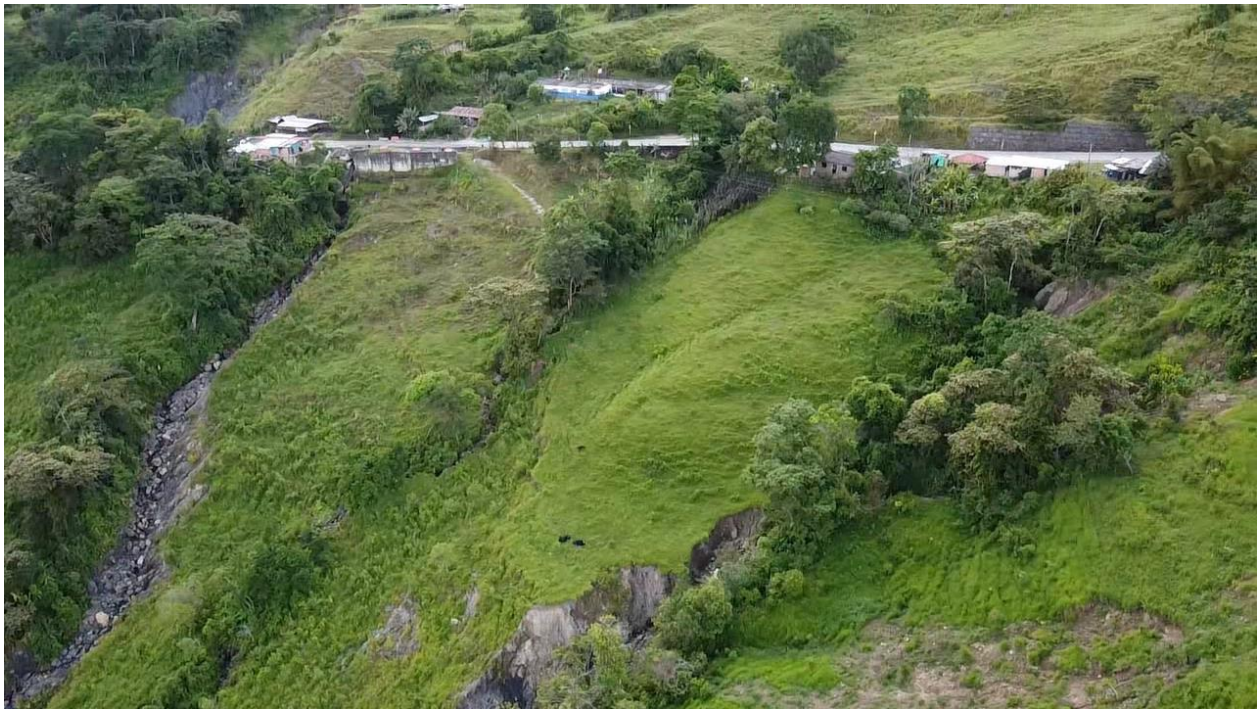


PR 79+0800 80+0100. INESTABILIDAD DE LA ZONA LA INESTABILIDAD DE MASA DE SUELO INVOLUCRA TALUD SUPERIOR E INFERIOR, EL TERRENO PRESENTA GRIETAS, DESPLAZAMIENTO Y HUNDIMIENTO DE LA BANCADA, EN LA PATA DEL TALUD HAY UN SEVERO PROCESO DE SOCAVACIÓN DEL RÍO CUSIANA.



PR 79+0800



PR 80 AL PR 80 +0600 SECTOR LA LEONERA, ZONA INESTABLE PROCESO EROSIVO SEVERO EN LA PARTE ALTA Y BAJA DE LAS ZONAS CONTIGUAS A ALA VÍA.

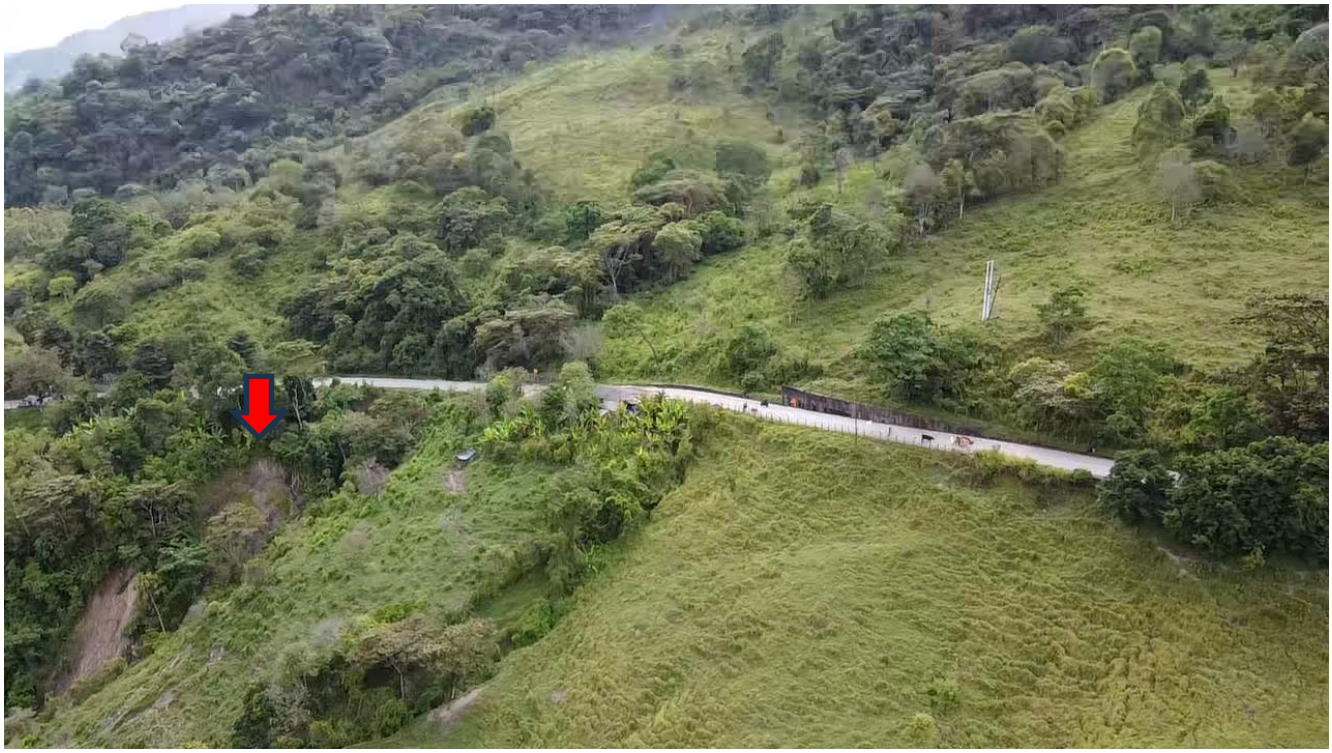



SECTOR ENTRE EL VIADUCTO LA LEONERA Y LOS GRILLOSSE OBSERVA PROCESOS EROSIVOS SEVEROS EN EL TALUD INFERIOR, POR ACCION DEL RIO CUSIANA, EL TRAMO DE VIA PRESENTA FISURAS Y HUNDIMIENTO

CHORROBLANCO PR 81+0600 INESTABILIDAD TALUD MAS LA ACCION EROSIVA DEL RÍO CUSIANA EN LA PARTE BAJA





SECTOR PR 82+0000 AL PR 82+0350.



Tramo en afirmado, el contratista no ha continuado intervenciones en el sector.



Se puede apreciar que el movimiento en la zona es continuo, en la fotografía se observa la variación entre el muro del canal antiguo que esta sobra caisson y la pantalla que se construyó

LA MOLINERA PR 82+0500



VARIANTE LA MOLINERA





PR 82+0700 INESTABILIDAD, FISURAS Y ESCALONAMIENTO EN CALZADA, EL MURO COSTADO DERECHO ESTA DESPLAZADO POR EMPUJE DE LA MASA DE SUELO



PR 83+0000 INESTABILIDAD DE LA ZONA, TALUD SUPERIOR PRESENTA ESCARPES, CONTINUA CAÍDA DE MATERIAL Y ESCORRENTIA



PR 83+0100 INESTABILIDAD DE LA ZONA, LA CALZADA PRESENTA HUNDIMIENTO





PR 84+0900 AL PR 85+03500 TRAMO CRITICO FALLA ROTACIONAL, GRIETAS, HUNDIMIENTO, ESCARPES, SOCAVACION EN LA ZONA INFERIOR POR ACCION RIO CUSIANA

ALTO RIESGO PR 85+0200 AL PR 85+0350 zona próxima al acceso norte puente La Chigüirera



Talud inferior, se aprecia la erosión del terreno, formación de cárcavas, y la socavación en la pata por acción del río Cusiana



La calzada presenta grietas y hundimiento, las cunetas y ancantarilla estan afectadas, hay filtración de agua lo que ocasiona socavacion

TALUD AGUAS ARRIBA SECTOR LA CHICHACA
PR 103+0642



AGUAS ARRIBA DEL PUENTE LA CHICHACA EL TALUD PRESENTA DESLIZAMIENTO POR LA SOCAVACION EN LA PATA DEL TALUD ACCION QDA LA CHICHACA



PERDIDA DE PARTE DEL MURO – ALETA AGUAS ARRIBA Y DEL ENROCADO DE PROTECCIÓN

TALUD INFERIOR PR 113+0200



AFECTACION EN TALUD INFERIOR DE LA VIA POR ACCION EROSIVA DE LA QUEBRADA LA CUPIAGURA – PALMICHA



MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA LA LIBERTAD

LIMPIEZA CUNETA PR 39+0000



LIMPIEZA CUNETA PR 39+0000




LIMPIEZA DESCOLE PR 37+ O350



LIMPIEZA DESCOLE PR 37+ O350

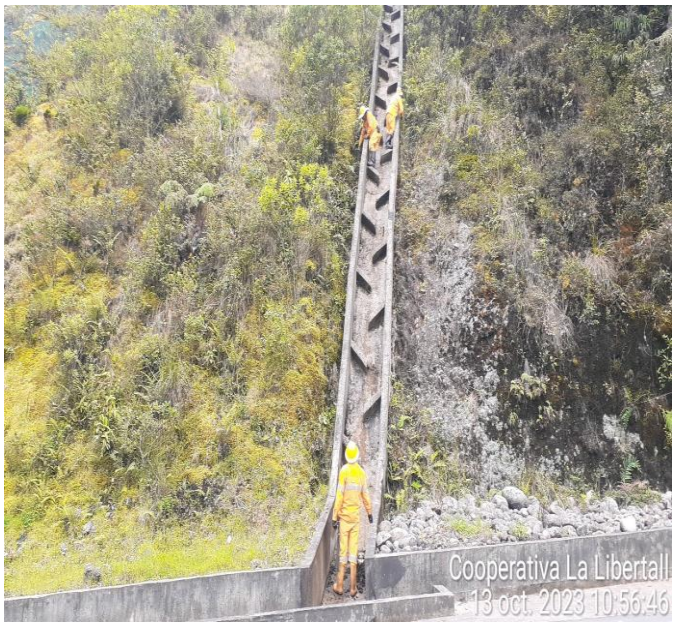

LIMPIEZA DE CUNETAS PR 34+0300 	**LIMPIEZA DE CUNETAS PR 34+0300** 
DESMONTE MANUAL Y LIMPIEZA OBRA PR 56+0450 	**DESMONTE MANUAL Y LIMPIEZA OBRA PR 56+0450** 

LIMPIEZA DERRUMBE PR 60+0200



LIMPIEZA DERRUMBE PR 60+0200



LIMPIEZA DE CUNETA PR 16+0150



LIMPIEZA DE CUNETA PR 16+0150



LIMPIEZA PUENTE DE LA ROCHA



LIMPIEZA PUENTE DE LA ROCHA



LIMPIEZA DE CUNETA PR 18+0000



LIMPIEZA DE CUNETA PR 18+0000



LIMPIEZA DE CUENTA PR 19+0800	**LIMPIEZA DE CUENTA PR 19+0800**
	

COOPERATIVA LA PUERTA DEL LLANO

RETIRO DE ÁRBOLES PR 99+950.	**RETIRO DE ÁRBOLES PR 99+950.**
	
ROCERÍA PR 99 +500 AL PR 96+ 500.	**ROCERÍA PR 99 +500 AL PR 96+ 500.**
	

DESPEJE DE DERRUMBE PR 91+300 Y EN EL PR 93+600 	**DESPEJE DE DERRUMBE PR 91+300 Y EN EL PR 93+600** 
LIMPIEZA DE CUNETAS OBRAS DESCOLES PR 67+0250 HASTA PR 67+0800. 	**LIMPIEZA DE CUNETAS OBRAS DESCOLES PR 67+0250 HASTA PR 67+0800.** 

LIMPIEZA DE CUNETA, CALZADA, OBRAS, MUROS DEL PR 67+0700 AL PR 68+0300.	**LIMPIEZA DE CUNETA, CALZADA, OBRAS, MUROS DEL PR 67+0700 AL PR 68+0300.**
	
LIMPIEZA DE CUNETA DESCOLES DISIPADORES Y OBRAS PR 100+100 AL PR 99+0100.	**LIMPIEZA DE CUNETA DESCOLES DISIPADORES Y OBRAS PR 100+100 AL PR 99+0100.**
	

LIMPIEZA DE CUNETA Y OBRAS PR 98+0000 AL PR 96+0800.	**LIMPIEZA DE CUNETA Y OBRAS PR 98+0000 AL PR 96+0800.**
	

COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO

ROCERÍA DEL PR 103+200 AL PR 104+000 RUTA 6512.	**ROCERÍA DEL PR 103+200 AL PR 104+000 RUTA 6512.**
	
REPARCHEO DEL PR 112+500 AL PR 118+0616	**REPARCHEO DEL PR 112+500 AL PR 118+0616**
	


LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES INICIO PR 107+0300 AL PR 108 +0100.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES INICIO PR 107+0300 AL PR 108 +0100.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 109+0900AL PR 110+0500.

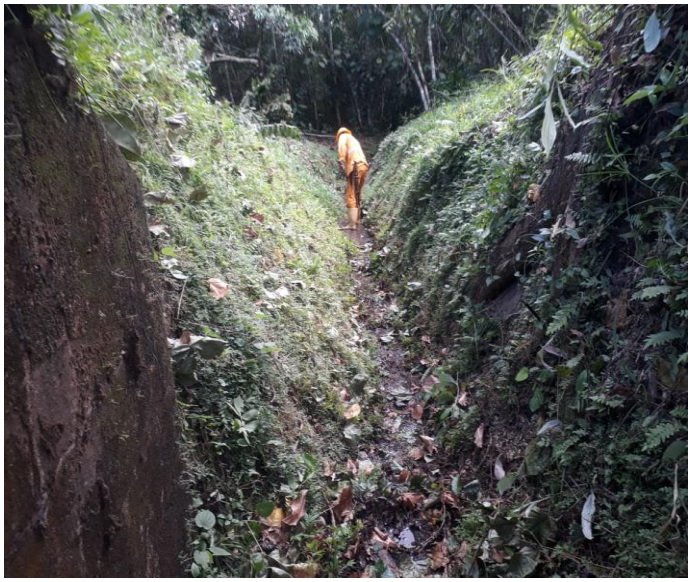

LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 109+0900AL PR 110+0500.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 109+0150 AL PR 109+0900.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 109+0150 AL PR 109+0900.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES DEL PR 110+0500 AL PR 111+0200.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES DEL PR 110+0500 AL PR 111+0200.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 112+0150 AL PR112+0500.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 112+0150 AL PR112+0500.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 112+0500 AL PR113+0000.



LIMPIEZA DE CUNETA, ALCANTARILLAS, DESCOLES Y ENCOLES PR 112+0500 AL PR113+0000.



CAPACITACION	CAPACITACION
	
	

INFORME DE CAPACITACIÓN

"MI GESTACIÓN SEGURA Y ACCIDENTES OFÍDICOS."

OBJETIVO

Realizar taller de capacitación, tiene como meta concientizar a los microempresarios de mantenimiento rutinario en temas relacionados con gestación segura y accidentes ofídicos.

INTRODUCCIÓN

La mencionada capacitación se llevó acabo con el fin de generar conciencia en los microempresarios en cuanto la gestación segura y su salud física en la zona de trabajo, proporcionando así el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre la gestación segura, lo que puede contribuir a reducir los riesgos de complicaciones durante el embarazo y promover un resultado saludable de recién nacidos, Al lograr estos objetivos, la capacitación sobre accidentes ofídicos tiene como objetivo reducir el riesgo de lesiones graves y muertes asociadas con mordeduras de serpientes, y promover un entorno de trabajo y de vida más seguro y consciente en áreas propensas a la presencia de estos peligros.

Capacitar a los participantes en los primeros auxilios y los protocolos de respuesta adecuados en caso de una mordedura de serpiente venenosa, incluyendo técnicas de compresión y prevención de la propagación del veneno.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de Capacitar a nuestro equipo de trabajo en “mi gestación segura y accidentes ofídicos” se desarrollaron las actividades de:

1. Brindar orientación sobre la importancia de la gestación segura y la educación sexual en las familias.







"MI GESTACIÓN SEGURA Y ACCIDENTES OFÍDICOS."



Para esta actividad contamos con el apoyo del jefe de enfermería Yulieth Nataly Pedraza encargada de la campaña mi gestación segura en el municipio de pajarito Boyacá, se desarrollaron actividades de actuación por parte de los microempresarios en cuanto a la maternidad y sus etapas.

2. Facilitar el acceso a recursos de apoyo y redes de atención médica que puedan brindar asesoramiento y atención adicional a las mujeres embarazadas.



3. Educar a los participantes sobre la identificación de serpientes venenosas y las áreas propensas a la presencia de estos reptiles.



Para esta actividad contamos con el apoyo de la doctora Sofía Buitrago.

4. Fomentar la conciencia de la importancia de buscar atención médica de emergencia y de seguir los protocolos médicos recomendados después de una mordedura de serpiente.





"MI GESTACIÓN SEGURA Y ACCIDENTES OFÍDICOS."


Pensando en la salud los microempresarios que están expuestos a los drásticos cambios de temperatura con el apoyo de las auxiliares de enfermería se les proporciono la vacuna de la influencia a siete de ellos.

Al lograr estos objetivos, la capacitación sobre accidentes ofídicos tiene como objetivo reducir el riesgo de lesiones graves y muertes asociadas con mordeduras de serpientes, y promover un entorno de trabajo y de vida más seguro y consciente en áreas propensas a la presencia de estos peligros.

.


ANEXOS

ACCIDENTE OFIDICO

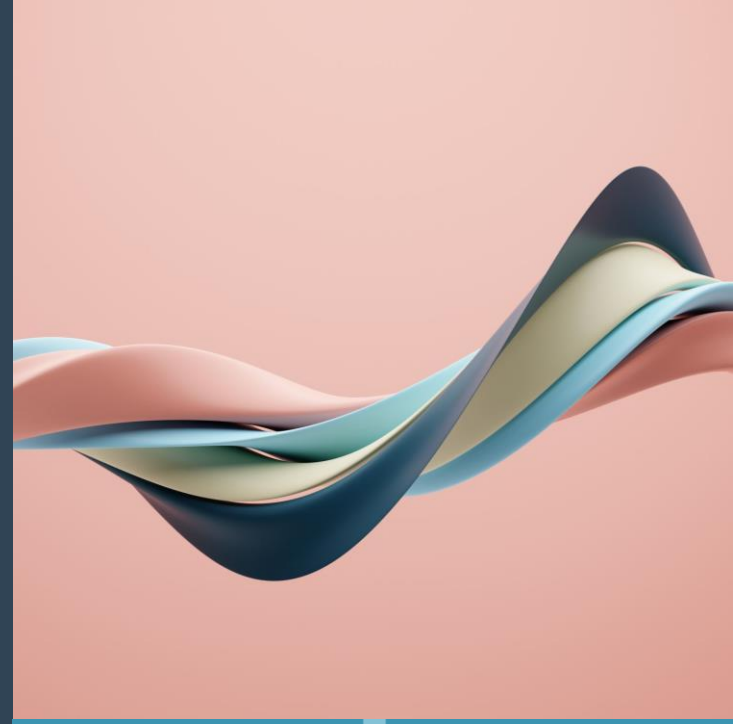

DEFINICION

- Los accidentes ofídicos son intoxicaciones producidas por la inoculación de veneno a través de una mordedura de serpiente que ocurren cuando una serpiente se siente amenazada motivo por el cual ataca para defenderse

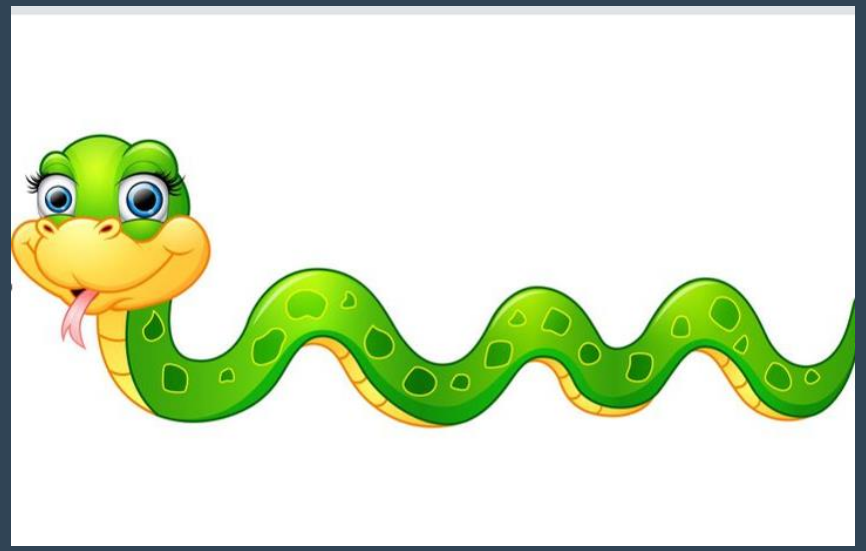

PREVENCION DEL ACCIDENTE OFIDICO



- Al caminar de noche llevar linterna
- Llevar botas de caña alta, de cuero o goma gruesa cuando se transite en el campo
- En terrenos con vegetación abundante, explorar lanzando piedras para que las serpientes se aparten del camino
- Al caminar por el campo o terreno selvatico, es mejor hacerlo despacio y provocando ruido para ahuyentar a las serpientes

PREVENCION DEL ACCIDENTE OFIDICO






Al realizar labores del campo, primero revisar la zona en busca de serpientes, siempre teniendo cuidado de levantar o mover troncos o piedras, realizar una inspección previa

Al estar en el campo, cerrar bien las mochilas y el calzado antes de ponérselo nuevamente

No introducir pies o manos en huecos de arboles

PREVENCION DEL ACCIDENTE OFIDICO

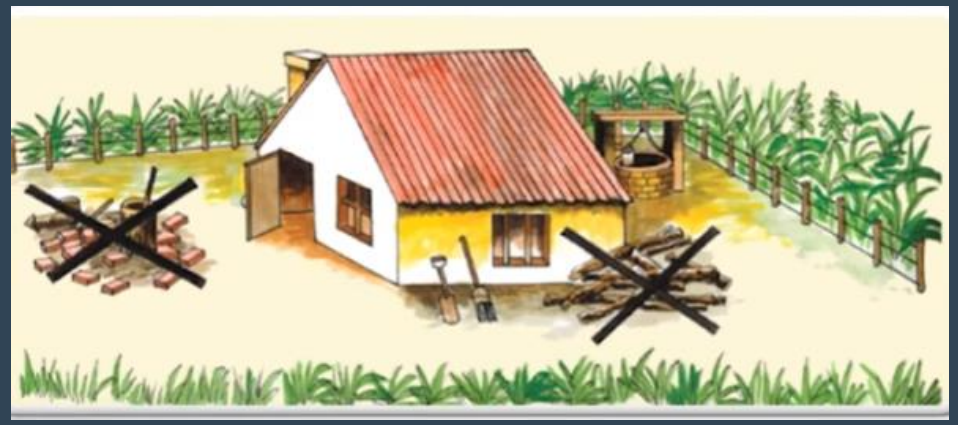




Hacer una buena limpieza del hogar para evitar la presencia de roedores (estos últimos son presas de serpientes)

Al estar en el campo, cerrar bien las mochilas y el calzado antes de ponérselo nuevamente

Al realizar labores del campo, primero revisar la zona en busca de serpientes, siempre teniendo cuidado de levantar o mover troncos o piedras, realizar una inspección previa

PRIMEROS AUXILIOS DEL ACCIDENTE OFIDICO

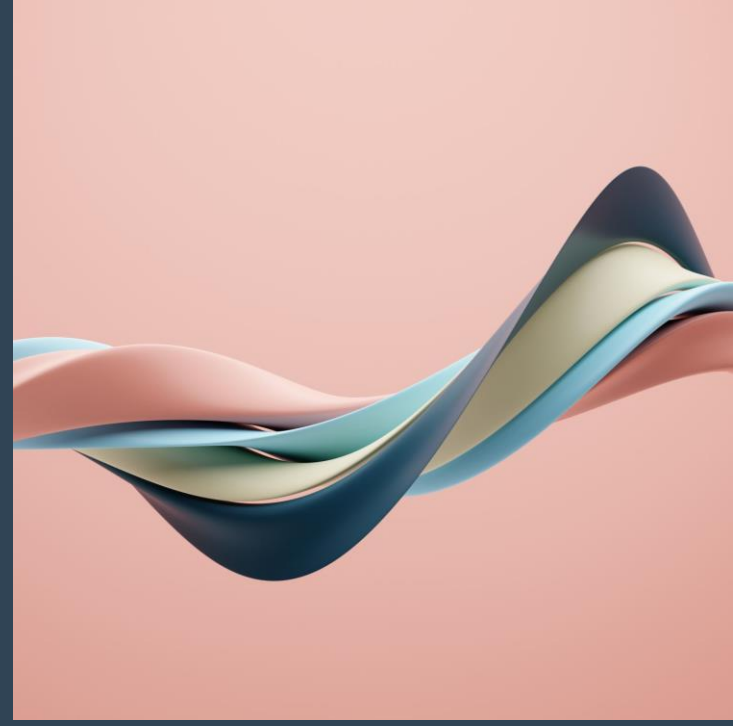

¿QUE NO HACER?

INCISIONES








MAYOR RIESGO DE INFECCION

SUCCIONAR EL VENENO

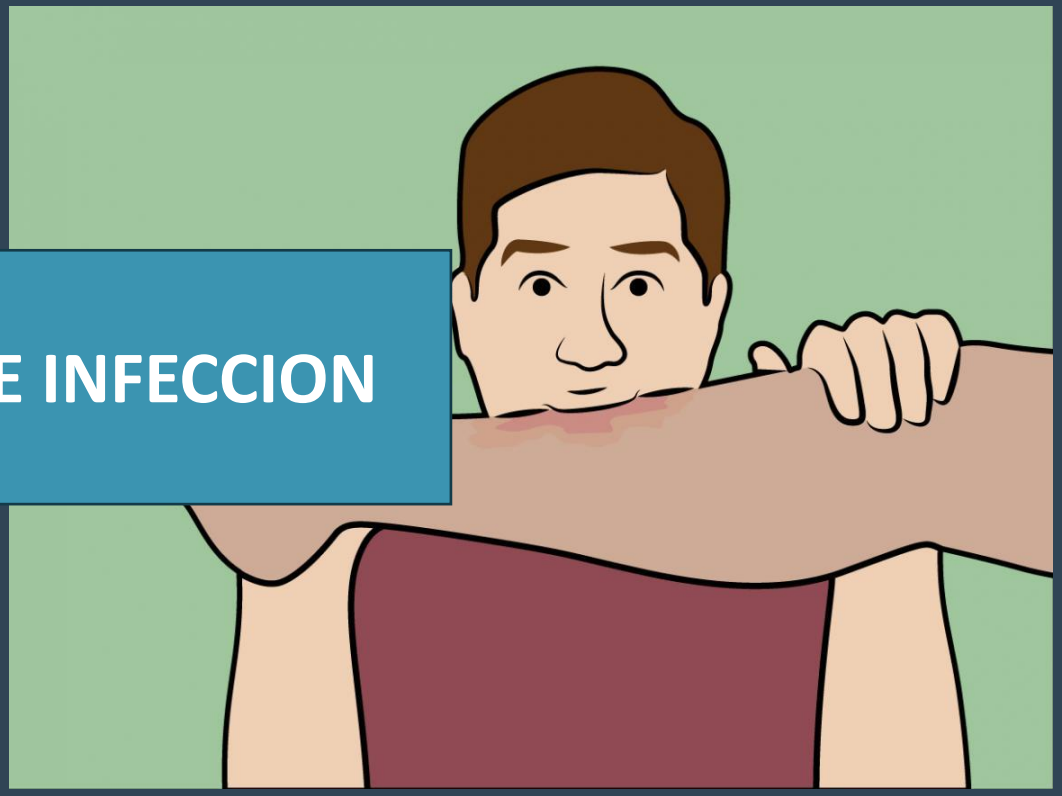

¿QUE NO HACER?

AUTOMEDICARSE O INYECTARSE ALGO

Aumenta el riesgo sistémico y de sangrado, respectivamente



TRATAR DE DAÑAR A LA SERPIENTE

Puede causar lesiones adicionales, además que no causa beneficios



¿QUE HACER?

MANTENER LA CALMA



¿QUE HACER?

RETIRAR ACCESORIOS Y PRENDAS JUSTAS



TRANSPORTAR A LA VICTIMA AL CENTRO DE SALUD MAS CERCANO



¿QUE HACER?

INMOVILIZAR A LA EXTREMIDAD AFECTADA



DESINFECTAR LA ZONA Y CUBRIR CON APOSITOS ESTERILES



¿QUE NO HACER?

TORNIQUETE



HIELO Y EXTRACTOS VEGETALES



CONSORCIO CONSULTORIAL

REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA / CAPACITACIÓN

CODIGO: FOR-SST 001

FECHA: 01-09-2023

TEMA: Ni gestacion Segurd, Riesgo Ofidico. FECHA: 20 OCT 2023

RESUMEN DE CONTENIDO:

→ Gestacion Segurd.

→ Riesgo Ofidico → que hacer en caso de mordedura de serpiente.

LUGAR: auditorio Alcaldia Pajarito. HORARIO DE: 10am A: 12:00 m

NOMBRE CAPACITADOR: Sofia Buitrago FIRMA: CEDULA CAPACITADOR 1049413103 INTERNO: ☐ EXTERNO: ☐

Nota: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
BALDION HELI	3297269	C. AIRES DEL LLANO	OBRERO	- /
GARCIA GUTIERREZ HENRRY	74860912	C. AIRES DEL LLANO	OBRERO	- /
GARCIA HERNANDEZ ORLANDO	74859707	C. AIRES DEL LLANO	OBRERO	Orlando Garcia
GONZALEZ SEPULVEDA ANIVAL	9654090	C. AIRES DEL LLANO	OBRERO	
RODRIGUEZ ALARCON CARLOS	4184391	C. AIRES DEL LLANO	OBRERO	Carlos Rodriguez
Moreno Cristobal.	4144050.	cooperativa aires	OBRERO	

Powered by CamScanner

CONSULTORIAL	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA / CAPACITACIÓN	CODIGO: FOR-SST 001 FECHA: 01-09-2023

TEMA: Higiene Segura, Riesgo Ofidico. FECHA: 20 OCT. 2023

RESUMEN DE CONTENIDO:

→ Gestacion segura

→ Riesgo ofidico → que hacer en caso de mordedura de serpiente

LUGAR: auditorio Rojanto - Alcaldia HORARIO DE: 10 am A: 12:00 m

NOMBRE CAPACITADOR: Sofia Buitrago FIRMA: CEDULA CAPACITADOR 1049413103 INTERNO: EXTERNO:

Nota: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
ROJAS ROJAS HERNAN DARIO	1055206189	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
ALARCON GUTIERREZ EDWAR DAVID	1057582587	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	Edward David Alarcón
CARDENAS SANCHEZ JORGE ELIECER	1116545201	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
ROJAS VELANDIA JOSE RODRIGO	3276882	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	/
RODRIGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4193454	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	Manuel E. Rodriguez
CHAPARRO CARDENAS HENRRY CALIXTO	4193863	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
BARRERA GUTIERREZ ARGEMIRO	74180236	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
NAVA RODRIGUEZ JOSE RAUL	74182056	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
ROJAS ROJAS ROLFE	74343299	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	/
ESPINEL FONSECA ROBER ENRIQUE	74755084	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
VIVAS AVILA MANUEL ANTONIO	79566134	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	/
ALARCON CASTILLO JOSE ESPIRITU	9534743	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	
CARDENAS HOLGUIN PRECILIANO	9559281	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	/
ROJAS WILSON ALEJANDRO	1118536145	C. PUERTA DEL LLANO	OBRERO	Wilson Alejandro Rojas
/	/	/	/	/

Powered by CamScanner

CONSULTORIAL	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA / CAPACITACIÓN	CODIGO FOR-SST 001
		FECHA 01-09-2023

TEMA: Mi gestación segura, Riesgo ofidico. FECHA: 20 OCT 2023

RESUMEN DE CONTENIDO:

→ Gestación segura.

→ Riesgo ofidico → Que hacer en caso de mordedura de serpiente

LUGAR: Auditorio Pajonto - Bakrd. HORARIO DE: 10 am A: 12:00 m

NOMBRE CAPACITADOR: Sofia Restrepo FIRMA: CEDULA CAPACITADOR 1049413103 INTERNO: EXTERNO:

Nota: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
GUTIERREZ GUTIERREZ DUBAN	1057584526	C. LIBERTAD	OBRERO	
RIVEROS RIVEROS LUIS ARIEL	1057586083	C. LIBERTAD	OBRERO	Luis Ariel Riveros R.
SANCHEZ MONTAÑA RONALD ASDRUMAN	1057592276 1051592676.	C. LIBERTAD	OBRERO	
MONTAÑA CERON JOHN EDISON	1057597685	C. LIBERTAD	OBRERO	/
AVELLA GUTIERREZ LUIS IGNACIO	4219597	C. LIBERTAD	OBRERO	
BARRERA SANCHEZ PEDRO NEL	74081202	C. LIBERTAD	OBRERO	
RIVEROS RIVEROS RITO	9528106	C. LIBERTAD	OBRERO	Rito Riveros R
SANCHEZ MONTAÑA HERNANDO	9529692	C. LIBERTAD	OBRERO	Hernando Sanchez M
CERON MONTAÑA EDGAR	740811797	C. LIBERTAD	OBRERO	Edgar Ceron Montaño
PRECIADO CHAPARRO JULIO EMIRO	74182186	C. LIBERTAD	OBRERO	
PEREZ CERON EDGAR GILBERTO	74184039	C. LIBERTAD	OBRERO	/
BELTRAN FONSECA MAURICIO	74814971	C. LIBERTAD	OBRERO	
MONTAÑA PRECIADO HUMBERTO	9517106	C. LIBERTAD	OBRERO	R. /
BARRERA PRECIADO OCTAVIO CIRO	9520187	C. LIBERTAD	OBRERO	
MONTAÑA PRECIADO EDUARDO SANTOS	9522073	C. LIBERTAD	OBRERO	Eduardo S Montaña P.

Powered by CamScanner