

LISTA DE ELEMENTOS													
(01)	Cumbrera	(02)	Correa	(05)	Pendolón	(07)	Tirante	(09)	Sobre solera				
(02)	Sobre par	(04)	Par	(06)	Tornapunta	(08)	Solera	(10)	Tablón de alera				

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION					CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					**EVALUACION**			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA					INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CIQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	**MEDIANAMENTE RESISTENTE**	**NO RESISTENTE**
ELEMENTO																																		
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
					CH/1																													
1	H1	C	T	1	1H1CT1	TIRANTE												X						X						X			
1	H1	C	PN	1	1H1C PN1	PENDOLON												X												X			
1	H1	N	TP	1	1H1NTP1	T/PUNTA-N								X																			X
1	H1	S	TP	1	1H1STP1	T/PUNTA-S												X												X			
1	H1	N	P	1	1H1NP1	PAR/N		X																X						X			
1	H1	S	P	1	1H1SP1	PAR/S												X												X			
1	H1	NE	DGLT	1	1H1NEDGLT1	DIAG-1/LTZA-1												X												X			
1	H1	NE	DGLT	2	1H1NEDGLT2	DIAG-2/LTZA-2																								X			X
1	H1	E	DGP	1	1H1EDGP1	DIAG-3/PAR CENTR																						X						X
1	H1	E	DGLH	1	1H1EDGLH1	DIAG-4/LHYA												X												X			X
					CH/2																													
1	H2	C	T	1	1H2CT1	TIRANTE												X						X	X						X			
1	H2	C	PN	1	1H2C PN1	PENDOLON								X																			X
1	H2	N	TP	1	1H2NTP1	T/PUNTA-N																		X							X			
1	H2	S	TP	1	1H2STP1	T/PUNTA/S												X													X			
1	H2	N	P	1	1H2NP1	PAR/N												X													X			
1	H2	S	P	1	1H2SP1	PAR/S												X													X			
					CH/3																													
1	H3	C	T	1	1H3CT1	TIRANTE												X													X			
1	H3	C	PN	1	1H3CPN1	PENDOLON								X																			X
1	H3	N	TP	1	1H3NTP1	T-PTA/N																									X			
1	H3	S	TP	1	1H3STP1	T-PTA/S								X																			X
1	H3	N	P	1	1H3NP1	PAR-N		X																							X			
1	H3	S	P	1	1H3SP1	PAR-S																									X			
1	H3	NW	DGLT	1	1H3NWDGLT1	DIAG 1/LTZA		X																							X			
1	H3	NW	DGLT	1	1H3NWDGLT1	DIAG2/LTZA																									X			
1	H3	W	DGP	1	1H3WDGP1	DIAG3/PAR CENT												X													X			
1	H3	S	DGLT	1	1H3SDGLT1	DIAG4/LTZA-S																								X				X

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**-MURO-CH1	ZONA:	**VERTIENTE NOR/ORIENTAL**	FECHA: 31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA							CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
MURO ORI-CH1		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																										
1	MH1	N	SO	1	1MH1NSO1	SOLERA-N																								X		
1	MH1	N	SB	1	1MH1NSB 1	SOBRESOLERA-N																								X		
1	MH1	NE	SO	1	1MH1NESO1	SOLERA N/ORI		X																						X		
1	MH1	NE	SB	1	1MH1NESB 1	S/SOLERA N-ORI																								X		
1	MH1	NE	SB	1	1MH1NESB 1	CAN-1																								X		
1	MH1	NE	V	2	1MH1NEV2	CAN-2																	X							X		
1	MH1	NE	V	1	1MH1NEV1	TABLA ALERO																							X			
						VIGAS																								X		
1	MH1	NE	V	1	1MH1NEV1	1		X																X						X		
1	MH1	NE	V	2	1MH1NEV2	2											X													X		
1	MH1	NE	V	3	1MH1NEV3	3		X																						X		
1	MH1	NE	V	4	1MH1NEV4	4																								X		
1	MH1	NE	V	5	1MH1NEV5	5																	X							X		
1	MH1	NE	V	6	1MH1NEV6	6		X																						X		
1	MH1	NE	V	7	1MH1NEV7	7		X																						X		
						CORREAS																										
1	MH1	N	CO	1	1MH1NCO1	1 NORTE																								X		
1	MH1	NE	CO	1	1MH1NECO1	1 N-ORI		X									X													X		
1	MH1	N	CO	2	1MH1NCO2	2 NORTE																								X		
1	MH1	NE	CO	2	1MH1NECO2	2 N/ORI		X									X													X		
1	MH1	N	CO	3	1MH1NCO3	3NORTE											X					X								X		
1	MH1	NE	CO	3	1MH1NECO3	3 N-ORI											X			X										X		
						SOBREPARES																										
1	MH1	NE	SP	1	1MH1NESP1	1											X													X		
1	MH1	NE	SP	2	1MH1NESP2	2																								X		
1	MH1	NE	SP	3	1MH1NESP3	3											X													X		
1	MH1	NE	SP	4	1MH1NESP4	4																								X		
1	MH1	NE	SP	5	1MH1NESP5	5									X																	X
1	MH1	NE	SP	6	1MH1NESP6	6											X													X		
1	MH1	NE	SP	7	1MH1NESP7	7									X																	X
1	MH1	NE	SP	8	1MH1NESP8	8																								X		
1	MH1	NE	SP	9	1MH1NESP9	9											X													X		
						CORREAS DE TEJADO																										
						NORTE																										
1	MH1	N	CT	1	1MH1NCT1	1																								X		
1	MH1	N	CT	2	1MH1NCT2	2																								X		
1	MH1	N	CT	3	1MH1NCT3	3																								X		
						NOR-ORI																										
1	MH1	NE	CT	1	1MH1NECT1	1																								X		
1	MH1	NE	CT	2	1MH1NECT2	2																								X		
1	MH1	NE	CT	3	1MH1NECT3	3																								X		
						LIMATEZAS																										
1	MH1	NE	LT	1	1MH1NELT1	1							X																		X	
1	MH1	NE	LT	2	1MH1NELT2	2																X								X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**-MURO-CH1	ZONA:	**CULATA ORIENTAL**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						MURO ORI/CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																												
1	MH1	E	SO	1	1MH1ESO1	SOLERA		X																								X		
1	MH1	E	SB	1	1MH1ESB 1	SOBRESOLERA		X																								X		
1	MH1	E	TA	1	1MH1ETA1	TABLA ALERO																									X			
						VIGAS																												
1	MH1	E	V	8	1MH1EV8	8		X												X												X		
1	MH1	E	V	9	1MH1EV9	9		X																								X		
						CORREAS																												
1	MH1	E	CO	1	1MH1ECO1	1		X																	X							X		
1	MH1	E	CO	2	1MH1ECO2	2		X																		X						X		
1	MH1	E	CO	3	1MH1ECO3	3		X																								X		
1						SOBREPARES																												
1	MH1	E	SP	11	1MH1ESP11	11														X												X		
1	MH1	E	SP	12	1MH1ESP12	12																										X		
1	MH1	E	SP	13	1MH1ESP13	13														X												X		
1	MH1	E	SP	14	1MH1ESP14	14																										X		
1	MH1	E	SP	15	1MH1ESP15	15																										X		
1	MH1	E	SP	16	1MH1ESP16	16																										X		
1	MH1	E	SP	17	1MH1ESP17	17																										X		
1	MH1	E	SP	18	1MH1ESP18	18																										X		
1	MH1	E	SP	19	1MH1ESP19	19																										X		
1	MH1	E	SP	20	1MH1ESP20	20																										X		
1	MH1	E	SP	21	1MH1ESP21	21																										X		
1	MH1	E	SP	22	1MH1ESP22	22																										X		
1	MH1	C	P	1	1MH1CP1	PAR CENTRAL																										X		
						CORREAS DE TEJADO																												
1	MH1	E	CT	1	1MH1ECT1	1																										X		
1	MH1	E	CT	2	1MH1ECT2	2																										X		
1	MH1	E	CT	3	1MH1ECT3	3																										X		
1	MH1	E	CT	4	1MH1ECT4	4																										X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**-MURO-CH1	ZONA:	**/ERTIENTE SUR/ORIENTAL**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						MURO ORI/CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIÓ	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																												
1	MH1	SW	SO	1	1MH1SWSO1	SOLERA		X																								X		
1	MH1	SW	SB	1	1MH1SWSB 1	SOBRESOLERA		X																								X		
1	MH1	SW	TA	1	1MH1SWTA1	TABLA ALERO																									X			
						CORREAS																												
1	MH1	SW	CO	1	1MH1SWCO1	1														X												X		
1	MH1	SW	CO	2	1MH1SWCO2	2																				X						X		
1	MH1	SW	CO	3	1MH1SWCO3	3		X																								X		
						VIGAS CIELORASO																												
1	MH1	SW	V	10	1MH1SWV10	10		X																			X					X		
1	MH1	SW	V	11	1MH1SWV11	11														X												X		
1	MH1	SW	V	12	1MH1SWV12	12		X																								X		
1	MH1	SW	V	13	1MH1SWV13	13		X																								X		
1	MH1	SW	V	14	1MH1SWV14	14		X																								X		
1	MH1	SW	V	15	1MH1SWV15	15														X							X					X		
						SOBREPARES																												
1	MH1	SW	SP	1	1MH1SWSP1	1																										X		
1	MH1	SW	SP	2	1MH1SWSP2	2																										X		
1	MH1	SW	SP	3	1MH1SWSP3	3																										X		
1	MH1	SW	SP	4	1MH1SWSP4	4																										X		
1	MH1	SW	SP	5	1MH1SWSP5	5																										X		
1	MH1	SW	SP	6	1MH1SWSP6	6																										X		
						COOREA TEJA																												
1	MH1	SW	CT	1	1MH1SWCT1	1																										X		
1	MH1	SW	CT	2	1MH1SWCT2	2																										X		
1	MH1	SW	CT	3	1MH1SWCT3	3																										X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**-CH1-2	ZONA:	**VERTIENTE NORTE**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH1/2		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIÓ	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANT	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESIST	NO RESISTENTE
ELEMENTO																															
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																											
1	H1H2	N	SO	1	1H1H2NSO1	SOLERA		X																						X		
1	H1H2	N	SB	1	1H1H2NSB 1	SOBRESOLERA																	X							X		
1	H1H2	N	CN	1	1H1H2NCN1	CAN/1																	X							X		
1	H1H2	N	TA	1	1H1H2NTA1	TABLA ALERO																							X			
1	H1H2	N	V	1	1H1H2NV1	VIGA-1											X						X							X		
1	H1H2	N	CU	1	1H1H2NCU1	CUMBRERA																								X		
1	H1H2	N	CO	1	1H1H2NCO1	CORREA-1											X													X		
1	H1H2	N	CO	2	1H1H2NCO2	CORREA-2											X						X							X		
1	H1H2	N	CO	3	1H1H2NCO3	CORREA-3		X									X													X		
						SOBREPARES																										
1	H1H2	N	SP	1	1H1H2NSP1	1											X													X		
1	H1H2	N	SP	2	1H1H2NSP2	2																								X		
1	H1H2	N	SP	3	1H1H2NSP3	3																								X		
1	H1H2	N	SP	4	1H1H2NSP4	4																								X		
1	H1H2	N	SP	5	1H1H2NSP5	5																								X		
1	H1H2	N	SP	6	1H1H2NSP6	6																								X		
1	H1H2	N	SP	7	1H1H2NSP7	7																								X		
						CORREAS DE TEJADO																										
1	H1H2	N	CT	4	1H1H2NCT4	1																								X		
1	H1H2	N	CT	5	1H1H2NCT5	2																								X		
1	H1H2	N	CT	6	1H1H2NCT6	3																								X		
1	H1H2	N	CT	7	1H1H2NCT7	4																								X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH1-2	ZONA:	**VERTIENTE SUR**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH1/2		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																									
1	H1H2	S	SO	1	1H1H2SSO1	SOLERA													X											X		
1	H1H2	S	SB	1	1H1H2SSB 1	SOBRESOLERA																X								X		
1	H1H2	S	TA	1	1H1H2STA1	TABLA ALERO																							X			
1	H1H2	S	CO	1	1H1H2SCO1	CORREA-1													X				X							X		
1	H1H2	S	CO	2	1H1H2SCO2	CORREA-2													X			X								X		
1	H1H2	S	A	1	1H1H2SA1	ARRIOSTRE													X											X		
						SOBREPARES																										
1	H1H2	S	SP	7	1H1H2SSP7	7																								X		
1	H1H2	S	SP	8	1H1H2SSP8	8																								X		
1	H1H2	S	SP	9	1H1H2SSP9	9																								X		
1	H1H2	S	SP	10	1H1H2SSP10	10																								X		
1	H1H2	S	SP	11	1H1H2SSP11	11																								X		
						CORREAS DE TEJADO																										
1	H1H2	S	CT	1	1H1H2SCT1	1																								X		
1	H1H2	S	CT	2	1H1H2SCT2	2																								X		
1	H1H2	S	CT	3	1H1H2SCT3	3																								X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH2-3	ZONA:	**VERTIENTE NORTE**	FECHA: 31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH2-3						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																																	
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
1	H2H3	N	SO	1	1H2H3NSO1	SOLERA		X																									X		
1	H2H3	N	SB	1	1H2H3NSB 1	SOBRESOLERA		X																	X								X		
1	H2H3	N	V	1	1H2H3NV1	VIGA-1		X									X		X														X		
1	H2H3	N	TA	1	1H2H3NTA1	TABLA ALERO																										X			
1	H2H3	N	CU	1	1H2H3NCU1	CUMBRERA													X														X		
1	H2H3	N	CO	1	1H2H3NCO1	CORREA-1													X														X		
1	H2H3	N	CO	2	1H2H3NCO2	CORREA-2													X														X		
1	H2H3	N	CO	3	1H2H3NCO3	CORREA-3													X						X								X		
						SOBREPARES																													
1	H2H3	N	SP	8	1H2H3NSP8	8																											X		
1	H2H3	N	SP	9	1H2H3NSP9	9																											X		
1	H2H3	N	SP	10	1H2H3NSP10	10																											X		
1	H2H3	N	SP	11	1H2H3NSP11	11																											X		
1	H2H3	N	SP	12	1H2H3NSP12	12																											X		
						CORREAS DE TEJADO																													
1	H2H3	N	CT	1	1H2H3NCT1	1																											X		
1	H2H3	N	CT	2	1H2H3NCT2	2																											X		
1	H2H3	N	CT	3	1H2H3NCT3	3																											X		
1	H2H3	N	CT	4	1H2H3NCT4	4																											X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH2-3	ZONA:	**VERTIENTE SUR**	FECHA: 31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION: ENTRE/CH2-3 / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
1	H2H3	S	SO	1	1H2H3SSO1	SOLERA		X																								X		
1	H2H3	S	SB	1	1H2H3SSB 1	SOBRESOLERA																				X						X		
1	H2H3	S	CO	1	1H2H3SCO1	CORREA-1																			X							X		
1	H2H3	S	CO	2	1H2H3SCO2	CORREA-2												X														X		
1	H2H3	S	A	1	1H2H3SA1	ARRIOSTRE																										X		
						SOBREPARES																													
1	H2H3	S	SP	12	1H2H3SSP12	12													X													X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH3/MURO OCC	ZONA:	**VERTIENTE NOR/OCC**	FECHA:	31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						CH3/MURO OCC	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																													
1	H3M	N	SO	1	1H3MNSO1	SOLERA-N		X																									X		
1	H3M	N	SB	1	1H3MNSB 1	SOBRESOLERA-N		X																									X		
1	H3M	NW	V	1	1H3MNWV1	SOLERA N/OCC		X																									X		
1	H3M	NW	TA	1	1H3MNWTA1	S/SOLERA N/OCC		X												X													X		
1	H3M	N	CU	1	1H3MNCU1	TABLA ALERO																													
						VIGAS CIELORASO																															
1	H3M	NW	V	1	1H3MNWV1	1		X												X													X		
1	H3M	NW	V	2	1H3MNWV2	2		X												X													X		
1	H3M	NW	V	3	1H3MNWV3	3		X												X													X		
1	H3M	NW	V	4	1H3MNWV4	4		X												X													X		
1	H3M	NW	V	5	1H3MNWV5	5		X												X													X		
1	H3M	NW	V	6	1H3MNWV6	6		X												X													X		
1	H3M	NW	V	7	1H3MNWV7	7		X												X													X		
1	H3M	NW	V	8	1H3MNWV8	8		X												X													X		
						CORREAS																													
1	H3M	N	CT	1	1H3MNCT1	1-N														X							X						X		
1	H3M	N	CT	2	1H3MNCT2	2-N																											X		
1	H3M	NW	CT	1	1H3MNWCT1	1-N-OCC		X												X													X		
1	H3M	NW	CT	2	1H3MNWCT2	2-N-OCC														X						X							X		
1	H3M	NW	CT	3	1H3MNWCT3	3-N-OCC														X						X							X		
						SOBREPARES																													
1	H3M	N	CT	3	1H3MNCT3	13																											X		
1	H3M	N	CT	4	1H3MNCT4	14																											X		
1	H3M	N	CT	1	1H3MNCT1	15																											X		
						//////////																													
1	H3M	NE	CT	1	1H3MNECT1	1																											X		
1	H3M	NE	CT	2	1H3MNECT2	2																											X		
1	H3M	NE	CT	3	1H3MNECT3	3																											X		
1	H3M	NE	CT	4	1H3MNECT4	4																											X		
1	H3M	NE	CT	5	1H3MNECT5	5																											X		
1	H3M	NE	CT	6	1H3MNECT6	6																											X		
1	H3M	NE	CT	7	1H3MNECT7	7																											X		
1	H3M	NE	CT	8	1H3MNECT8	8																											X		
1	H3M	NE	CT	9	1H3MNECT9	9																											X		
						CORREAS DE TEJADO																													
1	H3M	NE	CT	1	1H3MNECT1	1																											X		
1	H3M	NE	CT	2	1H3MNECT2	2																											X		
1	H3M	NE	CT	3	1H3MNECT3	3																											X		
1	H3M	NE	CT	4	1H3MNECT4	4																											X		
						LIMATEZAS																													
1	H2H3	NE	LT	2	1H2H3NELT2	1		X																									X		
1	H2H3	NE	LT	3	1H2H3NELT3	2		X																									X		

LOCALIZACION CRUJIA 1



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH3/MURO	ZONA:	**CULATA OCCIDENTAL**	FECHA: 31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
CH3-MURO OCC	ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																											
1	H3M	W	SO	1	1H3MWSO1	SOLERA																								X		
1	H3M	W	SB	1	1H3MWSB 1	SOBRESOLERA																		X						X		
1	H3M	W	TA	1	1H3MWTA1	TABLA ALERO																						X				
						VIGA																										
1	H3M	W	V	9	1H3MWV9	9											X						X							X		
1	H3M	W	V	10	1H3MWV10	10		X															X							X		
						CORREAS																										
1	H3M	W	CO	1	1H3MWCO1	1											X						X							X		
1	H3M	W	CO	2	1H3MWCO2	2											X					X	X							X		
1	H3M	W	CO	3	1H3MWCO 3	3											X													X		
						SOBREPARES																										
1	H3M	W	SP	10	1H3MWSP10	10																								X		
1	H3M	W	SP	11	1H3MWSP11	11											X													X		
1	H3M	W	SP	12	1H3MWSP12	12																								X		
1	H3M	W	SP	13	1H3MWSP13	13											X													X		
1	H3M	W	SP	14	1H3MWSP14	14																								X		
1	H3M	W	SP	15	1H3MWSP15	15																								X		
1	H3M	W	SP	16	1H3MWSP16	16																								X		
1	H3M	W	SP	17	1H3MWSP17	17											X													X		
1	H3M	W	SP	18	1H3MWSP18	18									X															X		
1	H3M	W	SP	19	1H3MWSP19	19																								X		
1	H3M	W	SP	20	1H3MWSP20	20																								X		
1	H3M	W	SP	21	1H3MWSP21	21																								X		
1	H3M	W	SP	22	1H3MWSP22	22																								X		
1	H3M	C	P	1	1H3MCP1	PAR CENTRAL											X													X		
						CORREAS DE TEJADO																										
1	H3M	W	CT	1	1H3MWCT1	1																								X		
1	H3M	W	CT	2	1H3MWCT2	2																								X		
1	H3M	W	CT	3	1H3MWCT3	3																								X		
1	H3M	W	CT	4	1H3MWCT4	4																								X		
1	H3M	S	LT	1	1H3MSLT1	LTZA-SUR											X													X		

LOCALIZACION CRUJIA 1




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1** CH3-MURO OCC	ZONA:	**VERTIENTE SUR/OCC**	FECHA: 31/01/2024

LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
CH3-MURO OCC	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																														
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																										
1	H3M	SW	SO	1	1H3MSWSO1	SOLERA																		X						X		
1	H3M	SW	SB	1	1H3MSWSB 1	SOBRESOLERA																								X		
						CORREAS																										
1	H3M	SW	CO	1	1H3MSWCO1	1																								X		
1	H3M	SW	CO	2	1H3MSWCO2	2																								X		
						VIGAS																										
1	H3M	SW	V	11	1H3MSWV11	11																								X		
1	H3M	SW	V	12	1H3MSWV12	12																								X		
1	H3M	SW	V	13	1H3MSWV13	13												X												X		
1	H3M	SW	V	14	1H3MSWV14	14																								X		
1	H3M	SW	V	15	1H3MSWV15	15												X												X		
1	H3M	SW	V	16	1H3MSWV16	16																								X		

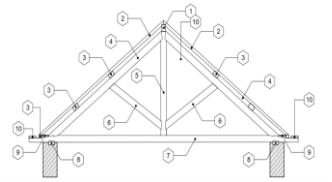

LISTA DE ELEMENTOS													
(01)	Cumbrera	(03)	Correa	(05)	Pendolón	(07)	Tirante	(09)	Sobre solera				
(02)	Sobre par	(04)	Par	(06)	Tornapunta	(08)	Solera	(10)	Tablón de alera				

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 60%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CH/1																														
2	H1	C	T	1	2H1CT1	TIRANTE													X						X	X							X		
2	H1	C	PN	1	2H1CPN1	PENDOLON													X														X		
2	H1	E	TP	1	2H1ETP1	T/PUNTA-ORI		X																									X		
2	H1	W	TP	1	2H1WTP1	T/PUNTA-OCC																													
2	H1	E	P	1	2H1EP1	PAR/ORI		X											X														X		
2	H1	W	P	1	2H1WP1	PAR/OCC																							X						X
						CH/2																													
2	H2	C	T	1	2H2CT1	TIRANTE		X											X														X		
2	H2	C	PN	1	2H2CPN1	PENDOLON													X		X												X		
2	H2	E	TP	1	2H2ETP1	T/PUNTA-ORI																											X		
2	H2	W	TP	1	2H2WTP1	T/PUNTA/OCC															X												X		
2	H2	E	P	1	2H2EP1	PAR/ORI													X														X		
2	H2	W	P	1	2H2WP1	PAR/OCC													X														X		
						CH/3																													
2	H3	C	T	1	2H3CT1	TIRANTE													X							X							X		
2	H3	C	PN	1	2H3CPN1	PENDOLON								X																					X
2	H3	E	TP	1	2H3ETP1	T-PUNTA-ORI																											X		
2	H3	W	P	1	2H3WP1	PAR-ORI		X											X							X							X		
2	H3	E	P	1	2H3EP1	PAR-OCC		X											X							X							X		
						CH/4																													
2	H4	C	T	1	2H4CT1	TIRANTE																											X		
2	H4	C	PN	1	2H4CPN1	PENDOLON							X																						X
2	H4	E	P	1	2H4EP1	PAR-ORI								X																				X	
2	H4	W	P	1	2H4WP1	PAR-OCC													X						X								X		
						CH/5																													
2	H5	C	T	1	2H5CT1	TIRANTE													X							X							X		
2	H5	C	PN	1	2H5CPN1	PENDOLON																						X	X						X
2	H5	E	TP	1	2H5ETP1	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H5	W	TP	1	2H5WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H5	E	P	1	2H5EP1	PAR-ORI																											X		
2	H5	W	P	1	2H5WP1	PAR-OCC																											X		
						CH/6																													
2	H6	C	T	1	2H6CT1	TIRANTE														X													X		
2	H6	C	PN	1	2H6CPN1	PENDOLON														X													X		
2	H6	W	TP	1	2H6WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H6	E	P	1	2H6EP1	PAR-ORI																			X								X		
2	H6	W	P	1	2H6WP1	PAR-OCC																											X		
						CH/7																													
2	H7	C	T	1	2H7CT1	TIRANTE														X							X							X		
2	H7	C	PN	1	2H7CPN1	PENDOLON														X													X		
2	H7	E	TP	7	2H7ETP7	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H7	W	TP	1	2H7WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H7	E	P	1	2H7EP1	PAR-ORI																											X		
2	H7	W	P	1	2H7WP1	PAR-OCC																											X		
						CH/8																													
2	H8	C	T	1	2H8CT1	TIRANTE														X							X							X		
2	H8	C	PN	1	2H8CPN1	PENDOLON														X						X							X		
2	H8	E	TP	1	2H8ETP1	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H8	W	P	1	2H8WP1	PAR-ORI																											X		
2	H8	E	P	1	2H8EP1	PAR-OCC																											X		
						CH/9																													
2	H9	C	T	1	2H9CT1	TIRANTE		X										X		X							X							X		
2	H9	C	PN	1	2H9CPN1	PENDOLON														X													X		
2	H9	E	TP	1	2H9ETP1	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H9	W	TP	1	2H9WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H9	E	P	1	2H9EP1	PAR-ORI												X									X							X		
2	H9	W	P	1	2H9WP1	PAR-OCC																											X		
						CH/10																													
2	H10	C	T	1	2H10CT1	TIRANTE		X																									X		
2	H10	C	PN	1	2H10CPN1	PENDOLON																											X		
2	H10	E	TP	1	2H10ETP1	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H10	W	TP	1	2H10WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H10	E	P	1	2H10EP1	PAR-ORI		X												X													X		
2	H10	W	P	1	2H10WP1	PAR-OCC		X												X													X		
						CH/11																													
2	H11	C	T	1	2H11CT1	TIRANTE														X							X							X		
2	H11	C	PN	1	2H11CPN1	PENDOLON														X													X		
2	H11	E	TP	1	2H11ETP1	T-PUNTA/ORI																											X		
2	H11	W	TP	1	2H11WTP1	T-PUNTA/OCC																											X		
2	H11	E	P	1	2H11EP1	PAR-ORI		X												X							X							X		
2	H11	W	P	1	2H11WP1	PAR-OCC																											X		
						CH/12																													
2	H12	C	T	1	2H12CT1	TIRANTE		X										X		X							X							X		
2	H12	C	PN	1	2H12CPN1	PENDOLON																											X		
2	H12	E	TP	1	2H12ETP1	T-PUNTA/ORI														X													X		
2	H12	W	TP	1	2H12WTP1	T-PUNTA/OCC														X													X		
2	H12	E	P	1	2H12EP1	PAR-ORI																					X							X		
2	H12	W	P	1	2H12WP1	PAR-OCC																											X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE LH/CRUJIA1-CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																												
						LIMAHOYA-ORI																														
2	LHH1	E	LH	1	2LHH1ELH1	1				X										X												X		
2	LHH1	E	LH	2	2LHH1ELH2	2				X										X												X		
						LIMAHOYA-OCC																														
2	LHH1	E	LH	1	2LHH1ELH1	1														X												X		
2	LHH1	E	LH	2	2LHH1ELH2	2														X												X		
2	LHH1	C	CU	1	2LHH1CCU1	CUMBRERA		X												X						X						X		
						CORREA-ORI																														
2	LHH1	E	CO	1	2LHH1ECO1	1		X												X					X							X		
2	LHH1	E	CO	2	2LHH1ECO2	2								X																			X	
						CORREA-OCC																														
2	LHH1	W	CO	1	2LHH1WCO1	1														X						X						X		
2	LHH1	W	CO	2	2LHH1WCO2	2														X							X					X		
						SOBREPAR-ORI																														
2	LHH1	E	SP	1	2LHH1ESP1	1																										X		
2	LHH1	E	SP	2	2LHH1ESP2	2																										X		
2	LHH1	E	SP	3	2LHH1ESP3	3																										X		
2	LHH1	E	SP	4	2LHH1ESP4	4																										X		
2	LHH1	E	SP	5	2LHH1ESP5	5																										X		
						SOBREPAR-OCC																														
2	LHH1	W	SP	1	2LHH1WSP1	1																										X		
2	LHH1	W	SP	2	2LHH1WSP2	2																										X		
2	LHH1	W	SP	3	2LHH1WSP3	3																										X		
2	LHH1	W	SP	4	2LHH1WSP4	4																										X		
2	LHH1	W	SP	5	2LHH1WSP5	5																										X		
2	LHH1	W	SP	6	2LHH1WSP6	6																										X		
2	LHH1	W	SP	7	2LHH1WSP7	7																										X		
						CORREA TEJA/ORI																														
2	LHH1	E	CT	1	2LHH1ECT1	1																										X		
2	LHH1	E	CT	2	2LHH1ECT2	2																										X		
2	LHH1	E	CT	3	2LHH1ECT3	3																										X		
2	LHH1	E	CT	4	2LHH1ECT4	4																										X		
						CORREA/TEJA/OCC																														
2	LHH1	W	CT	1	2LHH1WCT1	1																										X		
2	LHH1	W	CT	2	2LHH1WCT2	2																										X		
2	LHH1	W	CT	3	2LHH1WCT3	3																										X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH1-CH2						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	**NO RESISTENTE**
ELEMENTO																																	
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
2	H1H2	E	SO	1	2H1H2ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
2	H1H2	E	SB	1	2H1H2ESB1	SOBRESOLERA-ORI																				X						X		
2	H1H2	W	SO	1	2H1H2WSO1	SOLERA-OCC																			X							X		
2	H1H2	W	SB	1	2H1H2WSB1	SOBRESOLERA-OCC																										X		
						CAN ORI																												
2	H1H2	E	CN	1	2H1H2ECN1	1																										X		
2	H1H2	E	CN	2	2H1H2ECN2	2													X													X		
2	H1H2	E	CN	3	2H1H2ECN3	3																										X		
						CAN-OCC																												
2	H1H2	W	CN	1	2H1H2WCN1	1											X															X		
2	H1H2	W	CN	2	2H1H2WCN2	2																										X		
						CORREA-ORI																												
2	H1H2	E	CO	1	2H1H2ECO1	1													X													X		
2	H1H2	E	CO	2	2H1H2ECO2	2													X													X		
2	H1H2	E	CO	3	2H1H2ECO3	3																										X		
						CORREAS-OCC																												
2	H1H2	W	CO	1	2H1H2WCO1	1						X																						X
2	H1H2	W	CO	2	2H1H2WCO2	2													X										X			X		
2	H1H2	C	CU	1	2H1H2CCU1	CUMBRERA													X							X						X		
						SOBREPARES-ORI																												
2	H1H2	E	SP	6	2H1H2ESP6	6																						X						X
2	H1H2	E	SP	7	2H1H2ESP7	7																						x						x
						SOBREPARES-OCC																												
2	H1H2	W	SP	8	2H1H2WSP8	8						X																						X
2	H1H2	W	SP	9	2H1H2WSP9	9																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																												
2	H1H2	E	CT	1	2H1H2ECT1	1																										X		
2	H1H2	E	CT	2	2H1H2ECT2	2																										X		
2	H1H2	E	CT	3	2H1H2ECT3	3																										X		
2	H1H2	E	CT	4	2H1H2ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																												
2	H1H2	W	CT	1	2H1H2WCT1	1																										X		
2	H1H2	W	CT	2	2H1H2WCT2	2																										X		
2	H1H2	W	CT	3	2H1H2WCT3	3																										X		
2	H1H2	W	CT	4	2H1H2WCT4	4																										X		
2	H1H2	W	TA	1	2H1H2WTA1	TABLA ALERO																										X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
	ENTRE/CH2-CH3	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																										
2	H2H3	E	SO	1	2H2H3ESO1	SOLERA-ORI		X																						X		
2	H2H3	E	SB	1	2H2H3ESB1	SOBRESOLERA-ORI		X																X						X		
2	H2H3	W	SO	1	2H2H3WSO1	SOLERA-OCC		X											X											X		
2	H2H3	W	SB	1	2H2H3WSB1	SOBRESOLERA-OCC																								X		
						CAN ORI																										
2	H2H3	E	CN	1	2H2H3ECN1	1													X											X		
2	H2H3	E	CN	2	2H2H3ECN2	2													X											X		
						CAN-OCC																										
2	H2H3	W	CN	1	2H2H3WCN1	1													X											X		
						CORREA-ORI																										
2	H2H3	E	CO	1	2H2H3ECO1	1													X											X		
2	H2H3	E	CO	2	2H2H3ECO2	2																X								X		
						CORREAS-OCC																										
2	H2H3	W	CO	1	2H2H3WCO1	1						X																				X
2	H2H3	W	CO	2	2H2H3WCO2	2													X											X		
2	H2H3	C	CO	1	2H2H3CCO1	CUMBRERA													X											X		
						SOBREPARES-ORI																										
2	H2H3	E	CO	8	2H2H3ECO8	8																								X		
2	H2H3	E	CU	9	2H2H3ECU9	9																								X		
						SOBREPARES-OCC																										
2	H2H3	E	SP	10	2H2H3ESP10	10																								X		
2	H2H3	E	SP	11	2H2H3ESP11	11																								X		
						CORREAS TEJA-ORI																										
2	H2H3	E	SP	1	2H2H3ESP1	1																								X		
2	H2H3	E	SP	2	2H2H3ESP2	2																								X		
2	H2H3	E	CT	3	2H2H3ECT3	3																								X		
2	H2H3	E	CT	4	2H2H3ECT4	4																								X		
						CORREAS TEJA-ORI																										
2	H2H3	W	CT	1	2H2H3WCT1	1																								X		
2	H2H3	W	CT	2	2H2H3WCT2	2																								X		
2	H2H3	W	CT	3	2H2H3WCT3	3																								X		
2	H2H3	W	CT	4	2H2H3WCT4	4																								X		
2	H2H3	W	CT	1	2H2H3WCT1	TABLA ALERO																							X			
2	H2H3	W	CT	1	2H2H3WCT1	ARRIOSTRE																								X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
	ENTRE/CH3-CH4	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECC	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTAN	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIS	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ELEMENTO																														
2	H3H4	E	SO	1	2H3H4ESO1	SOLERA-ORI																								X		
2	H3H4	E	SB	1	2H3H4ESB1	SOBRESOLERA-ORI		X																						X		
2	H3H4	W	SO	1	2H3H4WSO1	SOLERA-OCC		X																						X		
2	H3H4	W	SB	1	2H3H4WSB1	SOBRESOLERA-OCC		X															X							X		
						CAN ORI																										
2	H3H4	E	CN	1	2H3H4ECN1	1										X																X
2	H3H4	E	CN	2	2H3H4ECN2	2																								X		
						CAN-OCC																										
2	H3H4	W	CN	1	2H3H4WCN1	1																								X		
2	H3H4	W	CN	2	2H3H4WCN2	2																								X		
						CORREA-ORI																										
2	H3H4	E	CO	1	2H3H4ECO1	1			X																					X		
2	H3H4	E	CO	2	2H3H4ECO2	2		X															X							X		
						CORREAS-OCC																										
2	H3H4	W	CO	1	2H3H4WCO1	1						X																				X
2	H3H4	W	CO	2	2H3H4WCO2	2			X							X						X								X		
2	H3H4	C	CU	1	2H3H4CCU1	CUMBRERA		X								X														X		
						SOBREPARES-ORI																										
2	H3H4	E	SP	10	2H3H4ESP10	10																								X		
2	H3H4	E	SP	11	2H3H4ESP11	11																								X		
						SOBREPARES-OCC																										
2	H3H4	W	SP	11	2H3H4WSP11	11																								X		
2	H3H4	W	SP	12	2H3H4WSP12	12																								X		
						CORREAS TEJA-ORI																										
2	H3H4	E	CT	1	2H3H4ECT1	1																								X		
2	H3H4	E	CT	2	2H3H4ECT2	2																								X		
2	H3H4	E	CT	3	2H3H4ECT3	3																								X		
2	H3H4	E	CT	4	2H3H4ECT4	4																								X		
						CORREAS TEJA-OCC																										
2	H3H4	W	CT	1	2H3H4WCT1	1																								X		
2	H3H4	W	CT	2	2H3H4WCT2	2																								X		
2	H3H4	W	CT	3	2H3H4WCT3	3																								X		
2	H3H4	W	CT	4	2H3H4WCT4	4																								X		
2	H3H4	E	TA	1	2H3H4ETA1	TABLA ALERO ORI																							X			
2	H3H4	W	TA	1	2H3H4WTA1	TABLA ALERO OCC																							X			
2	H3H4	W	A	1	2H3H4WA1	ARRIOSTRE						X																				X

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA					EVALUACION		
ENTRE/CH4-CH5		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 60%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																															
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
2	H4H5	E	SO	1	2H4H5ESO1	SOLERA-ORI		X																							X		
2	H4H5	E	SB	1	2H4H5ESB1	SOBRESOLERA-ORI																									X		
2	H4H5	W	SO	1	2H4H5WSO1	SOLERA-OCC												X													X		
2	H4H5	W	SB	1	2H4H5WSB1	SOBRESOLERA-OCC		X																							X		
						CAN ORI																											
2	H4H5	E	CN	1	2H4H5ECN1	1																									X		
2	H4H5	E	CN	2	2H4H5ECN2	2																									X		
						CAN-OCC																											
2	H4H5	W	CN	1	2H4H5WCN1	1						X																					X
						CORREA-ORI																											
2	H4H5	E	CN	1	2H4H5ECN1	1								X																			X
2	H4H5	E	CO	2	2H4H5ECO2	2																	X								X		
						CORREAS-OCC																											
2	H4H5	W	CO	1	2H4H5WCO1	1						X																					X
2	H4H5	W	CO	2	2H4H5WCO2	2				X								X													X		
2	H4H5	C	CU	1	2H4H5CCU1	CUMBRERA												X				X									X		
						SOBREPARES-ORI																											
2	H4H5	E	SP	12	2H4H5ESP12	12																									X		
2	H4H5	E	SP	13	2H4H5ESP13	13																									X		
						SOBREPARES-OCC																											
2	H4H5	W	SP	13	2H4H5WSP13	13																									X		
2	H4H5	W	SP	14	2H4H5WSP14	14						X																					X
						CORREAS TEJA-ORI																											
2	H4H5	E	CT	1	2H4H5ECT1	1																									X		
2	H4H5	E	CT	2	2H4H5ECT2	2																									X		
2	H4H5	E	CT	3	2H4H5ECT3	3																									X		
2	H4H5	E	CT	4	2H4H5ECT4	4																									X		
						CORREAS TEJA-ORI																											
2	H4H5	W	CT	1	2H4H5WCT1	1																									X		
2	H4H5	W	CT	2	2H4H5WCT2	2																									X		
2	H4H5	W	CT	3	2H4H5WCT3	3																									X		
2	H4H5	W	CT	4	2H4H5WCT4	4																									X		
2	H4H5	W	TA	1	2H4H5WTA1	TABLAS ALERO																								X			
2	H4H5	W	A	1	2H4H5WA1	ARRIOSTRE																									X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE/CH5-CH6	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANT	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESIST	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																												
2	H5H6	E	SO	1	2H5H6ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
2	H5H6	E	SB	1	2H5H6ESB1	SOBRESOLERA-ORI																										X		
2	H5H6	W	SO	1	2H5H6WSO1	SOLERA-OCC																										X		
2	H5H6	W	SB	1	2H5H6WSB1	SOBRESOLERA-OCC																										X		
						CAN ORI																												
2	H5H6	E	CN	1	2H5H6ECN1	1																										X		
						CAN-OCC																												
2	H5H6	W	CN	1	2H5H6WCN1	1																										X		
2	H5H6	W	CN	2	2H5H6WCN2	2																												
						CORREA-ORI																												
2	H5H6	E	CO	1	2H5H6ECO1	1							X																					X
2	H5H6	E	CO	2	2H5H6ECO2	2																				X						X		
						CORREAS-OCC																												
2	H5H6	W	CO	1	2H5H6WCO1	1														X												X		
2	H5H6	W	CO	2	2H5H6WCO2	2							X																					X
2	H5H6	C	CU	1	2H5H6CCU1	CUMBRERA		X																								X		
						SOBREPARES-ORI																												
2	H5H6	E	SP	14	2H5H6ESP14	14				X										X												X		
						SOBREPARES-OCC																												
2	H5H6	W	SP	15	2H5H6WSP15	15																										X		
2	H5H6	W	SP	16	2H5H6WSP16	16																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																												
2	H5H6	E	CT	1	2H5H6ECT1	1																										X		
2	H5H6	E	CT	2	2H5H6ECT2	2																										X		
2	H5H6	E	CT	3	2H5H6ECT3	3																										X		
2	H5H6	E	CT	4	2H5H6ECT4	4																										X		
2	H5H6	E	TA	1	2H5H6ETA1	TABLA ALERO ORI																												
						CORREAS TEJA-OCC																												
2	H5H6	W	CT	1	2H5H6WCT1	1																										X		
2	H5H6	W	CT	2	2H5H6WCT2	2																										X		
2	H5H6	W	CT	3	2H5H6WCT3	3																										X		
2	H5H6	W	CT	4	2H5H6WCT4	4																										X		
2	H5H6	W	TA	1	2H5H6WTA1	TABLA ALERO OCC																												

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH6-CH7							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																																				
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																																	
2	H6H7	E	SO	1	2H6H7ESO1	SOLERA-ORI		X												X														X		
2	H6H7	E	SB	1	2H6H7ESB1	SOBRESOLERA-ORI																												X		
2	H6H7	W	SO	1	2H6H7WSO1	SOLERA-OCC		X																										X		
2	H6H7	W	SB	1	2H6H7WSB1	SOBRESOLERA-OCC																					X							X		
						CAN ORI																															
2	H6H7	E	CN	1	2H6H7ECN1	1																												X		
2	H6H7	E	CN	2	2H6H7ECN2	2																												X		
2	H6H7	E	CN	3	2H6H7ECN3	3																												X		
						CAN-OCC																															
2	H6H7	W	CN	1	2H6H7WCN1	1																												X		
						CORREA-ORI																															
2	H6H7	E	CO	1	2H6H7ECO1	1				X										X														X		
2	H6H7	E	CO	2	2H6H7ECO2	2																					X							X		
						CORREAS-OCC																															
2	H6H7	W	CO	1	2H6H7WCO1	1														X														X		
2	H6H7	W	CO	2	2H6H7WCO2	2														X														X		
2	H6H7	C	CU	1	2H6H7CCU1	CUMBRERA																												X		
						SOBREPARES-ORI																															
2	H6H7	E	SP	15	2H6H7ESP15	15																												X		
2	H6H7	E	SP	16	2H6H7ESP16	16																												X		
						SOBREPARES-OCC																															
2	H6H7	W	SP	17	2H6H7WSP17	17																												X		
2	H6H7	E	TA	1	2H6H7ETA1	TABLA ALERO																											X			
						CORREAS TEJA-ORI																															
2	H6H7	E	CT	1	2H6H7ECT1	1																												X		
2	H6H7	E	CT	2	2H6H7ECT2	2																												X		
2	H6H7	E	CT	3	2H6H7ECT3	3																												X		
2	H6H7	E	CT	4	2H6H7ECT4	4																												X		
						CORREAS TEJA-OCC																															
2	H6H7	W	CT	1	2H6H7WCT1	1																												X		
2	H6H7	W	CT	2	2H6H7WCT2	2																												X		
2	H6H7	W	CT	3	2H6H7WCT3	3																												X		
2	H6H7	W	CT	4	2H6H7WCT4	4																												X		
2	H6H7	W	A	1	2H6H7WA1	ARRIOSTRE																												X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH7-CH8						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
2	H7H8	E	SO	1	2H7H8ESO1	SOLERA-ORI																											X		
2	H7H8	E	SB	1	2H7H8ESB1	SOBRESOLERA-ORI																											X		
2	H7H8	W	SO	1	2H7H8WSO1	SOLERA-OCC																											X		
2	H7H8	W	SB	1	2H7H8WSB1	SOBRESOLERA-OCC																											X		
						CAN ORI																													
2	H7H8	E	CN	1	2H7H8ECN1	1																											X		
2	H7H8	E	CN	2	2H7H8ECN2	2																											X		
2	H7H8	E	CN	3	2H7H8ECN3	3																											X		
						CAN-OCC																													
2	H7H8	W	CN	1	2H7H8WCN1	1																											X		
2	H7H8	W	CN	2	2H7H8WCN2	2																											X		
						CORREA-ORI																													
2	H7H8	E	CO	1	2H7H8ECO1	1														X													X		
2	H7H8	E	CO	2	2H7H8ECO2	2																				X							X		
						CORREAS-OCC																													
2	H7H8	W	CO	1	2H7H8WCO1	1														X													X		
2	H7H8	W	CU	2	2H7H8WCU2	2				X										X													X		
2	H7H8	C	CU	1	2H7H8CCU1	CUMBRERA																											X		
						SOBREPARES-ORI																													
2	H7H8	E	SP	17	2H7H8ESP17	17																											X		
2	H7H8	E	SP	18	2H7H8ESP18	18																											X		
						SOBREPARES-OCC																													
2	H7H8	E	SP	18	2H7H8ESP18	18						X																							X
2	H7H8	E	SP	19	2H7H8ESP19	19																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
2	H7H8	E	CT	1	2H7H8ECT1	1																											X		
2	H7H8	E	CT	2	2H7H8ECT2	2																											X		
2	H7H8	E	CT	3	2H7H8ECT3	3																											X		
2	H7H8	E	CT	4	2H7H8ECT4	4																											X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
2	H7H8	W	CT	1	2H7H8WCT1	1																											X		
2	H7H8	W	CT	2	2H7H8WCT2	2																											X		
2	H7H8	W	CT	3	2H7H8WCT3	3																											X		
2	H7H8	W	CT	4	2H7H8WCT4	4																											X		
2	H7H8	E	TA	1	2H7H8ETA1	TABLA ALERO ORI																										X			
2	H7H8	W	TA	1	2H7H8WTA1	TABLA ALERO OCC																										X			
2	H7H8	W	A	1	2H7H8WA1	ARRIOSTRE														X													X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH8-CH9							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
2	H8H9	E	SO	1	2H8H9ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
2	H8H9	E	SB	1	2H8H9ESB1	SOBRESOLERA-ORI																				X						X		
2	H8H9	W	SO	1	2H8H9WSO1	SOLERA-OCC					X																							X
2	H8H9	W	SB	1	2H8H9WSB1	SOBRESOLERA-OCC		X																								X		
						CAN ORI																												
2	H8H9	E	CN	1	2H8H9ECN1	1																				X						X		
2	H8H9	E	CN	2	2H8H9ECN2	2																										X		
						CORREA-ORI																												
2	H8H9	E	CO	1	2H8H9ECO1	1														X												X		
2	H8H9	E	CO	2	2H8H9ECO2	2																				X						X		
						CORREAS-OCC																												
2	H8H9	E	CO	1	2H8H9ECO1	1																										X		
2	H8H9	E	CO	2	2H8H9ECO2	2		X		X																						X		
2	H8H9	C	CU	1	2H8H9CCU1	CUMBRERA														X												X		
						SOBREPARES-ORI																												
2	H8H9	E	SP	19	2H8H9ESP19	19																										X		
2	H8H9	E	SP	20	2H8H9ESP20	20																										X		
						SOBREPARES-OCC																												
2	H8H9	W	SP	20	2H8H9WSP20	20																										X		
2	H8H9	W	SP	21	2H8H9WSP21	21																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																												
2	H8H9	E	CT	1	2H8H9ECT1	1																										X		
2	H8H9	E	CT	2	2H8H9ECT2	2																										X		
2	H8H9	E	CT	3	2H8H9ECT3	3																										X		
2	H8H9	E	CT	4	2H8H9ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																												
2	H8H9	W	CT	1	2H8H9WCT1	1																										X		
2	H8H9	W	CT	2	2H8H9WCT2	2																										X		
2	H8H9	W	CT	3	2H8H9WCT3	3																										X		
2	H8H9	W	CT	4	2H8H9WCT4	4																										X		
2	H8H9	W	TA	1	2H8H9WTA1	TABLA DE ALERO OCC																											X		
2	H8H9	W	A	1	2H8H9WA1	ARRIOSTRE																										X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH9-CH10		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																									
2	H9H10	E	SO	1	2H9H10ESO1	SOLERA-ORI		X																						x		
2	H9H10	E	SB	1	2H9H10ESB1	SOBRESOLERA-ORI																								x		
2	H9H10	W	SO	1	2H9H10WSO1	SOLERA-OCC																	X							X		
2	H9H10	W	SB	1	2H9H10WSB1	SOBRESOLERA-OCC																	X							X		
						CAN ORI																										
2	H9H10	E	CN	1	2H9H10ECN1	1																								X		
						CAN-OCC																										
2	H8H9	W	CN	1	2H8H9WCN1	1																								X		
						CORREA-ORI																										
2	H9H10	E	CO	1	2H9H10ECO1	1				X									X				X							X		
2	H9H10	E	CO	2	2H9H10ECO2	2																	X							X		
						CORREAS-OCC																										
2	H9H10	W	CO	1	2H9H10WCO1	1		X		X																				X		
2	H9H10	W	CO	2	2H9H10WCO2	2		X		X																				X		
2	H9H10	C	CU	1	2H9H10CCU1	CUMBRERA													X				X							X		
						SOBREPARES-ORI																										
2	H9H10	E	SP	21	2H9H10ESP21	21																								X		
2	H9H10	E	SP	22	2H9H10ESP22	22																								X		
						SOBREPARES-OCC																										
2	H9H10	W	SP	23	2H9H10WSP23	23						X																				X
						CORREAS TEJA-ORI																										
2	H9H10	E	CT	1	2H9H10ECT1	1																								X		
2	H9H10	E	CT	2	2H9H10ECT2	2																								X		
2	H9H10	E	CT	3	2H9H10ECT3	3																								X		
2	H9H10	W	CT	4	2H9H10WCT4	4																								X		
						CORREAS TEJA-OCC																										
2	H9H10	W	CT	1	2H9H10WCT1	1																								X		
2	H8H9	W	CT	2	2H8H9WCT2	2																								X		
2	H8H9	W	CT	3	2H8H9WCT3	3																								X		
2	H8H9	W	CT	4	2H8H9WCT4	4																								X		
						TABLA ALERO																								X		
2	H8H9	W	TA	1	2H8H9WTA1	OCC																							X			
2	H8H9	E	TA	1	2H8H9ETA1	ORI																							X			
2	H8H9	E	VF	1	2H8H9EVF1	VIGA CORONA ORI													X											X		
2	H8H9	W	VF	1	2H8H9WVF1	VIGA CORONA OCC													X											X		
2	H8H9	W	A	1	2H8H9WA1	ARRIOSTRE																								X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE/CH10-CH11	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																												
2	H10H11	E	SO	1	2H10H11ESO1	SOLERA-ORI																										X			
2	H10H11	E	SB	1	2H10H11ESB1	SOBRESOLERA-ORI																											X		
2	H10H11	W	SO	1	2H10H11WSO1	SOLERA-OCC		X																	X								X		
2	H10H11	W	SB	1	2H10H11WSB1	SOBRESOLERA-OCC																											X		
						CAN-ORI																													
2	H10H11	E	CN	1	2H10H11ECN1	1																				X							X		
2	H10H11	E	CN	2	2H10H11ECN2	2																				X							X		
						CORREA-ORI																													
2	H10H11	E	CO	1	2H10H11ECO1	1				X										X													X		
2	H10H11	E	CO	2	2H10H11ECO2	2																				X							X		
						CORREAS-OCC																													
2	H10H11	W	CO	1	2H10H11WCO1	1							X																						X
2	H10H11	W	CO	2	2H10H11WCO2	2		X		X																							X		
2	H10H11	C	CU	1	2H10H11CCU1	CUMBRERA		X												X													X		
						SOBREPARES-ORI																													
2	H10H11	E	SP	23	2H10H11ESP23	23																											X		
2	H10H11	E	SP	24	2H10H11ESP24	24																											X		
2	H10H11	E	SP	25	2H10H11ESP25	25																											X		
						SOBREPARES-OCC																													
2	H10H11	W	SP	24	2H10H11WSP24	24																											X		
2	H10H11	W	SP	25	2H10H11WSP25	25																											X		
2	H10H11	W	SP	26	2H10H11WSP26	26																											X		
2	H10H11	W	SP	27	2H10H11WSP27	27																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
2	H10H11	E	CT	1	2H10H11ECT1	1																											X		
2	H10H11	E	CT	2	2H10H11ECT2	2																											X		
2	H10H11	E	CT	3	2H10H11ECT3	3																											X		
2	H10H11	E	CT	4	2H10H11ECT4	4																											X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
2	H10H11	W	CO	1	2H10H11WCO1	1																											X		
2	H10H11	W	CO	2	2H10H11WCO2	2																											X		
2	H10H11	W	CO	3	2H10H11WCO3	3																											X		
2	H10H11	W	CO	4	2H10H11WCO4	4																											X		
2	H10H11	E	TA	1	2H10H11ETA1	TABLA ALERO ORI																										X			
2	H10H11	W	TA	1	2H10H11WTA1	TABLA ALERO OCC																										X			
2	H10H11	E	VF	1	2H10H11EVF1	VIGA CORONA-ORI														X													X		
2	H10H11	W	VF	1	2H10H11WVF1	VIGA CORONA-OCC														X													X		
2	H10H11	W	A	1	2H10H11WA1	ARRIOSTRE																											X		

LOCALIZACION CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA: 31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
	ENTRE/CH11-CH12	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	**MEDIANAMENTE RESISTENTE**	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ELEMENTO																															
2	H11H12	E	SO	1	2H11H12ESO1	SOLERA-ORI																								X			
2	H11H12	E	SB	1	2H11H12ESB1	SOBRESOLERA-ORI							X																			X
2	H11H12	W	SO	1	2H11H12WSO1	SOLERA-OCC									X																X		
2	H11H12	W	SB	1	2H11H12WSB1	SOBRESOLERA-OCC				X							X														X		
						CORREA-ORI																											
2	H11H12	E	CO	1	2H11H12ECO1	1				X							X														X		
2	H11H12	E	CO	2	2H11H12ECO2	2																X									X		
						CORREAS-OCC																											
2	H11H12	W	CO	1	2H11H12WCO1	1							X																				X
2	H11H12	W	CO	2	2H11H12WCO2	2				X							X														X		
2	H11H12	C	CU	1	2H11H12CCU1	CUMBRERA											X														X		
						SOBREPARES-ORI																											
2	H11H12	E	SP	27	2H11H12ESP27	27																									X		
2	H11H12	E	SP	28	2H11H12ESP28	28																									X		
2	H11H12	E	SP	29	2H11H12ESP29	29							X																				X
						SOBREPARES-OCC																											
2	H11H12	W	SP	28	2H11H12WSP28	28																									X		
2	H11H12	W	SP	29	2H11H12WSP29	29																									X		
2	H11H12	W	SP	30	2H11H12WSP30	30																									X		
						CORREAS TEJA-ORI																											
2	H11H12	E	CT	1	2H11H12ECT1	1																									X		
2	H11H12	E	CT	2	2H11H12ECT2	2																									X		
2	H11H12	E	CT	3	2H11H12ECT3	3																									X		
2	H11H12	E	CT	4	2H11H12ECT4	4																									X		
						CORREAS TEJA-OCC																											
2	H11H12	W	CT	1	2H11H12WCT1	1																									X		
2	H11H12	W	CT	2	2H11H12WCT2	2																									X		
2	H11H12	W	CT	3	2H11H12WCT3	3																									X		
2	H11H12	W	CT	4	2H11H12WCT4	4																									X		
2	H11H12	E	TA	1	2H11H12ETA1	TABLA ALERO ORI-OCC																								X			
2	H11H12	E	CO	1	2H11H12ECO1	VIGA CORONA ORI											X														X		
2	H11H12	W	CO	1	2H11H12WCO1	VIGA CORONA OCC											X														X		

LOCALIZACION CRUJIA




CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH12-CH13	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CORREA-ORI																													
2	H12H13	E	CO	1	2H12H13ECO1	1				X										X													X		
2	H12H13	E	CO	2	2H12H13ECO2	2																											X		
						CORREAS-OCC																														
2	H12H13	W	CO	1	2H12H13WCO1	1				X										X													X		
2	H12H13	C	CU	1	2H12H13CCU1	CUMBRERA														X													X		
						SOBREPARES-ORI																														
2	H12H13	E	SP	30	2H12H13ESP30	30																											X		
2	H12H13	E	SP	31	2H12H13ESP31	31																											X		
2	H12H13	E	SP	32	2H12H13ESP32	32																											X		
2	H12H13	E	SP	33	2H12H13ESP33	33																											X		

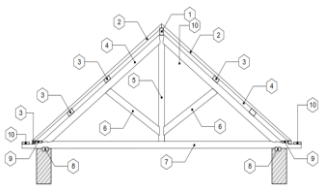

LISTA DE ELEMENTOS							
(01) Cumbrera	(03) Correa	(05) Pendolón	(07) Tirante	(09) Sobre solera			
(02) Sobre par	(04) Par	(06) Tornapunta	(08) Solera	(10) Tablón de alera			

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION		
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTEN	NO RESISTENTE
						CH/1																												
3	H1	C	T	1	3H1CT1	TIRANTE		X																								X		
3	H1	C	PN	1	3H1C PN1	PENDOLON																				X						X		
3	H1	N	TP	1	3H1NTP1	T/PUNTA-NOR		X																								X		
3	H1	S	TP	1	3H1STP1	T/PUNTA-SUR													X													X		
3	H1	N	P	1	3H1NP1	PAR/NOR																X										X		
3	H1	S	P	1	3H1SP1	PAR/SUR																										X		
3	H1	E	DG	1	3H1EDG 1	DG-LT-ORI																										X		
3	H1	W	PU	1	3H1WPU1	DG-LT-OCC																										X		
						CH/2																												
3	H2	C	T	1	3H2CT1	TIRANTE														X							X					X		
3	H2	C	PN	1	3H2CPN1	PENDOLON																			X	X						X		
3	H2	N	TP	1	3H2NTP1	T/PUNTA-NOR																										X		
3	H2	S	TP	1	3H2STP1	T/PUNTA-SUR																				X						X		
3	H2	N	P	1	3H2NP1	PAR/NOR		X																								X		
3	H2	S	P	1	3H2SP1	PAR/SUR																										X		
						CH/3																												
3	H2	C	T	1	3H2CT1	TIRANTE														X							X					X		
3	H3	C	PN	1	3H3CPN1	PENDOLON																										X		
3	H3	N	P	1	3H3NP1	PAR-N														X							X					X		
3	H3	S	P	1	3H3SP1	PAR-S																					X					X		

LOCALIZACION CRUJIA

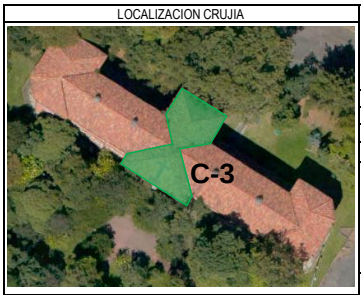

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**LT-LH-NOR**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
3	LHLT	N	SO	1	3LHLTNSO1	SOLERA																										X			
3	LHLT	N	SB	1	3LHLTN SB1	SOBRESOLERA																											X		
						VIGAS																													
3	LHLT	N	V	1	3LHLTNV1	1		X												X													X		
3	LHLT	N	V	2	3LHLTNV2	2																											X		
3	LHLT	N	V	3	3LHLTNV3	3																											X		
3	LHLT	N	V	4	3LHLTNV4	4																											X		
3	LHLT	N	V	5	3LHLTNV5	5														X							X						X		
3	LHLT	N	V	6	3LHLTNV6	6																											X		
4	LHLT	N	V	7	4LHLTNV7	7																											X		
3	LHLT	N	CD	1	3LHLTNCD1	CUADRAL		X												X													X		
3	LHLT	N	LT	1	3LHLTNLT1	LIMATESA		X																									X		
3	LHLT	N	DGLT	1	3LHLTNDGLT1	DIAGONAL LIMETESA																											X		
						CORREAS																													
3	LHLT	N	CO	1	3LHLTNCO1	1		X																									X		
3	LHLT	N	CO	2	3LHLTNCO2	2																											X		
						SOBREPAR																													
3	LHLT	N	SP	1	3LHLTN SP1	1																											X		
3	LHLT	N	SP	2	3LHLTN SP2	2																											X		
3	LHLT	N	SP	3	3LHLTN SP3	3																											X		
3	LHLT	N	SP	4	3LHLTN SP4	4																											X		
3	LHLT	N	SP	5	3LHLTN SP5	5																											X		
3	LHLT	N	SP	6	3LHLTN SP6	6																											X		
3	LHLT	N	SP	7	3LHLTN SP7	7																											X		
3	LHLT	N	SP	8	3LHLTN SP8	8																											X		
3	LHLT	N	SP	9	3LHLTN SP9	9																											X		
						CORREAS-TEJADOS																													
3	LHLT	N	CT	1	3LHLTN CT1	1																											X		
3	LHLT	N	CT	2	3LHLTN CT2	2																											X		
3	LHLT	N	TA	1	3LHLTN TA1	TABLA DE ALERO																										X			

LOCALIZACION CRUJIA

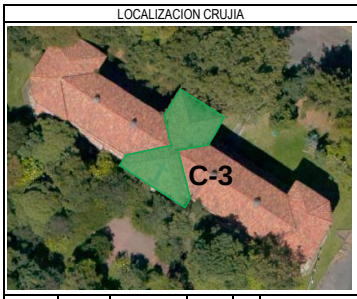

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CULATA ORI**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					**EVALUACION**			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
	3	CL	E	SO	1	3CLESO1	SOLERA		X																									X		
	3	CL	E	SB	1	3CLESB1	SOBRESOLERA		X																		X							X		
							VIGAS																													
	3	CL	E	V	8	3CLEV8	8																											X		
	3	CL	E	V	9	3CLEV9	9													X							X							X		
	3	CL	E	V	10	3CLEV10	10																											X		
	3	CL	E	V	11	3CLEV11	11																											X		
	3	CL	E	V	12	3CLEV12	12												X	X														X		
	3	CL	C	P	1	3CLCP1	PAR-CENTRAL												X	X														X		
	3	CL	C	DGP	1	3CLCDGP1	DG-PAR-CENTRAL													X														X		
							CORREAS																													
	3	CL	E	CO	1	3CLECO1	1													X						X								X		
	3	CL	E	CO	2	3CLECO2	2																				X							X		
							SOBREPAR																													
	3	CL	E	SP	1	3CLESP1	1																											X		
	3	CL	E	SP	2	3CLESP2	2																											X		
	3	CL	E	SP	3	3CLESP3	3																											X		
	3	CL	E	SP	4	3CLESP4	4																											X		
	3	CL	E	SP	5	3CLESP5	5																											X		
	3	CL	E	SP	6	3CLESP6	6																											X		
	3	CL	E	SP	7	3CLESP7	7																											X		
	3	CL	E	SP	8	3CLESP8	8																											X		
	3	CL	E	SP	9	3CLESP9	9														X															X
	3	CL	E	SP	10	3CLESP10	10																											X		
	3	CL	E	SP	11	3CLESP11	11																											X		
	3	CL	E	SP	12	3CLESP12	12												X	X														X		
							CORREAS-TEJADOS																														
	3	CL	E	CT	1	3CLECT1	1																											X		
	3	CL	E	CT	2	3CLECT2	2																											X		
	3	CL	E	CT	3	3CLECT3	3																											X		
	3	CL	E	TA	1	3CLETA1	TABLA DE ALERO																										X			

LOCALIZACION CRUJIA

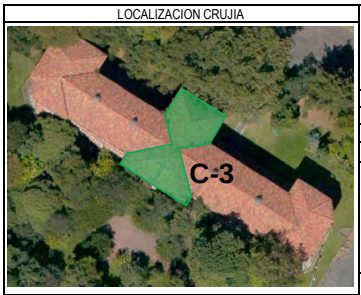

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**LIMATESA-CRJ4**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
3	LT4	S	SO	1	3LT4SSO1	SOLERA-SUR																										X			
3	LT4	S	SB	1	3LT4SSB1	SOBRESOLERA-SUR																											X		
						VIGAS																													
3	LT4	S	V	13	3LT4SV13	13																											X		
3	LT4	S	V	14	3LT4SV14	14																											X		
3	LT4	S	V	15	3LT4SV15	15														X													X		
3	LT4	S	V	16	3LT4SV16	16																											X		
3	LT4	S	V	17	3LT4SV17	17														X													X		
3	LT4	S	V	18	3LT4SV18	18																											X		
3	LT4	S	V	19	3LT4SV19	19		X												X													X		
						SOBREPAR																													
3	LT4	S	SP	1	3LT4SSP1	1																											X		
3	LT4	S	SP	2	3LT4SSP2	2																											X		
3	LT4	S	SP	3	3LT4SSP3	3																											X		
3	LT4	S	SP	4	3LT4SSP4	4																											X		
3	LT4	S	SP	5	3LT4SSP5	5																											X		
3	LT4	S	SP	6	3LT4SSP6	6																											X		
3	LT4	S	LT	1	3LT4SLT1	LIMATESA		X																			X						X		
3	LT4	E	DGLT	1	3LT4EDGLT1	DIAGONAL LIMATESA																											X		
						CORREAS-ORI																													
3	LT4	E	CO	1	3LT4ECO1	1																											X		
3	LT4	E	CO	2	3LT4ECO2	2																											X		
						CORREAS-OCC																													
3	LT4	W	CO	1	3LT4WCO1	1																											X		
3	LT4	W	CO	2	3LT4WCO2	2																											X		
3	LT4	S	TA	1	3LT4STA1	TABLA DE ALERO																										X			

LOCALIZACION CRUJIA

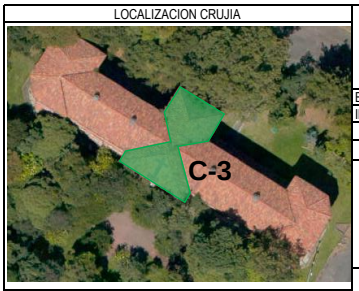

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**MURO-CH1-SUR**	FECHA: 31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
3	H1H2	N	SO	1	3H1H2NSO1	SOLERA-NOR																										X		
3	H1H2	N	SB	1	3H1H2N SB1	SOBRESOLERA-NOR																										X		
						CAN-NOR																												
3	H1H2	N	CN	1	3H1H2NCN1	1																										X		
3	H1H2	N	CN	2	3H1H2NCN2	2														X						X						X		
3	H1H2	N	V	1	3H1H2NV1	VIGA																										X		
3	H1H2	C	CU	1	3H1H2CCU1	CUMBRERA																										X		
						CORREAS-N																												
3	H1H2	N	CO	1	3H1H2NCO1	1														X												X		
3	H1H2	N	CO	2	3H1H2NCO2	2																										X		
						SOBREPAR-NOR																												
3	H1H2	N	SP	10	3H1H2NSP10	10																										X		
3	H1H2	N	SP	11	3H1H2NSP11	11																										X		
3	H1H2	N	SP	12	3H1H2NSP12	12																										X		
						CORREAS-TEJADO																												
3	H1H2	N	CT	1	3H1H2NCT1	1																										X		
3	H1H2	N	CT	2	3H1H2NCT2	2																										X		
3	H1H2	N	CT	3	3H1H2NCT3	3																										X		
3	H1H2	N	CT	4	3H1H2NCT4	4																										X		
3	H1H2	N	TA	1	3H1H2NTA1	TABLA DE ALERO																									X			
3	H1H2	N	A	1	3H1H2NA1	ARRIOSTRE																										X		
3	H1H2	S	SO	1	3H1H2SSO1	SOLERA-SUR																										X		
3	H1H2	S	SB	1	3H1H2SSB1	SOBRESOLERA-SUR																										X		
						CAN-SUR																												
3	H1H2	S	CN	1	3H1H2SCN1	1																										X		
3	H1H2	S	CN	2	3H1H2SCN2	2														X						X						X		
3	H1H2	S	CN	3	3H1H2SCN3	3																										X		
						CORREAS-SUR																												
3	H1H2	S	CO	1	3H1H2SCO1	1																										X		
3	H1H2	S	CO	2	3H1H2SCO2	2																										X		
						SOBREPAR-SUR																												
3	H1H2	S	SP	6	3H1H2SSP6	6																										X		
3	H1H2	S	SP	7	3H1H2SSP7	7																										X		
						CORREAS-TEJADO-S																												
3	H1H2	S	CT	1	3H1H2SCT1	1																										X		
3	H1H2	S	CT	2	3H1H2SCT2	2																										X		
3	H1H2	S	CT	3	3H1H2SCT3	3																										X		
3	H1H2	S	TA	1	3H1H2STA1	TABLA DE ALERO																									X			

LOCALIZACION CRUJIA

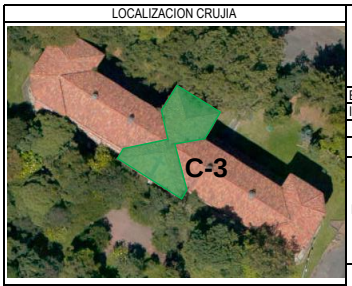

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CH2-LH**	FECHA:	31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA																															
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
3	H2LH	N	SO	1	3H2LHNSO1	SOLERA-NOR														X					X								X		
3	H2LH	N	SB	1	3H2LHN SB1	SOBRESOLERA-NOR								X																				X	
3	H2LH	NW	SO	1	3H2LHNWSO1	SOLERA-NOR-OCC																											X		
3	H2LH	SW	SB	1	3H2LHSWSB1	SOBRESOLERA-NOR-OCC																											X		
						VIGAS																														
3	H2LH	E	V	1	3H2LHEV1	1														X					X								X		
3	H2LH	E	V	2	3H2LHEV2	2														X													X		
3	H2LH	E	V	3	3H2LHEV3	3																			X	X							X		
3	H2LH	E	V	4	3H2LHEV4	4														X													X		
						CORREAS-N-S																														
3	H2LH	W	CO	1	3H2LHWCO1	1														X													X		
3	H2LH	W	CO	2	3H2LHWCO2	2																			X	X							X		
						CORREAS-ORI																														
3	H2LH	E	CO	1	3H2LHECO1	1														X						X							X		
3	H2LH	E	CO	2	3H2LHECO2	2																				X							X		
						CORREAS-OCC																														
3	H2LH	W	CO	1	3H2LHWCO1	1																											X		
3	H2LH	W	CO	2	3H2LHWCO2	2																				X							X		
						SOBREPAR-ORI																														
3	H2LH	E	CO	13	3H2LHECO13	13																											X		
3	H2LH	E	CO	14	3H2LHECO14	14																											X		
3	H2LH	E	CO	15	3H2LHECO15	15																											X		
3	H2LH	E	CO	16	3H2LHECO16	16																											X		
3	H2LH	E	CO	17	3H2LHECO17	17																											X		
3	H2LH	E	CO	18	3H2LHECO18	18																											X		
3	H2LH	E	CO	19	3H2LHECO19	19																											X		
3	H2LH	E	CO	20	3H2LHECO20	20																											X		
						SOBREPAR-OCC																														
3	H2LH	W	SP	8	3H2LHWSP8	8																											X		
3	H2LH	W	SP	9	3H2LHWSP9	9																											X		
3	H2LH	W	SP	10	3H2LHWSP10	10																											X		
						CORREAS-TEJADO-ORI																														
3	H2LH	E	CT	1	3H2LHECT1	1																											X		
3	H2LH	E	CT	2	3H2LHECT2	2																											X		
3	H2LH	E	CT	3	3H2LHECT3	3																											X		
						CORREAS-TEJADO-OCC																														
3	H2LH	W	CT	1	3H2LHWCT1	1																											X		
3	H2LH	W	CT	2	3H2LHWCT2	2																											X		
3	H2LH	W	CT	3	3H2LHWCT3	3																											X		
3	H2LH	W	TA	1	3H2LHWTA1	ARRIOSTRE																											X		

LOCALIZACION CRUJIA

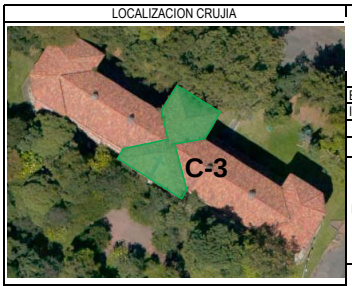

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **3**	ZONA:	**LH-CH3**	FECHA: 31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
3	LHH3	N	SO	1	3LHH3NSO1	SOLERA-NOR																										X		
3	LHH3	N	SB	1	3LHH3N SB1	SOBRESOLERA-NOR																				X						X		
						LIMAHOYA-ORI							X																						X
3	LHH3	E	LH	1	3LHH3ELH1	1																												
3	LHH3	E	LH	2	3LHH3ELH2	2																												
						LIMAHOYA-OCC														X													X		
3	LHH3	W	LH	1	3LHH3WLH1	1																										X		
3	LHH3	W	LH	2	3LHH3WLH2	2														X												X		
						VIGAS																												
3	LHH3	N	CO	1	3LHH3NCO1	1														X					X							X		
3	LHH3	N	CO	2	3LHH3NCO2	2				X										X												X		
3	LHH3	C	CO	1	3LHH3CCO1	CUMBRERA									X																			X
3	LHH3	C	SP	1	3LHH3CSP1	SOBRECUMBRERA																										X		
						CORREAS-NOR																												
3	LHH3	N	SP	1	3LHH3NSP1	1														X						X						X		
3	LHH3	N	SP	2	3LHH3NSP2	2																			X							X		
						SOBREPAR-NOR																												
3	LHH3	N	SP	21	3LHH3NSP21	21																										X		
3	LHH3	N	SP	22	3LHH3NSP22	22																										X		
3	LHH3	N	SP	23	3LHH3NSP23	23																										X		
3	LHH3	N	SP	24	3LHH3NSP24	24																										X		
3	LHH3	N	SP	25	3LHH3NSP25	25																										X		
3	LHH3	N	SP	26	3LHH3NSP26	26																										X		
3	LHH3	N	SP	27	3LHH3NSP27	27																										X		
						CORREAS-TEJADO-NOR																												
3	LHH3	N	SP	1	3LHH3NSP1	1																										X		
3	LHH3	N	SP	2	3LHH3NSP2	2																										X		
3	LHH3	N	SP	3	3LHH3NSP3	3																										X		
3	LHH3	N	SP	1	3LHH3NSP1	ARRIOSTRE																										X		
3	LHH3	S	SP	1	3LHH3SSP1	SOLERA-SUR																										X		
3	LHH3	S	SP	1	3LHH3SSP1	SOBRESOLERA-SUR														X						X						X		
						CORREAS-SUR																												
3	LHH3	S	CO	1	3LHH3SCO1	1														X												X		
3	LHH3	S	CO	2	3LHH3SCO2	2																										X		
						SOBREPAR-SUR																												
3	LHH3	S	SP	11	3LHH3SSP11	11																										X		
3	LHH3	S	SP	12	3LHH3SSP12	12																										X		
3	LHH3	S	SP	13	3LHH3SSP13	13																										X		
3	LHH3	S	SP	14	3LHH3SSP14	14																										X		
3	LHH3	S	SP	15	3LHH3SSP15	15																										X		
3	LHH3	S	SP	16	3LHH3SSP16	16																										X		
3	LHH3	S	SP	17	3LHH3SSP17	17							X																						X
						CORREAS-TEJADO-SUR																												
3	LHH3	S	CT	1	3LHH3SCT1	1																										X		
3	LHH3	S	CT	2	3LHH3SCT2	2																										X		
3	LHH3	S	CT	3	3LHH3SCT3	3																										X		
3	LHH3	E	LT	1	3CLWTA20	LT-NOR-ORI				X										X												X		
3	LHH3	W	LT	1	3CLWTA20	LT-NOR-OCC																										X		

LOCALIZACION CRUJIA

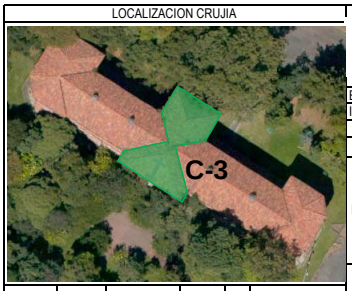

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CH3-CULATA**	FECHA: 31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																													
3	H3CL	N	SO	1	3H3CLNSO1	SOLERA-NOR																											X			
3	H3CL	N	SB	1	3H3CLN SB1	SOBRESOLERA-NOR																												X		
						VIGAS CIELORASO																														
3	H3CL	N	V	1	3H3CLNV1	1		X												X														X		
3	H3CL	N	V	2	3H3CLNV2	2		X												X														X		
3	H3CL	N	V	3	3H3CLNV3	3		X												X														X		
3	H3CL	N	V	4	3H3CLNV4	4		X												X														X		
3	H3CL	N	V	5	3H3CLNV5	5		X												X														X		
3	H3CL	N	V	6	3H3CLNV6	6		X												X														X		
3	H3CL	N	V	7	3H3CLNV7	7		X												X														X		
3	H3CL	N	LT	1	3H3CLNLT1	LIMATESA-NOR		X											X	X														X		
3	H3CL	N	CD	1	3H3CLNCD1	CUADRAL-NOR																												X		
3	H3CL	N	DGLT	1	3H3CLNDGLT1	DIAGONAL LIMATESA																												X		
						CORREAS-NOR																														
3	H3CL	N	CO	1	3H3CLNCO1	1																				X								X		
3	H3CL	N	CO	2	3H3CLNCO2	2																					X							X		
	H3CL					SOBREPAR-NOR																														
3	H3CL	N	SP	27	3H3CLNSP27	27																												X		
3	H3CL	N	SP	28	3H3CLNSP28	28																												X		
3	H3CL	N	SP	29	3H3CLNSP29	29																												X		
3	H3CL	N	SP	30	3H3CLNSP30	30																												X		
3	H3CL	N	SP	31	3H3CLNSP31	31																												X		
3	H3CL	N	SP	32	3H3CLNSP32	32																												X		
3	H3CL	N	SP	33	3H3CLNSP33	33																												X		
3	H3CL	N	SP	34	3H3CLNSP34	34																												X		
3	H3CL	N	SP	35	3H3CLNSP35	35																												X		
3	H3CL	N	SP	36	3H3CLNSP36	36																												X		
						CORREAS-TEJADO-NOR																														
3	H3CL	N	CT	1	3H3CLNCT1	1																												X		
3	H3CL	N	CT	2	3H3CLNCT2	2																												X		
3	H3CL	N	CT	3	3H3CLNCT3	3																												X		
3	H3CL	N	CT	4	3H3CLNCT4	4																												X		

LOCALIZACION CRUJIA

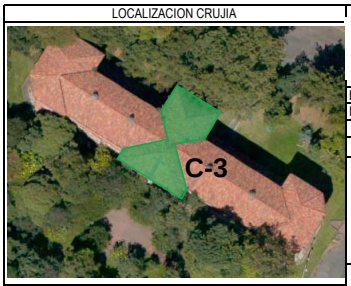

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CH3-CULATA-OCC**	FECHA: 31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION: ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA: INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	CAUSA BIOTICA: PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	CAUSA FISICA: DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	CAUSA MECANICA: DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	OTRA CAUSA: MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	**EVALUACION**: NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
3	CL	W	SO	1	3CLWSO1	SOLERA-OCC		X																										X		
3	CL	W	SB	1	3CLWSB1	SOBRESOLERA-OCC														X							X							X		
						VIGAS																															
3	CL	W	V	8	3CLWV8	8														X							X							X		
3	CL	W	V	9	3CLWV9	9														X							X							X		
3	CL	W	V	10	3CLWV10	10														X							X							X		
3	CL	W	V	11	3CLWV11	11														X							X							X		
3	CL	W	V	12	3CLWV12	12														X							X							X		
3	CL	W	V	13	3CLWV13	13								X																					X	
3	CL	W	V	14	3CLWV14	14														X							X							X		
3	CL	W	V	15	3CLWV15	15														X							X							X		
						CORREAS-OCC																															
3	CL	W	CO	1	3CLWCO1	1														X						X	X							X		
3	CL	W	CO	2	3CLWCO2	2														X							X							X		
3	CL	C	P	1	3CLCP1	PAR-CENTRAL														X							X							X		
3	CL	C	DGP	1	3CLCDGP1	DG-PAR-CENTRAL																													X		
						SOBREPAR-OCC																															
3	CL	W	SP	1	3CLWSP1	1																													X		
3	CL	W	SP	2	3CLWSP2	2																													X		
3	CL	W	SP	3	3CLWSP3	3																													X		
3	CL	W	SP	4	3CLWSP4	4																													X		
3	CL	W	SP	5	3CLWSP5	5																													X		
3	CL	W	SP	6	3CLWSP6	6																													X		
3	CL	W	SP	7	3CLWSP7	7																													X		
3	CL	W	SP	8	3CLWSP8	8																													X		
3	CL	W	SP	9	3CLWSP9	9																													X		
3	CL	W	SP	10	3CLWSP10	10																													X		
3	CL	W	SP	11	3CLWSP11	11																													X		
3	CL	W	SP	12	3CLWSP12	12																													X		
3	CL	W	SP	13	3CLWSP13	13																													X		
3	CL	W	SP	14	3CLWSP14	14																													X		
3	CL	W	SP	15	3CLWSP15	15																													X		
3	CL	W	SP	16	3CLWSP16	16																													X		
3	CL	W	SP	17	3CLWSP17	17																													X		
3	CL	W	SP	18	3CLWSP18	18																													X		
3	CL	W	SP	19	3CLWSP19	19																													X		
3	CL	W	SP	20	3CLWSP20	20																													X		
						CORREAS-TEJADO-OCC																															
3	CL	W	CT	1	3CLWCT1	1																													X		
3	CL	W	CT	2	3CLWCT2	2																													X		
3	CL	W	CT	3	3CLWCT3	3																													X		

LOCALIZACION CRUJIA

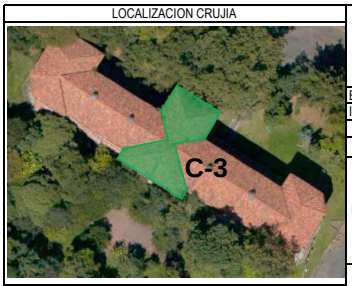


CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CH3-CULATA-SUR** FECHA: 31/01/2024

								CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						LOCALIZACION	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO		ELEMENTO																												
3	H3CL	S	SO	1	3H3CLSSO1	SOLERA-SUR																											X			
3	H3CL	S	SB	1	3H3CLSSB1	SOBRESOLERA-SUR														X														X		
						VIGAS CIELORASO																															
3	H3CL	S	V	15	3H3CLSV15	15			X																			X						X			
3	H3CL	S	V	16	3H3CLSV16	16																												X			
3	H3CL	S	V	17	3H3CLSV17	17														X								X						X			
4	H3CL	S	V	18	4H3CLSV18	18									X																				X		
3	H3CL	S	LT	1	3H3CLSLT1	LIMATESA-SUR			X											X														X			
3	H3CL	S	DGLT	1	3H3CLSDGLT1	DIAGONAL LIMATEZA														X						X								X			
						CORREAS-SUR																															
3	H3CL	S	CO	1	3H3CLSCO1	1														X														X			
3	H3CL	S	CO	2	3H3CLSCO2	2														X														X			
3	H3CL	S	CO	3	3H3CLSCO3	3														X								X						X			
3	H3CL	S	CD	1	3H3CLSCD1	CUADRAL														X								X						X			
						CORREAS-TEJADO-SUR																															
3	H3CL	S	CT	1	3H3CLSCT1	1														X														X			
3	H3CL	S	CT	2	3H3CLSCT2	2														X														X			
3	H3CL	S	CT	3	3H3CLSCT3	3														X														X			
3	H3CL	S	CT	4	3H3CLSCT4	4														X														X			
3	H3CL	S	CT	1	3H3CLSCT1	TABLA DE ALERO														X														X			
						SOBREPAR-SUR																															
3	H3CL	S	SP	17	3H3CLSSP17	17								X																							X
3	H3CL	S	SP	18	3H3CLSSP18	18								X																							X
3	H3CL	S	SP	19	3H3CLSSP19	19																												X			
3	H3CL	S	SP	20	3H3CLSSP20	20																												X			
3	H3CL	S	SP	21	3H3CLSSP21	21																												X			
3	H3CL	S	SP	22	3H3CLSSP22	22																												X			
3	H3CL	S	SP	23	3H3CLSSP23	23																												X			
3	H3CL	S	SP	24	3H3CLSSP24	24																												X			
3	H3CL	S	SP	25	3H3CLSSP25	25																												X			
4	H3CL	S	TA	1	4H3CLSTA1	TABLA DE ALERO																											X				

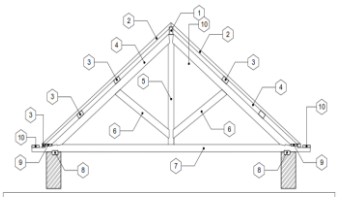

LISTA DE ELEMENTOS									
(01) Cumbrera	(03) Correa	(05) Pendolón	(07) Tirante	(09) Sobre solera					
(02) Sobre par	(04) Par	(06) Tornapunta	(08) Solera	(10) Tablón de alera					

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA


MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION					CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**		
ESTRUCTURA DE CUBIERTA					INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																																
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
					CH/1																												
4	H1	C	PN	1	4H1CPN1	PENDOLON												X													X		
4	H1	E	TP	1	4H1ETP1	T/PUNTA-ORI																									X		
4	H1	E	P	1	4H1EP1	PAR/ORI												X							X						X		
4	H1	W	P	1	4H1WP1	PAR/OCC								X																			X
					CH/2																												
4	H2	C	T	1	4H2CT1	TIRANTE												X							X						X		
4	H2	C	PN	1	4H2CPN1	PENDOLON												X						X							X		
4	H2	W	TP	1	4H2WTP1	T/PUNTA/OCC												X							X						X		
4	H2	E	P	1	4H2EP1	PAR/ORI																		X							X		
4	H3	W	P	1	4H3WP1	PAR/OCC																									X		
					CH/3																												
4	H3	C	T	1	4H3CT1	TIRANTE		X									X		X						X						X		
4	H3	C	PN	1	4H3CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H3	E	TP	1	4H3ETP1	T-PUNTA-ORI																											
4	H3	W	TP	1	4H3WTP1	T-PUNTA-OCC													X						X						X		
4	H3	E	P	1	4H3EP1	PAR-ORI																									X		
4	H3	W	P	1	4H3WP1	PAR-OCC		X																							X		
					CH/4																												
4	H4	C	T	1	4H4CT1	TIRANTE							X																			X	
4	H4	C	PN	1	4H4CPN1	PENDOLON												X													X		
4	H4	E	TP	1	4H4ETP1	T-PUNTA/ORI																			X						X		
4	H4	W	TP	1	4H4WTP1	T-PUNTA/OCC																			X						X		
4	H4	E	P	1	4H4EP1	PAR-ORI																									X		
4	H4	W	P	1	4H4WP1	PAR-OCC																		X							X		
					CH/5																												
4	H5	C	T	1	4H5CT1	TIRANTE												X							X						X		
4	H5	C	PN	1	4H5CPN1	PENDOLON												X													X		
4	H5	E	TP	1	4H5ETP1	T-PUNTA/ORI																									X		
4	H5	W	TP	1	4H5WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H5	E	P	1	4H5EP1	PAR-ORI																									X		
4	H5	W	P	1	4H5WP1	PAR-OCC																									X		
					CH/6																												
4	H6	C	T	1	4H6CT1	TIRANTE							X																			X	
4	H6	C	PN	1	4H6CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H6	E	TP	1	4H6ETP1	T-PUNTA/ORI																									X		
4	H6	W	TP	1	4H6WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H6	E	P	1	4H6EP1	PAR-ORI													X					X									X
4	H6	W	P	1	4H6WP1	PAR-OCC																									X		
					CH/7																												
4	H7	C	T	1	4H7CT1	TIRANTE													X						X						X		
4	H7	C	PN	1	4H7CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H7	E	TP	1	4H7ETP1	T-PUNTA/ORI																									X		
4	H7	W	TP	1	4H7WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H7	E	P	1	4H7EP1	PAR-ORI																									X		
4	H7	W	P	1	4H7WP1	PAR-OCC															X										X		
					CH/8																												
4	H8	C	T	1	4H8CT1	TIRANTE													X												X		
4	H8	C	PN	1	4H8CPN1	PENDOLON																									X		
4	H8	E	TP	1	4H8ETP1	T-PUNTA/ORI																											
4	H8	W	TP	1	4H8WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H8	E	P	1	4H8EP1	PAR-ORI																									X		
4	H8	W	P	1	4H8WP1	PAR-OCC																									X		
					CH/9																												
4	H9	C	T	1	4H9CT1	TIRANTE													X						X						X		
4	H9	C	PN	1	4H9CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H9	W	TP	1	4H9WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H9	E	P	1	4H9EP1	PAR-ORI																									X		
4	H9	W	P	1	4H9WP1	PAR-OCC																									X		
					CH/10																												
4	H10	C	T	1	4H10CT1	TIRANTE											X	X	X						X						X		
4	H10	C	PN	1	4H10CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H10	E	TP	1	4H10ETP1	T-PUNTA/ORI																									X		
4	H10	W	TP	1	4H10WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H10	E	P	1	4H10EP1	PAR-ORI													X												X		
4	H10	W	P	1	4H10WP1	PAR-OCC								X																			X
					CH/11																												
4	H11	C	T	1	4H11CT1	TIRANTE													X												X		
4	H11	C	PN	1	4H11CPN1	PENDOLON													X												X		
4	H11	E	TP	1	4H11ETP1	T-PUNTA/ORI																									X		
4	H11	W	TP	1	4H11WTP1	T-PUNTA/OCC																									X		
4	H11	E	P	1	4H11EP1	PAR-ORI		X											X												X		
	H11	W	P	1	H11WP1	PAR-OCC								X																			X
					CH/12																												
4	H12	C	T	1	4H12CT1	TIRANTE													X						X						X		
4	H12	C	PN	1	4H12CPN1	PENDOLON													X						X						X		
4	H12	E	P	1	4H12EP1	PAR-ORI													X												X		
4	H12	W	P	1	4H12WP1	PAR-OCC													X												X		
					CH/13																												
4	H13	C	T	1	4H13CT1	TIRANTE											X		X		X				X						X		
4	H13	E	P	1	4H13EP1	PAR-ORI																									X		
4	H13	W	P	1	4H13WP1	PAR-OCC																									X		
4	H13	E	A	1	4H13EA1	ARRIOSTRE ORI		X											X					X							X		
4	H13	W	A	1	4H13WA1	ARRIOSTRE OCC		X											X												X		
					CH/14																												
4	H14	C	T	1	4H14CT1	TIRANTE		X																							X		
4	H14	C	PN	1	4H14CPN1	PENDOLON																									X		

4	H14	W	TP	1	4H14WTP1	T-PUNTA/OCC																										X			
4	H14	E	P	1	4H14EP1	PAR-ORI													X						X							X			
4	H14	W	P	1	4H14WP1	PAR-OCC													X							X						X			

LOCALIZACION DE CRUJIA

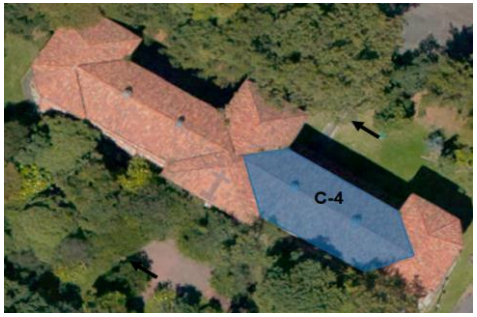

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**LH-CH1**	FECHA:	31/01/2024			

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ENTRE LH/CRUJIA1-CH1 / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						LIMAHOYA																													
4	LHH1	SE	LH	1	4LHH1SELH1	1																											X		
4	LHH1	SE	LH	2	4LHH1SELH2	2																											X		
						SOBREPAR																													
4	LHH1	SE	SP	2	4LHH1SESP2	1																											X		
						LIMAHOYA-SUR-OCC																													
4	LHH1	SW	LH	1	4LHH1SWLH1	1																											X		
4	LHH1	SW	LH	2	4LHH1SWLH2	2																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

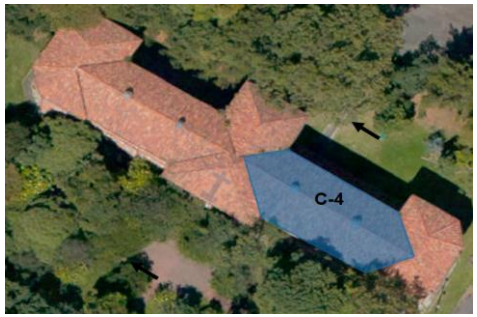

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH1-CH2**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ENTRE/CH1-CH2 / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
4	H1H2	E	SO	1	4H1H2ESO1	SOLERA-ORI														X													X		
4	H1H2	E	SB	1	4H1H2ESB1	SOBRESOLERA-ORI																											X		
4	H1H2	W	SO	1	4H1H2WSO1	SOLERA-OCC																											X		
4	H1H2	W	SB	1	4H1H2WSB1	SOBRESOLERA-OCC																			X								X		
						CORREA-ORI																														
4	H1H2	E	CO	1	4H1H2ECO1	1							X																						X
4	H1H2	E	CO	2	4H1H2ECO2	2																			X								X		
4	H1H2	E	CO	3	4H1H2ECO3	3																			X								X		
						CORREAS-OCC																														
4	H1H2	W	CO	1	4H1H2WCO1	1							X																						X
4	H1H2	W	CO	2	4H1H2WCO2	2														X													X		
4	H1H2	E	CU	1	4H1H2ECU1	CUMBRERA														X													X		
						SOBREPARES-ORI																														
4	H1H2	E	SP	2	4H1H2ESP2	2							X																						X
4	H1H2	E	SP	3	4H1H2ESP3	3																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																														
4	H1H2	N	CT	2	4H1H2NCT2	1																											X		
4	H1H2	N	CT	3	4H1H2NCT3	2																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

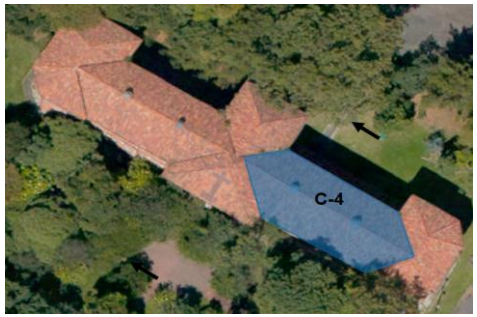

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH1-CH2**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ENTRE/CH2-CH3 / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
4	H2H3	E	SO	1	4H2H3ESO1	SOLERA-ORI																										X		
4	H2H3	E	SB	1	4H2H3ESB1	SOBRESOLERA-ORI																										X		
4	H2H3	W	SO	1	4H2H3WSO1	SOLERA-OCC																										X		
4	H2H3	W	SB	1	4H2H3WSB1	SOBRESOLERA-OCC																										X		
						CORREA-ORI																													
4	H2H3	E	CO	1	4H2H3ECO1	1							X																						X
4	H2H3	E	CO	2	4H2H3ECO2	2		X																	X							X			
						CORREAS-OCC																													
4	H2H3	W	CO	1	4H2H3WCO1	1							X																						X
4	H2H3	W	CO	2	4H2H3WCO2	2		X		X										X												X			
4	H2H3	E	CU	1	4H2H3ECU1	CUMBRERA														X												X			
						SOBREPARES-ORI																													
4	H2H3	E	SP	4	4H2H3ESP4	4							X																						X
						SOBREPARES-OCC																													
4	H2H3	W	SP	1	4H2H3WSP1	1																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
4	H2H3	E	CT	1	4H2H3ECT1	1																										X		
4	H2H3	E	CT	2	4H2H3ECT2	2																										X		
4	H2H3	E	CT	3	4H2H3ECT3	3																										X		
4	H2H3	E	CT	4	4H2H3ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
4	H2H3	W	CT	1	4H2H3WCT1	1																										X		
4	H2H3	W	CT	2	4H2H3WCT2	2																										X		
4	H2H3	W	CT	3	4H2H3WCT3	3																										X		
4	H2H3	W	A	1	4H2H3WA1	ARRIOSTRE																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

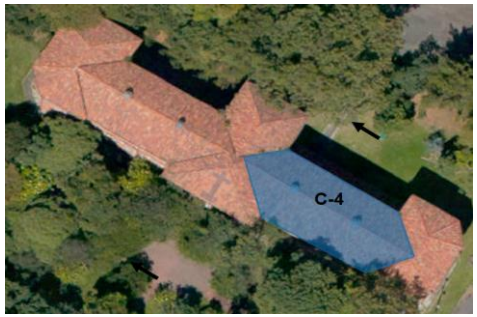

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH3-CH4**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH3-CH4	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
4	H3H4	E	SO	1	4H3H4ESO1	SOLERA-ORI		X																										X		
4	H3H4	E	SB	1	4H3H4ESB1	SOBRESOLERA-ORI														X														X		
4	H3H4	W	SO	1	4H3H4WSO1	SOLERA-OCC		X																										X		
4	H3H4	W	SB	1	4H3H4WSB1	SOBRESOLERA-OCC		X																										X		
						CAN ORI																														
4	H3H4	E	CN	1	4H3H4ECN1	1												X																X		
4	H3H4	E	CN	2	4H3H4ECN2	2																												X		
						CORREA-ORI																														
4	H3H4	E	CO	1	4H3H4ECO1	1				X																								X		
4	H3H4	E	CO	2	4H3H4ECO2	2		X												X						X								X		
						CORREAS-OCC																														
4	H3H4	W	CO	1	4H3H4WCO1	1		X												X														X		
4	H3H4	W	CO	2	4H3H4WCO2	2																												X		
4	H3H4	E	CU	1	4H3H4ECU1	CUMBRERA		X												X														X		
						SOBREPARES-ORI																														
4	H3H4	E	SP	5	4H3H4ESP5	5							X																	X					X
4	H3H4	E	SP	6	4H3H4ESP6	6							X																	X					X
4	H3H4	E	SP	7	4H3H4ESP7	7							X																	X					X
						SOBREPARES-OCC																														
4	H3H4	W	SP	3	4H3H4WSP3	3																												X		
4	H3H4	W	SP	4	4H3H4WSP4	4																												X		
						CORREAS TEJA-ORI																														
4	H3H4	E	CT	1	4H3H4ECT1	1																												X		
4	H3H4	E	CT	2	4H3H4ECT2	2																												X		
4	H3H4	E	CT	3	4H3H4ECT3	3																												X		
4	H3H4	E	CT	4	4H3H4ECT4	4																												X		
						CORREAS TEJA-OCC																														
4	H3H4	W	CT	1	4H3H4WCT1	1																												X		
4	H3H4	W	CT	2	4H3H4WCT2	2																												X		
4	H3H4	W	CT	3	4H3H4WCT3	3																												X		
						TABLA ALERO																														
4	H3H4	E	TA	1	4H3H4ETA1	1																											X			
						ARRIOSTRE																														
4	H3H4	W	A	1	4H3H4WA1	1																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

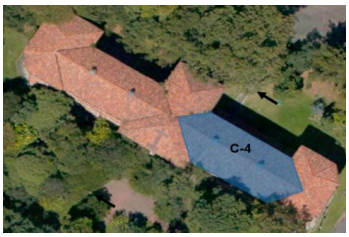

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH4-CH5**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH4-CH5	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																													
4	H4H5	E	SO	1	4H4H5ESO1	SOLERA-ORI												X															X		
4	H4H5	E	SB	1	4H4H5ESB1	SOBRESOLERA-ORI																											X		
4	H4H5	W	SO	1	4H4H5WSO1	SOLERA-OCC		X																									X		
4	H4H5	W	SB	1	4H4H5WSB1	SOBRESOLERA-OCC																											X		
						CAN ORI																													
4	H4H5	E	CN	1	4H4H5ECN1	1																											X		
4	H4H5	E	CN	2	4H4H5ECN2	2														X													X		
4	H4H5					CAN-OCC																													
4	H4H5	W	CN	1	4H4H5WCN1	1																											X		
						CORREA-ORI																													
4	H4H5	E	CO	1	4H4H5ECO1	1				X																							X		
4	H4H5	E	CO	2	4H4H5ECO2	2																											X		
						CORREAS-OCC																													
4	H4H5	W	CO	1	4H4H5WCO1	1				X																							X		
4	H4H5	W	CO	2	4H4H5WCO2	2				X																							X		
4	H4H5	C	CU	1	4H4H5CCU1	CUMBRERA		X																									X		
						SOBREPARES-ORI																													
4	H4H5	E	SP	9	4H4H5ESP9	9																											X		
4	H4H5	E	SP	10	4H4H5ESP10	10																											X		
						SOBREPARES-OCC																													
4	H4H5	W	SP	5	4H4H5WSP5	5																											X		
4	H4H5	W	SP	6	4H4H5WSP6	6																											X		
4	H4H5	W	SP	7	4H4H5WSP7	7																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
4	H4H5	E	CT	1	4H4H5ECT1	1																											X		
4	H4H5	E	CT	2	4H4H5ECT2	2																											X		
4	H4H5	E	CT	3	4H4H5ECT3	3																											X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
4	H4H5	W	CT	1	4H4H5WCT1	1																											X		
4	H4H5	W	CT	2	4H4H5WCT2	2																											X		
4	H4H5	W	CT	3	4H4H5WCT3	3																											X		
4	H4H5	W	CT	4	4H4H5WCT4	4																											X		
						VIGA CORONA-ORI																													
4	H4H5	E	VF	1	4H4H5EVF1	1																													
						VIGA CORONA-OCC																													
4	H4H5	W	VF	1	4H4H5WVF1	1		X																									X		
4	H4H5					TABLAS ALERO-ORI																													
4	H4H5	E	TA	1	4H4H5ETA1	1																										X			
						TABLAS ALERO-OCC																													
4	H4H5	W	TA	1	4H4H5WTA1	1																										X			
4	H4H5	W	A	2	4H4H5WA2	ARRIOSTRE																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

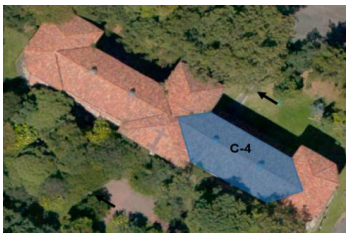

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH5-CH6**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH5-CH6						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																											
4	H5H6	E	SO	1	4H5H6ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
4	H5H6	E	SB	1	4H5H6ESB1	SOBRESOLERA-ORI																										X		
4	H5H6	W	SO	1	4H5H6WSO1	SOLERA-OCC		X																								X		
4	H5H6	W	SB	1	4H5H6WSB1	SOBRESOLERA-OCC																				X						X		
						CAN ORI																												
4	H5H6	E	CN	1	4H5H6ECN1	1																										X		
4	H5H6	E	CN	2	4H5H6ECN2	2													X							X						X		
						CAN-OCC																												
4	H5H6	W	CN	1	4H5H6WCN1	1																										X		
4	H5H6	W	CN	2	4H5H6WCN2	2													X															X
						CORREA-ORI																												
4	H5H6	E	CO	1	4H5H6ECO1	1			X																							X		
4	H5H6	E	CO	2	4H5H6ECO2	2																										X		
						CORREAS-OCC																												
4	H5H6	W	CO	1	4H5H6WCO1	1				X																						X		
4	H5H6	W	CO	2	4H5H6WCO2	2														X												X		
4	H5H6	W	CO	3	4H5H6WCO3	3																										X		
4	H5H6	C	CU	1	4H5H6CCU1	CUMBRERA																										X		
						SOBREPARES-ORI																												
4	H5H6	E	SP	11	4H5H6ESP11	11																										X		
4	H5H6	E	SP	12	4H5H6ESP12	12																										X		
						SOBREPARES-OCC																												
4	H5H6	W	SP	8	4H5H6WSP8	8																										X		
4	H5H6	W	SP	9	4H5H6WSP9	9																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																												
4	H5H6	E	CT	1	4H5H6ECT1	1																										X		
4	H5H6	E	CT	2	4H5H6ECT2	2																										X		
4	H5H6	E	CT	3	4H5H6ECT3	3																										X		
4	H5H6	E	CT	4	4H5H6ECT4	4																										X		
						TABLA ALERO ORI																												
4	H5H6	E	TA	1	4H5H6ETA1	1																												
						TABLA ALERO OCC																												
4	H5H6	W	TA	1	4H5H6WTA1	1																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																										X		
4	H5H6	W	CT	1	4H5H6WCT1	1																										X		
4	H5H6	W	CT	2	4H5H6WCT2	2																										X		
4	H5H6	W	CT	3	4H5H6WCT3	3																										X		
4	H5H6	W	CT	4	4H5H6WCT4	4																										X		
						VIGA CORONA ORI																												
4	H5H6	E	VF	1	4H5H6EVF1	1																										X		
						VIGA CORONA OCC																												
4	H5H6	W	VF	1	4H5H6WVF1	1																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

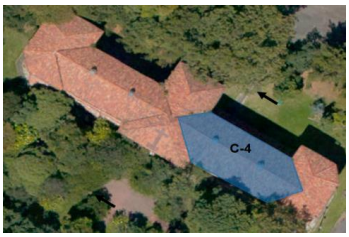

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH6-CH7**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA					EVALUACION			
ENTRE/CH6-CH7						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
4	H6H7	E	SO	1	4H6H7ESO1	SOLERA-ORI																										X			
4	H6H7	E	SB	1	4H6H7ESB1	SOBRESOLERA-ORI		X																									X		
4	H6H7	W	SO	1	4H6H7WSO1	SOLERA-OCC		X																									X		
4	H6H7	W	SB	1	4H6H7WSB1	SOBRESOLERA-OCC							X																					X	
						CAN ORI																													
4	H6H7	E	CN	1	4H6H7ECN1	1																											X		
4	H6H7	E	CN	2	4H6H7ECN2	2																											X		
						CAN-OCC																													
4	H6H7	W	CN	1	4H6H7WCN1	1											X																X		
4	H6H7	W	CN	2	4H6H7WCN2	2																											X		
						CORREA-ORI																													
4	H6H7	E	CO	1	4H6H7ECO1	1						X																						X	
4	H6H7	E	CO	2	4H6H7ECO2	2													X							X							X		
						CORREAS-OCC																													
4	H6H7	W	CO	1	4H6H7WCO1	1				X																							X		
4	H6H7	W	CO	2	4H6H7WCO2	2													X														X		
4	H6H7	C	CU	1	4H6H7CCU1	CUMBRERA													X														X		
						SOBREPARES-ORI																													
4	H6H7	E	SP	13	4H6H7ESP13	13						X																							X
4	H6H7	E	SP	14	4H6H7ESP14	14						X																							X
						SOBREPARES-OCC																													
4	H6H7	W	SP	10	4H6H7WSP10	10																											X		
4	H6H7	W	SP	11	4H6H7WSP11	11																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
4	H6H7	E	CT	1	4H6H7ECT1	1																											X		
4	H6H7	E	CT	2	4H6H7ECT2	2																											X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
4	H6H7	W	CT	1	4H6H7WCT1	1																											X		
4	H6H7	W	CT	2	4H6H7WCT2	2																											X		
4	H6H7	W	CT	3	4H6H7WCT3	3																											X		
4	H6H7	W	CT	4	4H6H7WCT4	4																											X		
						TABLA ALERO ORI																													
4	H6H7	E	TA	1	4H6H7ETA1	1																										X			
						TABLA ALERO OCC																													
4	H6H7	W	TA	1	4H6H7WTA1	1																										X			
						VIGA CORONA ORI																													
4	H6H7	E	VF	1	4H6H7EVF1	1													X						X								X		
						VIGA CORONA OCC																													
4	H6H7	W	VF	1	4H6H7WVF1	1																											X		
4	H6H7	W	A	1	4H6H7WA1	ARRIOSTRE																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

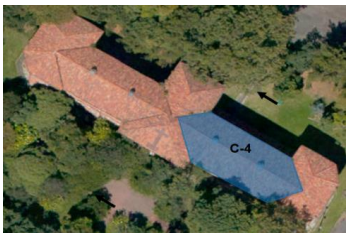

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH7-CH8**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH7-CH8						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	**MEDIANAMENTE RESISTENTE**	**NO RESISTENTE**
ELEMENTO																																	
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
4	H7H8	E	SO	1	4H7H8ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
4	H7H8	E	SB	1	4H7H8ESB1	SOBRESOLERA-ORI													X												X		
4	H7H8	W	SO	1	4H7H8WSO1	SOLERA-OCC		X																							X		
4	H7H8	W	SB	1	4H7H8WSB1	SOBRESOLERA-OCC																									X		
						CAN ORI																											
4	H7H8	E	CN	1	4H7H8ECN1	1											X														X		
4	H7H8	E	CN	2	4H7H8ECN2	2													X												X		
						CAN-OCC																											
4	H7H8	W	CN	1	4H7H8WCN1	1																									X		
						CORREA-ORI																											
4	H7H8	E	CO	1	4H7H8ECO1	1							X																			X	
4	H7H8	E	CO	2	4H7H8ECO2	2																				X					X		
						CORREAS-OCC																											
4	H7H8	W	CO	1	4H7H8WCO1	1													X												X		
4	H7H8	W	CO	2	4H7H8WCO2	2													X												X		
4	H7H8	W	CO	3	4H7H8WCO3	3													X												X		
4	H7H8	C	CU	1	4H7H8CCU1	CUMBRERA													X												X		
						SOBREPARES-ORI																											
4	H7H8	E	SP	13	4H7H8ESP13	13																									X		
4	H7H8	E	SP	14	4H7H8ESP14	14						X																					X
						SOBREPARES-OCC																											
4	H7H8	W	SP	12	4H7H8WSP12	12																									X		
4	H7H8	W	SP	13	4H7H8WSP13	13																									X		
						CORREAS TEJA-ORI																											
4	H7H8	E	CT	1	4H7H8ECT1	1																									X		
4	H7H8	E	CT	2	4H7H8ECT2	2																									X		
4	H7H8	E	CT	3	4H7H8ECT3	3																									X		
4	H7H8	E	CT	4	4H7H8ECT4	4																									X		
						CORREAS TEJA-OCC																											
4	H7H8	W	CT	1	4H7H8WCT1	1																									X		
4	H7H8	W	CT	2	4H7H8WCT2	2																									X		
4	H7H8	W	CT	3	4H7H8WCT3	3																									X		
4	H7H8	W	CT	4	4H7H8WCT4	4																									X		
						TABLA ALERO ORI																											
4	H7H8	E	TA	1	4H7H8ETA1	1																									X		
						TABLA ALERO OCC																											
4	H7H8	W	TA	1	4H7H8WTA1	1																									X		
						VIGA CORONA ORI																											
4	H7H8	E	VF	1	4H7H8EVF1	1													X												X		
						VIGA CORONA OCC																											
4	H7H8	W	VF	1	4H7H8WVF 1	1		X																							X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

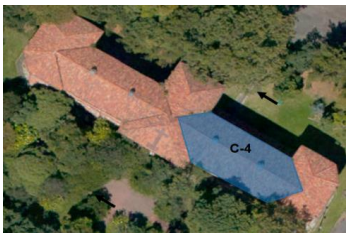

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH8-CH9**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					EVALUACION			
						ENTRE/CH8-CH9	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
4	H8H9	E	SO	1	4H8H9ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
4	H8H9	E	SB	1	4H8H9ESB1	SOBRESOLERA-ORI														X												X		
4	H8H9	W	SO	1	4H8H9WSO1	SOLERA-OCC																										X		
4	H8H9	W	SB	1	4H8H9WSB1	SOBRESOLERA-OCC																										X		
						CAN ORI																													
4	H8H9	E	CN	1	4H8H9ECN1	1												X														X		
4	H8H9	E	CN	2	4H8H9ECN2	2												X		X												X		
						CAN OCC																													
4	H8H9	W	CN	1	4H8H9WCN1	1																										X		
4	H8H9	W	CN	2	4H8H9WCN2	2																										X		
						CORREA-ORI																													
4	H8H9	E	CO	1	4H8H9ECO1	1								X																			X	
4	H8H9	E	CO	2	4H8H9ECO2	2																				X						X		
						CORREAS-OCC																													
4	H8H9	W	CO	1	4H8H9WCO1	1																										X		
4	H8H9	W	CO	2	4H8H9WCO2	2																										X		
4	H8H9	W	CO	3	4H8H9WCO3	3																										X		
4	H8H9	C	CU	1	4H8H9CCU1	CUMBRERA								X																			X	
						SOBREPARES-ORI																													
4	H8H9	E	SP	15	4H8H9ESP15	15																										X		
4	H8H9	E	SP	16	4H8H9ESP16	16																										X		
						SOBREPARES-OCC																													
4	H8H9	W	SP	14	4H8H9WSP14	14																										X		
4	H8H9	W	SP	15	4H8H9WSP15	15																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
4	H8H9	E	CT	1	4H8H9ECT1	1																										X		
4	H8H9	E	CT	2	4H8H9ECT2	2																										X		
4	H8H9	E	CT	3	4H8H9ECT3	3																										X		
4	H8H9	E	CT	4	4H8H9ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
4	H8H9	W	CT	1	4H8H9WCT1	1																										X		
4	H8H9	W	CT	2	4H8H9WCT2	2																										X		
4	H8H9	W	CT	3	4H8H9WCT3	3																										X		
4	H8H9	W	CT	4	4H8H9WCT4	4																										X		
						TABLA ALERO ORI																													
4	H8H9	E	TA	1	4H8H9ETA1	1																									X				
						TABLA ALERO OCC																													
4	H8H9	W	TA	1	4H8H9WTA1	1																									X				
						VIGA CORONA ORI																													
4	H8H9	E	VF	1	4H8H9EVF1	1																				X						X		
						VIGA CORONA OCC																													
4	H8H9	W	VF	1	4H8H9WVF1	1																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

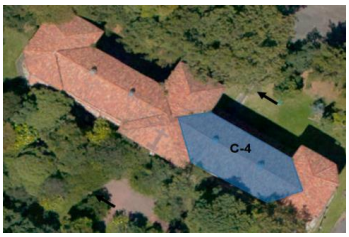

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
ENTRE/CH9-CH10						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
	4	H9H10	E	SO	1	4H9H10ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
	4	H9H10	E	SB	1	4H9H10ESB1	SOBRESOLERA-ORI													X												X		
	4	H9H10	W	SO	1	4H9H10WSO1	SOLERA-OCC		X											X												X		
	4	H9H10	W	SB	1	4H9H10WSB1	SOBRESOLERA-OCC																									X		
							CAN-ORI																												
	4	H9H10	E	CN	1	4H9H10ECN1	1																			X						X		
							CAN-OCC																												
	4	H9H10	W	CN	1	4H9H10WCN1	1																									X		
							CORREA-ORI																												
	4	H9H10	E	CO	1	4H9H10ECO1	1							X																			X	
	4	H9H10	E	CO	2	4H9H10ECO2	2																									X		
	4	H9H10	E	CO	3	4H9H10ECO3	3																									X		
							CORREAS-OCC																												
	4	H9H10	W	CO	1	4H9H10WCO1	1																									X		
	4	H9H10	W	CO	2	4H9H10WCO2	2																									X		
	4	H9H10	W	CO	3	4H9H10WCO3	3				X																					X		
	4	H9H10	C	CU	1	4H9H10CCU1	CUMBRERA							X																			X	
							SOBREPARES-ORI																												
	4	H9H10	E	SP	17	4H9H10ESP17	17																									X		
	4	H9H10	E	SP	18	4H9H10ESP18	18																									X		
							SOBREPARES-OCC																												
	4	H9H10	W	SP	17	4H9H10WSP17	17																									X		
	4	H9H10	W	SP	18	4H9H10WSP18	18																									X		
	4	H9H10	W	SP	19	4H9H10WSP19	19																									X		
							CORREAS TEJA-ORI																												
	4	H9H10	E	CT	1	4H9H10ECT1	1																									X		
	4	H9H10	E	CT	2	4H9H10ECT2	2																									X		
	4	H9H10	E	CT	3	4H9H10ECT3	3																									X		
	4	H9H10	E	CT	4	4H9H10ECT4	4																									X		
							CORREAS TEJA-OCC																												
	4	H9H10	W	CT	1	4H9H10WCT1	1																									X		
	4	H9H10	W	CT	2	4H9H10WCT2	2																									X		
	4	H9H10	W	CT	3	4H9H10WCT3	3																									X		
	4	H9H10	W	CT	4	4H9H10WCT4	4																									X		
							TABLA ALERO ORI																												
	4	H9H10	E	TA	1	4H9H10ETA1	1																									X		
							TABLA ALERO OCC																												
	4	H9H10	W	TA	1	4H9H10WTA1	1																									X		
							VIGA CORONA-ORI																												
	4	H9H10	E	VF	1	4H9H10EVF1	1																			X						X		
							VIGA CORONA-OCC																												
	4	H9H10	W	VF	1	4H9H10WVF1	1		X											X												X		
	4	H9H10	W	A	1	4H9H10WA1	ARRIOSTRE																									X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

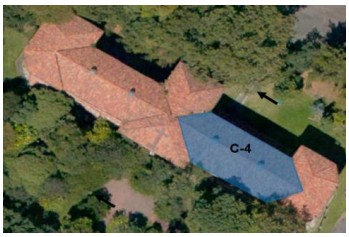

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH10-CH11**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ENTRE/CH10-CH11 / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CAQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
4	H10H11	E	SO	1	4H10H11ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
4	H10H11	E	SB	1	4H10H11ESB1	SOBRESOLERA-ORI																										X		
4	H10H11	W	SO	1	4H10H11WSO1	SOLERA-OCC														X												X		
4	H10H11	W	SB	1	4H10H11WSB1	SOBRESOLERA-OCC																										X		
						CAN ORI																												
4	H10H11	E	CN	1	4H10H11ECN1	1																										X		
4	H10H11	E	CN	2	4H10H11ECN2	2																				X						X		
						CAN-OCC																												
4	H10H11	W	CN	1	4H10H11WCN1	1																										X		
4	H10H11	W	CN	2	4H10H11WCN2	2																										X		
4	H10H11	W	CN	3	4H10H11WCN3	3														X														X
						CORREA-ORI																												
4	H10H11	E	CO	1	4H10H11ECO1	1							X																				X	
4	H10H11	E	CO	2	4H10H11ECO2	2														X							X						X		
4	H10H11	E	CO	3	4H10H11ECO3	3																										X		
						CORREAS-OCC																												
4	H10H11	W	CO	1	4H10H11WCO1	1														X												X		
4	H10H11	W	CO	2	4H10H11WCO2	2														X												X		
4	H10H11	W	CO	3	4H10H11WCO3	3																										X		
4	H10H11	C	CU	1	4H10H11CCU1	CUMBRERA							X																					X	
						SOBREPARES-ORI																												
4	H10H11	E	SP	19	4H10H11ESP19	19																										X		
4	H10H11	E	SP	20	4H10H11ESP20	20																										X		
						SOBREPARES-OCC																												
4	H10H11	W	SP	20	4H10H11WSP20	20							X																						X
4	H10H11	W	SP	21	4H10H11WSP21	21																										X		
4	H10H11	W	SP	22	4H10H11WSP22	22																										X		
4	H10H11	W	SP	23	4H10H11WSP23	23							X																						X
						CORREAS TEJA-ORI																												
4	H10H11	E	CT	1	4H10H11ECT1	1																										X		
4	H10H11	E	CT	2	4H10H11ECT2	2																										X		
4	H10H11	E	CT	3	4H10H11ECT3	3																										X		
4	H10H11	E	CT	4	4H10H11ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																												
4	H10H11	W	CT	1	4H10H11WCT1	1																										X		
4	H10H11	W	CT	2	4H10H11WCT2	2																										X		
4	H10H11	W	CT	3	4H10H11WCT3	3																										X		
4	H10H11	W	CT	4	4H10H11WCT4	4																										X		
						TABLA ALERO ORI																												
4	H10H11	E	TA	1	4H10H11ETA1	1																											X		
						TABLA ALERO OCC																												
4	H10H11	W	TA	1	4H10H11WTA1	1																											X		
						VIGA CORONA ORI																												
4	H10H11	E	VF	1	4H10H11EVF1	1																										X		
						VIGA CORONA OCC																												
4	H10H11	W	VF	1	4H10H11WVF1	1																				X						X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

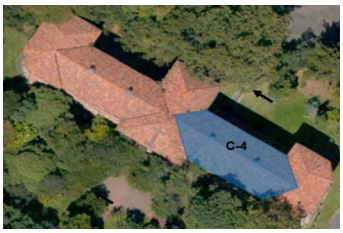

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH11-CH12**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE/CH11-CH12	ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																										
4	H11H12	E	SO	1	4H11H12ESO1	SOLERA-ORI		X																						X		
4	H11H12	E	SB	1	4H11H12ESB1	SOBRESOLERA-ORI																								X		
4	H11H12	W	SO	1	4H11H12WSO1	SOLERA-OCC																								X		
4	H11H12	W	SB	1	4H11H12WSB1	SOBRESOLERA-OCC				X																				X		
						CAN ORI																										
4	H11H12	E	CN	1	4H11H12ECN1	1																								X		
4	H11H12	E	CN	2	4H11H12ECN2	2																								X		
						CAN OCC																										
4	H11H12	W	CN	1	4H11H12WCN1	1																								X		
4	H11H12	W	CN	2	4H11H12WCN2	2																								X		
						CORREA-ORI																										
4	H11H12	E	CO	1	4H11H12ECO1	1							X																		X	
4	H11H12	E	CO	2	4H11H12ECO2	2																								X		
4	H11H12	E	CO	3	4H11H12ECO3	3		X																						X		
						CORREAS-OCC																										
4	H11H12	E	CO	1	4H11H12ECO1	1									X															X		
4	H11H12	W	CO	2	4H11H12WCO2	2																								X		
4	H11H12	W	CO	3	4H11H12WCO3	3																								X		
4	H11H12	C	CU	1	4H11H12CCU1	CUMBRERA									X															X		
						SOBREPARES-ORI																										
4	H11H12	E	SP	21	4H11H12ESP21	21																								X		
						SOBREPARES-OCC																										
4	H11H12	W	SP	24	4H11H12WSP24	24																								X		
4	H11H12	W	SP	25	4H11H12WSP25	25																								X		
4	H11H12	W	SP	26	4H11H12WSP26	26																								X		
4	H11H12	W	SP	27	4H11H12WSP27	27																								X		
						CORREAS TEJA-ORI																										
4	H11H12	E	CT	1	4H11H12ECT1	1																								X		
4	H11H12	E	CT	2	4H11H12ECT2	2																								X		
4	H11H12	E	CT	3	4H11H12ECT3	3																								X		
4	H11H12	E	CT	4	4H11H12ECT4	4																								X		
						CORREAS TEJA-OCC																										
4	H11H12	W	CT	1	4H11H12WCT1	1																								X		
4	H11H12	W	CT	2	4H11H12WCT2	2																								X		
4	H11H12	W	CT	3	4H11H12WCT3	3																								X		
4	H11H12	W	CT	4	4H11H12WCT4	4																								X		
						TABLA ALERO ORI																										
4	H11H12	E	TA	1	4H11H12ETA1	1																							X			
						TABLA ALERO OCC																										
4	H11H12	W	TA	1	4H11H12WTA1	1																							X			
						VIGA CORONA ORI																										
4	H11H12	E	CF	1	4H11H12ECF1	1																								X		
						VIGA CORONA OCC																										
4	H11H12	W	VF	1	4H11H12WVF1	1		X							X															X		
4	H11H12	C	CZ	1	4H11H12CCZ1	CRUZSANLORENZO							X																			X

LOCALIZACION DE CRUJIA

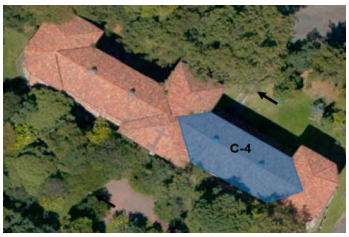

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH12-CH13**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					EVALUACION		
ENTRE/CH12-CH13						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CQUEDAD	DEFLEXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
4	H12H13	E	SO	1	4H12H13ESO1	SOLERA-ORI		X																								X		
4	H12H13	E	SB	1	4H12H13ESB1	SOBRESOLERA-ORI																										X		
4	H12H13	W	SO	1	4H12H13WSO1	SOLERA-OCC																				X						X		
4	H12H13	W	SB	1	4H12H13WSB1	SOBRESOLERA-OCC													X													X		
						CAN ORI																													
4	H12H13	E	CN	1	4H12H13ECN1	1																										X		
4	H12H13	E	CN	2	4H12H13ECN2	2																										X		
						CAN OCC																													
4	H12H13	W	CN	1	4H12H13WCN1	1																										X		
						CORREA-ORI																													
4	H12H13	E	CO	1	4H12H13ECO1	1																										X		
4	H12H13	E	CO	2	4H12H13ECO2	2													X							X						X		
4	H12H13	E	CO	3	4H12H13ECO3	3																										X		
						CORREAS-OCC																													
4	H12H13	W	CO	1	4H12H13WCO1	1																										X		
4	H12H13	W	CO	2	4H12H13WCO2	2													X							X						X		
4	H12H13	C	CU	1	4H12H13CCU1	CUMBRERA													X							X						X		
						SOBREPARES-ORI																													
4	H12H13	E	SP	22	4H12H13ESP22	22																										X		
4	H12H13	E	SP	23	4H12H13ESP23	23																										X		
4	H12H13	E	SP	24	4H12H13ESP24	24																										X		
						SOBREPARES-OCC																													
4	H12H13	W	SP	28	4H12H13WSP28	28																										X		
4	H12H13	W	SP	29	4H12H13WSP29	29																										X		
4	H12H13	W	SP	30	4H12H13WSP30	30																										X		
						CORREAS TEJA-ORI																													
4	H12H13	E	CT	1	4H12H13ECT1	1																										X		
4	H12H13	E	CT	2	4H12H13ECT2	2																										X		
4	H12H13	E	CT	3	4H12H13ECT3	3																										X		
4	H12H13	E	CT	4	4H12H13ECT4	4																										X		
						CORREAS TEJA-OCC																													
4	H12H13	W	CT	1	4H12H13WCT1	1																										X		
4	H12H13	W	CT	2	4H12H13WCT2	2																										X		
4	H12H13	W	CT	3	4H12H13WCT3	3																										X		
4	H12H13	W	CT	4	4H12H13WCT4	4																										X		
						TABLA ALERO ORI																													
4	H12H13	E	TA	1	4H12H13ETA1	1																										X		
						TABLA ALERO ORI																													
4	H12H13	W	TA	1	4H12H13WTA1	1																											X		
						VIGA CORONA ORI																													
4	H12H13	E	VF	1	4H12H13EVF1	1																			X							X		
						VIGA CORONA OCC																													
4	H12H13	E	VF	1	4H12H13EVF1	1														X												X		
						DIAGONAL-ORI																													
4	H12H13	E	DG	1	4H12H13EDG1	1		X																								X		
						DIAGONAL-OCC																													
4	H12H13	W	DG	1	4H12H13WDG1	1																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

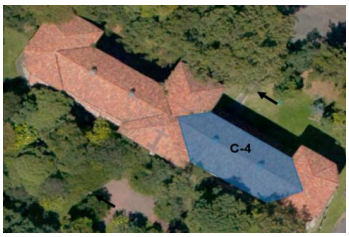

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH13-CH14**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					EVALUACION		
	ENTRE/CH13-CH14	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																									
4	H13H14	E	SO	1	4H13H14ESO1	SOLERA-ORI																								X		
4	H13H14	E	SB	1	4H13H14ESB1	SOBRESOLERA-ORI																								X		
4	H13H14	W	SO	1	4H13H14WSO1	SOLERA-OCC		X									X													X		
4	H13H14	W	SB	1	4H13H14WSB1	SOBRESOLERA-OCC																								X		
						CAN ORI																										
4	H13H14	E	CN	1	4H13H14ECN1	1		X																						X		
4	H13H14	E	CN	2	4H13H14ECN2	2																								X		
4	H13H14	E	CN	3	4H13H14ECN3	3																								X		
						CAN OCC																										
4	H13H14	W	CN	1	4H13H14WCN1	1																								X		
4	H13H14	W	CN	2	4H13H14WCN2	2											X													X		
						CORREA-ORI																										
4	H13H14	E	CO	1	4H13H14ECO1	1																								X		
4	H13H14	E	CO	2	4H13H14ECO2	2											X					X								X		
						CORREAS-OCC																										
4	H13H14	W	CO	1	4H13H14WCO1	1							X																			X
4	H13H14	W	CO	2	4H13H14WCO2	2																X								X		
4	H13H14	W	CO	3	4H13H14WCO3	3																								X		
4	H13H14	C	CU	1	4H13H14CCU1	CUMBRERA											X					X								X		
						SOBREPARES-ORI																										
4	H13H14	E	SP	25	4H13H14ESP25	25																		X								X
4	H13H14	E	SP	26	4H13H14ESP26	26																								X		
4	H13H14	E	SP	27	4H13H14ESP27	27																								X		
4	H13H14	E	SP	28	4H13H14ESP28	28																								X		
4	H13H14	E	SP	29	4H13H14ESP29	29																								X		
						SOBREPARES-OCC																										
4	H13H14	W	SP	31	4H13H14WSP31	31																								X		
4	H13H14	W	SP	32	4H13H14WSP32	32																								X		
						VIGA-OR																										
4	H13H14	E	V	1	4H13H14EV1	1											X					X								X		
						CORREAS TEJA-ORI																										
4	H13H14	E	CT	1	4H13H14ECT1	1																								X		
4	H13H14	E	CT	2	4H13H14ECT2	2																								X		
4	H13H14	E	CT	3	4H13H14ECT3	3																								X		
4	H13H14	E	CT	4	4H13H14ECT4	4																								X		
						CORREAS TEJA-OCC																										
4	H13H14	W	CT	1	4H13H14WCT1	1																								X		
4	H13H14	W	CT	2	4H13H14WCT2	2																								X		
4	H13H14	W	CT	3	4H13H14WCT3	3																								X		
4	H13H14	W	CT	4	4H13H14WCT4	4																								X		
						TABLA ALERO ORI																										
4	H13H14	E	TA	1	4H13H14ETA1	1																								X		
						TABLA ALERO OCC																										
4	H13H14	W	TA	1	4H13H14WTA1	1																							X			
						VIGA CORONA ORI																										
4	H13H14	E	VF	1	4H13H14EVF1	1		X									X					X								X		
						VIGA CORONA OCC																										
4	H13H14	W	VF	1	4H13H14WVF1	1											X													X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

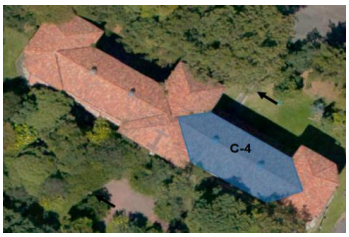


CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**CH14-LH-OR Y OCC**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION: ENTRE/CH14-LH / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	CQUIEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CORREA-ORI																														
4	H14LH	E	CO	1	4H14LHECO1	1																											X		
4	H14LH	E	CO	2	4H14LHECO2	2																											X		
						CORREAS-OCC																														
4	H14LH	W	CO	1	4H14LHWCO1	1									X																				X
4	H14LH	W	CO	2	4H14LHWCO2	2																				X							X		
4	H14LH	E	CU	1	4H14LHECU1	CUMBRERA-OR														X													X		
						SOBREPARES-ORI																														
4	H14LH	E	SP	31	4H14LHESP31	31									X																				X
4	H14LH	E	SP	32	4H14LHESP32	32																											X		
4	H14LH	E	SP	33	4H14LHESP33	33																											X		
4	H14LH	E	SP	34	4H14LHESP34	34									X																				X
4	H14LH	E	SP	35	4H14LHESP35	35																											X		
4	H14LH	E	SP	36	4H14LHESP36	36																											X		
4	H14LH	E	SP	37	4H14LHESP37	37									X																				X
						SOBREPARES-OCC																														
4	H14LH	W	SP	32	4H14LHWSP32	32																											X		
4	H14LH	W	SP	33	4H14LHWSP33	33																											X		
4	H14LH	W	SP	34	4H14LHWSP34	34																											X		
4	H14LH	W	SP	35	4H14LHWSP35	35																											X		
4	H14LH	W	SP	36	4H14LHWSP36	36																											X		
4	H14LH	W	SP	37	4H14LHWSP37	37																											X		
4	H14LH	W	SP	39	4H14LHWSP39	39																											X		
						LIMAHOYA ORI																														
4	H13H14	E	LH	1	4H13H14ELH1	1														X													X		
4	H14LH	E	LH	2	4H14LHELH2	2																											X		
						LIMAHOYA OCC																														
4	H14LH	W	LH	1	4H14LHWLH1	1				X										X													X		
4	H14LH	W	LH	2	4H14LHWLH2	2																											X		
						CORREAS TEJA-ORI																														
4	H14LH	E	CT	1	4H14LHECT1	1																											X		
4	H14LH	E	CT	2	4H14LHECT2	2																											X		
4	H14LH	E	CT	3	4H14LHECT3	3																											X		
						CORREAS TEJA-OCC																														
4	H14LH	W	CT	1	4H14LHWCT1	1																											X		
4	H14LH	W	CT	2	4H14LHWCT2	2																											X		
4	H14LH	W	CT	3	4H14LHWCT3	3																											X		

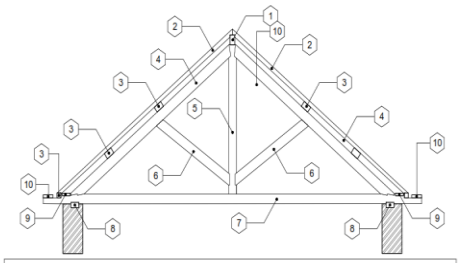

LISTA DE ELEMENTOS									
01	Cumbrera	03	Correa	05	Pendolón	07	Tirante	09	Sobre solera
02	Sobre par	04	Par	06	Tornapunta	08	Solera	10	Tablón de alera

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA										CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CH/1																																
5	H1	C	T	1	5H1CT1	TIRANTE														X							X								X			
5	H1	C	PN	1	5H1CPN1	PENDOLON														X														X			
5	H1	N	TP	1	5H1NTP1	T/PUNTA-NOR									X																						X
5	H1	S	TP	1	5H1STP1	T/PUNTA-SUR									X																						X
5	H1	N	P	1	5H1NP1	PAR/NOR														X														X			
5	H1	S	P	1	5H1SP1	PAR/SUR														X														X			
						CH/2																																
5	H2	C	T	1	5H2CT1	TIRANTE																					X								X			
5	H2	C	PN	1	5H2CPN1	PENDOLON														X														X			
5	H2	N	TP	1	5H2NTP1	T/PUNTA-NOR																												X			
5	H2	S	TP	1	5H2STP1	T/PUNTA-SUR				X																								X			
5	H2	N	P	1	5H2NP1	PAR/NOR														X							X							X			
5	H2	S	P	1	5H2SP1	PAR/SUR														X														X			
						CH/3																																
5	H4	C	T	1	5H4CT1	TIRANTE		X																			X								X			
5	H4	C	PN	1	5H4CPN1	PENDOLON														X														X			
5	H4	N	TP	1	5H4NTP1	T/PUNTA-NOR																												X			
5	H4	S	TP	1	5H4STP1	T/PUNTA-SUR				X																								X			
5	H4	N	P	1	5H4NP1	PAR/NOR																												X			
5	H4	S	P	1	5H4SP1	PAR/SUR																												X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA-CH1-NOR**	FECHA:	31/01/2024			

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
5	CLH1	N	SO	1	5CLH1NSO1	SOLERA-NOR																												X		
5	CLH1	N	SB	1	5CLH1NSB1	SOBRESOLERA-NOR																												X		
						VIGAS CIELORASO																															
5	CLH1	N	V	1	5CLH1NV1	1														X						X								X		
5	CLH1	N	V	2	5CLH1NV2	2																												X		
5	CLH1	N	V	3	5CLH1NV3	3																												X		
5	CLH1	N	V	4	5CLH1NV4	4														X														X		
5	CLH1	N	V	5	5CLH1NV5	5																												X		
5	CLH1	N	V	6	5CLH1NV6	6																				X								X		
						LIMATESA																															
5	CLH1	N	LT	1	5CLH1NLT1	1																												X		
						DG-LT																															
5	CLH1	N	DGLT	1	5CLH1NDGLT1	1																												X		
						CORREAS																															
5	CLH1	N	CO	1	5CLH1NCO1	1																												X		
5	CLH1	N	CO	1	5CLH1NCO1	2																												X		
5	CLH1	N	CO	2	5CLH1NCO2	3																												X		
						SOBREPARES																															
5	CLH1	N	SP	1	5CLH1NSP1	1																												X		
5	CLH1	N	SP	2	5CLH1NSP2	2																												X		
5	CLH1	N	SP	3	5CLH1NSP3	3																												X		
						CORREAS-TEJADOS																															
5	CLH1	N	CT	1	5CLH1NCT1	1																												X		
5	CLH1	N	CT	2	5CLH1NCT2	2																												X		
5	CLH1	N	CT	3	5CLH1NCT3	3																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA-CH1-ORI**	FECHA:	31/01/2024			

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																										
5	CLH1	E	SO	1	5CLH1ESO1	SOLERA-ORI																								X		
5	CLH1	E	SB	1	5CLH1ESB1	SOBRESOLERA-ORI																								X		
						VIGAS CIELORASO																										
5	CLH1	E	V	7	5CLH1EV7	7		X																						X		
5	CLH1	E	V	8	5CLH1EV8	8		X																						X		
5	CLH1	E	V	9	5CLH1EV9	9		X																						X		
						PAR-CENTRAL																										
5	CLH1	C	P	1	5CLH1CP1	1											X													X		
						DG-PAR-CENTRAL																										
5	CLH1	C	DGP	1	5CLH1CDGP1	1																								X		
						CORREAS																										
5	CLH1	E	CO	7	5CLH1ECO7	1											X													X		
5	CLH1	E	CO	1	5CLH1ECO1	2																								X		
						SOBREPAR																										
5	CLH1	E	SP	1	5CLH1ESP1	1																								X		
5	CLH1	E	SP	2	5CLH1ESP2	2																								X		
5	CLH1	E	SP	1	5CLH1ESP1	3																								X		
5	CLH1	E	SP	1	5CLH1ESP1	4																								X		
						CORREAS-TEJADOS																										
5	CLH1	E	CT	1	5CLH1ECT1	1																								X		
5	CLH1	E	CT	2	5CLH1ECT2	2																								X		
5	CLH1	E	CT	3	5CLH1ECT3	3																								X		
5	CLH1	E	CT	4	5CLH1ECT4	4																								X		
5	CLH1	E	CT	5	5CLH1ECT5	5																								X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA-CH1-SUR-ORI**	FECHA:	31/01/2024			

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
5	CLH1	SE	SO	1	5CLH1SESO1	SOLERA																												X		
5	CLH1	SE	SB	1	5CLH1SESB1	SOBRESOLERA																												X		
						VIGAS CIELORASO																															
5	CLH1	SE	V	10	5CLH1SEV10	10														X						X								X		
5	CLH1	SE	V	11	5CLH1SEV11	11																												X		
5	CLH1	SE	V	12	5CLH1SEV12	12																												X		
5	CLH1	SE	V	13	5CLH1SEV13	13																												X		
5	CLH1	SE	V	14	5CLH1SEV14	14																												X		
5	CLH1	SE	V	15	5CLH1SEV15	15																												X		
						LIMATESA																															
5	CLH1	SE	LT	1	5CLH1SELT1	1														X														X		
						DG-LT																															
5	CLH1	SE	DGLT	1	5CLH1SEDGLT1	1																												X		
						CORREAS																															
5	CLH1	SE	CO	1	5CLH1SECO1	1																												X		
5	CLH1	SE	CO	2	5CLH1SECO2	2																												X		
						SOBREPAR																															
5	CLH1	SE	SP	5	5CLH1SESP5	5																												X		
						CORREAS-TEJADOS																															
5	CLH1	SE	CT	1	5CLH1SECT1	1																												X		
5	CLH1	SE	CT	2	5CLH1SECT2	2																												X		
5	CLH1	SE	CT	3	5CLH1SECT3	3																												X		
5	CLH1	SE	CT	4	5CLH1SECT4	4																												X		
5	CLH1	SE	CT	5	5CLH1SECT5	5																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**				
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR		CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA-CH1-SUR**	FECHA:	31/01/2024		

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
5	CLH1	S	SO	1	5CLH1SSO1	SOLERA-SUR																												X		
5	CLH1	S	SB	1	5CLH1SSB1	SOBRESOLERA-SUR																												X		
		S				CAN																														
5	CLH1	S	CN	1	5CLH1SCN1	1														X														X		
						LIMATESA																														
5	CLH1	S	LT	11	5CLH1SLT11	1																												X		
						DG-LT																														
5	CLH1	S	DGLT	1	5CLH1SDGLT1	1																					X							X		
						CORREAS-TEJADO																														
5	CLH1	S	CT	1	5CLH1SCT1	1																												X		
5	CLH1	S	CT	2	5CLH1SCT2	2														X														X		
5	CLH1	S	CT	3	5CLH1SCT3	3																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CH1-CH2**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
5	H1H2	N	SO	1	5H1H2NSO1	SOLERA-NOR		X																								X		
5	H1H2	N	SB	1	5H1H2NSB1	SOBRESOLERA-NOR																										X		
						VIGAS CIELORASO																														
5	H1H2	N	V	1	5H1H2NV1	1														X												X		
5	H1H2	N	CU	1	5H1H2NCU1	CUMBRERA																										X		
						CORREAS-NOR																														
5	H1H2	N	CO	1	5H1H2NCO1	1																				X						X		
5	H1H2	N	CO	2	5H1H2NCO2	2																										X		
5	H1H2	N	CO	3	5H1H2NCO3	3																										X		
						SOBREPAR-NOR																														
5	H1H2	N	SP	4	5H1H2NSP4	4																										X		
5	H1H2	N	SP	5	5H1H2NSP5	5																										X		
						CORREAS-TEJADO-NOR																														
5	H1H2	N	CT	1	5H1H2NCT1	1																										X		
5	H1H2	N	CT	2	5H1H2NCT2	2																										X		
5	H1H2	S	SO	1	5H1H2SSO1	SOLERA-SUR																										X		
5	H1H2	S	SN	1	5H1H2SSN1	SOBRESOLERA-SUR																										X		
						CAN-SUR																														
5	H1H2	S	CN	1	5H1H2SCN1	1																										X		
5	H1H2	S	CN	2	5H1H2SCN2	2																										X		
5	H1H2	S	CN	3	5H1H2SCN3	3																										X		
						CORREAS-SUR																														
5	H1H2	S	CO	1	5H1H2SCO1	1																					X					X		
5	H1H2	S	CO	2	5H1H2SCO2	2																										X		
						SOBREPAR-SUR																														
5	H1H2	S	SP	1	5H1H2SSP1	1																										X		
5	H1H2	S	SP	2	5H1H2SSP2	2																										X		
						CORREAS-TEJADO-SUR																														
5	H1H2	S	CT	1	5H1H2SCT1	1																										X		
5	H1H2	S	CT	2	5H1H2SCT2	2																										X		
5	H1H2	S	CT	3	5H1H2SCT3	3																										X		
5	H1H2	S	CT	4	5H1H2SCT4	4																										X		
5	H1H2	S	A	1	5H1H2SA1	ARRIOSTRE																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CH2-CH3**	FECHA:	31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
5	H2H3	N	SO	1	5H2H3NSO1	SOLERA-NOR																			X								X			
5	H2H3	N	SB	1	5H2H3NSB1	SOBRESOLERA-NOR																											X			
						VIGAS CIELORASO																															
5	H2H3	N	V	1	5H2H3NV1	1														X													X			
						SOBREPAR-NOR																															
5	H2H3	N	SP	6	5H2H3NSP6	6																											X			
5	H2H3	S	SO	1	5H2H3SSO1	SOLERA-SUR																											X			
5	H2H3	S	SB	1	5H2H3SSB1	SOBRESOLERA-SUR																											X			
						CAN-SUR																															
5	H2H3	S	CN	1	5H2H3SCN1	1																			X								X			
5	H2H3	S	CN	2	5H2H3SCN2	2														X													X			
						CORREAS-SUR																															
5	H2H3	S	CO	1	5H2H3SCO1	1														X													X			
5	H2H3	S	CO	2	5H2H3SCO2	2														X													X			
						SOBREPAR-SUR																															
5	H2H3	S	SP	1	5H2H3SSP1	3																											X			
5	H2H3	S	SP	2	5H2H3SSP2	4																											X			
						CORREAS-TEJADO-SUR																															
5	H2H3	S	CT	1	5H2H3SCT1	1																											X			
5	H2H3	S	CT	2	5H2H3SCT2	2																											X			
5	H2H3	S	CT	3	5H2H3SCT3	3																											X			
5	H2H3	S	CT	4	5H2H3SCT4	4																											X			
5	H2H3	S	CT	5	5H2H3SCT5	5																											X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**							
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CH3-CULATA-SUR**	FECHA:	31/01/2024				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
5	H3CL	S	SO	1	5H3CLSSO1	SOLERA-SUR														X													X		
5	H3CL	S	SB	1	5H3CLSSB1	SOBRESOLERA-SUR																											X		
						CAN-SUR																													
5	H3CL	S	CN	1	5H3CLSCN1	1														X					X								X		
						LIMATESA-SUR																													
5	H3CL	S	LT	1	5H3CLSLT1	1																					X						X		
						DG-LT																													
5	H3CL	S	DGLT	1	5H3CLSDGLT1	1																											X		
						CORREAS-SUR																													
5	H3CL	S	CO	1	5H3CLSCO1	1																											X		
5	H3CL	S	CO	2	5H3CLSCO2	2																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																																									
CUBIERTA																																								
EDIFICIO:																																								
SAN JORGE																																								
INSPECCIÓN RUTA:																																								
ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR																																								
CRUJIA:																																								
5																																								
ZONA:																																								
CH3-CULATA-SUR-OCC																																								
FECHA:																																								
31/01/2024																																								

LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																														
5	H3CL	SW	SO	1	5H3CLSWSO1	SOLERA																												X		
5	H3CL	SW	SB	1	5H3CLSWSB1	SOBRESOLERA		X												X														X		
						VIGAS CIELORASO																																
5	H3CL	SW	V	8	5H3CLSWV8	8		X																										X		
5	H3CL	SW	V	9	5H3CLSWV9	9		X																										X		
5	H3CL	SW	V	10	5H3CLSWV10	10		X																										X		
5	H3CL	SW	V	11	5H3CLSWV11	11		X																										X		
5	H3CL	SW	V	12	5H3CLSWV12	12		X																										X		
						LIMA TESA																																
5	H3CL	SW	LT	1	5H3CLSWLT1	1														X								X						X		
						DG-LT																																
5	H3CL	SW	DGLT	1	5H3CLSWDGLT1	1																												X		
						CORREAS																																
5	H3CL	SW	CO	1	5H3CLSWCO1	1																												X		
5	H3CL	SW	CO	2	5H3CLSWCO2	2																												X		
						SOBREPAR																																
5	H3CL	SW	SP	5	5H3CLSWSP5	5																												X		
						CORREAS-TEJADO																																
5	H3CL	SW	CT	1	5H3CLSWCT1	1																												X		
5	H3CL	SW	CT	2	5H3CLSWCT2	2																												X		
5	H3CL	SW	CT	3	5H3CLSWCT3	3																												X		
5	H3CL	SW	CT	4	5H3CLSWCT4	4																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

| | | |

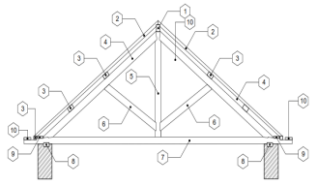

LISTA DE ELEMENTOS								
(01) Cumbrera	(02) Correa	(03) Pendolón	(07) Tirante	(09) Sobre solera				
(02) Sobre par	(04) Par	(06) Tornapunta	(08) Solera	(10) Tablón de alera				


CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**6**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MAÑO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
						CH/1																													
6	H1	E	P	1	6H1EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H1	E	DG	1	6H1EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/2																													
6	H2	E	P	1	6H2EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H2	E	DG	1	6H2EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/3																													
6	H3	E	P	1	6H3EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H3	E	DG	1	6H3EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/4																													
6	H4	E	P	1	6H4EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H4	E	DG	1	6H4EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/5																													
6	H5	E	P	1	6H5EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H5	E	DG	1	6H5EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/6																													
6	H6	E	P	1	6H6EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H6	E	DG	1	6H6EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/7																													
6	H7	E	P	1	6H7EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H7	E	DG	1	6H7EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/8																													
6	H8	E	P	1	6H8EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H8	E	DG	1	6H8EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/9																													
6	H9	E	P	1	6H9EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H9	E	DG	1	6H9EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/10																													
6	H10	E	P	1	6H10EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H10	E	DG	1	6H10EDG1	DIAGONAL							X																						X
						CH/11																													
6	H11	E	P	1	6H11EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H11	E	DG	1	6H11EDG1	DIAGONAL		X																									X		
						CH/12																													
6	H12	E	P	1	6H12EP1	PAR/ORI		X																									X		
6	H12	E	DG	1	6H12EDG1	DIAGONAL		X																									X		

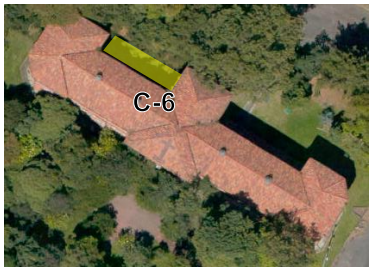

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **6**	ZONA:	**VERTIENTE ORIENTAL**	FECHA: 31/01/2024

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE H1-24	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																													
						ENTRE H1-H2																														
6	H1H2	E	S	1	6H1H2ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H1H3	E	SB	1	6H1H3ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS																													
6	H1H2	E	CT	1	6H1H2ECT1	1		X																								X			
6	H1H2	E	CT	2	6H1H2ECT2	2		X																								X			
6	H1H2	E	CT	3	6H1H2ECT3	3		X																								X			
6	H1H2	E	CT	4	6H1H2ECT4	4		X																								X			
6	H1H3	E	TA	1	6H1H3ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H2-H3																														
6	H2H3	E	S	1	6H2H3ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H2H3	E	SB	1	6H2H3ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H2H3	E	CT	1	6H2H3ECT1	1		X																								X			
6	H2H3	E	CT	2	6H2H3ECT2	2		X																								X			
6	H2H3	E	CT	3	6H2H3ECT3	3		X																								X			
6	H2H3	E	CT	4	6H2H3ECT4	4		X																								X			
6	H2H3	E	TA	1	6H2H3ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H3-H4																														
6	H3H4	E	S	1	6H3H4ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H3H4	E	SB	1	6H3H4ESB1	SOBRESOLERA		X																									X		
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H3H4	E	CT	1	6H3H4ECT1	1		X																								X			
6	H3H4	E	CT	2	6H3H4ECT2	2		X																								X			
6	H3H4	E	CT	3	6H3H4ECT3	3		X																								X			
6	H3H4	E	CT	4	6H3H4ECT4	4		X																								X			
6	H3H4	E	TA	1	6H3H4ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H4-H5																														
6	H4H5	E	S	1	6H4H5ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H4H5	E	SB	1	6H4H5ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H4H5	E	CT	1	6H4H5ECT1	1		X																								X			
6	H4H5	E	CT	2	6H4H5ECT2	2		X																								X			
6	H4H5	E	CT	3	6H4H5ECT3	3		X																								X			
6	H4H5	E	CT	4	6H4H5ECT4	4		X																								X			
6	H4H5	E	TA	1	6H4H5ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H5-H6																														
6	H5H6	E	S	1	6H5H6ES1	SOLERA ORI		X																								X			
7	H5H7	SB	S	1	7H5H7SBS1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS DE TEJADO		X																										X		
6	H5H6	E	CT	1	6H5H6ECT1	1		X																								X			
6	H5H6	E	CT	2	6H5H6ECT2	2		X																								X			
6	H5H6	E	CT	3	6H5H6ECT3	3		X																								X			
6	H5H6	E	CT	4	6H5H6ECT4	4		X																								X			
6	H5H6	E	TA	5	6H5H6ETA5	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H6-H7																														
6	H6H7	E	S	1	6H6H7ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H6H7	E	SB	1	6H6H7ESB1	SOBRESOLERA																														
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H6H7	E	CT	1	6H6H7ECT1	1		X																								X			
6	H6H7	E	CT	2	6H6H7ECT2	2		X																								X			
6	H6H7	E	CT	3	6H6H7ECT3	3		X																								X			
6	H6H7	E	CT	4	6H6H7ECT4	4		X																								X			
6	H6H7	E	TA	1	6H6H7ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H7-H8																														
6	H7H8	E	S	1	6H7H8ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H7H8	E	SB	1	6H7H8ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H7H8	E	CT	1	6H7H8ECT1	1		X																								X			
6	H7H8	E	CT	2	6H7H8ECT2	2		X																								X			
6	H7H8	E	CT	3	6H7H8ECT3	3		X																								X			
6	H7H8	E	CT	4	6H7H8ECT4	4		X																								X			
6	H7H8	E	TA	1	6H7H8ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H8-H9																														
6	H8H9	E	S	1	6H8H9ES1	SOLERA ORI																											X			
6	H8H9	E	SB	1	6H8H9ESB1	SOBRESOLERA																											X			
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H8H9	E	CT	1	6H8H9ECT1	1																											X			
6	H8H9	E	CT	2	6H8H9ECT2	2																											X			
6	H8H9	E	CT	3	6H8H9ECT3	3																											X			
6	H8H9	E	CT	4	6H8H9ECT4	4																											X			
6	H8H9	E	TA	1	6H8H9ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H9-H10																														
6	H9H10	E	S	1	6H9H10ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H9H10	E	SB	1	6H9H10ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			
						CORREAS DE TEJADO																														
6	H9H10	E	CT	1	6H9H10ECT1	1		X																								X			
6	H9H10	E	CT	2	6H9H10ECT2	2		X																								X			
6	H9H10	E	CT	3	6H9H10ECT3	3		X																								X			
6	H9H10	E	CT	4	6H9H10ECT4	4		X																								X			
6	H9H10	E	TA	1	6H9H10ETA1	TABLA DE ALERO																											X			
						ENTRE H10-H11																														
6	H10H11	E	S	1	6H10H11ES1	SOLERA ORI		X																								X			
6	H10H11	E	SB	1	6H10H11ESB1	SOBRESOLERA		X																								X			

						CORREAS DE TEJADO																																
6	H10H11	E	CT	1	6H10H11ECT1	1		X																									X			
6	H10H11	E	CT	2	6H10H11ECT2	2		X																									X			
6	H10H11	E	CT	3	6H10H11ECT3	3		X																									X			
6	H10H11	E	CT	4	6H10H11ECT4	4		X																									X			
6	H10H11	E	TA	1	6H10H11ETA1	TABLA DE ALERO																												X			
						ENTRE H11-H12																																
6	H11H12	E	S	1	6H11H12ES1	SOLERA ORI		X																									X			
6	H11H12	E	SB	1	6H11H12ESB1	SOBRESOLERA		X																									X			
						CORREAS DE TEJADO																																
6	H11H12	E	CT	1	6H11H12ECT1	1		X																									X			
6	H11H12	E	CT	2	6H11H12ECT2	2		X																									X			
6	H11H12	E	CT	3	6H11H12ECT3	3		X																									X			
6	H11H12	E	CT	4	6H11H12ECT4	4		X																									X			
6	H11H12	E	TA	1	6H11H12ETA1	TABLA DE ALERO																												X			

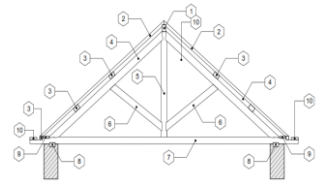

LISTA DE ELEMENTOS								
(01) Cumbrera	(03) Correa	(05) Pendolón	(07) Tirante	(09) Sobre solera				
(02) Sobre par	(04) Par	(06) Tornapunta	(08) Solera	(10) Tablón de alera				


CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**SAN JORGE**		
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**7**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	31/01/2024

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA					**EVALUACION**			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCIO	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MAÑO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																																	
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																												
						CH/1																											
7	H1	E	P	1	7H1EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H1	E	DG	1	7H1EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/2																											
7	H2	E	P	1	7H2EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H2	E	DG	1	7H2EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/3																											
7	H3	E	P	1	7H3EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H3	E	DG	1	7H3EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/4																											
7	H4	E	P	1	7H4EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H4	E	DG	1	7H4EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/5																											
7	H5	E	P	1	7H5EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H5	E	DG	1	7H5EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/6																											
7	H6	E	P	1	7H6EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H6	E	DG	1	7H6EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/7																											
7	H7	E	P	1	7H7EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H7	E	DG	1	7H7EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/8																											
7	H8	E	P	1	7H8EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H8	E	DG	1	7H8EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/9																											
7	H9	E	P	1	7H9EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H9	E	DG	1	7H9EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/10																											
7	H10	E	P	1	7H10EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H10	E	DG	1	7H10EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/11																											
7	H11	E	P	1	7H11EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H11	E	DG	1	7H11EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/12																											
7	H12	E	P	1	7H12EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H12	E	DG	1	7H12EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/13																											
7	H13	E	P	1	7H13EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H13	E	DG	1	7H13EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/14																											
7	H14	E	P	1	7H14EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H14	E	DG	1	7H14EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/15																											
7	H15	E	P	1	7H15EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H15	E	DG	1	7H15EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/16																											
7	H16	E	P	1	7H16EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H16	E	DG	1	7H16EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/17																											
7	H17	E	P	1	7H17EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H17	E	DG	1	7H17EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/18																											
7	H18	E	P	1	7H18EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H18	E	DG	1	7H18EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/19																											
7	H19	E	P	1	7H19EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H19	E	DG	1	7H19EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/20																											
7	H20	E	P	1	7H20EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H20	E	DG	1	7H20EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/21																											
7	H21	E	P	1	7H21EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H21	E	DG	1	7H21EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/22																											
7	H22	E	P	1	7H22EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H22	E	DG	1	7H22EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/23																											
7	H23	E	P	1	7H23EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H23	E	DG	1	7H23EDG1	DIAGONAL		X																							X		
						CH/24																											
7	H24	E	P	1	7H24EP1	PAR/ORI		X																							X		
7	H24	E	DG	1	7H24EDG1	DIAGONAL		X																							X		

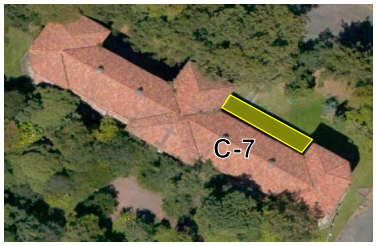

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**SAN JORGE**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **7**	ZONA:	**VERTIENTE ORIENTAL**	FECHA: 31/01/2024

						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA									CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA						OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE H1-24	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MAÑO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																															
						ENTRE H1-H2																																
7	H1H2	E	S	1	7H1H2ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H1H2	E	CT	1	7H1H2ECT1	1		X																										X			
7	H1H2	E	CT	2	7H1H2ECT2	2		X																										X			
7	H1H2	E	CT	3	7H1H2ECT3	3		X																										X			
7	H1H2	E	CT	4	7H1H2ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H2-H3																																
7	H2H3	E	S	1	7H2H3ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H2H3	E	CT	1	7H2H3ECT1	1		X																										X			
7	H2H3	E	CT	2	7H2H3ECT2	2		X																										X			
7	H2H3	E	CT	3	7H2H3ECT3	3		X																										X			
7	H2H3	E	CT	4	7H2H3ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H3-H4																																
7	H3H4	E	S	1	7H3H4ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H3H4	E	CT	1	7H3H4ECT1	1		X																										X			
7	H3H4	E	CT	2	7H3H4ECT2	2		X																										X			
7	H3H4	E	CT	3	7H3H4ECT3	3		X																										X			
7	H3H4	E	CT	4	7H3H4ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H4-H5																																
7	H4H5	E	S	1	7H4H5ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H4H5	E	CT	1	7H4H5ECT1	1		X																										X			
7	H4H5	E	CT	2	7H4H5ECT2	2		X																										X			
7	H4H5	E	CT	3	7H4H5ECT3	3		X																										X			
7	H4H5	E	CT	4	7H4H5ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H5-H6																																
7	H5H6	E	S	1	7H5H6ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H5H6	E	CT	1	7H5H6ECT1	1		X																										X			
7	H5H6	E	CT	2	7H5H6ECT2	2		X																										X			
7	H5H6	E	CT	3	7H5H6ECT3	3		X																										X			
7	H5H6	E	CT	4	7H5H6ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H6-H7																																
7	H6H7	E	S	1	7H6H7ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H6H7	E	CT	1	7H6H7ECT1	1		X																										X			
7	H6H7	E	CT	2	7H6H7ECT2	2		X																										X			
7	H6H7	E	CT	3	7H6H7ECT3	3		X																										X			
7	H6H7	E	CT	4	7H6H7ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H7-H8																																
7	H7H8	E	S	1	7H7H8ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H7H8	E	CT	1	7H7H8ECT1	1		X																										X			
7	H7H8	E	CT	2	7H7H8ECT2	2		X																										X			
7	H7H8	E	CT	3	7H7H8ECT3	3		X																										X			
7	H7H8	E	CT	4	7H7H8ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H8-H9																																
7	H8H9	E	S	1	7H8H9ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H8H9	E	CT	1	7H8H9ECT1	1		X																										X			
7	H8H9	E	CT	2	7H8H9ECT2	2		X																										X			
7	H8H9	E	CT	3	7H8H9ECT3	3		X																										X			
7	H8H9	E	CT	4	7H8H9ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H9-H10																																
7	H9H10	E	S	1	7H9H10ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H9H10	E	CT	1	7H9H10ECT1	1		X																										X			
7	H9H10	E	CT	2	7H9H10ECT2	2		X																										X			
7	H9H10	E	CT	3	7H9H10ECT3	3		X																										X			
7	H9H10	E	CT	4	7H9H10ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H10-H11																																
7	H10H11	E	S	1	7H10H11ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H10H11	E	CT	1	7H10H11ECT1	1		X																										X			
7	H10H11	E	CT	2	7H10H11ECT2	2		X																										X			
7	H10H11	E	CT	3	7H10H11ECT3	3		X																										X			
7	H10H11	E	CT	4	7H10H11ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H11-H12																																
7	H11H12	E	S	1	7H11H12ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H11H12	E	CT	1	7H11H12ECT1	1		X																										X			
7	H11H12	E	CT	2	7H11H12ECT2	2		X																										X			
7	H11H12	E	CT	3	7H11H12ECT3	3		X																										X			
7	H11H12	E	CT	4	7H11H12ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H12-H13																																
7	H12H13	E	S	1	7H12H13ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H12H13	E	CT	1	7H12H13ECT1	1		X																										X			
7	H12H13	E	CT	2	7H12H13ECT2	2		X																										X			
7	H12H13	E	CT	3	7H12H13ECT3	3		X																										X			
7	H12H13	E	CT	4	7H12H13ECT4	4		X																										X			
						ENTRE H13-H14																																
7	H13H14	E	S	1	7H13H14ES1	SOLERA ORI		X																										X			
						CORREAS DE TEJADO																																
7	H13H14	E	CT	1	7H13H14ECT1	1		X																										X			
7	H13H14	E	CT	2	7H13H14ECT2	2		X																										X			
7	H13H14	E	CT	3	7H13H14ECT3	3		X																										X			
7	H13H14	E	CT	4	7H13H14ECT4	4		X																										X			

| | | |