

LISTA DE ELEMENTOS									
01	Cumbrera	03	Correa	05	Pendolón	07	Tirante	09	Sobre solera
02	Sobre par	04	Par	06	Tornapunta	08	Solera	10	Tablón de alera

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CERCHAS**	FECHA:	18/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
						ELEMENTO																														
						CH/1																														
																M	E	T	A	L	I	C	A												
						CH/2																														
																M	E	T	A	L	I	C	A												
						CH/3																														

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **1**	ZONA:	**CH1-CL**	FECHA: 13/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION: ENTRE/CH1-CH2 / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						LIMA TESA ORI																														
1	H1CL	E	LT	1	1H1CLELT1	1		X																									X		
						PAR CENTRAL																														
1	H1CL	E	SP	1	1H1CLESP1	1																											X		
						CORREA																														
1	H1CL	E	CO	1	1H1CLECO1	1																											X		
1	H1CL	E	CO	2	1H1CLECO2	2																											X		
						LIMA TESA OCC																														
1	H1CL	W	LT	1	1H1CLWLT1	1		X																			X						X		
						SOBREPAR																														
1	H1CL	E	SP	1	1H1CLESP1	1																											X		
1	H1CL	E	SP	2	1H1CLESP2	2																											X		
1	H1CL	E	SP	3	1H1CLESP3	3																											X		
1	H1CL	E	SP	4	1H1CLESP4	4										X																			X
1	H1CL	E	SP	5	1H1CLESP5	5																											X		
1	H1CL	E	SP	6	1H1CLESP6	6																											X		
1	H1CL	E	SP	7	1H1CLESP7	7																											X		
						COLUMNA MANZARDA																														
1	H1CL	E	CM	1	1H1CLECM1	1																											X		
1	H1CL	E	CM	2	1H1CLECM2	2																											X		
1	H1CL	E	CM	3	1H1CLECM3	3																											X		
1	H1CL	E	CM	4	1H1CLECM4	4																											X		
1	H1CL	E	CM	5	1H1CLECM5	5										X																			X
1	H1CL	E	CM	6	1H1CLECM6	6																											X		
1	H1CL	E	CM	7	1H1CLECM7	7		X												X													X		
1	H1CL	E	CM	8	1H1CLECM8	8																											X		
						BUHARDILLA (VENTANA)																														
1	H1CL	C	T	1	1H1CLCT1	TIRANTE									X																			X
1	H1CL	C	PN	1	1H1CLCPN1	PENDOLON									X																			X
						PAR-ORI																														
1	H1CL	E	P	1	1H1CLEP1	1									X																			X
1	H1CL	E	P	2	1H1CLEP2	2									X																			X
						PAR-OCC																														
1	H1CL	W	P	1	1H1CLWP1	1																											X		
1	H1CL	W	P	2	1H1CLWP2	2									X																				X

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **1**	ZONA:	**CULATA-CH1 ORI**	FECHA: 13/10/2022

							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA									CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ENTRE/CH1-CH2 / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CORREAS																																
1	CLH1	E	CO	1	1CLH1ECO1	1								X						X															X	
						SOBREPAR																																
1	CLH1	E	SP	1	1CLH1ESP1	1																												X		
1	CLH1	E	SP	2	1CLH1ESP2	2																												X		
1	CLH1	E	SP	3	1CLH1ESP3	3																												X		
1	CLH1	E	SP	4	1CLH1ESP4	4																												X		
						COLUMNA DE MANZARDA																																
1	CLH1	E	CM	1	1CLH1ECM1	1		X																		X								X		
1	CLH1	E	CM	2	1CLH1ECM2	2										X																				X
1	CLH1	E	CM	3	1CLH1ECM3	3		X												X														X		
1	CLH1	E	CM	4	1CLH1ECM4	4		X																										X		
						BUHARDILLA(VENTANA)																																
1	CLH1	C	T	1	1CLH1CT1	TIRANTE														X														X		
1	CLH1	C	PN	1	1CLH1CPN1	PENDOLON														X														X		
						PAR-ORI																																
1	CLH1	E	P	1	1CLH1EP1	1																												X		
1	CLH1	E	P	2	1CLH1EP2	2																												X		
						PAR-OCC																																
1	CLH1	W	P	1	1CLH1WP1	1																												X		
1	CLH1	W	P	2	1CLH1WP2	2							X																							X

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CULATA-CH1 OCC**	FECHA:	13/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE/CH1-CH2	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						CORREAS																														
1	CLH1	W	CO	1	1CLH1WCO1	1		X												X													X			
						S-PAR																														
1	CLH1	W	P	1	1CLH1WP1	1																											X			
1	CLH1	W	P	2	1CLH1WP2	2																											X			
1	CLH1	W	P	3	1CLH1WP3	3																											X			
1	CLH1	W	P	4	1CLH1WP4	4																											X			
						COLUMNA DE MANZARDA																																
1	CLH1	W	CM	1	1CLH1WCM1	1																											X			
1	CLH1	W	CM	2	1CLH1WCM2	2										X																				X
1	CLH1	W	CM	3	1CLH1WCM3	3																											X			
1	CLH1	W	CM	4	1CLH1WCM4	4																											X			
						BUHARDILLA																																
1	CLH1	W	1	1	1CLH1W11	1																											X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR		CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CH1-2- ORI**		FECHA:	13/10/2022		

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH1-CH2	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																													
						CORREAS																													
1	H1H2	E	CO	1	1H1H2ECO1	1																										X		
						PAR																													
1	H1H2	E	P	1	1H1H2EP1	5																										X		
1	H1H2	E	P	2	1H1H2EP2	6																										X		
1	H1H2	E	P	3	1H1H2EP3	7																										X		
1	H1H2	E	P	4	1H1H2EP4	8										X																		X
1	H1H2	E	P	5	1H1H2EP5	9																				X						X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**					
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR		CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CH1-2- OCC**		FECHA:	13/10/2022		

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						ENTRE/CH1-CH2	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																													
						CORREAS																													
1	H1H2	W	CO	1	1H1H2WCO1	1		X					X							X		X												X	
						PAR																													
1	H1H2	W	P	1	1H1H2WP1	5																												X	
1	H1H2	W	P	2	1H1H2WP2	6										X																			X
1	H1H2	W	P	3	1H1H2WP3	7																											X		
1	H1H2	W	P	4	1H1H2WP4	8																											X		
1	H1H2	W	P	5	1H1H2WP5	9																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **1**	ZONA:	**VOLUMEN-ORI/ ORI**	FECHA: 13/10/2022

							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA						CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				**EVALUACION**			
						LOCALIZACION																														
						ENTRE/CH1-CH2																														
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						COLUMNA MARZARDA-ORI																														
1	H1H2	E	CM	1	1H1H2ECM1	1																X													X
1	H1H2	E	CM	2	1H1H2ECM2	2																											X		
1	H1H2	E	CM	3	1H1H2ECM3	3										X																			X
1	H1H2	E	CM	4	1H1H2ECM4	4		X																	X								X		
1	H1H2	E	CM	5	1H1H2ECM5	5														X															X
1	H1H2	E	SO	1	1H1H2ESO1	SOLERA		X																									X		
						LIMA TESA-NOR																														
1	H1H2	N	LT	1	1H1H2NLT1	1		X																									X		
						LIMA TESA-SUR																														
1	H1H2	S	LT	1	1H1H2SLT1	1																											X		
						PAR																														
1	H1H2	S	P	1	1H1H2SP1	1		X																									X		
1	H1H2	S	P	2	1H1H2SP2	2		X																									X		
1	H1H2	S	P	3	1H1H2SP3	3		X																									X		
1	H1H2	C	CU	1	1H1H2CCU1	CUMBRERA																											X		
						LIMA HOYA NOR																														
1	H1H2	N	LH	1	1H1H2NLH1	1																											X		
						LIMA HOYA SUR																														
1	H1H2	S	LH	1	1H1H2SLH1	1																											X		
						COLUMNA MANZARDA-NORTE																														
1	H1H2	N	CM	1	1H1H2NCM1	1																											X		
1	H1H2	N	CM	2	1H1H2NCM2	2																			X	X							X		
1	H1H2	N	CM	3	1H1H2NCM3	3																				X							X		
1	H1H2	N	CM	4	1H1H2NCM4	4																											X		
						CORREAS-NOR																														
1	H1H2	N	CO	1	1H1H2NCO1	1		X						X						X		X												X	
						SOBREPARES-NOR																														
1	H1H2	N	SP	1	1H1H2NSP1	1		X																									X		
1	H1H2	N	SP	2	1H1H2NSP2	2																											X		
1	H1H2	N	SP	3	1H1H2NSP3	3														X													X		
1	H1H2	N	SP	4	1H1H2NSP4	4										X																			X
						COLUMNA MANZARDA-SUR																														
1	H1H2	S	CM	1	1H1H2SCM1	1																											X		
1	H1H2	S	CM	2	1H1H2SCM2	2																											X		
1	H1H2	S	CM	3	1H1H2SCM3	3		X																									X		
1	H1H2	S	CM	4	1H1H2SCM4	4										X																			X
						SOBREPARES-SUR																														
1	H1H2	S	SP	1	1H1H2SSP1	1																											X		
1	H1H2	S	SP	2	1H1H2SSP2	2																											X		

| | | |

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

| | | |

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CH2-LHYA- OCC**	FECHA:	13/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH2-LHYA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						CORREAS																														
1	H2LH	W	CO	1	1H2LHWCO1	1																			X								X			
						SOBREPAR																														
1	H2LH	W	SP	10	1H2LHWSP10	10																											X			
1	H2LH	W	SP	11	1H2LHWSP11	11										X																				X
1	H2LH	W	SP	12	1H2LHWSP12	12										X																				X
1	H2LH	W	SP	13	1H2LHWSP13	13										X																				X
1	H2LH	W	SP	14	1H2LHWSP14	14										X																				X

LOCALIZACION DE CRUJIA




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**1**	ZONA:	**CH3-LTZA- ORI**	FECHA:	13/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE/CH1-CH2	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE/FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CORREAS																													
1	H3LT	E	CO	1	1H3LTECO1	1																											X		
						SOBREPAR																													
1	H3LT	E	SP	10	1H3LTESP10	15									X																				X
1	H3LT	E	SP	11	1H3LTESP11	16																											X		
1	H3LT	E	SP	12	1H3LTESP12	17									X																				X
1	H3LT	E	SP	13	1H3LTESP13	18														X					X										X
1	H3LT	E	SP	14	1H3LTESP14	19																											X		
1	H3LT	S	LT	1	1H3LTSLT1	LIMA TESA																											X		
						LIMA HOYA																													
1	H3LT	N	LH	1	1H3LTNLH1	1																											X		
1	H3LT	N	LH	2	1H3LTNLH2	2																											X		

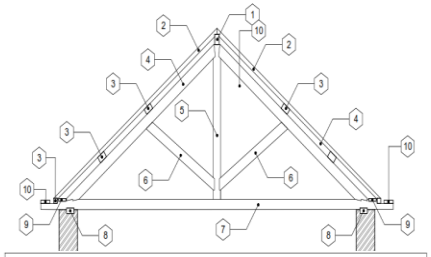

LISTA DE ELEMENTOS									
01	Cumbrera	03	Correa	05	Pendolón	07	Tirante	09	Sobre solera
02	Sobre par	04	Par	06	Tornapunta	08	Solera	10	Tablón de alera

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO

LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
CH/1	METALICA																													
CH/2	METALICA																													
CH/3	METALICA																													

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																**CUBIERTA**												EDIFICIO:				**INMUNOLOGICO**				
INSPECCIÓN RUTA:						ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR										CRUJIA:		**2**										ZONA:				**VERTIENTES**			FECHA:		18/10/2022		
						LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA							CAUSA MECANICA						OTRA CAUSA				EVALUACION				
						ENTRE CRUJIA 1-CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	**MEDIANAMENTE RESISTENTE**	**NO RESISTENTE**
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																																
						CORREA-NORTE																																		
2	LHCH1	N	CO	1	2LHCH1NCO1	1		X																												X		
						CORREA-SUR																																		
2	LHCH1	S	CO	1	2LHCH1SCO1	1							X																								X	
						SOBREPAR-NORTE																																		
2	LHCH1	N	SP	1	2LHCH1NSP1	1																															X		
2	LHCH1	N	SP	2	2LHCH1NSP2	2																															X		
2	LHCH1	N	SP	3	2LHCH1NSP3	3																															X		
2	LHCH1	N	SP	4	2LHCH1NSP4	4																															X		
						SOBREPAR-SUR																																		
2	LHCH1	S	SP	1	2LHCH1SSP1	1																															X		
2	LHCH1	S	SP	2	2LHCH1SSP2	2																															X		
2	LHCH1	S	SP	3	2LHCH1SSP3	3																															X		
2	LHCH1	S	SP	4	2LHCH1SSP4	4																															X		
2	LHCH1	S	SP	5	2LHCH1SSP5	5																															X		
2	LHCH1	S	SP	6	2LHCH1SSP6	6																															X		
2	LHCH1	S	SP	7	2LHCH1SSP7	7																															X		
2	LHCH1	S	SP	8	2LHCH1SSP8	8																															X		
						COL-MZ-SUR																																		
2	LHCH1	S	CM	1	2LHCH1SCM1	1																															X		
2	LHCH1	S	CM	2	2LHCH1SCM2	2																															X		
2	LHCH1	S	CM	3	2LHCH1SCM3	3																															X		
2	LHCH1	S	CM	4	2LHCH1SCM4	4																															X		
2	LHCH1	S	CM	5	2LHCH1SCM5	5										X																							X
2	LHCH1	S	CM	6	2LHCH1SCM6	6																															X		
2	LHCH1	S	CM	7	2LHCH1SCM7	7																															X		
2	LHCH1	S	CM	8	2LHCH1SCM8	8																															X		
						BUHARDILLA 1 SUR																																		
2	LHCH1	S	B	1	2LHCH1SB1	1																														X			

MZ: MANZARDA

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																	**CUBIERTA**											EDIFICIO:				**INMUNOLOGICO**				
INSPECCIÓN RUTA:							ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR										CRUJIA:		**2**									ZONA:			**VERTIENTES**			FECHA:		18/10/2022		
LOCALIZACION							CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA								CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ENTRE CH1-CH2							INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																																
CORREA NORTE																																						
2	H1H2	N	CO	1	2H1H2NCO1	1															X						X								X			
CORREA SUR																																						
2	H1H2	S	CO	1	2H1H2SCO1	1		X																											X			
SOBREPARES-NORTE																																						
2	H1H2	N	SP	5	2H1H2NSP5	5																													X			
2	H1H2	N	SP	6	2H1H2NSP6	6																													X			
2	H1H2	N	SP	7	2H1H2NSP7	7																													X			
2	H1H2	N	SP	8	2H1H2NSP8	8																													X			
2	H1H2	N	SP	9	2H1H2NSP9	9																													X			
2	H1H2	N	SP	10	2H1H2NSP10	10																													X			
SOBREPAR-SUR																																						
2	H1H2	S	SP	9	2H1H2SSP9	9																													X			
2	H1H2	S	SP	10	2H1H2SSP10	10																													X			
2	H1H2	S	SP	11	2H1H2SSP11	11																													X			
2	H1H2	S	SP	12	2H1H2SSP12	12																													X			
2	H1H2	S	SP	13	2H1H2SSP13	13																													X			
2	H1H2	S	SP	14	2H1H2SSP14	14																													X			
COL-MZ-NORTE																																						
2	H1H2	N	CM	1	2H1H2NCM1	1																													X			
2	H1H2	N	CM	2	2H1H2NCM2	2																													X			
2	H1H2	N	CM	3	2H1H2NCM3	3																													X			
2	H1H2	N	CM	4	2H1H2NCM4	4										X																						X
2	H1H2	N	CM	5	2H1H2NCM5	5																													X			
2	H1H2	N	CM	6	2H1H2NCM6	6																													X			
2	H1H2	N	CM	7	2H1H2NCM7	7																													X			
COL-MZ-SUR																																						
2	H1H2	S	CM	9	2H1H2SCM9	9																													X			
2	H1H2	S	CM	10	2H1H2SCM10	10																													X			
2	H1H2	S	CM	11	2H1H2SCM11	11																													X			
2	H1H2	S	CM	12	2H1H2SCM12	12																													X			
2	H1H2	S	CM	13	2H1H2SCM13	13																													X			
2	H1H2	S	CM	14	2H1H2SCM14	14																													X			
2	H1H2	S	CM	15	2H1H2SCM15	15																													X			
2	H1H2	S	CM	16	2H1H2SCM16	16																													X			
BUHARDILLA-N																																						
2	H1H2	N	T	1	2H1H2NT1	TIRANTE										X																						X
4	H14LH	N	PN	2	4H14LHNPN2	PENDOLON										X																						X

						PAR ORI																																						
2	H1H2	E	P	1	2H1H2EP1	1										X																											
2	H1H2	W	P	2	2H1H2WP2	2										X																											X
						PAR OCC																																						
2	H1H2	E	P	1	2H1H2EP1	1										X																											
2	H1H2	W	P	2	2H1H2WP2	2										X																											X
						BUHARDILLA SUR																																						
2	H1H2	S	B	1	2H1H2SB1	1																																				X			
2	H1H2	S	B	2	2H1H2SB2	2																																				X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA							CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE CH2-CH3	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						CORREA-NORTE																														
2	H2H3	N	CO	1	2H2H3NCO1	1																				X								X		
						CORREA-SUR																														
2	H2H3	S	CO	1	2H2H3SCO1	1		X																										X		
2	H2H3					SOBREPARES-NORTE																														
2	H2H3	N	SP	11	2H2H3NSP11	11																												X		
2	H2H3	N	SP	12	2H2H3NSP12	12																												X		
2	H2H3	N	SP	13	2H2H3NSP13	13																												X		
2	H2H3	N	SP	14	2H2H3NSP14	14																												X		
2	H2H3	N	SP	15	2H2H3NSP15	15																												X		
2	H2H3	N	SP	16	2H2H3NSP16	16																												X		
						SOBREPAR-SUR																														
2	H2H3	S	SP	15	2H2H3SSP15	15																												X		
2	H2H3	S	SP	16	2H2H3SSP16	16																												X		
2	H2H3	S	SP	17	2H2H3SSP17	17																												X		
2	H2H3	S	SP	18	2H2H3SSP18	18																												X		
2	H2H3	S	SP	19	2H2H3SSP19	19																												X		
2	H2H3	S	SP	20	2H2H3SSP20	20																												X		
						COL-MZ-NORTE																														
2	H2H3	N	CM	8	2H2H3NCM8	8																												X		
2	H2H3	N	CM	9	2H2H3NCM9	9																												X		
2	H2H3	N	CM	10	2H2H3NCM10	10																							X							X
2	H2H3	N	CM	11	2H2H3NCM11	11																												X		
2	H2H3	N	CM	12	2H2H3NCM12	12																												X		
						COL-MZ-SUR																														
2	H2H3	S	CM	17	2H2H3SCM17	17																												X		
2	H2H3	S	CM	18	2H2H3SCM18	18																												X		
2	H2H3	S	CM	19	2H2H3SCM19	19																												X		
2	H2H3	S	CM	20	2H2H3SCM20	20																												X		
2	H2H3	S	CM	21	2H2H3SCM21	21																												X		
2	H2H3	S	CM	22	2H2H3SCM22	22																												X		
2	H2H3	S	CM	23	2H2H3SCM23	23																												X		
						BUHARDILLA 2 NORTE																														
2	H2H3	N	T	1	2H2H3NT1	TIRANTE										X																				X
2	H2H3	N	PN	1	2H2H3NPN1	PENDOLON										X																				X
						PAR ORI																														
2	H2H3	E	P	1	2H2H3EP1	1																											X			
2	H2H3	W	P	2	2H2H3WP2	2					X																									X

| | | |

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE - OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**2**	ZONA:	**CH3-LH**	FECHA:	18/10/2022			

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA							CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE CH3-CR3	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE	RESISTENTE	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						CORREA-NORTE																														
2	CH3LH	N	CO	1	2CH3LHNCO1	1		X																	X								X			
						CORREA-SUR																														
2	CH3LH	S	CO	1	2CH3LHSCO1	1																											X			
						SOBREPAR-NORTE																														
2	CH3LH	N	SP	17	2CH3LHNSP17	17																											X			
2	CH3LH	N	SP	18	2CH3LHNSP18	18																											X			
						SOBREPAR-SUR																														
2	CH3LH	S	SP	12	2CH3LHSSP12	21										X																				X

LOCALIZACION DE CRUJIA

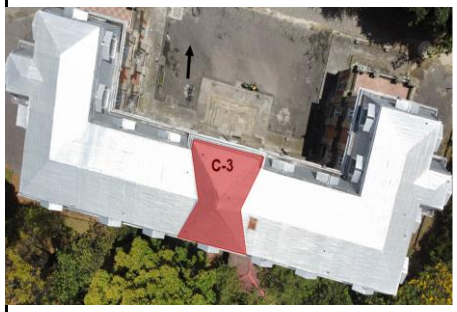

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CULATA-N**	FECHA:	18/10/2022				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						CULATA-N	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																														
						LIMA TESA-ORI																														
3	CL	N	LT	1	3CLNLT1	1		X												X													X		
						LIMA TESA-OCC																														
3	CL	N	LT	1	3CLNLT1	1																			X								X		
						SOBREPAR-NORTE																														
3	CL	N	SP	1	3CLNSP1	1																											X		
3	CL	N	SP	2	3CLNSP2	2																											X		
3	CL	N	SP	3	3CLNSP3	3																											X		
3	CL	N	SP	4	3CLNSP4	4																											X		
3	CL	N	SP	5	3CLNSP5	5																											X		
3	CL	N	SP	6	3CLNSP6	6																											X		
3	CL	N	SP	7	3CLNSP7	7																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

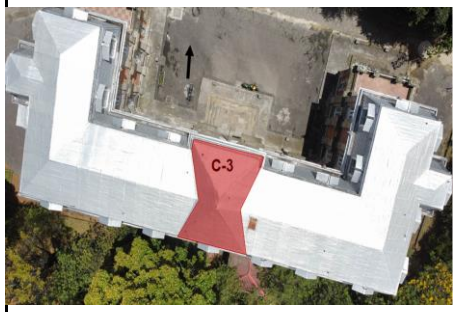

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**CULATA-S**	FECHA:	18/10/2022				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA								CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						CULATA-S	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						LIMA TESA-ORI																														
3	CL	S	LT	1	3CLSLT1	1														X					X								X			
						LIMA TESA-OCC																															
3	CL	S	LT	1	3CLSLT1	1					X																									X
						SOBREPAR-SUR																															
3	CL	S	SP	1	3CLSSP1	1																											X			
3	CL	S	SP	2	3CLSSP2	2																											X			
3	CL	S	SP	3	3CLSSP3	3																											X			
3	CL	S	SP	4	3CLSSP4	4																											X			
3	CL	S	SP	5	3CLSSP5	5																											X			
3	CL	S	SP	6	3CLSSP6	6																											X			

LOCALIZACION DE CRUJIA

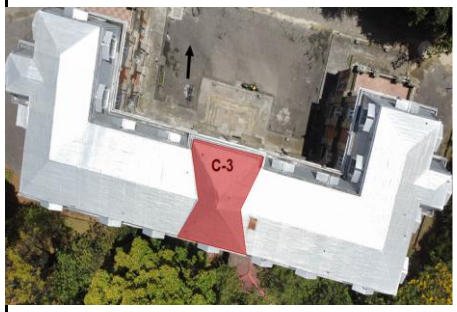

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1


CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**					
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR		CRUJIA:	**3**	ZONA:	**VERT-ORI**		FECHA:	18/10/2022		

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						VERT-ORI	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						LIMA HOYA NORTE																														
3	VT	E	LH	1	3VTELH1	1																												X		
						LIMA HOYA SUR																														
3	VT	E	LH	1	3VTELH1	1		X												X														X		
						SOBREPAR-ORI																														
3	VT	E	SP	1	3VTESP1	1																												X		
3	VT	E	SP	2	3VTESP2	2																												X		
3	VT	E	SP	3	3VTESP3	3																												X		
3	VT	E	SP	4	3VTESP4	4																												X		
3	VT	E	SP	5	3VTESP5	5																												X		
3	VT	E	SP	6	3VTESP6	6																												X		
3	VT	E	SP	7	3VTESP7	7																												X		
3	VT	E	SP	8	3VTESP8	8																												X		
3	VT	E	SP	9	3VTESP9	9																												X		
3	VT	E	SP	10	3VTESP10	10																												X		

LOCALIZACION DE CRUJIA

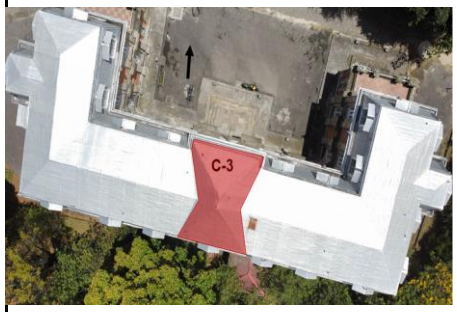


CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**3**	ZONA:	**VERT-OCC**	FECHA:	18/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						VERT-OCC	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	**MEDIANAMENTE RESISTENTE**	**NO RESISTENTE**
						ELEMENTO																														
						VERTIENTE OCC																														
						LIMA HOYA NORTE																														
3	VT	W	LH	1	3VTWLH1	1																							X					X	
						LIMA HOYA SUR																														
3	VT	W	LH	1	3VTWLH1	1					X																								X
						SOBREPAR-OCC																														
3	VT	W	SP	1	3VTWSP1	1																											X		
3	VT	W	SP	2	3VTWSP2	2																											X		
3	VT	W	SP	3	3VTWSP3	3																											X		
3	VT	W	SP	4	3VTWSP4	4																											X		
3	VT	W	SP	5	3VTWSP5	5																											X		
3	VT	W	SP	6	3VTWSP6	6																											X		
3	VT	W	SP	7	3VTWSP7	7																											X		
3	VT	W	SP	8	3VTWSP8	8																											X		
3	VT	W	SP	9	3VTWSP9	9																											X		
3	VT	W	SP	10	3VTWSP10	10																											X		

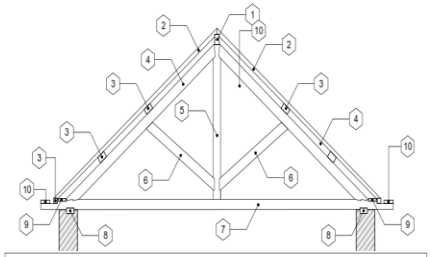

LISTA DE ELEMENTOS									
01	Cumbrera	03	Correa	05	Pendolón	07	Tirante	09	Sobre solera
02	Sobre par	04	Par	06	Tornapunta	08	Solera	10	Tablón de alera

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION / ELEMENTO	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CH/1	METALICA																											
						CH/2	METALICA																											
						CH/3	METALICA																											

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:			**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR		CRUJIA:	**4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022			

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ENTRE CR3-CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																													
						SOBREPAR-NORTE																														
4	LHH1	N	SP	1	4LHH1NSP1	1																											X		
4	LHH1	N	SP	2	4LHH1NSP2	2																											X		
						SOBREPAR-SUR																														
4	LHH1	S	SP	1	4LHH1SSP1	1																											X		
4	LHH1	S	SP	2	4LHH1SSP2	2																											X		
						CORREA																														
4	LHH3	N	CO	1	4LHH3NCO1	1																											X		
						CORREA																														
4	LHH5	S	CO	1	4LHH5SCO1	1																											X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																																						
CUBIERTA																																						
EDIFICIO:																																						
INMUNOLOGICO																																						
INSPECCION RUTA:																																						
ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR																																						
CRUJIA:																																						
4																																						
ZONA:																																						
VERTIENTES																																						
FECHA:																																						
18/10/2022																																						

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA							CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRE CH1-CH2						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																															
CORREA-NORTE																																						
1	4	H1H2	N	CO	1	4H1H2NCO1														X						X								X				
CORREA-SUR																																						
1	4	H1H2	S	CO	1	4H1H2SCO1		X												X						X								X				
SOBREPAR-NORTE																																						
3	4	H1H2	N	SP	3	4H1H2NSP3																													X				
4	4	H1H2	N	SP	4	4H1H2NSP4																													X				
5	4	H1H2	N	SP	5	4H1H2NSP5																													X				
6	4	H1H2	N	SP	6	4H1H2NSP6																													X				
7	4	H1H2	N	SP	7	4H1H2NSP7																													X				
SOBREPAR-SUR																																						
3	4	H1H2	S	SP	3	4H1H2SSP3							X																										X
4	4	H1H2	S	SP	4	4H1H2SSP4										X																							X
5	4	H1H2	S	SP	5	4H1H2SSP5																													X				
6	4	H1H2	S	SP	6	4H1H2SSP6																													X				
7	4	H1H2	S	SP	7	4H1H2SSP7																													X				
COL-MZ-NORTE																																						
1	4	H1H2	N	CM	1	4H1H2NCM1																													X				
2	4	H1H2	N	CM	2	4H1H2NCM2																													X				
3	4	H1H2	N	CM	3	4H1H2NCM3																													X				
4	4	H1H2	N	CM	4	4H1H2NCM4																													X				
5	4	H1H2	N	CM	5	4H1H2NCM5																													X				
COL-MZ-SUR																																						
1	4	H1H2	S	CM	1	4H1H2SCM1																													X				
2	4	H1H2	S	CM	2	4H1H2SCM2																													X				
3	4	H1H2	S	CM	3	4H1H2SCM3										X																							X
4	4	H1H2	S	CM	4	4H1H2SCM4																				X									X				
5	4	H1H2	S	CM	5	4H1H2SCM5																													X				
BUHARDILLA NORTE																																						
1	4	H1H2	N	B	1	4H1H2NB1																												X					
VIGUETA																																						
1	4	H1H2	N	VG	1	4H1H2NVG1																													X				
BUHARDILLA SUR																																						
1	4	H1H2	S	B	1	4H1H2SB1																																		
VIGUETA																																						
1	4	H1H2	S	VG	1	4H1H2SVG1										X																							X

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA: 18/10/2022

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRE CH2-CH3		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																															
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																										
						CORREA-NORTE																										
4	H2H3	N	CO	1	4H2H3NCO1	1		X											X					X						X		
						CORREA-SUR																										
4	H2H3	S	CO	1	4H2H3SCO1	1		X																						X		
						SOBREPAR-NORTE																										
4	H2H3	N	SP	8	4H2H3NSP8	8																								X		
4	H2H3	N	SP	9	4H2H3NSP9	9																								X		
4	H2H3	N	SP	10	4H2H3NSP10	10																								X		
4	H2H3	N	SP	11	4H2H3NSP11	11																								X		
4	H2H3	N	SP	12	4H2H3NSP12	12																								X		
4	H2H3	N	SP	13	4H2H3NSP13	13																								X		
4	H2H3	N	SP	14	4H2H3NSP14	14																								X		
						SOBREPAR-SUR																										
4	H2H3	S	SP	8	4H2H3SSP8	8																								X		
4	H2H3	S	SP	9	4H2H3SSP9	9																								X		
4	H2H3	S	SP	10	4H2H3SSP10	10																								X		
4	H2H3	S	SP	11	4H2H3SSP11	11																								X		
4	H2H3	S	SP	12	4H2H3SSP12	12																								X		
4	H2H3	S	SP	13	4H2H3SSP13	13																								X		
4	H2H3	S	SP	14	4H2H3SSP14	14																								X		
						COL-MZ-NORTE																										
4	H2H3	N	CM	6	4H2H3NCM6	6																								X		
4	H2H3	N	CM	7	4H2H3NCM7	7																								X		
4	H2H3	N	CM	8	4H2H3NCM8	8																								X		
4	H2H3	N	CM	9	4H2H3NCM9	9																								X		
4	H2H3	N	CM	10	4H2H3NCM10	10																								X		
4	H2H3	N	CM	11	4H2H3NCM11	11																								X		
4	H2H3	N	CM	12	4H2H3NCM12	12																								X		
						COL-MZ-SUR																										
4	H2H3	S	CM	6	4H2H3SCM6	6																								X		
4	H2H3	S	CM	7	4H2H3SCM7	7																								X		
4	H2H3	S	CM	8	4H2H3SCM8	8																								X		
4	H2H3	S	CM	9	4H2H3SCM9	9																								X		
4	H2H3	S	CM	10	4H2H3SCM10	10																								X		
4	H2H3	S	CM	11	4H2H3SCM 11	11																								X		
4	H2H3	S	CM	12	4H2H3SCM 12	12																								X		

						BUHARDILLA 2 NORTE																																				
4	H2H3	N	B	1	4H2H3NB1	1																														X					
						VIGUETA NOR																																				
4	H2H3	N	VG	1	4H2H3NVG1	1																																X				
						BUHARDILLA 2 SUR																																				
4	H2H3	S	B	1	4H2H3SB1	1																																X				
						VIGUETA																																				
4	H2H3	S	VG	1	4H2H3SVG1	1																																X				

LOCALIZACION DE CRUJIA




CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**	EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**	
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA: **4**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA: 18/10/2022

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
ESTRE CH3-CR5		INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	**NO RESISTENTE**
ELEMENTO																															
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																										
						CORREA-NORTE																										
4	H3LT	N	CO	1	4H3LTNCO1	1				X					X									X								X
						CORREA-SUR																										
4	H3LT	S	CO	1	4H3LTSCO1	1		X											X												X	
						SOBREPAR-NORTE																										
4	H3LT	N	SP	15	4H3LTNSP15	15																									X	
4	H3LT	N	SP	16	4H3LTNSP16	16																									X	
4	H3LT	N	SP	17	4H3LTNSP17	17																									X	
4	H3LT	N	SP	18	4H3LTNSP18	18																									X	
						SOBREPAR-SUR																										
4	H3LT	S	SP	15	4H3LTSSP15	15																									X	
4	H3LT	S	SP	16	4H3LTSSP16	16									X																	X
4	H3LT	S	SP	17	4H3LTSSP17	17																									X	
4	H3LT	S	SP	18	4H3LTSSP18	18																									X	
4	H3LT	S	SP	19	4H3LTSSP19	19																									X	
4	H3LT	S	SP	20	4H3LTSSP20	20																									X	
4	H3LT	S	SP	21	4H3LTSSP21	21																									X	
4	H3LT	S	SP	22	4H3LTSSP22	22																									X	
						COL-MZ-SUR																										
4	H3LT	S	CM	13	4H3LTSCM13	13																									X	
4	H3LT	S	CM	14	4H3LTSCM14	14																									X	
4	H3LT	S	CM	15	4H3LTSCM15	15																									X	
4	H3LT	S	CM	16	4H3LTSCM16	16																									X	
4	H3LT	S	CM	17	4H3LTSCM17	17																									X	
4	H3LT	S	CM	18	4H3LTSCM18	18																									X	
4	H3LT	S	CM	19	4H3LTSCM19	19																									X	
4	H2H3	S	CM	20	4H2H3SCM 20	20																									X	
						BUHARDILLA 3 SUR																										
4	H2H3	S	T	1	4H2H3ST1	TIRANTE					X																					X
4	H2H3	S	PN	1	4H2H3SPN1	PENDOLON					X																					X
						PAR-OR																										
4	H3LT	E	P	1	4H3LTEP1	1					X																					X
4	H3LT	E	P	2	4H3LTEP2	2					X																					X
						PAR-OCC																										
4	H3LT	W	P	1	4H3LTWP1	1					X																					X
4	H3LT	W	P	2	4H3LTWP2	2					X																					X
						VIGUETA																										
4	H3LT	S	VG	1	4H3LTSVG1	1																									X	

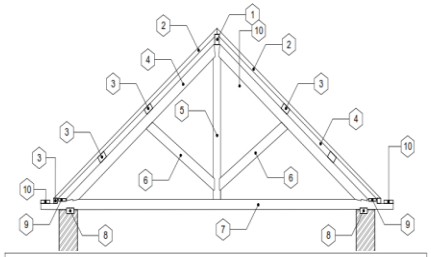

LISTA DE ELEMENTOS									
01	Cumbrera	03	Correa	05	Pendolón	07	Tirante	09	Sobre solera
02	Sobre par	04	Par	06	Tornapunta	08	Solera	10	Tablón de alera

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA				EVALUACION			
						ESTRUCTURA DE CUBIERTA / ELEMENTO	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						CH/1	METALICA																										
						CH/2	METALICA																										
						CH/3	METALICA																										

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA**	FECHA:	18/10/2022				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA				EVALUACION			
						VERTIENTE NORTE	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																												
						CORREA NORTE																												
5	CL	N	CO	1	5CLNCO1	1		X												X												X		
						LIMA TESA-ORI																												
5	CL	E	LT	1	5CLELT1	1																				X						X		
						LIMA TESA-OCC																												
5	CL	W	LT	1	5CLWLT1	1																										X		
						SOBREPAR-NORTE																												
5	CL	N	SP	1	5CLNSP1	1																										X		
5	CL	N	SP	2	5CLNSP2	2																										X		
5	CL	N	SP	3	5CLNSP3	3																										X		
5	CL	N	SP	4	5CLNSP4	4																										X		
5	CL	N	SP	5	5CLNSP5	5																										X		
5	CL	N	SP	6	5CLNSP6	6																										X		
5	CL	N	SP	7	5CLNSP7	7																										X		
5	CL	N	SP	8	5CLNSP8	8																										X		
5	CL	N	SP	9	5CLNSP9	9																										X		
						COL-MZ-NORTE																												
5	CL	N	CM	1	5CLNCM1	1																										X		
5	CL	N	CM	2	5CLNCM2	2																										X		
5	CL	N	CM	3	5CLNCM3	3																										X		
5	CL	N	CM	4	5CLNCM4	4																										X		
5	CL	N	CM	5	5CLNCM5	5																										X		
5	CL	N	CM	6	5CLNCM6	6																										X		
5	CL	N	CM	7	5CLNCM7	7																										X		
5	CL	N	CM	8	5CLNCM8	8																										X		
5	CL	N	CM	9	5CLNCM9	9																										X		
5	CL	N	CM	10	5CLNCM10	10																										X		
5	CL	N	CM	11	5CLNCM11	11																										X		
5	CL	N	CM	12	5CLNCM12	12																										X		
5	CL					BUHARDILLA NORTE																												
5	CL	N	B	1	5CLNB1	1																										X		
5	CL					VIGA-BUHARDILLA																												
5	CL	N	V	1	5CLNV1	1																										X		

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**		
INSPECCION RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**CULATA-CH1**	FECHA:	18/10/2022

LOCALIZACION		CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
	CULATA - CH1	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENT	NO RESISTENTE
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	ELEMENTO																										
						CORREA-ORI																										
5	CLH1	E	CO	1	5CLH1ECO1	1													X										X			
						CORREA-OCC																										
5	CLH1	W	CO	1	5CLH1WCO1	1													X										X			
						SOBREPAR-ORI																										
5	CLH1	E	SP	1	5CLH1ESP1	1																							X			
5	CLH1	E	SP	2	5CLH1ESP2	2																							X			
5	CLH1	E	SP	3	5CLH1ESP3	3																							X			
5	CLH1	E	SP	4	5CLH1ESP4	4																							X			
						SOBREPAR-OCC																										
5	CLH1	W	SP	1	5CLH1WSP1	1																							X			
5	CLH1	W	SP	2	5CLH1WSP2	2																							X			
5	CLH1	W	SP	3	5CLH1WSP3	3																							X			
5	CLH1	W	SP	4	5CLH1WSP4	4																							X			
						COL-MZ-ORI																										
5	CLH1	E	CM	1	5CLH1ECM1	1																							X			
5	CLH1	E	CM	2	5CLH1ECM2	2																							X			
5	CLH1	E	CM	3	5CLH1ECM3	3																							X			
5	CLH1	E	CM	4	5CLH1ECM4	4																							X			
5	CLH1	E	CM	5	5CLH1ECM5	5																							X			
						COL-MZ-OCC																										
5	CLH1	W	CM	1	5CLH1WCM1	1																							X			
5	CLH1	W	CM	2	5CLH1WCM2	2																							X			
5	CLH1	W	CM	3	5CLH1WCM3	3																							X			
5	CLH1	W	CM	4	5CLH1WCM4	4																							X			
5	CLH1	W	CM	5	5CLH1WCM5	5																							X			
						BOHARDILLA ORI																										
5	CLH1	E	B	1	5CLH1EB1	1																							X			
						BOHARDILLA 1-OCC																										
5	CLH1	W	B	1	5CLH1WB1	1																							X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																																				
CUBIERTA																																				
EDIFICIO:																																				
INMUNOLOGICO																																				
INSPECCIÓN RUTA:																																				
ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR																																				
CRUJIA:																																				
5																																				
ZONA:																																				
VOLUMEN OCC																																				
FECHA:																																				
18/10/2022																																				

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA				EVALUACION			
VOLUMEN OCC						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
							CERCHA 1																														
5	VL	C	T	1	5VLCT1	TIRANTE		X																									X			
5	VL	C	PN	1	5VLCPN1	PENDOLON																											X			
						PAR NORTE																														
5	VL	N	P	1	5VLNP1	1																											X			
5	VL					PAR SUR																														
5	VL	S	P	1	5VLSP1	1																											X			
5	VL	C	CU	1	5VLCCU1	CUMBRERA																											X			
						COSTADO NORTE																														
5	VL	N	CO	1	5VLNCO1	CORREA		X										X															X			
						SOBREPAR-NORTE																														
5	VL	N	SP	1	5VLNSP1	1																											X			
5	VL	N	SP	2	5VLNSP2	2																											X			
5	VL	N	SP	3	5VLNSP3	3																											X			
5	VL	N	SP	4	5VLNSP4	4																											X			
6	VL	N	SP	5	6VLNSP5	5																											X			
						COL-MZ-NORTE																														
5	VL	N	CM	1	5VLNCM1	1																											X			
5	VL	N	CM	2	5VLNCM2	2																											X			
5	VL	N	CM	3	5VLNCM3	3																											X			
5	VL	N	CM	4	5VLNCM4	4																											X			
						COSTADO SUR																														
5	VL	S	CO	1	5VLSCO1	CORREA		X										X				X					X						X			
						SOBREPAR-SUR																														
5	VL	S	SP	1	5VLSSP1	1																											X			
5	VL	S	SP	2	5VLSSP2	2																											X			
5	VL	S	SP	3	5VLSSP3	3																											X			
5	VL	S	SP	4	5VLSSP4	4																											X			
5	VL	S	SP	5	5VLSSP5	5																											X			
						COL-MZ-SUR																														
5	VL	S	CM	1	5VLSCM1	1																											X			
5	VL	S	CM	2	5VLSCM2	2																											X			
5	VL	S	CM	3	5VLSCM3	3																											X			
5	VL	S	CM	4	5VLSCM4	4																											X			
						LIMA HOYA																														
5	VL	N	LH	1	5VLNLH1	1																											X			
5	VL	N	LH	2	5VLNLH2	2																											X			
						LIMAHOYA																														
5	VL	S	LH	1	5VLSLH1	1																					X						X			

5	VL	S	LH	2	5VLSLH2	2																												X			
						COSTADO OCC																																	
5	VL	W	CO	1	5VLWCO1	CORREA		X													X														X			
						SOBREPAR-OCC																																	
5	VL	W	SP	1	5VLWSP1	1																													X			
5	VL	W	SP	2	5VLWSP2	2																													X			
5	VL	W	SP	3	5VLWSP3	3																													X			
5	VL	W	SP	4	5VLWSP4	4																													X			
5	VL	W	SP	5	5VLWSP5	5																													X			
						COL-MZ-OCC																																	
5	VL	W	CM	1	5VLWCM1	1																													X			
5	VL	W	CM	2	5VLWCM2	2																													X			
5	VL	W	CM	3	5VLWCM3	3																												X				
						LIMATESA																																	
5	VL	E	LT	1	5VLELT1	1																													X			
5	VL	W	LT	1	5VLWLT1	1																													X			
5	VL	W	T	1	5VLWT1	TIRANTE																													X			
5	VL	W	PN	1	5VLWPN1	PENDOLON																													X			
						PAR NORTE																																	
5	VL	N	P	1	5VLNP1	1																												X				
5	VL	N	P	2	5VLNP2	2					X																											X
						PAR SUR																																	
5	VL	S	B	1	5VLSB1	1																													X			
5	VL	S	B	1	5VLSB1	2								X											X													X

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																																								
CUBIERTA																																								
EDIFICIO:																																								
INMUNOLOGICO																																								
INSPECCION RUTA:																																								
ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR																																								
CRUJIA:																																								
5																																								
ZONA:																																								
VERTIENTES																																								
FECHA:																																								
18/10/2022																																								

LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
CH1-CH2	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO																														
CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																																			
						CORREA-ORI																																			
5	H1H2	E	CO	1	5H1H2ECO1	1		X												X											X			
5	H1H2					CORREA-OCC																																		
5	H1H2	W	CO	1	5H1H2WCO1	1		X												X											X			
5	H1H2					SOBREPAR-ORI																																		
5	H1H2	E	SP	5	5H1H2ESP5	5																										X			
5	H1H2	E	SP	6	5H1H2ESP6	6																										X			
5	H1H2	E	SP	7	5H1H2ESP7	7																										X			
5	H1H2	E	SP	8	5H1H2ESP8	8																										X			
5	H1H2	E	SP	9	5H1H2ESP9	9																										X			
5	H1H2	E	SP	10	5H1H2ESP10	10																										X			
5	H1H2	E	SP	11	5H1H2ESP11	11																										X			
5	H1H2	E	SP	12	5H1H2ESP12	12																										X			
						SOBREPAR-OCC																																		
5	H1H2	W	SP	5	5H1H2WSP5	5																										X			
5	H1H2	W	SP	6	5H1H2WSP6	6																										X			
5	H1H2	W	SP	7	5H1H2WSP7	7																										X			
5	H1H2	W	SP	8	5H1H2WSP8	8																										X			
5	H1H2	W	SP	9	5H1H2WSP9	9																										X			
5	H1H2	W	SP	10	5H1H2WSP10	10																										X			
5	H1H2	W	SP	11	5H1H2WSP11	11																										X			
5	H1H2	W	SP	12	5H1H2WSP12	12																										X			
						COL-MZ-ORI																																		
5	H1H2	E	CM	6	5H1H2ECM6	6																										X			
5	H1H2	E	CM	7	5H1H2ECM7	7																										X			
5	H1H2	E	CM	8	5H1H2ECM8	8																										X			
5	H1H2	E	CM	9	5H1H2ECM9	9																										X			
5	H1H2	E	CM	10	5H1H2ECM10	10																										X			
5	H1H2	E	CM	11	5H1H2ECM11	11																										X			
5	H1H2	E	CM	12	5H1H2ECM12	12																										X			
5	H1H2	E	CM	13	5H1H2ECM13	13																										X			
						VIGA-BOHAR-ORI																																		
5	H1H2	E	V	1	5H1H2EV1	1		X												X											X			
						BUHARDILLA 2-ORI																																		
5	H1H2	E	B	1	5H1H2EB1	1																											X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:																																			
CUBIERTA																																			
EDIFICIO:																																			
INMUNOLOGICO																																			
INSPECCION RUTA:																																			
ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR																																			
CRUJIA:																																			
5																																			
ZONA:																																			
VERTIENTES																																			
FECHA:																																			
18/10/2022																																			

LOCALIZACION						CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA					OTRA CAUSA				EVALUACION			
CH2-CH3						INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
ELEMENTO	CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO																													
CORREA-ORI																																			
1	5	H2H3	E	CO	1	5H2H3ECO1		X												X													X			
CORREA-OCC																																			
1	5	H2H3	W	CO	1	5H2H3WCO1							LI						X							X								X		
SOBREPAR-ORI																																			
13	5	H2H3	E	SP	13	5H2H3ESP13																											X			
14	5	H2H3	E	SP	14	5H2H3ESP14																											X			
15	5	H2H3	E	SP	15	5H2H3ESP15																											X			
16	5	H2H3	E	SP	16	5H2H3ESP16																											X			
17	5	H2H3	E	SP	17	5H2H3ESP17																											X			
18	5	H2H3	E	SP	18	5H2H3ESP18																											X			
19	5	H2H3	E	SP	19	5H2H3ESP19																											X			
SOBREPAR-OCC																																			
13	5	H2H3	W	SP	13	5H2H3WSP13																											X			
14	5	H2H3	W	SP	14	5H2H3WSP14																											X			
15	5	H2H3	W	SP	15	5H2H3WSP15																											X			
16	5	H2H3	W	SP	16	5H2H3WSP16																											X			
17	5	H2H3	W	SP	17	5H2H3WSP17																											X			
18	5	H2H3	W	SP	18	5H2H3WSP18																											X			
19	5	H2H3	W	SP	19	5H2H3WSP19																											X			
20	5	H2H3	W	SP	20	5H2H3WSP20																											X			
21	5	H2H3	W	SP	21	5H2H3WSP21																											X			
22	5	H2H3	W	SP	22	5H2H3WSP22																											X			
23	5	H2H3	W	SP	23	5H2H3WSP23																											X			
24	5	H2H3	W	SP	24	5H2H3WSP24																											X			
COL-MZ-OCC																																			
6	5	H2H3	W	CM	6	5H2H3WCM6																											X			
7	5	H2H3	W	CM	7	5H2H3WCM7																											X			
8	5	H2H3	W	CM	8	5H2H3WCM8																											X			
9	5	H2H3	W	CM	9	5H2H3WCM9																											X			
10	5	H2H3	W	CM	10	5H2H3WCM10																											X			
11	5	H2H3	W	CM	11	5H2H3WCM11																											X			
VIGA-BUHAR-OCC																																			
1	5	H2H3	W	V	1	5H2H3WV1																											X			
BUHARDILLA2-OCC																																			
1	5	H2H3	W	B	1	5H2H3WB1																												X			

LOCALIZACION DE CRUJIA



CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LOPÉZ CONTRATO DE CONSULTORÍA GRUPO 1: NÚMERO 3019 -2022
EDIFICIOS: INMUNOLOGICO - SAN ROQUE - SAN JORGE COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS - BOGOTA

MATRIZ DE EVALUACION DE CARTERA DE CAMPO

ESTUDIO FITOSANITARIO DE MADERAS ESTRUCTURALES DE:		**CUBIERTA**		EDIFICIO:	**INMUNOLOGICO**						
INSPECCIÓN RUTA:	ORIENTE-OCCIDENTE/NORTE-SUR	CRUJIA:	**5**	ZONA:	**VERTIENTES**	FECHA:	18/10/2022				

CRUJIA	ZONA	VERTIENTE	SIGLA	No.	CODIGO	LOCALIZACION	CAUSA ABIOTICA				CAUSA BIOTICA							CAUSA FISICA						CAUSA MECANICA			OTRA CAUSA				EVALUACION			
						CH3-CR4	INTEMPERISMO	MANCHA DE HUMEDAD	FUEGO	CORTEZA MAS DE 50%	PUDRICION AVANZADA	PUDRICION INSIPIENTE	LYPTUS AVANZADO	LYPTUS INCIPIENTE	ANOBIUM PUNCTATUM	BOTRICHIDAE	HYLOTRUPES	DISMINUCION DE SECCION	ALABEO	GRIETAS	RAJADURA	NUDOS	OQUEDAD	DEFELXION	FRACTURA	DAÑO MECANICO	ARISTA FALTANTE	TORSION	MANO DE OBRA	CONEXIONES	MANTENIMIENTO	DISEÑO	NO ACCESIBLE - FALTANTE	**RESISTENTE**	MEDIANAMENTE RESISTENTE	NO RESISTENTE
						ELEMENTO																												
						CORREA-OCC																												
5	H3LT	W	CO	1	5H3LTWCO1	1														X						X						X		
						SOBREPAR-OCC																												
5	H3LT	W	SP	25	5H3LTWSP25	25																										X		
5	H3LT	W	SP	26	5H3LTWSP26	26																										X		
5	H3LT	W	SP	27	5H3LTWSP27	27																										X		
5	H3LT	W	SP	28	5H3LTWSP28	28																										X		
5	H3LT	W	SP	29	5H3LTWSP29	29																										X		
						COL-MZ-OCC																												
5	H3LT	W	CM	12	5H3LTWCM12	12																										X		
5	H3LT	W	CM	13	5H3LTWCM13	13																										X		
5	H3LT	W	CM	14	5H3LTWCM14	14																										X		
5	H3LT	W	CM	15	5H3LTWCM15	15																										X		
5	H3LT	W	CM	16	5H3LTWCM16	16																										X		
5	H3LT	W	CM	17	5H3LTWCM17	17																										X		
						LIMATESA-OCC																												
5	H3LT	W	LT	1	5H3LTWLT1	1																										X		
						LIMA HOYA																												
5	H3LT	E	LH	1	5H3LTELH1	1																										X		
5	H3LT	E	LH	1	5H3LTELH1	2																										X		