GUÍA RÁPIDA URIT 50


MANTENIMIENTO

Antes de iniciar el analizador se debe realizar el mantenimiento diario del equipo.

- El exterior del instrumento debe estar libre de polvo. Se puede usar detergente y paño suaves. No usar aceite, ester, gel de sílica o lubricante
- Usar un paño suave para limpiar la pantalla. No usar agua, cetona o solventes aromáticos.
- Halar el soporte hacia el operador.
- Limpiar el soporte con agua y limpiarlo con un paño suave.
- Después de limpiar, introducir el soporte de forma paralela al instrumento.
- Encender. El instrumento ajusta automáticamente el soporte en su posición.
- Si el instrumento no está en uso por largo tiempo, cubrir. Cuando se reinicie su uso, pasar las tiras de calibración.

RUTINA

- No deben haber tira de orina u otro objeto en el soporte de tiras cuando se encienda el instrumento. De otra manera el sistema informará que el soporte no está limpio.
- Encender el equipo URIT 50 con el switch del poder que se encuentra en la parte posterior del equipo.
- Al encender el quipo, este realiza un autochequeo y se podrá visualizar el siguiente mensaje.

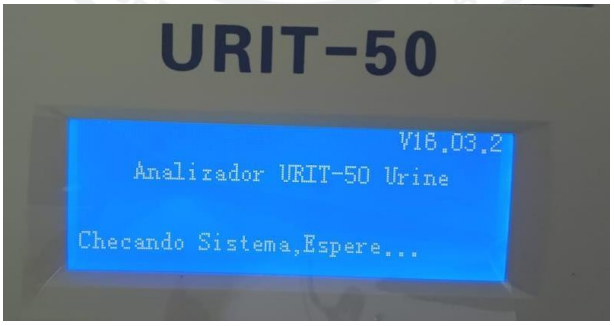

- Al terminar el autochequeo, se visualiza la página principal. Si se detecta un error durante este proceso se escuchara un zumbido y aparecerá un código de error.

WWW.LABTRONICS.NET

Fecha de revisión: Octubre del 2022

GUÍA RÁPIDA URIT 50

- La siguiente pantalla es la que se visualiza cuando el equipo está listo para su funcionamiento. La última línea de información que se observa corresponde a la función que tiene cada una de las teclas.



Menú: Permite al usuario realizar diferentes configuraciones y obtener información adicional.

No. : Permite editar la secuencia o el número de las tiras

TIRA: Despliega la programación de la tira que se va usar en la pantalla para ser seleccionada teniendo en cuenta si es 10 G, 11 G y la 14 G.

Start: Inicializa el proceso de lectura de la tira.

- Asegurarse que las tiras que van a ser usadas correspondan a la configuración realizada en la opción TIRA, ya que el uso de otro tipo tiras puede causar resultados errados o generar un mensaje de error “TROUBLE－8”.
- Preparar el papel de filtro (para secar el exceso de orina), las muestras de orina y las tiras reactivas.
- Sumergir completamente la tira reactiva en la muestra de orina mezclada y sin centrifugar, luego escurrir por la pared del tubo.
- Secar el exceso de orina usando el papel filtro.
- Coloque la tira reactiva en el surco del soporte de tiras, con las almohadillas hacia arriba.
- Deslizar la tira por el surco.
- El análisis de la tira tarda 60 segundos.

WWW.LABTRONICS.NET

Fecha de revisión: Octubre del 2022

GUÍA RÁPIDA URIT 50



- El resultado de la tira se visualizará en la pantalla y en la tira de impresión, tan pronto esta es terminada de leer por el equipo.
- El instrumento puede almacenar hasta 5,000 resultados para revisar e imprimir. Los resultados almacenados no se pierden en caso de corte de eléctrico. Cuando se exceden los 5,000, se borrará de la memoria el dato más viejo.
- Apagar el equipo.

CALIBRACIÓN

- Colocar la tira calibradora en el soporte de tiras, sin humedecerla.
- Al finalizar el análisis, comparar los resultados con los valores establecidos de la tira calibradora.
- Regresar la tira a su empaque.

NOTA: Se recomienda calibrar el equipo al iniciar su uso, nuevo lote de tiras de Orina y después de un mantenimiento.

INSTALACIÓN DEL PAPEL TÉRMICO

- Presione la tapa de la impresora y súbala.
- Con el dedo índice, presione el rollo de caucho hacia usted y suba el rodillo.

WWW.LABTRONICS.NET

Fecha de revisión: Octubre del 2022

GUÍA RÁPIDA URIT 50

- Introduzca el papel. Luego coloque el rollo de caucho en la ranura y presione el rollo hacia abajo hasta que se ajuste.
- Pase el papel por la cubierta de la impresora y colóquela en su puesto.





CÓDIGO DE ERRORES

CODIGO DEL ERROR	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Error 01	Luz de referencia (LED 1) Muy fuerte	Contacte al distribuidor
Error 02	Luz roja (LED 2) Muy fuerte	Contacte al distribuidor
Error 03	Luz verde (LED 3) Muy fuerte	Contacte al distribuidor
Error 04	Luz de referencia (LED 1) Muy débil.	Contacte al distribuidor
Error 05	Luz roja (LED 2) Muy débil	Contacte al distribuidor
Error 06	Luz verde (LED 3) Muy débil	Contacte al distribuidor
Error 07	Posición errada de la tira	Colocar la tira correctamente
Error 08	Uso de tira incorrecta	Seleccionar la tira correcta

WWW.LABTRONICS.NET

Fecha de revisión: Octubre del 2022

GUÍA RÁPIDA URIT 50

Error 09	No hay tira en el soporte	Colocar la tira en el soporte
Error 10	ROM/RAM	Reconectar el adaptador DC
Error 11	Soporte de tiras sucio	Limpiar el soporte de tiras
Error 12	Tiras trasmite error mecánico	Revisar si el bloque blanco de calibración está limpio. Limpiar y reinstalar.

WWW.LABTRONICS.NET

Fecha de revisión: Octubre del 2022