	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 010	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 010**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 3 calle 3	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	Mas de 15 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'17.0"N 73°58'44.1"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.86	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos de fondo, requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada del sumidero esta en buen estado, la entrada suspendida requiere ser sellada apropiadamente
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 010PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	PLI 62	S 14			


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 010	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

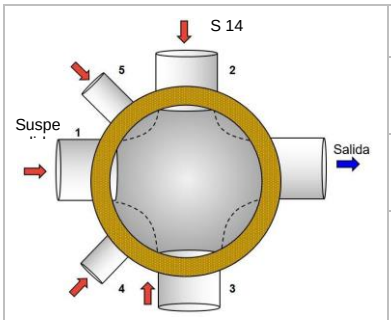

Prof. batea (m)	1.66	1.23			
Diámetro tubería (“)	10"	8"			
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA

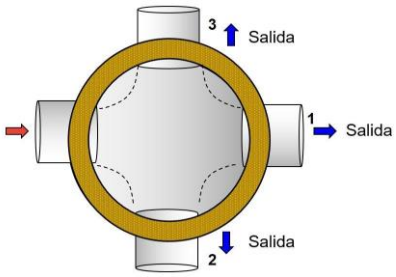

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.98	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 010a	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 10a**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 3 calle 3 esquina plaza de mercado	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	2 años o menos	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	4	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'16.8"N 73°58'44.1"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.77	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Hay sedimentos de fondo, requiere mantenimiento e instalación de escalinatas
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías se encuentran en estado regular, requieren mantenimiento
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 10aPAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 010a	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

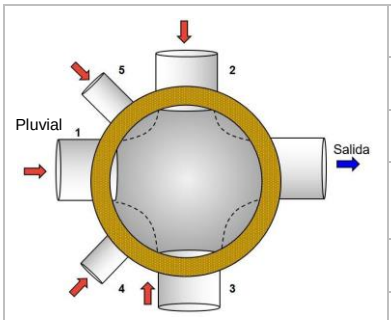

	1				
Pozo anterior	PLI 57	Desconocido			
Prof. batea (m)	1.57	1.57			
Diámetro tubería (“)	16"	8"			
Material tubería	Concreto	PVC, Alcantarillado			
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años			

4.0 TUBERÍAS SALIDA

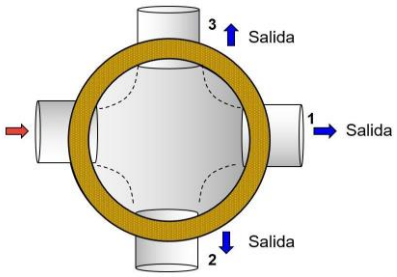

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	2	2
Prof. batea (m)	1.84	1.72
Diámetro tubería (“)	8"	16"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	Concreto
Edad tubería (años)	Mas de 15 años	Mas de 15 años

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 011	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

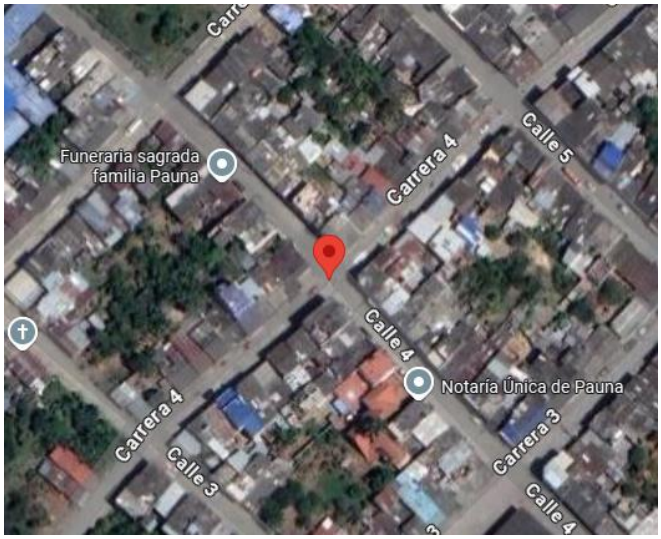
1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 011**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 4 con calle 4	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'20.6"N 73°58'44.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.38	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA		
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada se encuentra en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 011PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	S 16				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 011	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

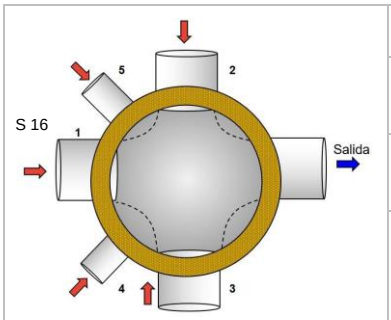

Prof. batea (m)	.98				
Diámetro tubería (“)	6"				
Material tubería	PVC, Alcantarillado				
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años				

4.0 TUBERÍAS SALIDA

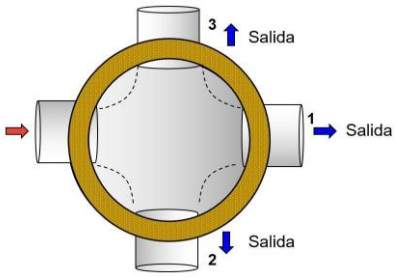

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.40	
Diámetro tubería (“)	10"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 012	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

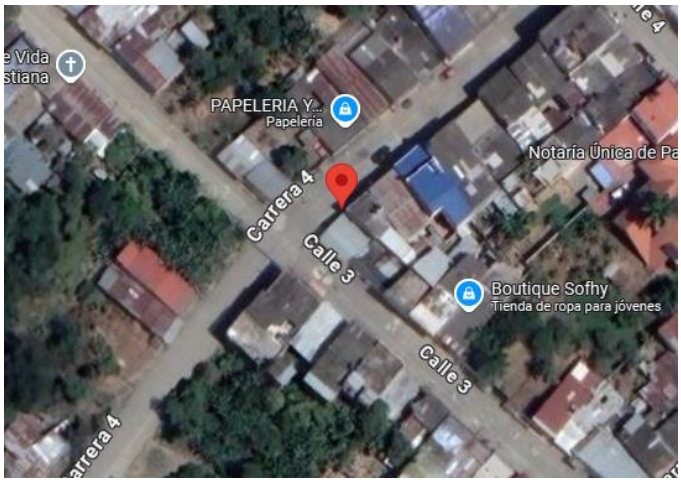
1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 012**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 4 con calle 3	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'19.0"N 73°58'45.9"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.10	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos en el fondo
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 012PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	PLI 11	S 17	S 18	PLI 10a	


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 012	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

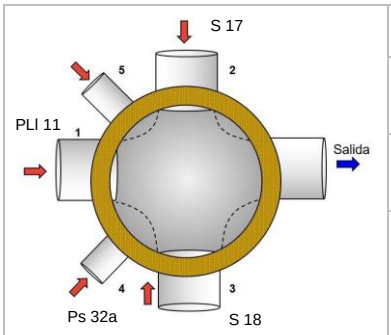

Prof. batea (m)	1.18	.94	.98	1.17	
Diámetro tubería (“)	10"	6"	6"	16"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	

4.0 TUBERÍAS SALIDA

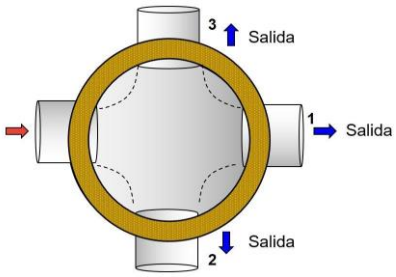

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.27	
Diámetro tubería (“)	16"	
Material tubería	PVC	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 013	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 013**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 3 4-36
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.08
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN

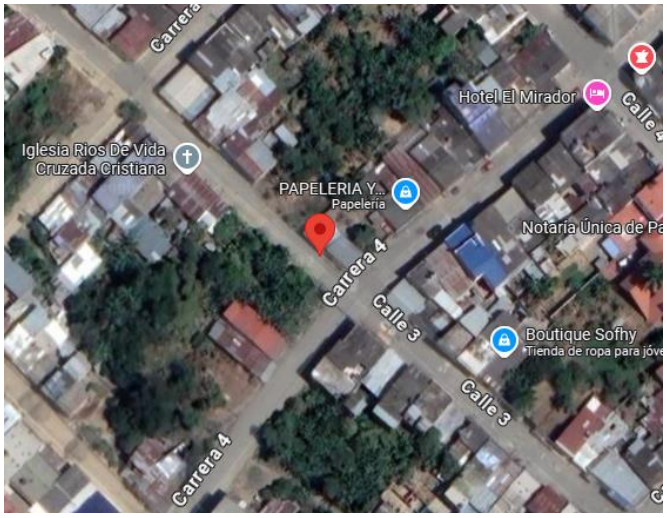

COORDENADAS:
5°39'19.1"N 73°58'46.6"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Aceptable

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:
Tiene sedimentos, el pañete requiere mantenimiento

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
La tubería de entrada se encuentra en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 013PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
Pozo anterior	PLI 12				
Prof. batea (m)	1.05				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 013	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

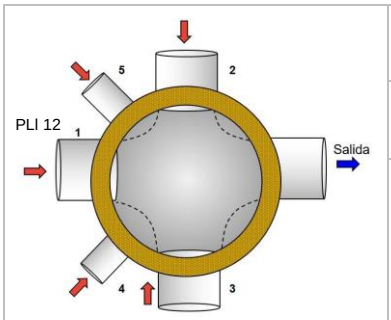

Diámetro tubería (“)	16"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA

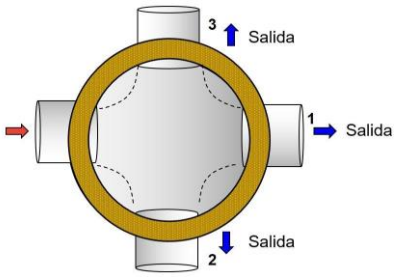

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.10	
Diámetro tubería (“)	16”	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:




ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 014	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 014**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 3 con carrera 5
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años
TIPO DE PAVIMENTO	Rigido
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.65
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	Si
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN

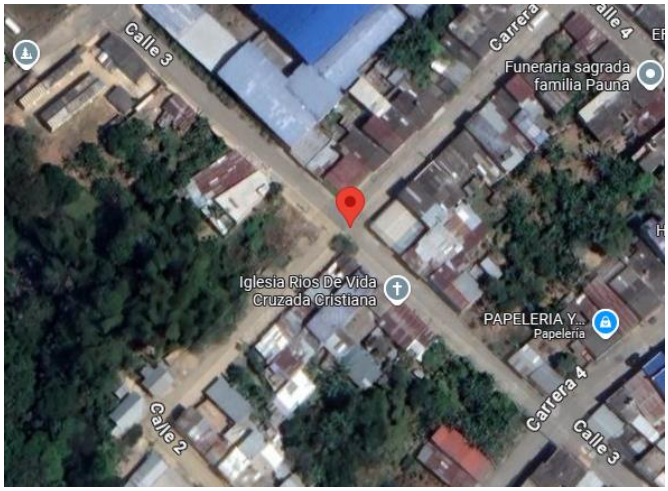

COORDENADAS:
5°39'20.5"N 73°58'48.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Bueno

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 014PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 13	PLI 08	S 13		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 014	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

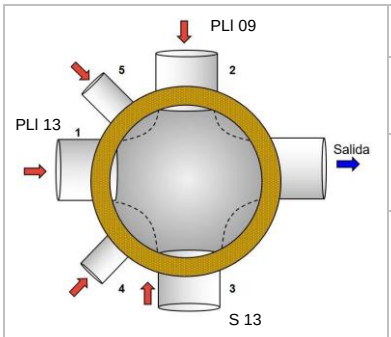

Prof. batea (m)	1.44	1.25	.98		
Diámetro tubería (“)	16"	8"	6"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA

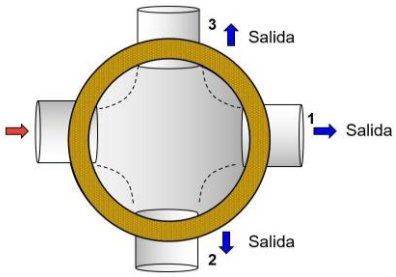

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.64	
Diámetro tubería (“)	20"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:

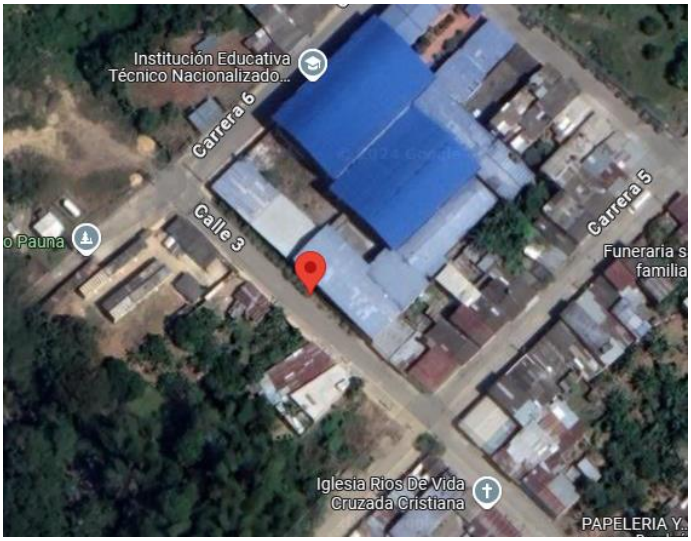


FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 015	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 015**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Atrás del colegio nacionalizado	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Aceptable	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'21.5"N 73°58'49.1"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Bueno
PROFUNDIDAD POZO	1.23	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:**
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** La tubería de entrada se encuentra en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 015PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 14				


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 015	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

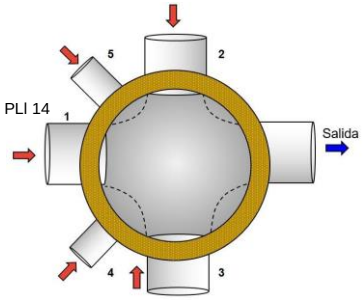

Prof. batea (m)	1.23					
Diámetro tubería (“)	20"					
Material tubería	PVC, Alcantarillado					
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años					

4.0 TUBERÍAS SALIDA

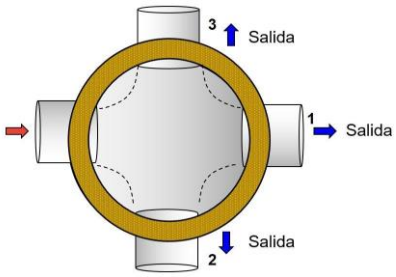

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.26	
Diámetro tubería (“)	20"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:




FOTO2:



	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ **MUNICIPIO DE PAUNA**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA.**	CONSULTORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 016	**MUNICIPIO:**	PAUNA	**FECHA:**	21/10/2024

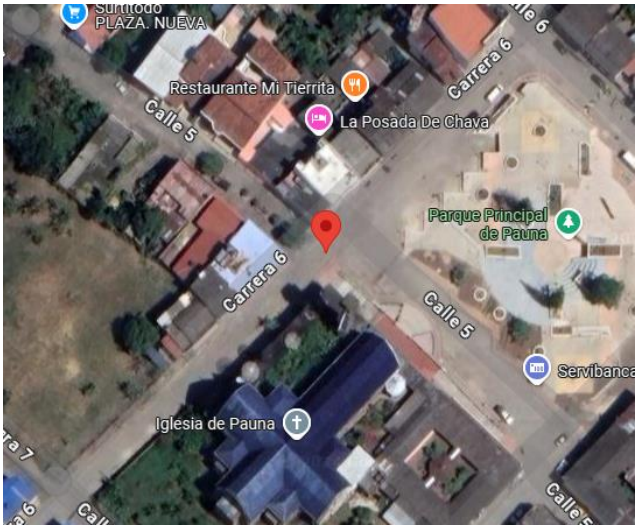
1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		**2.0 LOCALIZACIÓN**
POZO N.º	**PLI 016**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Carrera 6 calle 5 iglesia	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'26.4"N 73°58'46.0"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Aceptable
PROFUNDIDAD POZO	1.50	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene sedimentos, el pañete requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 016PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	**TUBERÍA N.º 2**	**TUBERÍA N.º 3**	**TUBERÍA N.º 4**	**TUBERÍA N.º 5**
	Pozo anterior	Iglesia	Parque principal	Poceta iglesia		


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 016	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

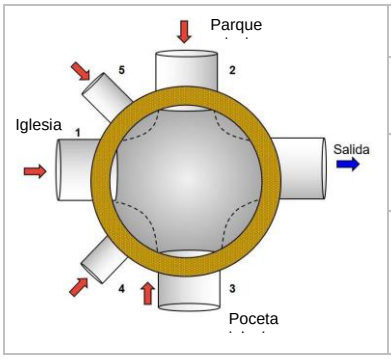

Prof. batea (m)	1.47	1.50	.50		
Diámetro tubería (“)	8"	8"	4"		
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado		
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años		

4.0 TUBERÍAS SALIDA

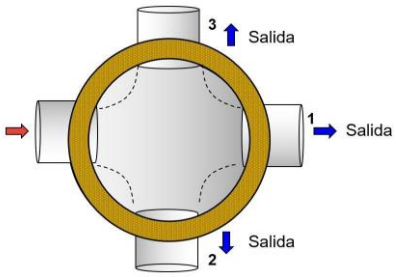

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	2	2
Prof. batea (m)	1.54	1.10
Diámetro tubería (“)	10"	8"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

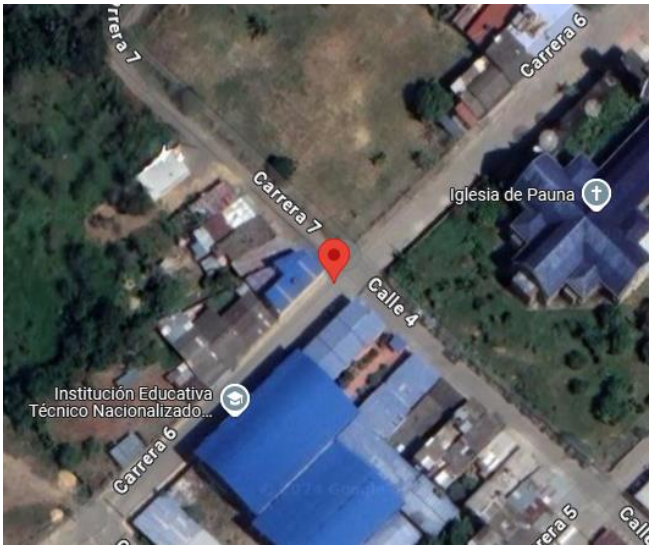
FOTO GENERAL:



FOTO2:

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 017	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024


1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO		2.0 LOCALIZACIÓN
POZO N.º	**PLI 017**	
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 4 con carrera 6	
ESTADO GENERAL	Buen estado	
TIPO DE POZO	Cónico	
USO DEL POZO	Pluvial	
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años	
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado	
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto	
ESTADO TAPA	Buen estado	
N.º ORIFICIOS	6	
MATERIAL MUROS POZO	Mamposteria	**COORDENADAS:** 5°39'24.3"N 73°58'48.3"W
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si	**CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):** No
ESTADO MURO	Buen estado	**DIAGNOSTICO:** Regular
PROFUNDIDAD POZO	1.19	**REALIZÓ:** FABIAN SUAREZ
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2	**OBSERVACIONES:** Tiene gran cantidad de sedimentos, el pañete requiere mantenimiento
CAÑUELA	Si	
N.º ESCALINATAS (Un)		
ESTADO ESCALINATAS		**OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:** Las tuberías de entrada están en buen estado, las pareces requieren mantenimiento
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No	
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)	**ARCHIVO:** Reporte Pozo Número: PLI 017PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 16	Iglesia	S 22	S 23	S 21


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 017	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

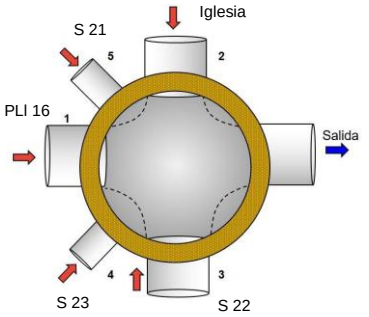

Prof. batea (m)	1.00	1.05	1.07	1.07	1.04
Diámetro tubería (“)	8"	6"	4"	4"	4"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años

4.0 TUBERÍAS SALIDA

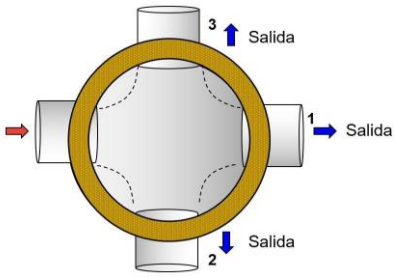

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.17	
Diámetro tubería (“)	8"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:



ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 018	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

1.0 DESCRIPCIÓN DEL POZO

POZO N.º	**PLI 018**
DIRECCIÓN O SECTOR:	Calle 3 con carrera 6
ESTADO GENERAL	Buen estado
TIPO DE POZO	Cónico
USO DEL POZO	Pluvial
EDAD DE POZO (AÑOS)	De 2 a 5 años
TIPO DE PAVIMENTO	Articulado
MATERIAL TAPA	Aro en HF cuerpo en concreto
ESTADO TAPA	Buen estado
N.º ORIFICIOS	6
MATERIAL MUROS POZO	Alcantarillado
¿PAÑETE MUROS POZO?	Si
ESTADO MURO	Buen estado
PROFUNDIDAD POZO	1.44
DIÁMETRO POZO (m) O DIMENSIONES CAJA (Ancho Largo) (m)	1.2
CAÑUELA	
N.º ESCALINATAS (Un)	
ESTADO ESCALINATAS	
¿EXISTE CÁMARA DE CAÍDA? (en que entrada): DIÁMETRO (pulgadas):	No
ESTADO CAMARA DE CAIDA:	No aplica (no cuenta con cámara de caída)

2.0 LOCALIZACIÓN



COORDENADAS:
5°39'22.4"N 73°58'50.1"W

CONTROL Y MANTENIMIENTO (Fecha, situación, acción):
No

DIAGNOSTICO:
Bueno

REALIZÓ: FABIAN SUAREZ

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES TUBERÍAS ENTRADA Y SALIDA:
Las tuberías de entrada se encuentran en buen estado


ARCHIVO: Reporte Pozo Número: PLI 018PAUNA.pdf

3.0 TUBERÍAS ENTRADA

		TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2	TUBERÍA N.º 3	TUBERÍA N.º 4	TUBERÍA N.º 5
	Pozo anterior	PLI 15	PLI 17	Colegio	S 24	S 25


ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE

ID:	PLI 018	MUNICIPIO:	PAUNA	FECHA:	21/10/2024

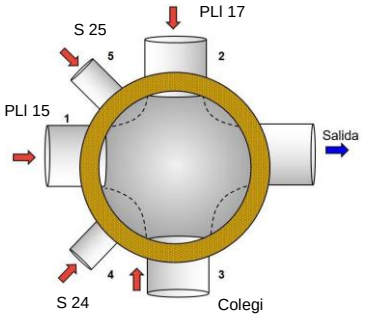

Prof. batea (m)	1.46	1.35	.90	.72	.74
Diámetro tubería (“)	20"	8"	4"	8"	8"
Material tubería	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado	PVC, Alcantarillado
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años	De 2 a 5 años

4.0 TUBERÍAS SALIDA

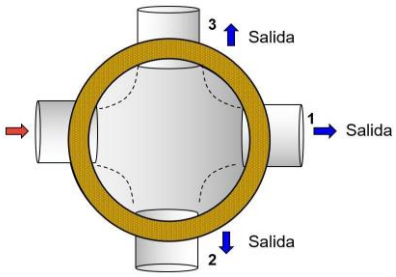

	TUBERÍA N.º 1	TUBERÍA N.º 2
TUBERÍA SALIDAS	1	1
Prof. batea (m)	1.53	
Diámetro tubería (“)	20"	
Material tubería	PVC, Alcantarillado	
Edad tubería (años)	De 2 a 5 años	

5.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO GENERAL:



FOTO2:

