LÓPEZ HERMANOS S.A.S GEOTECNIA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS INVESTIGAMOS EL SUELO CIMENTANDO FUTURO Av Norte 48-57 Tunja (BOY) - Tel: 3108717384 - (8) 7403972 - email: lopezhnos@lhltda.com	Formato del Sistema de Gestión de Calidad EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO	Este documento es propiedad intelectual de López Hermanos Geotecnia y Aguas Subterráneas S.A.S
	INFORME DE ENSAYO: COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS	Versión No. 2 / 28/04/2023 EL-INF-09 / NTC 673

Número de ensayo: ***104954 (2)***

Ref: **ZP E6**

Cliente: CONSORCIO TORRE HOSPITALARIO
Dirección: AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031
NIT./C.C.: 901688433-7
Tel.: 3132109054

Obra: Torre hospitalaria y de apoyo E.S.E Santiago de Tunja

Orden: 36569
Finalidad: Determinar calidad de especímenes cilíndricos
Muestra tomada por: El cliente
Norma de ensayo: NTC 673
Máquina de ensayo: Máquina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital
Certificado de calibración: 2038F

Fecha de ingreso muestra: 12/05/2023
Fecha de moldeo: 5/5/2023
Fecha de rotura : 2/6/2023 8:46
Edad (días): 28 día(s)

f'c (MPa): 24,5

Asentamiento (cm): No reportado
Estructura: Zapata
Frente y Localización: Zapata E3
Fecha Informe: 2/06/2023 15:25

Cilindro No.	Masa (kg)	H/D	FC	Diámetro promedio (mm)	Área (mm²)	Resistencia a Compresión					Tipo de falla	Peso Unitario (kg/m³)	Información adicional
						Carga		Esfuerzo		f 'c (%)			Tipo de Refrentado
						kN	lbf	MPa	psi				
1-104954 (2)	12,8	2,04	1,00	149,75	17613	482,09	108378	27,4	3970	112%	T1	2380	Neopreno

TIPO DE FALLA



DEFECTOS DEL CILINDRO: Ningún defecto observado

OBSERVACIONES : No hay observaciones adicionales


REVISÓ Y APROBÓ:
LAURA CRISTINA GÓMEZ RAMÍREZ
041037-0629529 BYC

- Este folio no se debe reproducir de forma parcial sin la aprobación por escrito de López Hermanos Geotecnia y Aguas subterráneas S.A.S
- Los resultados mostrados en este informe corresponden unicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) tal como fueron recibida(s) del cliente.
- Los resultados de este informe corresponde al instante y las condiciones en que se realizo el ensayo. El laboratorio no se hace responsable del uso inadecuado de la información.
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.

Número de ensayo:	***104954 (2)***	***Ref:***	**ZP E6**
Cliente:	CONSORCIO TORRE HOSPITALARIO	***Fecha de ingreso muestra:***	12/05/2023
Dirección:	AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 031	***Fecha de moldeo:***	5/5/2023
NIT./C.C.:	901688433-7	***Fecha de rotura :***	2/6/2023 8:46
Tel.:	3132109054	**Edad (días):**	28 día(s)
Obra:	Torre hospitalaria y de apoyo E.S.E Santiago de Tunja	***f'c (MPa):***	24,5
Orden:	36569	***Asentamiento (cm):***	No reportado
Finalidad:	Determinar calidad de especímenes cilíndricos	***Estructura:***	Zapata
Muestra tomada por:	El cliente	***Frente y Localización:***	Zapata E3
Norma de ensayo:	NTC 673	***Fecha Informe:***	2/06/2023 15:25
Máquina de ensayo:	Máquina Automax 5 CT-1500, serial 20100730, incertidumbre 0,1 kN, digital		
Certificado de calibración:	2038F		



FOTOGRAFÍA 1

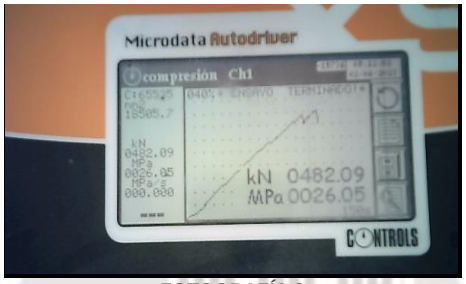

FOTOGRAFÍA 2



FOTOGRAFÍA 3

REVISÓ Y APROBÓ
LAURA CRISTINA GÓMEZ RAMÍREZ
041037-0629529 BYC

Fin de informe