ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Infraestructura Alcaldía local de los Mártires
FECHA: 26 de Octubre de 2022 **LUGAR:** Segmento Malla Vial 14001416
OBJETO DE LA REUNIÓN: Revisión Intervención Segmento Malla Vial Calle 3a Carrera 18 - Adición.
HORA DE INICIO: 8:45 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:30 am.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Johanna I. López			X						x	Interventoría	gerencia@adamsas.co	3015200672	
LUIS FRANCISCO R. B			X							EAAB-ESP.	lrodriqueb@acueducto.com.co	3192339623	
Pedro Juan Navarro			X							contratista.	pejuanc@yahoo.es	3108568870	
Luisa F. Bauantes R			X						x	Interventoría.	mallavialdam22@gmail.	3008767534	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COP 196-2021.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al recorrido de revisión del segmento de malla vial con CIV 14001416 Propuesto para la ejecución de la adición del Contrato de Obra 196 de 2021 Conjunto al Contratista y Supervisor de la zona 3 EAAB. dado que una vez Verificado el informe CCTV se requiere definir las actividades a realizar.

Se informa que la intervención corresponde a un mantenimiento rutinario que no contempla construcción de redes y/o estructura y se propone realizar reparaciones puntuales en las afectaciones encontradas en el CCTV. El Ing. Luis Francisco EAAB pregunta si se van a intervenir los dos sumideros presentes en el costado occidental del tramo, se informa que no se realizará intervención Jólo una limpieza.

La reparación puntual se encuentra en los 9.7 metros, Posterior a la actividad de reparación se deberá realizar inspección para verificación por parte del Supervisor EAAB.

Se Solicita al Contratista adelantar los trámites de Plan de Manejo de Tránsito y gestión social para inicio de las actividades de obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



GUIBAR
Tecnología Hidrosanitaria

SÍNTESIS DE INSPECCIÓN Y RESUMEN DIAGNOSTICO SISTEMA CCTV

Compañía Contratante	Solicitud / Contrato	Motivo de la Inspección		
PAVIOBRAS	PARTICULAR	DIAGNOSTICO RED EXISTENTE		
Ciudad / Proyecto	Id. Tramo	Fecha Inspección	Tipo de Red	Material
BOGOTA / MARTIRES	CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_ CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	23-sep-2022	SANITARIA	CONCRETO

Acceso Aguas Arriba	Acceso Aguas Abajo	Sentido Inspección	Climatología	Long. Tramo (m)	Long. Mtmto	L. Inspec (m)	D. medido(in)
CMI19133	CMP10749	FLUJO - CONTRAFLUJO	SECO	58,1	58,1	58,1	10"

Inspeccionado por / Informe por	Equipo	Zona	Número del DVD
ING EDGAR MENDOZA	T66	3	230922-01

LOCALIZACION DEL TRAMO



Fuente: https://www.google.com/maps (consultado en línea - Editado por el autor)

EFECTUAR REP. PUNTUAL
19-10-22

Comentarios

La numeración de los pozos se realiza de forma local para inspeccion.
Se observo en sentido flujo: Fractura circular en absc. 9,7m, juntas desplazadas longitudinalmente en las absc. 1,6m y 27,7m, y sudoraciones presentes en diferentes abscisas del tramo inspeccionado.
Se suspende inspeccion en sentido flujo y se retoma en sentido contraflujo debido a una conexion penetrante que impide el paso del equipo CCTV.
En sentido Contraflujo, se observo: Sudoraciones en diferentes adscisas del tramo inspeccionado.

CONVENCIONES DE CALIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO

Código aplicado: Norma Técnica de Servicio NS-058 - EAAB.

Grado	Diagnostico	Recomendaciones
1	No se encontraron defectos, o los pequeños defectos encontrados no son importantes para la estabilidad estructural del sistema.	Se Recomienda realizar nuevas inspecciones en un plazo de 3 a 5 años, para verificar el estado estructural e hidráulico.
2	Los defectos encontrados presentan una mayor importancia, pero no comprometen la estabilidad de la red a corto plazo.	Se Recomienda realizar nuevas inspecciones en un plazo de 2 a 3 años, para verificar el estado estructural e hidráulico.
3	Los defectos encontrados pueden generar problemas de tipo estructural e hidráulico: se deben tomar acciones correctivas y/o preventivas con el fin de minimizar la probabilidad de falla.	Se Recomienda realizar nuevas inspecciones y verificar las fallas más importantes en un plazo de 1 a 3 años, para verificar que la probabilidad de colapso no ha aumentado. Se deben realizar las reparaciones puntuales de acuerdo con los defectos encontrados.
4	Los defectos encontrados son de gran importancia y pueden generar problemas de tipo estructural e hidráulico	Se deben tomar acciones preventivas y/o correctivas con el fin de evitar colapso puntual o generalizado.
5	La tubería esta colapsada o a punto de colapsar	Se deben tomar medidas de emergencia y ejecutar los saneamientos y la rehabilitación necesaria, de inmediato según el caso, para evitar daños adicionales y poner en funcionamiento normal el sistema.

CALIFICACIÓN

	Puntaje	Grado
Suma Ponderada - Condición Estructural del Tramo	44	3
Suma Ponderada - Condición Hidráulica del Tramo	75	3

* LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LA INSPECCIÓN REALIZADA EN LA FECHA, POR LO TANTO DESPUÉS DE REALIZADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA, INSPECTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO O CONTRATISTA, NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR MODIFICACIONES O EFECTOS FUTUROS QUE PUEDAN ALTERAR ESTOS TRAMOS

Powered by CamScanner

TELÉFONO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formato Ingreso de Inspecciones

NS-058

INFORME DCTV No130922-01 GUIBAR

Información Tramos

Fecha Inspección (dd/mm/aaaa)	Id Tramo	Tipo de Red	Material	Estado de la vía	Longitud (m)	Diámetro (in)	Profundidad (m)	Clima	Sentido Inspección	Puntaje Operacional	Grado Operacional	Puntaje Estructural	Grado Estructural	Vehículo	Técnico
23/09/2022	CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	Sanitaria	Concreto	Pavimentada Asfalto	58,1	10	1,29	Seco	Flujo y C.F.	75	3	44	3	WDC 184	GUIBAR

Powered by CamScanner

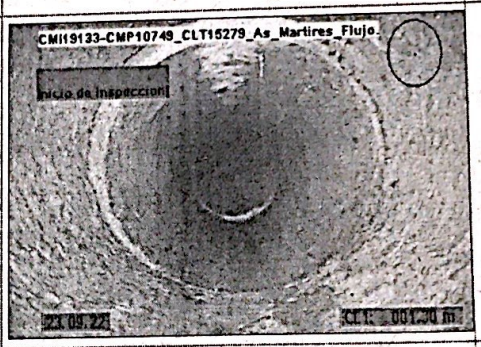
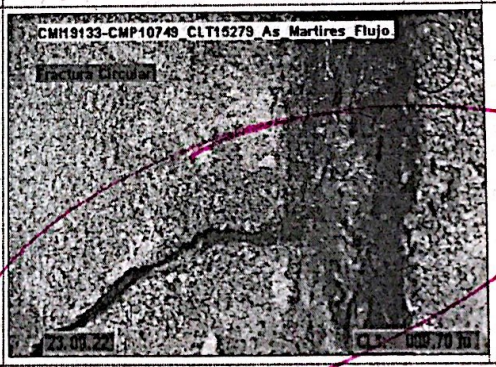
REUNIÓN:
IO: 8

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formato Ingreso Calificación de Inspecciones

NS-058 _SUBAR
INFORME CCTV No230922-01

Detalle por Tramo

Id Tramo	Código Observacion	Tipo*	Observación	Localización Circunferencial / Descripción	Imagen de Referencia	Calif*	Metraje	Cont Video
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.1		Observación General	Paneo general de la zona donde se encuentra ubicado el CMI19133 aguas arriba.		0	0	0:00:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.2		Observación General (Inicio de Inspección)	Se toma longitud desde eje de pozo.		0	1,3	0:02:24
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.1.5	A	Longitudinal (>1,5 Espesor)	Junta desplazada longitudinalmente.		2	1,6	0:02:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 7		3	8,7	0:05:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.1		Observación General	Despique con suelo visible.		0	9,7	0:05:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.1.2	C	Fractura (Circular)	Vista puntual de la afectacion. Fractura circular		40	9,7	0:06:10

REPARACION PUNTUAL 9.7 MT

Powered by CamScanner

Formato Ingreso Calificación de Inspecciones

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

NS-058 _GUIBAR
INFORME CCTV No230922-01

Detalle por Tramo

Id Tramo	Código Observacion	Tipo	Observación	Localización Circunferencial / Descripción	Imagen de Referencia	Calif	Metraje	Cont Video
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.3	Z	Depositos Otros	Material adherido en la batea.		0	11	0:06:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 5		3	11,7	0:07:30
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.3	Z	Depositos Otros	Material adherido en la batea.		0	12,8	0:08:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 9		3	14,8	0:08:55
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 3 y 9,		3	16,8	0:10:10
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 3 y 9,		3	17,7	0:10:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 7,		3	18,7	0:11:05
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	A	Con Accesorio	Conexión a las 2		0	19,3	0:11:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 9.		3	19,7	0:12:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 9.		3	20,8	0:12:30
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 9.		3	21,7	0:12:10

Powered by CamScanner

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formato Ingreso Calificación de Inspecciones

NS-058 GUABAR
INFORME CCTV No230922-01

Detalle por Tramo

Id Tramo	Código Observacion	Tipo	Observación	Localización Circunferencial / Descripción	Imagen de Referencia	Calif	Metraje	Cont Video
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1 1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 1.		3	22.7	0:13:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 3.		3	24.8	0:14:20
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 8.		3	25.7	0:14:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	B	Sin Accesorio	Conexión a las 1		0	26.8	0:15:20
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.1.5	A	Longitudinal (>1,5 Espesor)	Junta desplazada longitudinalmente.		2	27.7	0:15:55
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	B	Sin Accesorio	Conexión a las 11		0	29.4	0:16:20

Powered by CamScanner

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formato Ingreso Calificación de Inspecciones

NS-058 _SUBAR
INFORME CCTV No230822-01

Detalle por Tramo

Id Tramo	Código Observacion	Tipo	Observación	Localización Circunferencial / Descripción	Imagen de Referencia	Calif	Metraje	Cont Video
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 4.		3	31,7	0:17:10
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	B	Sin Accesorio	Conexión a las 2		0	33,3	0:17:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 1.		3	35,7	0:18:30
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	B	Sin Accesorio	Conexión a las 10		0	35,9	0:19:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 9.		3	36,7	0:19:20
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 1.		3	37,7	0:19:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 3.		3	38,7	0:20:20
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 4.		3	39,7	0:20:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	A	Con Accesorio	Conexión penetrante 3.		0	40	0:21:30
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.4		Observación General (Abandono de Inspección)	La conexión no permite el paso del equipo CCTV. Se retoma en sentido contraflujo.		0	39,7	0:21:17

Powered by CamScanner

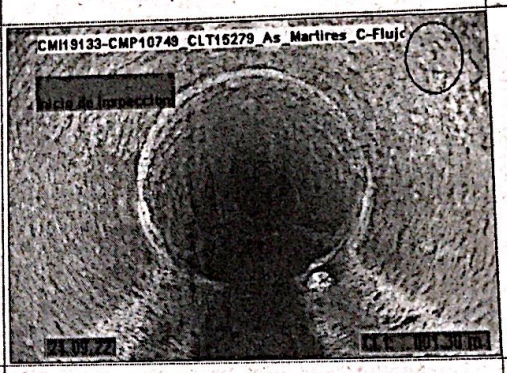
TENTES:

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Formato Ingreso Calificación de Inspecciones

NS-058 GUIBAR
INFORME CCTV No230922-01

Detalle por Tramo

Id Tramo	Código Observacion	Tipo	Observación	Localización Circunferencial / Descripción	Imagen de Referencia	Calif	Metraje	Cont Video
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.1		Observación General	Se retoma inpseccion en sentido contraflujo en pozo CMP10749		0	0	0:00:34
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	0.0.0.2		Observación General (Inicio de Inspección)	Se toma longitud desde eje de pozo.		0	1,3	0:01:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 3.		3	2,7	0:02:00
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 7.		3	3,6	0:02:40
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	A	Con Accesorio	Conexión penetrante 10.		0	6	0:03:35
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 7.		3	6,7	0:03:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.3	Z	Depositos Otros	Palo en batea.		0	7,2	0:04:20
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	A	Con Accesorio	Conexión penetrante 2.		0	7,4	0:04:30
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.3.2	A	Con Accesorio	Conexión a las 10 y a las 2.		0	8,2	0:05:10
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 7.		3	9,7	0:05:50
CMI19133_CMP10749_CLT15279_AS_CL 3A-KR 18 Y 18A_MARTIRES	1.1.2.5	A	Sudoración	Sudoracion a las 5.		3	11,7	0:06:45

Powered by CamScanner