ACTA DE RECIBO No.	No. 001	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	☒

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600013614 de 2022		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	25/04/2022		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			12/05/2022		
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante.		
		C.C. / NIT	901.573.154-2		
VALOR [$]:		INICIAL	CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$5.591.745.063	10,95%
		VALOR TOTAL	CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($ 56.610.870.792,00)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			$ 7.652.868.859 (15%)		
PLAZO		INICIAL	DIECINUEVE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			12/05/2022	12/12/2023	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	5 meses (Desde el 19/12/2023)	23/05/2024
			2	45 días	07/07/2024
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
SUSPENSION			01	08/12/2023	19/12/2023
SUSPENSION			02	03/07/2023	01/08/2023

PRORROGA 1 DE LA SUSPENSION 02	02/08/2024	31/08/2024
PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION 02	01/09/2024	31/10/2024
PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 02	31/10/2024	30/12/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	03/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500056388
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/04/2022
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO URAMITA (Integrado por INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S., con un 50% de participación, CIAF LTDA. INGENIERIA, con un 45% de participación y PROCIVING S.A.S., con un 5% restante)
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600013627 de 2022

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	83.0%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100.0%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	400040157
	No. DE ANEXO	8
	FECHA EXPEDICIÓN:	30/01/2025
	ASEGURADORA:	*NACIONAL DE SEGUROS*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	400040158
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICIÓN:	27/01/2025
	ASEGURADORA:	*NACIONAL DE SEGUROS*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09	02	2026
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	09	02	2026
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	09	02	2028
Estabilidad y calidad de la obra	03	01	2030
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual	03	01	2025

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600013614 de 2022 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

  - **Obras transversales.**

N°	ABSCISA REPLANTEADA	TIPO	SECCION m2	SENCILLA/DOBLE	AVANCE
1	K0+023	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
2	K0+074	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
3	K0+119	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
4	K0+217	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
5	K0+281	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
6	K0+360	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
7	K0+604	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
8	K0+682	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
9	K0+754	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
10	K0+987	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
11	K1+068	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
12	K1+086	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
13	K1+252	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
14	K1+335	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
15	K1+407	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
16	K1+477	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
17	K1+649	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
18	K1+752	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
19	K1+870	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
20	K2+040	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
21	K2+183	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
22	K2+272	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
23	K2+351	**Tubería Metálica Abovedada**	2,29 h	Doble	100%
24	K2+460	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
25	K2+532	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
26	K2+610	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
27	K2+677	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
28	K2+727	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
29	K2+820	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
30	K2+900	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
31	K2+998	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%

32	K3+085	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
33	K3+337	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
34	K3+355	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
35	K3+418	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%
36	K3+486	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
37	K3+664	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
38	K3+781	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
39	K3+872	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
40	K3+910	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
41	K4+006	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
42	K4+111	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
43	K4+206	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
44	K4+350	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
45	K4+418	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
46	K4+473	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
47	K4+571	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
48	K4+680	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
49	K4+778	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
50	K4+815	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
51	K4+849	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
52	K4+884	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
53	K5+107	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
54	K5+164	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
55	K5+213	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
56	K5+309	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
57	K5+377	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
58	K5+484	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
59	K5+555	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
60	K5+628	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
61	K5+680	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
62	K5+737	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
63	K5+765	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
64	K5+892	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
65	K6+054	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
66	K6+145	**Tubería Metálica Abovedada**	2,92 m2	Sencilla	100%
67	K6+346	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
68	K6+445	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
69	K6+570	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
70	K6+680	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
71	K6+883	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
72	K6+975	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%

73	K7+052	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
74	K7+101	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
75	K7+139	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
76	K7+232	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
77	K7+318	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
78	K7+375	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
79	K7+471	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
80	K7+520	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
81	K7+590	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
82	K7+650	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
83	K7+755	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
84	K7+795	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
85	K7+850	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
86	K8+045	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
87	K8+128	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
88	K8+144	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
89	K8+275	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
90	K8+428	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	75%
91	K8+456	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
92	K8+536	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
93	K8+701	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
94	K8+740	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
95	K8+776	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
96	K8+820	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
97	K8+870	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
98	K8+983	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
99	K9+017	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
100	K9+114	**Tubería Metálica Abovedada**	9,86 m2	Sencilla	100%
101	K9+270	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
102	K9+335	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
103	K9+411	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
104	K9+551	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
105	K9+614	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
106	K9+688	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
107	K9+744	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
108	K9+839	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
109	K9+941	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
110	K10+024	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
111	K10+065	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
112	K10+140	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
113	K10+186	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%

114	K10+322	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
115	K10+439	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
116	K10+477	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	50%
117	K10+538	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%
118	K10+640	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
119	K10+718	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
120	K10+784	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
121	K10+904	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
122	K11+007	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
123	K11+075	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
124	K11+104	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
125	K11+139	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
126	K11+185	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
127	K11+230	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
128	K11+335	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
129	K11+355	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
130	K11+374	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
131	K11+401	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
132	K11+429	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
133	K11+586	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
134	K11+660	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
135	K11+813	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
136	K11+914	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
137	K12+104	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
138	K12+231	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
139	K12+328	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
140	K12+392	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
141	K12+430	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
142	K12+508	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
143	K12+557	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
144	K12+606	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
145	K12+649	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
146	K12+693	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
147	K12+767	**Tubería Metálica Abovedada**	7,83 m2	Sencilla	100%
148	K12+906	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
149	K12+960	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
150	K13+016	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
151	K13+059	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
152	K13+140	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
153	K13+173	**Tubería Metálica Abovedada**	2,29 m2	Sencilla	100%
154	K13+279	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%

155	K13+314	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
156	K13+423	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
157	K13+483	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
158	K13+523	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
159	K13+612	**Tubería Metálica Abovedada**	2,92 m2	Sencilla	100%
160	K13+676	**Tubería Metálica Abovedada**	2,92 m2	Sencilla	100%
161	K13+774	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
162	K13+835	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
163	K14+081	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
164	K14+150	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
165	K14+198	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
166	K14+231	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
167	K14+323	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
168	K14+427	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
169	K14+514	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
170	K14+601	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
171	K14+695	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
172	K14+791	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
173	K14+857	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
174	K14+923	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
175	K14+986	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
176	K15+085	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
177	K15+162	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
178	K15+193	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
179	K15+224	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
180	K15+254	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
181	K15+283	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
182	K15+299	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
183	K15+391	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
184	K15+465	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
185	K15+683	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
186	K15+745	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
187	K15+808	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
188	K15+836	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
189	K16+040	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
190	K16+094	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
191	K16+173	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
192	K16+214	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
193	K16+255	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
194	K16+479	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
195	K16+601	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%

196	K16+659	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
197	K16+691	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
198	K16+754	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
199	K16+861	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
200	K16+892	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
201	K16+964	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
202	K17+009	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
203	K17+091	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
204	K17+190	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
205	K17+239	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
206	K17+268	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
207	K17+358	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
208	K17+501	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
209	K17+547	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
210	K17+576	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
211	K17+606	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
212	K17+626	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
213	K17+753	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%
214	K17+818	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
215	K17+887	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
216	K18+027	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
217	K18+088	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%
218	K18+150	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
219	K18+221	**Tubería Metálica Abovedada**	2,45 m2	Sencilla	100%
220	K18+312	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
221	K18+411	**Tubería Metálica Abovedada**	4,35 m2	Sencilla	100%
222	K18+494	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
223	K18+563	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
224	K18+735	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
225	K18+812	**Tubería Metálica Abovedada**	11,24 m2	Doble	100%
226	K18+891	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
227	K18+999	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
228	K19+072	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
229	K19+144	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%
230	K19+185	Tubería PVC θ= 900mm		Sencilla	100%

Se ejecutaron 230 obras transversales con material, diámetros y secciones variables, las cuales se reciben a satisfacción. Para las obras ubicadas en las abscisas K10+477 y K8+428 se presentó observación sobre la no construcción del descole, debido a que la intervención de los puntos, supera el presupuesto contemplado para la ejecución de estos trabajos, así como los diseños iniciales.

Construcción muros de contención

UBICACIÓN		TIPO DE MURO	Resistencia del Concreto (psi)	Diseño Según VOLUMEN VIII DISEÑO ESTRUCTURAL	Longitud (m)	Altura (h)
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL					
K0+000,00	K0+010,00	Corona	4000	Tipo 1 con zarpa	10	1
K0+025,00	K0+037,60	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	12,6	1,9
K1+310,00	K1+350,10	Corona	4000	Tipo 3 y Tipo 2 con zarpa	40,1	3,33 y 3,74
K1+393,00	K1+398,50	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	5,5	3,2
K1+550,00	K1+544,80	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	5,2	3,2
K1+617,00	K1+638,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	21	3,34
K1+646,00	K1+675,80	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	29,8	1,87 y 1,81
K2+153,00	K2+169,70	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	16,7	2,04
K2+531,00	K2+585,00	Corona	4000	Tipo 5 y Tipo 4 cimentación profunda y Tipo 2 con zarpa	54	Variable entre 2,05 y 4,86
K2+870,00	K2+876,10	Corona	4000	Tipo 3 con cimentación profunda	6,1	2,83

K3+645,00	K3+670,10	Corona	4000	Tipo 3 y Tipo 2 con zarpa	25,1	Variable entre 1,8 y 3,26
K4+723,00	K4+745,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	22	3,95 y 4,25
K5+320,00	K5+365,10	Corona	4000	Tipo 1.5 y Tipo 3 con zarpa	45,1	Variable entre 1,60 y 3,50
K5+425,00	K5+445,00	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	20	2,6
K6+413,00	K6+460,00	Corona	4000	Tipo 3 y tipo 2 con zarpa	47	Variable 2,27 y 3,43
K6+990,00	K7+000,20	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	10,2	1,85
K7+727,00	K7+737,10	Corona	4000	Tipo 2 con zarpa	10,1	2,37
K7+747,00	K7+762,20	Corona	4000	Tipo 3 con zarpa	15,2	3,62
K8+805,00	K8+825,30	Corona	4000	Tipo 1.5 con zarpa	20,3	1,62 y 1,75
K9+500,00	K9+531,00	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	31	3,7
K9+688,00	K9+694,70	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	6,7	4,15
K9+941,00	K9+949,25	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	8,25	3,7
K10+322,00	K10+334,23	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12,23	4,1
K12+507,00	K12+519,00	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12	4,03
K12+749,00	K12+765,00	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	16	5,45
K13+612,00	K13+623,55	Corona	4000	Tipo 4 con zarpa	11,55	4,51
K15+155,00	K15+170,60	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	15,6	4,39

K15+836,00	K15+845,18	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	9,18	5
K16+253,00	K16+259,17	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	6,17	4,06
K16+660,00	K16+669,83	Corona	4000	Tipo 5 con cimentación profunda	9,83	4,89
K17+754,00	K17+766,93	Corona	4000	Tipo 4 con cimentación profunda	12,93	3,77
K17+940,00	K17+965,00	Corona	4000	Tipo 2.5 con zarpa	25	2,7

En total se ejecutaron 32 muros de contención dentro del plazo pactado, se construyeron con base en los diseños entregados por la Gobernación de Antioquia “S1.e.Diseños de Estructura”,
1 muro se construyó Tipo 1 con zarpa,
6 muros se construyerón Tipo 2 con zarpa,
4 muros se construyerón Tipo 3 con zarpa,
4 muros se construyerón Tipo 4 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 1.5 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 1.5 y Tipo3 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 2.5 con zarpa,
3 muros se construyerón Tipo 2 y Tipo 3 con zarpa,
1 muro se construyó Tipo 5 y Tipo 4 con cimentación profunda y Tipo 2 con zarpa,
7 muros se construyeron Tipo 4 con cimentación profunda,
3 muros se construyerón Tipo 5 con cimentación profunda,
se reciben a satisfacción.

- **Instalación de mezcla asfáltica.**

  Ancho de la vía: 4,00 m

				Espesores en metros				
ABSCISA	DIST.	ANCHO	Sobreancho	GEOCELDA RELLENA DE SUBBASE GRANULAR	SUBBASE	BASE GRANULAR	MDC-19	estructura tipo
K7+630	24,00	4,20	0,20			0,30	0,0625	Estructura 3
K7+606	52,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K7+554	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K7+504	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K7+454	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+404	50,00	4,12	0,12			0,30	0,125	
K7+354	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K7+304	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+254	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+204	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+154	50,00	4,15	0,15			0,30	0,125	
K7+104	50,00	4,06	0,06			0,30	0,125	
K7+054	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K7+004	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K6+954	50,00	4,18	0,18			0,30	0,125	
K6+904	50,00	4,20	0,20			0,30	0,125	
K6+854	50,00	4,07	0,07			0,30	0,125	
K6+804	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K6+754	50,00	4,07	0,07			0,30	0,125	
K6+704	50,00	4,08	0,08			0,30	0,125	
K6+654	50,00	3,91	0,00			0,30	0,125	
K6+604	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K6+554	50,00	3,96	0,00			0,30	0,125	
K6+504	50,00	4,25	0,25			0,30	0,125	
K6+454	50,00	4,25	0,25			0,30	0,125	
K6+404	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+354	50,00	4,10	0,10			0,30	0,125	
K6+304	50,00	4,05	0,05			0,30	0,125	
K6+254	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+204	50,00	4,00	0,00			0,30	0,125	
K6+154	29,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K6+125	21,00	4,20	0,20			0,39	0,125	E S

K6+104	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125	
K6+054	50,00	4,19	0,19			0,39	0,125	
K6+004	50,00	3,98	0,00			0,39	0,125	
K5+954	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125	
K5+904	50,00	4,22	0,22			0,39	0,125	
K5+854	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125	
K5+804	50,00	3,93	0,00			0,39	0,125	
K5+754	50,00	3,82	0,00			0,39	0,125	
K5+704	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K5+654	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K5+604	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125	
K5+554	50,00	3,90	0,00			0,39	0,125	
K5+504	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K5+454	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125	
K5+404	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125	
K5+354	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125	
K5+304	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125	
K5+254	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125	
K5+204	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125	
K5+154	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125	
K5+104	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K5+054	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K5+004	50,00	4,16	0,16			0,39	0,125	
K4+954	50,00	4,37	0,37			0,39	0,125	
K4+904	50,00	4,75	0,75			0,39	0,125	
K4+854	50,00	4,16	0,16			0,39	0,125	
K4+804	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K4+754	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125	
K4+704	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K4+654	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K4+604	50,00	4,12	0,12			0,39	0,125	
K4+554	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K4+504	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K4+454	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125	
K4+404	50,00	4,08	0,08			0,39	0,125	
K4+354	50,00	4,22	0,22			0,39	0,125	
K4+304	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K4+254	50,00	4,10	0,10			0,39	0,125	
K4+204	50,00	5,00	1,00			0,39	0,125	

K4+154	50,00	4,50	0,50			0,39	0,125	
K4+104	50,00	4,60	0,60			0,39	0,125	
K4+054	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K4+004	50,00	4,35	0,35			0,39	0,125	
K3+954	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K3+904	50,00	4,37	0,37			0,39	0,125	
K3+854	50,00	4,40	0,40			0,39	0,125	
K3+804	50,00	4,25	0,25			0,39	0,125	
K3+754	50,00	4,15	0,15			0,39	0,125	
K3+704	50,00	4,60	0,60			0,39	0,125	
K3+654	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+604	50,00	4,14	0,14			0,39	0,125	
K3+554	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+504	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125	
K3+454	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K3+404	50,00	4,05	0,05			0,39	0,125	
K3+354	50,00	4,00	0,00			0,39	0,125	
K3+304	50,00	4,30	0,30			0,39	0,125	
K3+254	50,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+204	4,00	4,20	0,20			0,39	0,125	
K3+200	46,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	Estructura 1
K3+154	50,00	4,35	0,35	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+104	50,00	4,08	0,08	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+054	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K3+004	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+954	50,00	4,07	0,07	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+904	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+854	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+804	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+704	50,00	3,92	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+654	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+604	50,00	4,24	0,24	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+554	50,00	4,24	0,24	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+504	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+454	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+404	50,00	3,83	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+354	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+304	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115	

K2+254	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+204	50,00	4,16	0,16	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+154	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+104	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+054	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K2+004	50,00	4,30	0,30	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+954	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+904	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+854	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+804	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+704	50,00	4,40	0,40	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+654	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+604	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+554	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+504	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+454	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+404	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+354	50,00	4,40	0,40	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+304	50,00	4,10	0,10	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+254	50,00	4,13	0,13	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+204	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+154	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+104	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+054	50,00	3,96	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K1+004	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+954	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+904	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+854	50,00	4,12	0,12	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+804	50,00	4,07	0,07	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+754	50,00	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+704	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+654	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+604	50,00	4,05	0,05	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+554	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+504	50,00	4,50	0,50	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+454	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+404	50,00	4,20	0,20	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+354	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115	

K0+304	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+254	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+204	50,00	4,12	0,12	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+154	50,00	4,17	0,17	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+104	50,00	4,25	0,25	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+054	31,60	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+022,4	22,40	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	
K0+000	-	4,00	0,00	0,2	0,05	0,2	0,115	

Por falta de presupuesto del contrato, la obra no fue ejecutada en su totalidad, quedando pendiente la construcción de 11.808 metros de estructura de pavimento y de la aplicación de la carpeta asfáltica, correspondiente al tramo comprendido entre las abscisas K7+630 y K19+408.

A continuación, se describen los tramos construidos y su estado:

- **Tramo 1:** Desde la abscisa K7+606 hasta K7+630 (longitud de 24 metros). Este tramo cuenta con la estructura de pavimento completa, con una base de 0,30 m de espesor. Sin embargo, la carpeta asfáltica fue colocada parcialmente, con un espesor de 0,0625 m, por lo que **solo se recibe la distancia de 13.5 metros de los 24 que obedece a la distancia entre ejes de un camión C4 para asegurar la estabilidad de la transición en uso.**
- **Tramo 2:** Desde la abscisa K6+204 hasta K7+606 (longitud de 1.402 metros). En este tramo se ejecutó completamente la estructura de pavimento, con una base de 0,30 m y una carpeta asfáltica de 0,125 m de espesor. **Se recibe**.
- **Tramo 3:** Desde la abscisa K3+204 hasta K6+204 (longitud de 3.000 metros). Este tramo cuenta con la estructura de pavimento completa: base de 0,39 m de espesor y carpeta asfáltica con un espesor de 0,125 m. **Se recibe**.
- **Tramo 4:** Desde la abscisa K0+000 hasta K3+204 (longitud de 3.204 metros). La estructura de pavimento incluye geoceldas rellenas con subbase de 0,20 m, una capa adicional de subbase de 0,05 m, base granular de 0,20 m y una carpeta asfáltica de 0,115 m de espesor. **Se recibe**.

  La construcción de esta obra llego a un porcentaje de ejecución del 39,19%.

- **Construcción de filtros,**

Margen	Abscisa inicial	Abscisa final	Cantidad ejecutada (m)
Izquierdo	K0+000	K8+770	7.733,50

La obra se recibe no presenta deterioro, el contratista entrego los certificados de calidad de los materiales.

- **Construcción de cunetas, (Concreto reforzado, ancho promedio 1.2 m)**

Margen	Abscisa inicial	Abscisa final	Cantidad ejecutada (m)
Izquierdo	K0+000	K7+600	6.573,50

La obra se recibe no presenta deterioro, el contratista entrego los resultados de los ensayos y los certificados de calidad de los materiales.

- **Construcción de disipadores**

N°	Abscisa	Tipo
1	K7+650	Escalonado
2	K18+221	Escalonado

La obra se recibe no presenta deterioro, el contratista entrego los resultados de los ensayos y los certificados de calidad de los materiales.

- **Intervención Pontones.**

N°	Abscisa	Tipo	Descripción Estado en el que se recibe	Avance
1	K4+982	Tubería metálica circular θ= 4,95 m	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 195PI CIRCULAR Diámetro: 4,95 m Longitud: 9,44 m (Doble) Encole: margen izquierda Muro pantalla en concreto reforzado (4000 psi) Descole: margen derecha. Muro pantalla en concreto reforzado (4000 psi) Estado: Funcional.	100%
2	K6+752	Tubería metálica abovedada Sección: 9.86 m2	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 75PA-15-39 Sección: 9,86 m2 Longitud: 13,61 m Encole: margen izquierda tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Descole: margen derecha tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Estado: Funcional.	100%
3	K11+522	Tubería metálica abovedada Sección: 9.86 m2	Obra Ejecutada: Reemplazada por una alcantarilla metálica Material: Tubería metálica corrugada Referencia: 75PA-15-39 Sección: 9,86 m2 Longitud: 13,10 m	100%

			Encole: margen izquierda tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Descole: margen derecha tipo cabezal con aletas en concreto (4000 psi) Estado: Funcional.	

La obra se recibe, no presenta deterioro, el contratista entregó los resultados de los ensayos y los certificados de calidad de los materiales, La ejecución se completó al 100%. Asimismo, el contratista adjuntó un informe elaborado por el ingeniero Alexander Vélez Guarín, especialista en Geotecnia, y el ingeniero Fernando Pineda Arboleda, especialista en Hidráulica. En dicho informe se presentan las consideraciones técnicas*, "incluyendo el análisis de los caudales previstos para cada una de las cuencas —información tomada del Volumen V: Estudio de Hidrología e Hidráulica V.0—, los cuales fueron confrontados con la capacidad de los elementos instalados. Como resultado, se concluyó que dichos elementos cumplen satisfactoriamente con la capacidad requerida".*

- **Estabilización de taludes a lo largo del corredor vial**

Para dar claridad a los conceptos de recibo de los taludes encontrados en deterioro al momento de recibo final se transcriben el concepto del especialista Daniel Fernando Trejos de la interventoría denominado REVISIÓN DE TALUDES CON APLICACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, EN EL TRAMO DE VÍA EJECUTADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE URAMITA Y PEQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. PR2502-NT-01-V1, así:

K1+780 - K1+820



"El sistema de estabilidad aplicado en este sitio fue insuficiente, al no lograr una vegetalización oportuna como se requiere en este sistema. Actualmente el talud se encuentra colapsado, y se ha presentado perdida de malla fallada y del geomanto, aparentemente por el retiro por parte de la misma comunidad.

La falla en el talud se relaciona con la erosión de fragmentos mayores en una matriz de suelo suelta que es susceptible a la erosión y especialmente ante la incidencia continua del agua, lo que también generó que quedaran expuestos partes de algunos de los anclajes con la caída superficial repentina de materiales.

Se resalta que en este sector se presentan fragmentos de tamaño superiores a 0.60cm de longitud, por lo que los desprendimientos generaron mayor afectación. El sistema de estabilización aplicado es insuficiente por las condiciones del talud. Se considera este punto como un sitio crítico que requiere un análisis que permita una solución más robusta o funcional para el talud."

K2+640 - K2+670



"En el sitio la protección en el talud colapsó como consecuencia del desprendimiento de materiales superficiales en el terreno, que por su origen presentan baja cohesión al meteorizarse, en la que su protección se extiende hasta la parte alta del mismo.

Es importante resaltar que la implementación de esta obra requiere de la adecuación de una ronda de coronación para la protección del talud de los efectos erosivos de aguas libres de escurrimiento.

El sistema de estabilización aplicado es insuficiente por las condiciones del talud, aunque continúa siendo una solución viable, considerando la protección total del talud hasta la corona, una rápida revegetalización y la inclusión de la ronda de coronación."

K3+435 - K3+530




“El talud en sus condiciones actuales se presenta en gran parte colapsado. La parte del talud que se encuentra aun con la malla, el geomanto y los pernos, no tiene buena sujeción con el cable. Se observa embombamiento en la malla por retención de materiales que, desprendidos desde la corona, lo que ha halado y soltado la malla de la fijación superior. El talud presenta predominio de bloques meteorizados y se encuentra con poca vegetalización.

El sistema de estabilización aplicado es insuficiente por las condiciones actuales del talud.”


A continuación, se puede observar el registro fotográfico, que la atención de observaciones realizadas sobre los taludes sujetos a recibo:

<table>
<tr><td colspan="2">K0+900</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">K1+425</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
</table>


18 feb. 2025 11:08:23
6°54'10.763"N 76°9'29.64"W
Peque - Uramita
Uramita
Antioquia
Talud estabilizado K1+425 - K1+470

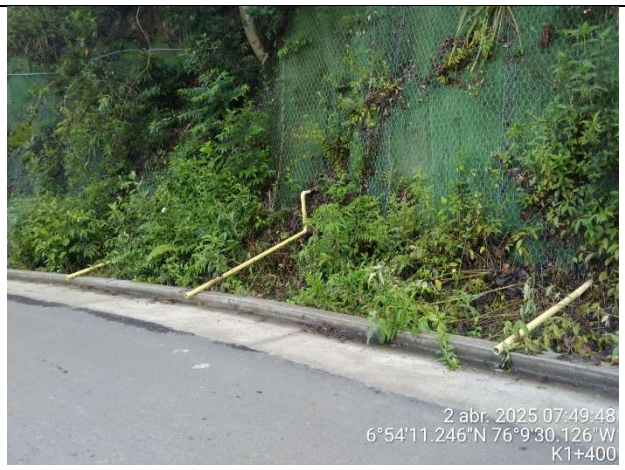
2 abr. 2025 07:49:48
6°54'11.246"N 76°9'30.126"W
K1+400

K2+435

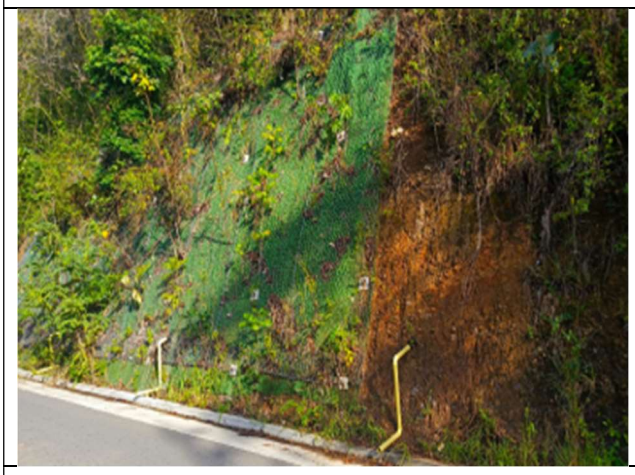


30 mar. 2025 10:54:53
6°54'19.322"N 76°9'4.699"W
K2+400 Instalación de guaya

K3+765


4 mar. 2025 16:26:03
6°54'32.626"N 76°8'28.45"W
Talud K3+765 - K3+801


2 abr. 2025 07:39:23
6°54'32.229"N 76°8'28.63"W
K3+780

K5+935	
	

1. Talud k0+900 al k0+980 **Se recibe.**
2. Talud k1+425 al k1+470 **Se recibe.**
3. Talud k1+780 al k1+820: **Solo se recibe el área que se conserva en buen estado, el resto no se recibe.**
4. Talud k2+435 al k2+450 **Se recibe.**
5. Talud k2+640 al k2+670 **No se recibe**
6. Talud k3+435 al k3+530 **Solo se recibe el área que se conserva en buen estado, el resto no se recibe.**
7. Talud k3+765 al k3+801 **Se recibe.**
8. Talud k5+340 al k5+355 **Se Recibe**
9. Talud k5+435 al k5+477 **Se Recibe**
10. Talud k5+870 al k5+945 **Se recibe.**

El contratista deja como salvedad que se presentaron procesos de inestabilidad en los taludes en alturas y solicitaciones que excedieron la hipótesis de diseño, por lo tanto aunque el contratista construyo los diseños que le entrego la entidad, el estado actual de los taludes no se genera por defectos en la construcción, si no uno porque los diseño no estaban contemplados para una estabilización completa, si no una estabilización preventiva y dos porque la magnitud de las solicitaciones, fue mayor de la contemplada en el diseño.

El contratista no está de acuerdo, con el no recibo de los taludes ubicados en las abscisas k2+640 al k2+670, talud k3+435 al k3+530 y Talud k1+780 al k1+820, debido a que el estado en que se encuentran los taludes, es consecuencia del alcance de los diseños y la ocurrencia de situaciones no previstas en los diseños y por lo tanto no construidas; en ningún momento es consecuencia de un incumplimiento defectuoso de la obligación constructiva del contratista.

La ejecución de las actividades de estabilización de taludes se dio siguiendo los lineamientos y especificaciones de los diseños correspondientes al contrato y las modificaciones o cambios que se presentaron en obra, surgieron de las necesidades y limitaciones propias de cada uno de los taludes estabilizados y fueron revisados y avalados por los especialistas de contratista e interventoría.

Con la finalidad de aclarar las razones por las cuales se presentó inestabilidad en los taludes 3, 5 y 6, se realizará una visita de especialistas de interventoría y contratista para que se emita un informe detallado sobre los taludes afectados.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos Laborales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Que el Interventor ha verificado el pago ***mensual*** con planillas y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ACUERDAN:

- El contratista/asociado CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 realiza entrega de obra o al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ORGANISMO quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600013614, correspondientes a pavimentación asfáltica (7,63 km), construcción de obras de drenaje transversal (230), instalación de filtros (Del K0+000 al K8+770), instalación de cunetas (Del K0+000 al K7+604), intervención de pontones (3) y estabilización de taludes (443 m)

    - Realizar la actualización por parte del contratista/asociado, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato/convenio.

    - El recibo de las actividades en esta fecha (15/04/2025), objeto del contrato/convenio, no exonera al contratista/asociado del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal

    - El recibo de las actividades en esta fecha (15/04/2025), objeto del contrato/convenio, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. 15 JUL 2025

JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
CONSORCIO URAMITA
INTERVENTOR/SUPERVISOR

JUAN SEBASTIAN RIVERA P.
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 22
CONTRATISTA/ASOCIADO

Uramita-Antioquia, 14 de julio de 2025

Requiere Respuesta			
Si		No	X

CE-INTURA-1187

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Atn: ISABEL CRISTINA VELEZ
Supervisor Departamento de Antioquia
Medellín

Referencia: Contrato de Interventoría N° 4600013627 de 2022 - objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA – PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3"

Asunto: Remisión Acta de recibo final firmada entre contratista e interventoría.

Cordial saludo,

Por medio del presente se realiza la entre formal del Acta de recibo final del contrato de obra 4600013614 de 2022 cuyo objeto fue MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 en cual fue intervenido por el contrato de interventoría de la referencia.

GIOVANNY A. MARIN RUSSELL
Director de interventoría

Adjunto ACTA DE RECIBO FINAL