AMVCD-427-2024

Málaga, 06 de junio 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander
Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: SOLICITUD DE RECURSOS ATENCIÓN EMERGENCIA POR AVENIDA TORRENCIAL, ALTO RIESGO DE AFECTACIÓN AL PUENTE MONTECILLO 1 EN EL PR4+0801 Y DERRUMBES EN LA VÍA LA PALMERA – PRESIDENTE, RUTA 5504.

Cordial Saludo

Tal como lo reportamos en oficio AMVCD-405 fechado 22 mayo de 2025, teniendo en cuenta la necesidad y pronta atención del sitio del asunto, nos permitimos presentar presupuesto actualizado, con el fin de realizar la canalización de la quebrada Peña Colorada 2, la descolmatación del área hidráulica del puente Montecillo 1 y el retiro de los derrumbes presentes en la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504, dado que actualmente no hay contratos de obra en ejecución por dicho corredor vial.

Teniendo en cuenta el **ALTISIMO RIESGO INMINENTE** en que se encuentra la estructura del puente, las viviendas y los habitantes del sector, presentamos presupuesto actualizado de las posibles obras a ejecutar, por valor de **$1.075’826.320.00**, con el fin se estudie gestionar los recursos necesarios para acometer las acciones de protección y mitigación requeridos.

Agradezcemos su valiosa gestión, apoyo y quedamos atentos.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI
Ingeniero Residente, *CONSORCIO DATAR 24*
Administración Vial Grupo 1, *Territorial Santander*

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	*Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico* *Presupuesto*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1

PRESUPUESTO

DESCOLMATACIÓN CANALES Y AREA HIDRAULICA PUENTE MONTECILLO 1, SOBRE QUEBRADA PEÑA COLORADA 2 PR4+0801 Y REMOCIÓN DE DERRUMBRES ENTRE EL PR4+0800 AL PR67+0000 DE LA VIA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

FECHA ELABORACION: *03-jun-25*

No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ESPECIFICACION GENERAL 2022	ESPECIFICACION PARTICULAR					
1	211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	1200.00	$23,922.00	$28,706,400.00
2	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	6648.00	$44,688.00	$297,085,824.00
3	670.1	670-22		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	1,620.00	$ 402,835.00	$652,592,700.00
4	900.3.2	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3 -km	22620.00	$1,519.00	$34,359,780.00
							SUBTOTAL OBRAS	$1,012,744,704.00
							PROVISIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$20,254,894.00
							VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE: AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS/GESTIONES AMBIENTALES Y/O SOCIALES DEL PAGA)	$1,032,999,598.00
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$7,126,722.00
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$1,040,126,320.00
							VALOR BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS	$30,000,000.00
							IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$5,700,000.00
							VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	$35,700,000.00
							VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$1,075,826,320.00**

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI
INGENIERO RESIDENTE
AMV - GRUPO 1 CONSORCIO DATAR 24

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EL 19 DE MAYO DE 2025 EN PUENTE MONTECILLO 1, QUEBRADA PEÑA COLORADA 2, PR4+0801 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

Material de deslave rebosa sobre la losa del puente, por colmatación total del área hidráulica de la estructura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EL 19 DE MAYO DE 2025 EN PUENTE MONTECILLO 1, QUEBRADA PEÑA COLORADA 2, PR4+0801 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Canal aguas arriba, totalmente colmatado. Alto Riesgo con próxima precipitación genere daños a la estructura y cierre total de la vía</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Canal aguas abajo totalmente colmatado. Alto Riesgo con próxima precipitación genere daños a las viviendas y habitantes del sector</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sector entre PR4+0800 al PR5+0040 con paso vehicular UNO A UNO. Se requiere maquinaria para remoción y transporte del material que invade la calzada.</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EL 19 DE MAYO DE 2025 EN PUENTE MONTECILLO 1, QUEBRADA PEÑA COLORADA 2, PR4+0801 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

PR5+0580 margen derecha	PR6+0160 margen derecha
PR6+0200 margen derecha	PR6+0300 margen derecha
PR6+0620 margen derecha	PR6+0720 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

PR7+0090 margen derecha	PR7+0100 margen derecha
PR7+0400 margen derecha	PR7+0550 margen derecha
PR7+0750 margen derecha	PR11+0570 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

PR11+0660 margen derecha	PR12+0000 margen derecha
PR12+0570 margen derecha	PR12+0600 margen derecha
PR12+0680 margen derecha	PR12+0700 margen derecha

REGISTRO FOTOGRÁFICO DERRUMBES QUE REQUIEREN MAQUINARIA PARA SU REMOCIÓN EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

PR12+0760 margen derecha	PR13+0350 margen derecha

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-06-16 17:43:12

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: AMVCD 427 SOLICITUD RECURSOS ATENCION EMERGENCIA AVENIDA TORRENCIAL EN PR4 0801 RUTA 5504

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-065111

Fecha Radicación: 2025-06-17 08:23:14

Cc:

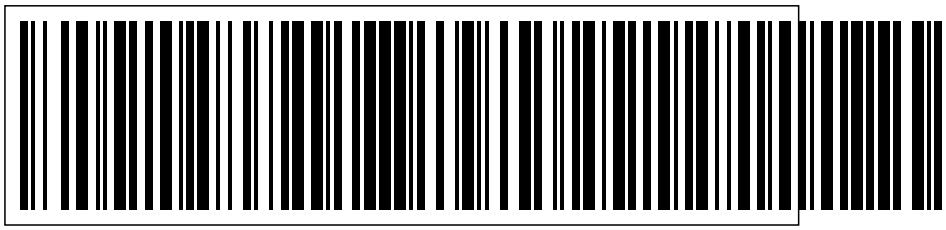

Buen día

Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

LUZ SMITH ORJUELA ORTIZ
Auxiliar Administrativa
CONSORCIO DATAR 24

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS