Health o meter®
Professional

Models 844KL / 844KL-USB
Digital Floor Scale



User Instructions

PELSTAR, LLC **9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA** **www.homscales.com**

Health o meter® Professional 844KL

© Pelstar, LLC 2023

weigheasier®

Please register your scale for warranty coverage at:
www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:
www.homscales.com

P/N UM844KL_844KL-USB REV20230131

CAUTIONS AND WARNINGS / SPECIFICATIONS / CERTIFICATIONS / SERVICE

Cautions and Warnings

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale with anything on the platform.
- For accurate weighing, the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before each use.
- Do not use in the presence of flammable materials.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications

This digital floor scale displays weight in pounds, kilograms or stones. It also features a weight hold that allows the weight measurement to stay displayed for 5 seconds after stepping off scale. Each precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and provides features that make the weighing process simple, fast and convenient. This scale is set up to determine the weight of a stationary patient.

Capacity and Resolution	Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolution: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Environmental	Operating temperatures: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Storage temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 125°F) Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage	
Physical Dimensions	Platform Size: Width: 12 5/8” (321 mm) Depth: 12 5/8” (321 mm) Height: 1 7/8” (48 mm)	Product Footprint: Width: 12 5/8” (321 mm) Depth: 12 5/8” (321 mm) Height: 1 7/8” (48 mm) Weight: 4 lb (1.8 kg)

Certifications

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO13485:2016 CERTIFIED	Pelstar, LLC has been officially certified as the manufacturer of Health o meter® Professional medical devices. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the development, production, sales and service of medical scales and measuring systems.

Customer Service Information

This scale is shipped assembled in one carton. Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact Customer Service.
For further information or telephone support, please contact Customer Service at:
Telephone: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@homscales.com

Note: This scale has been factory calibrated and cannot be calibrated by the user.

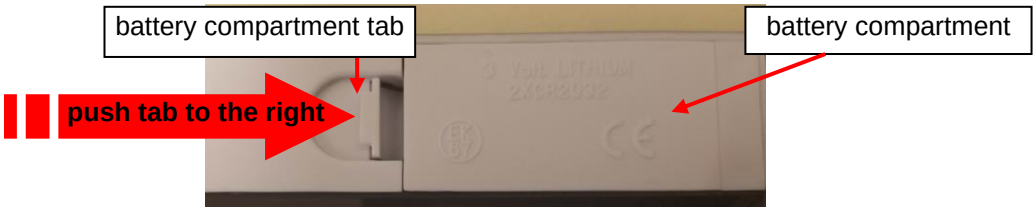
SET-UP INSTRUCTIONS

To avoid damaging the scale when unpacking it, **do not use a box cutter, knife, scissors or any sharp object to open the protective inner packaging.** Remove scale from the carton and unwrap packing material carefully, to prevent scratching the unit. Set the carton aside for storage.

Battery Instructions

The scale is shipped without batteries already installed. The batteries are included in a small plastic bag. Follow these instructions to insert the batteries on a new scale or to replace depleted batteries on your current scale. The battery compartment is located on the underside of the scale.

1. To open the battery cover, push the battery compartment tab to the right and lift upwards. **Note:** You do NOT need to remove any screws to open the battery compartment.



2. Install two new AAA batteries. Follow the battery illustration to ensure the batteries are inserted in the proper direction



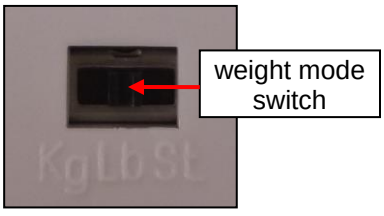


3. Replace the battery compartment cover by sliding the end of the cover into the battery compartment. Then push down on the tab and compartment to ensure the battery cover is firmly attached. You do NOT need the screw to close the battery compartment. You may use the screw to further secure the battery compartment if desired. Do not use the scale without the battery compartment cover attached.



Selecting the Weight Mode (Kilograms/KG, Pounds/LB, or Stones/ST)

1. To select the weight mode, turn the scale over to access the weight mode switch.
2. Slide the switch to the desired weight mode.
3. The far left position is for Kilograms. Center position is for Pounds. The far right position is for Stones.









Connectivity Option

The 844KL-USB includes a USB port for connectivity to a PC or other device. To learn more about the connectivity options for this scale, please contact Health o meter® Professional Customer Service at 1-800-815-6615 or homprocs@homscales.com.





OPERATING INSTRUCTIONS

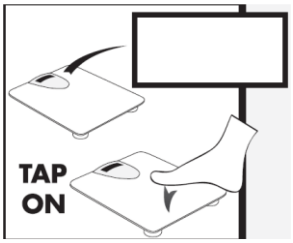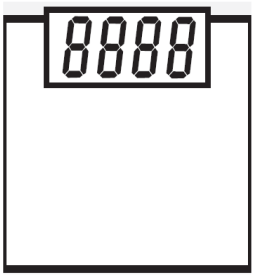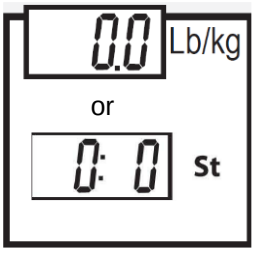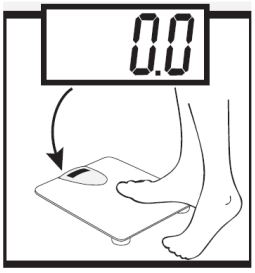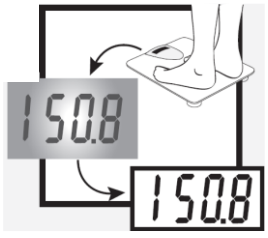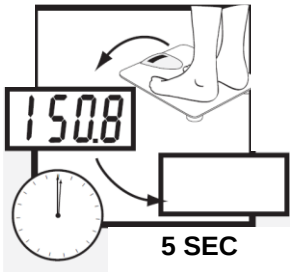Measuring Weight

1. To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform.	
2. Four digits will appear on the display.	
3. Wait for 0.0 to appear on the display.	
4. Step onto the scale. Stand still until weight appears.	
5. After the weight has locked, the measurement will flash on the display.	
6. Weight will remain displayed for 5 seconds after stepping off the scale.	

TROUBLESHOOTING / MAINTENANCE & CLEANING

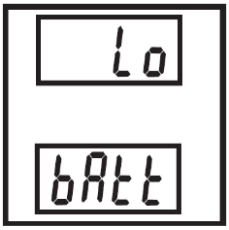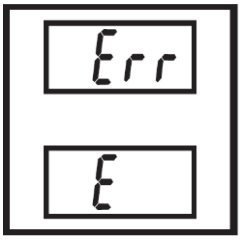Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting Customer Service.

If the display shows “Lo bAtt” message, replace batteries per the instructions on page 4.	
If the display shows “Err E” the load on the scale exceeds the capacity. 844KL Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st	

For further assistance please contact technical support toll free at 1 (800) 638-3722.

Maintenance

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check overall appearance of the entire scale for any obvious damage, wear and tear.
2. Do not store near chemicals, heaters or radiators.
3. Do not drop, kick, or jump on the scale.
4. This scale is a sensitive weighing device. Do not store anything on top of the scale platform.
5. If your scale fails to work properly, do not attempt to dismantle it. This will void your warranty.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using a mild soap and water solution on a soft cloth or disposable wipe:
2. After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry after cleaning.
3. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale’s finish.
4. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
5. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

WARRANTY

1-Year Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#_____

Return Department

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525

PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.

Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC.

We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2023

Health o meter®
Professional

Modelos 844KL / 844KL-USB
Báscula de Piso Digital



Instrucciones

PELSTAR, LLC **9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A.** **www.homscales.com**

Health o meter® Profesional 844KL

© Pelstar, LLC 2023

weigheasier®

Registre su báscula para recibir la cobertura de la garantía en el sitio:
www.homscales.com

Para obtener actualizaciones y revisiones de las instrucciones, visite el sitio:
www.homscales.com

P/N UM844KL_REV20230131

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y advertencias

A fin de evitar lesiones y daños a su báscula, siga cuidadosamente estas instrucciones.

- No transporte la báscula con nada colocado sobre la plataforma.
- Para un pesaje preciso, la báscula deberá colocarse sobre una superficie plana y estable.
- Para un pesaje preciso, verifique el correcto funcionamiento de la báscula conforme al procedimiento descrito en este manual antes de cada uso.
- No utilice la báscula ante la presencia de materiales inflamables.

Pelstar, LLC no se hará responsable bajo ninguna circunstancia por daños o lesiones derivados de o relacionados con la instalación, uso o uso indebido de sus productos.

Especificaciones

Esta báscula de piso digital muestra el peso en libras, kilogramos o stones. Adicionalmente, cuenta con una función de retención de peso que permite que el peso medido permanezca en la pantalla durante 5 segundos después de que el paciente se baje de la báscula. Cada báscula de precisión está diseñada para proporcionar mediciones de peso precisas, confiables y repetibles, contando con características que hacen que el proceso de pesaje sea simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente inmóvil.

Capacidad y resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Ambiente	Temperatura de operación: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperatura de almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad máxima: 85% HR en operación o en almacenamiento	
Dimensiones físicas	Tamaño de la plataforma: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Alto: 1 7/8" (48 mm)	Superficie del producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Alto: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO13485:2016 CERTIFIED	Pelstar, LLC ha sido certificada oficialmente como fabricante de dispositivos médicos de Health o meter® Professional. El sistema de garantía de calidad de Pelstar, LLC incluye el desarrollo, producción, ventas y servicio para básculas médicas y sistemas de medición.

Información de servicio al cliente

Esta báscula se envía armada dentro de una caja. Revise cuidadosamente que la caja no presente daños sufridos durante el envío antes de desempacarla. Si se encuentran daños, comuníquese con servicio al cliente.

Para mayor información o asistencia telefónica, comuníquese con Servicio al cliente al:
Teléfono: 1 (800) 815-6615 Correo electrónico: HomProCS@homscales.com

Nota: Esta báscula viene calibrada de fábrica y no podrá ser calibrada por el usuario.

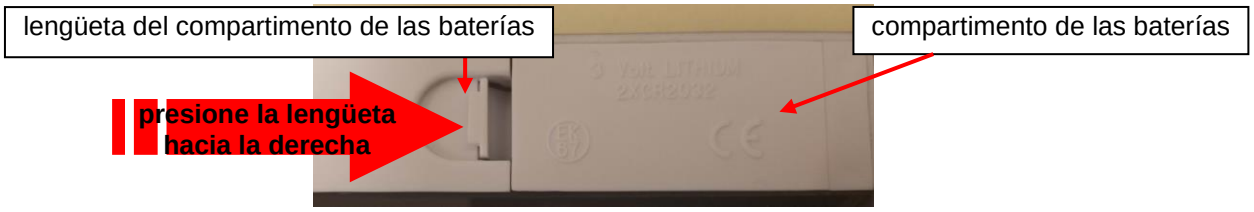
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar dañar la báscula al desempacarla, **no utilice una navaja para abrir cajas, cuchillo, tijeras ni ningún objeto afilado para abrir el empaque interior de protección.** Saque la báscula de la caja y retire el material de empaque con cuidado a fin de evitar rayar la unidad. Guarde la caja de cartón para su almacenamiento.

Instrucciones de las baterías

La báscula se envía sin baterías previamente instaladas. Las baterías se incluyen dentro de una pequeña bolsa de plástico. Siga estas instrucciones para insertar las baterías en la báscula nueva o para reemplazar las baterías descargadas en su báscula actual. El compartimento de las baterías se encuentra en la parte inferior de la báscula.

1. Para abrir la tapa de la batería, presione la lengüeta del compartimento de las baterías hacia la derecha y jale hacia arriba. **Nota:** NO es necesario quitar ningún tornillo para abrir el compartimento de las baterías.



2. Instale dos baterías AAA nuevas. Vea la ilustración de las baterías para asegurarse de que las baterías estén insertadas en la dirección correcta

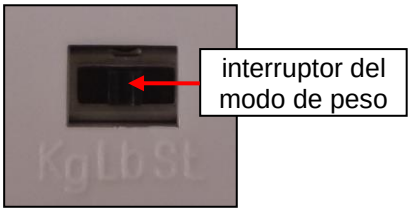



3. Coloque la tapa del compartimento de la batería deslizando el extremo de la tapa hacia el compartimento. Posteriormente, presione la lengüeta y el compartimento para asegurarse de que la tapa de la batería esté sujeta firmemente. NO se requiere el tornillo para cerrar el compartimento de las baterías. Si lo desea, puede usar el tornillo para asegurar aún más el compartimiento de las baterías. No utilice la báscula sin colocar la tapa del compartimento de las baterías.




Selección del modo de pesado (Kilogramos/KG, Libras/LB o Stones/ST)

1. Para seleccionar el modo de peso, gire la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor al modo de peso deseado.
3. La posición hacia la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición hacia la derecha es para Stones.









Opción de conectividad

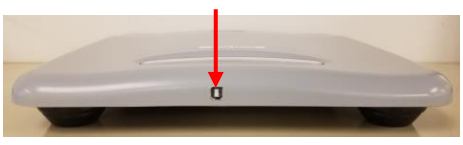La báscula 844KL-USB incluye un puerto USB para conectarse a una PC o a otro dispositivo. Para mayor información sobre las opciones de conectividad de esta báscula, comuníquese con Servicio al cliente de Health o meter® Profesional al teléfono 1-800-815-6615 o ingrese a homprocs@homscales.com.





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

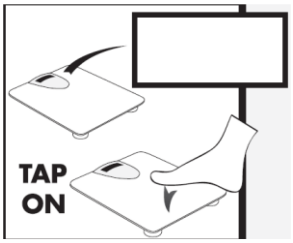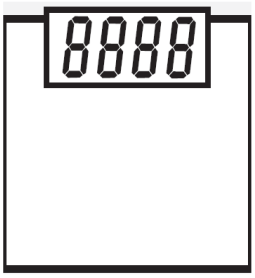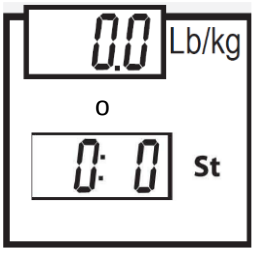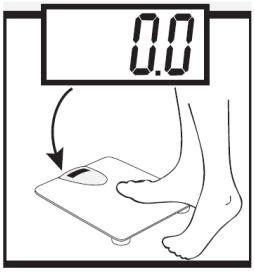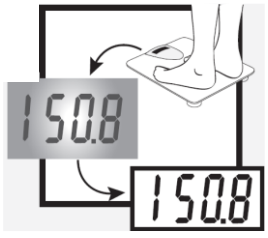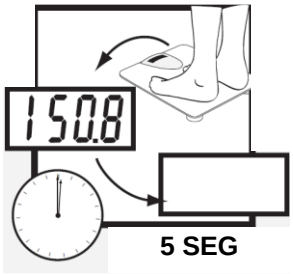Medición de peso

2. Para encender la báscula, de un ligero golpe con el pie al centro de la plataforma.	
4. Aparecerán cuatro dígitos en la pantalla.	
5. Espere a que la pantalla muestre 0.0.	
7. Suba a la báscula. Manténgase quieto hasta que se muestre su peso.	
8. Una vez que el peso se haya fijado, la medición parpadeará en la pantalla.	
9. El peso permanecerá en la pantalla durante 5 segundos después de que el paciente se baje de la báscula.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

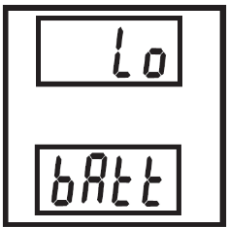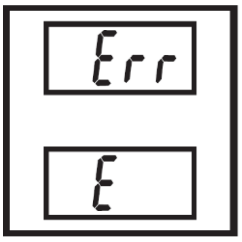Consulte las siguientes instrucciones a fin de verificar y corregir cualquier falla antes de comunicarse con el Servicio al Cliente.

Si la pantalla muestra el mensaje "Lo bAtt", reemplace las baterías siguiendo las instrucciones de la página 4.	
Si la pantalla muestra "Err E", la carga colocada sobre la báscula excede su capacidad. Capacidad de la 844KL: 440 lb / 200 kg / 31 st	

Para recibir mayor ayuda, comuníquese sin costo con el servicio de asistencia técnica llamando al número 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso o después de largos períodos de inactividad, verifique que la báscula funcione correctamente. En caso contrario, consulte a personal de servicio calificado.

1. Verifique la apariencia general de toda la báscula en busca de daños obvios y desgaste.
2. No la guarde cerca de productos químicos, calentadores o radiadores.
3. No la deje caer, patee ni salte sobre ella.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesaje sensible. No almacene nada sobre la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula no funciona correctamente, no intente desarmarla. Esto invalidará su garantía.

Limpieza y desinfección

El cuidado y la limpieza adecuados son esenciales para garantizar una larga vida útil de pesaje preciso y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución ligera de agua y jabón en un paño suave o toallita desechable:
2. Tras limpiar/desinfectar la báscula, límpiela con un paño húmedo y posteriormente con un paño limpio y seco. A fin de evitar la acumulación de residuos o superficies húmedas, asegúrese de que todas las piezas de la báscula estén completamente secas al terminar limpieza.
3. Nunca use materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que dañarán el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua ni en ningún otro líquido.
5. No vierta ni rocíe líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año

¿Qué cubre la Garantía?

Este producto de Health o meter® Professional está garantizado a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. En caso de que el producto no funcione correctamente, devuélvalo, con flete prepagado y debidamente empacado a Pelstar, LLC (consulte la sección de "Cómo obtener el servicio de garantía" a continuación para obtener instrucciones). En caso de que el fabricante determine que existe un defecto en materiales o de mano de obra, la única solución para el cliente será el reemplazo de la báscula sin costo. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. En caso de que el producto ya no se encuentre disponible, se podrá reemplazar con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las partes reemplazadas estarán cubiertas únicamente dentro del período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto deberá contar con un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Guarde su factura o recibo. Los distribuidores Pelstar o las tiendas minoristas que venden productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ningún modo los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué se excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños derivados de cualquiera de lo siguiente: mal uso o uso incorrecto del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso distinto a las instrucciones de operación, abuso, incluyendo la manipulación indebida, daños durante el transporte o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Asimismo, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, adicionales a cualquier otro derecho con el cual pueda contar, lo cual podría variar dependiendo del país, estado, provincia o jurisdicción.

Para obtener el Servicio de Garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al número (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), el cual deberá incluirse en la etiqueta de devolución. Anexe el comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número para recibir llamadas durante el día y la descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con envío y seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Atención R/A No._____

Departamento de devoluciones

9500 West 55th Street

McCook, Illinois 60525

PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 E.U.A.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA RECIBIR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA EN EL SITIO:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos de Health o meter® Professional son fabricados por, están diseñados por y son propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2023

P/N UM844KL_REV20230131

Health o meter® Professional

Balanza Digital de Piso

844KL



Ventajas

- **Balanza de piso de 200 kg / 440 lb de capacidad**
  La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- **Pantalla de LCD de 31.75 mm / 1-1/4”**
  La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- **Plataforma de altura mínima**
  La plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable

Health o meter® Professional
www.homscales.com

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Balanza Digital de Piso

844KL



844KL Pantalla



Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
844KL	2	384.18 mm x 14.75 mm 152.4 mm	3.86 kg	10892076002401

Especificacións

- Capacidad: 200 kg / 440 lb
- Resolución: 0.05 kg / 0.1 lb
- Dimensiones de la plataforma: 321 mm (ancho) x 321 mm (prof.) x 48 mm (alto) / 12 5/8" (ancho) x 12 5/8" (prof.) x 1 7/8" (alto)
- Pantalla grande de LCD 31.75 mm / 1 ¼”
- Fuente de alimentación: 2 AAA batteries incluídas
- Estuche opcional (número de artículo 64771)
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático
- Certificado de calibracion ONAC



Estuche de Transporte para 844KL n.° de artículo 64771

Health o meter® Professional

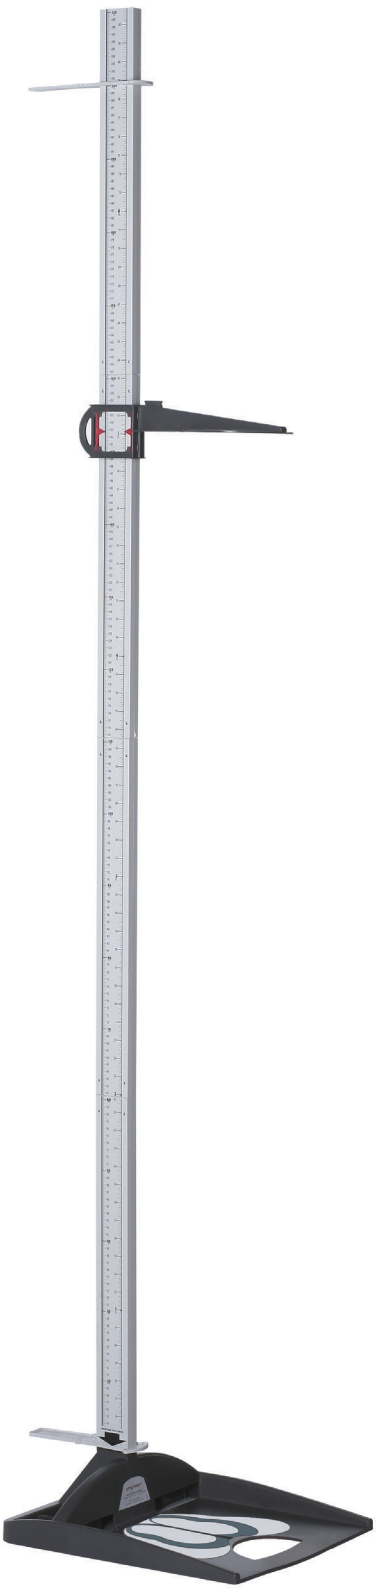
www.homscales.com

Balanzas Health o meter® Professional
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1 (708)-377-0600
Fax: 1 (708)-377-0601

Tallimetro portátil HM200P

El clásico estadiómetro portátil se puede desmontar en piezas más pequeñas para transportarlo fácilmente utilizando el estuche de transporte incluido, ¡perfecto para realizar mediciones mientras viaja!





CARACTERÍSTICAS

- Estabilizadores de pared para uso contra pared para máxima estabilidad.
- Cómodo y fácil de montar y desmontar, con transporte mediante caja de transporte
- La placa de suelo de gran tamaño garantiza la estabilidad.
- Marcas impresas en cada lado para una fácil visualización.
- Las piezas livianas y desmontables hacen que la instalación y la medición sean sencillas.
- Certificado con calibracion de fabrica



- Caja de transporte portátil

PRESUPUESTO

Modelo	Tallimetro portátil HM200P
Rango de medición	14 – 205 cm / 5,5 – 81 pulgadas
Graduación	1 mm, 1/16 de pulgada
Unidades	mm, pulgada
Accesorio estándar	Placa de soporte x 1 / Tope de cabeza x 1 / Plataforma base x 1 / Varilla de altura x 4
Peso	2,0 kg / 4,4 libras (Estuche de transporte 0,6 kg / 1,3 lb)
Dimensiones	350 (ancho) x 400 (profundidad) x 2430 (alto) mm Estuche de transporte: 645 (ancho) x 365 (profundidad) x 125 (alto) mm

charder®

Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262, Taiwán
TEL: +886 4 2406 3766 FAX: +886 4 2406 5612
Correo electrónico: info_cec@charder.com.tw www.chardermedical.com

CINTA MÉTRICA GMD

Cinta de alta calidad para para mediciones y control de tallas, con sistema retráctil.

CINTA MÉTRICA GMD CLÁSICA



GMD-CM-01

CINTA MÉTRICA GMD EN FORMA DE ESTRELLA



GMD-CM-OSO

SKU- EAN-13	D02IM06036 - 7707633904455
Dimensiones caja master	32 cm x 30 cm x 28 cm
Cantidad por caja master	500 unidades
Largo cinta métrica	150 cm
Ancho cinta métrica	0.5 cm
Resolución	1 mm
Material	Carcasa 100% ABS - Cinta métrica 100% PVC
Temperatura de almacenamiento	[5 -55] °C
Humedad de almacenamiento	[10 - 90] % RH

GUÍA RÁPIDA

CÓMO USAR EL INFANTÓMETRO BASE AVA-417

PIEZAS DEL EQUIPO:

- Base con regla graduada y cabecero fijo (reposacabezas)
- Barra deslizante con mango (posicionador de pie móvil)

DATOS TÉCNICOS:

- Rango de medición: 0 a 110 cm
- Graduación: 1 mm
- Material: Polímero ABS de alta resistencia
- Dimensiones ensamblado (L x An x Al): 112 x 37 x 13 cm
- Peso aproximado: 2 kg

LIMPIEZA Y CUIDADO:

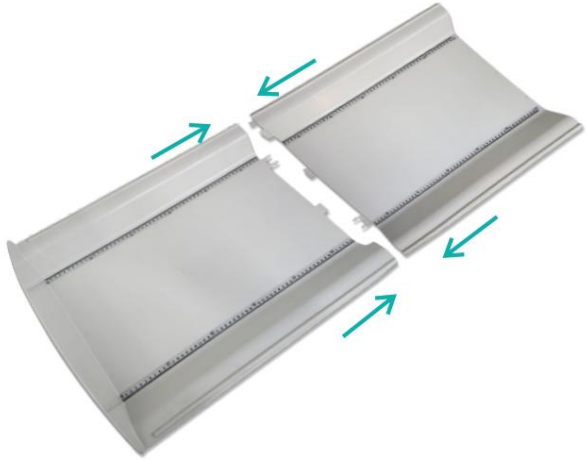
- Limpiar con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua.
- No moje ni sumerja el equipo.
- Evite utilizar productos abrasivos o disolventes.
- Conservar en un lugar seco y protegido.

OBSERVACIONES:

- Manipular con cuidado, ya que es un instrumento de medición y precisión.

1. Encajar las piezas de la base comprobando la continuidad de la regla.

Nota: La parte de la cabeza define el punto cero de la medición.



2. Coloque la barra deslizante en la sección de la base sin el cabecero y verifique que se deslice libremente a lo largo del riel lateral.

Nota: La barra deslizante se puede utilizar en cualquier lado.



MODO DE EMPLEO:

1. Coloque el infantómetro sobre una superficie plana y firme.

2. Acueste al bebé boca arriba, con la cabeza colocada suavemente contra la cabecera.

.3. Extiende las piernas del bebé, manteniéndolas alineadas.

4. Desliza la varilla con el mango hasta que toque tus talones, sin ejercer presión.

5. Lea la longitud en la regla, notando el punto donde el borde de la varilla se alinea con la escala.



FICHA TECNICA

EQUIPO: INFANTOMETRO DE MESA	GARANTIA: 1 AÑO
MARCA: AVANUTRI	FECHA DE IMPORTACION: SEPTIEMBRE 2025
MODELO: AVA 417	PROCEDENCIA: BRASIL
SERIE: N/A	

DATOS GENERALES

FUNCIONAMIENTO	
MEDIDA TALLA BEBES PORTATIL, DESARMABLE CON DOS OPCIONES INFANTÓMETRO Y TALLÍMETRO	
COMPONENTES	
MATERIAL: ABS, DOS REGLAS TIPO	
METALICAS A AMBOS COSTADOS DE 0 A 110 CMS CON DIVISION EN 1MM 1/16"	
PESO: 2.2 Kg	

ACCESORIOS	**SUGERENCIA**
FACIL TRANSPORTE Y DISEÑO SEGURO CON BORDES REDONDEADOS	LIMPIAR EN CADA USO CON PRODUCTOS DE DESINFECCION, EVITAR EL USO DE PRODUCTOS ABRASIVOS
DOS ESPALDARES,QUE SE ENSAMBLAN ENTRE SI QUEDANDO CON MEDIDAS DE 25 CMS DE ANCHO X 112 CMS DE LARGO Y 13 DE ALTO	
PIEZA MOVIL RODANTE QUE GARANTIZA 90° PARA TOMA DE MEDICION EXACTA	
MANUAL DE EQUIPO	
CERTIFICADO DE CALIBRACION	

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. ESTE EQUIPO TIENE UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION, DICHA GARANTIA NO APLICA SI TIENE GOLPES, RAYONES O MANEJO INAPROPIADO POR TERCEROS

DATOS PROVEEDOR

INSTRUMEDIC SAS (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA)

VENTASINSTRUMEDIC@GMAIL.COM-INSTRUMEDIC97@HOTMAIL.COM

Oftalmoscopios Pocket LED y Pocket Plus LED de Welch Allyn

Especificaciones del producto:



	Oftalmoscopio Pocket LED	Oftalmoscopio Pocket Plus LED
Referencias	12870-BLK, 12870-WHT, 12870-PUR, 12870-BLU	12880-BLK, 12880-WHT, 12880-PUR, 12880-BLU
Alto total	17,5cm	17,5 cm
Ancho del cabezal	3,3 cm	3,3 cm
Profundidad del cabezal	3,0 cm	3,0 cm
Diámetro del mango	2,1cm	2,1 cm
Peso *cabezal y mango (sin pilas)*	72,57 gr (2,56 oz)	72,57 gr (2,56 oz)
Incluye pilas	2 alcalinas AA	2 alcalinas AA
Duración de las pilas	> 5 h	> 5 h
Tipo de bombilla	LED SureColor™	LED SureColor LED
Duración de la bombilla	Hasta 20.000 horas	Hasta 20.000 horas
Gama de dioptrías	De -20 a +20	De -20 a +20
Pasos de dioptrías	-20, -15,-10,-8, -6, -4, -3, -2, -1,0, 1,2, 3, 4, 6, 8, 10, 15,20	-20, -15,-10,-8, -6, -4, -3, -2, -1,0, 1,2, 3, 4, 6, 8, 10, 15,20
Tipos de filtros	Libre de rojo, azul cobalto	Libre de rojo, azul cobalto, densidad neutra
Tamaños del punto de abertura	5 (pequeño, mediano, grande, hendidura, fijación)	5 (pequeño, mediano, grande, hendidura, fijación)
Abertura del haz de luz total *(lúmenes, Andor)*	De 0,20 a 0,50 lúmenes	De 0,20 a 0,50 lúmenes
Campo de iluminación/ distribución, abertura grande	De 11,4mm a 50 mm de distancia	De 11,4mm a 50 mm de distancia
Estándares	IEC 60601-1, 60601-1-2; ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1	IEC 60601-1, 60601-1-2; ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1



Colores disponibles:

Ónix, cian, ciruela, blanco

Welch Allyn

Otoscopios Pocket LED y Pocket Plus LED de Welch Allyn

Especificaciones del producto:



	Otoscopio Pocket LED	Otoscopio Pocket Plus LED
Referencia	22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU	22880-BLK, 22880-WHT, 22880-PUR, 22880-BLU
Alto total	16,8cm	16,8 cm
Ancho del cabezal	3,0 cm	3,0 cm
Profundidad del cabezal	5,1cm	5,1cm
Diámetro del mango	2,1cm	2,1cm
Peso *cabezal y mango (sin pilas)*	71,7gramos (2,53 oz)	71,7gramos (2,53 oz)
Incluye pilas	2 alcalinas AA	2 alcalinas AA
Duración de las pilas	> 5 h	> 5 h
Tipo de bombilla	LED SureColor	LED SureColor
Duración de la bombilla	Hasta 20.000 horas	Hasta 20.000 horas
Transmisión de luz	Fibra óptica	Fibra óptica
Magnificación	3,6X	3,6X
Dioptrías	10,4	10,4
Distancia de trabajo con espéculos de 4,25 mm *(visual, mejor dist. de enfoque)*	12,4mm desde la punta del espéculo de 4,25 mm	12,4mm desde la punta del espéculo de 4,25 mm
Resolución con espéculos de 4,5 mm *(visual, lp/mm)*	8 lp/mm a distancia de trabajo	8 lp/mm a distancia de trabajo
Profundidad de foco con espéculos de 4,25 mm *(visual)*	De 11a 25 mm desde la punta del espéculo	De 11a 25 mm desde la punta del espéculo
Distancia focal	96 mm (3,8 in)	96 mm (3,8 in)
Campo de iluminación/distribución	34,1mm a 50 mm de distancia desde la punta	34,1mm a 50 mm de distancia desde la punta
Haz de luz total *(lúmenes, Andor)*	Hasta 3,50 lúmenes	Hasta 6,10 lúmenes
Puerto y sellado para otoscopia neumática	Sí	Sí



Colores disponibles:

Ónix, cian, ciruela, blanco

Welch Allyn®


ARTERY 300

TENSIÓMETRO ANEROIDE

Tensiómetro aneroide de alta calidad con práctico estuche para fácil transporte y almacenamiento, su manómetro de alta precisión y brazalete universal libre de látex resistentes a impactos permiten una medición confiable.



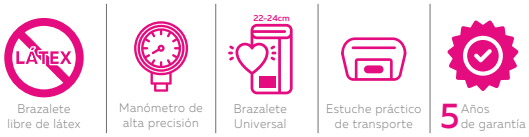GMD200-ST20



Brazalete libre de látex | Manómetro de alta precisión | Brazalete Universal | Estuche práctico de transporte | 5 Años de garantía

Rango de indicación de presión	0 ~ 300 mmHg
Precisión de la visualización	± 3 mmHg
Resolución	2 mmHg
Circunferencia del brazalete	22 cm a 42 cm
Brazalete	NYLON
Pera	En látex con Válvula de liberación de aire estándar con filtro
Vejiga	PVC
Conector de aire	PVC
Estuche Negro	Tamaño 227 x 127
Entorno operativo	+10 °C a +40 °C, 15% a 85% de humedad relativa
Entorno de almacenamiento	-20 °C a + 70 °C, 85% de humedad relativa o menos
Tamaño	88 x 53 x 38 mm
Peso	335 g
Dimensiones caja master	45,7 cm x 40,9 cm x 37cm
Cantidad por caja master	30
Peso neto caja master	10 kg
Peso bruto caja master	14,5 kg
KV	27
REGISTRO SANITARIO INVIMA	2020DM-0022524
EAN	7 709611 839261
Certificado de calibracion	ONAC

OIS300

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 300, cuenta con una pieza torácica en acero inoxidable de doble campana adulto y pediatrico con membrana y anillo contra frío en cada una y tubos auriculares elaborados en aluminio. Su forma en "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

- Para estudiantes y profesionales de la salud
- Doble campana con membrana cada una
- Pieza torácica en acero inoxidable
- Anillo anti frío
- Manguera en forma de "Y"
- Hasta 3 años de garantía
- Servicio al cliente



COLORES

GMD30-DCJ-ST20

GMD30-DCJ-ST13

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

EAN 13	7708566880984 - 7708566880991
Largo total (desde olivas hasta inicio de la pieza torácica)	60 cm
Material arco binaural	Aluminio
Material pieza torácica	Acero inoxidable
Material tubo	PVC
Material olivas	PVC
Diametro de campanas	45,5 y 36,3 mm
Diámetro de diafragmas	36,5 y 26,5 mm
Rango de frecuencias de audición	100 - 1000 hz
Accesorios	2 par de olivas, 1 membrana grande con anillo antifrío, 1 membrana pequeña con anillo anti frío
Dimensiones caja primaria	30,3 x 13,2 x 4,7
Peso neto del fonendoscopio	170 g
Cantidad por caja máster	50
Riesgo	Clase I

FICHA TÉCNICA

TERMÓMETRO INFRARROJO YI - 100D



Dispositivo médico no invasivo, utilizado en la medición de temperatura sin contacto a través de la radiación infrarroja de un cuerpo u objeto.
adulto - pediatrico

- Escala en Farenheit y Celsius. Con calibracion ONAC
- Indicador LCD de 3 colores Rojo, Naranja, Verde.
- Alarma de temperatura corporal alta.
- Apagado automático en 18 segundos.
- Altavoz en español.
- Tiempo de respuesta de 1 segundo.
- Consumo de energía bajo (< 2.5 V).
- Respuesta espectral IR de 8 a 14µm (Longitud de onda).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia de médición	3 cm - 5 cm	Almacenamiento de memoria	Recuperación automática de 32 memorias
Rango de medición	**Cuerpo:** 32.0 ºC - 42.9 ºC 85.9 ºF - 109.2 ºF	Exactitud	**Cuerpo:** ± 0.2 ºC / ± 0.4 ºF
	Entorno: 0 ºC - 100 ºC 32 ºF - 212 ºF		**Entorno:** ± 1.0 ºC / ± 1.8 ºF
Resolución	0.1 ºC / ºF	Peso neto	137 g
Condiciónes de Trabajo	10 ºC - 35 ºC (50 ºF - 95 ºF) HR ≤ 80%	Condiciones de Almacenamiento	-20 ºC - 55 ºC (4 ºF - 131 ºF) HR ≤ 93%
Fuente de Poder	D.C 3V (2 Baterías AAA)	Display	LCD Pantalla retroiluminada
Registro Invima	2017DM - 0017193	Dimensiones	83 mm x 145 mm x 42 mm

*** Todos nuestros equipos poseen Registro INVIMA.**

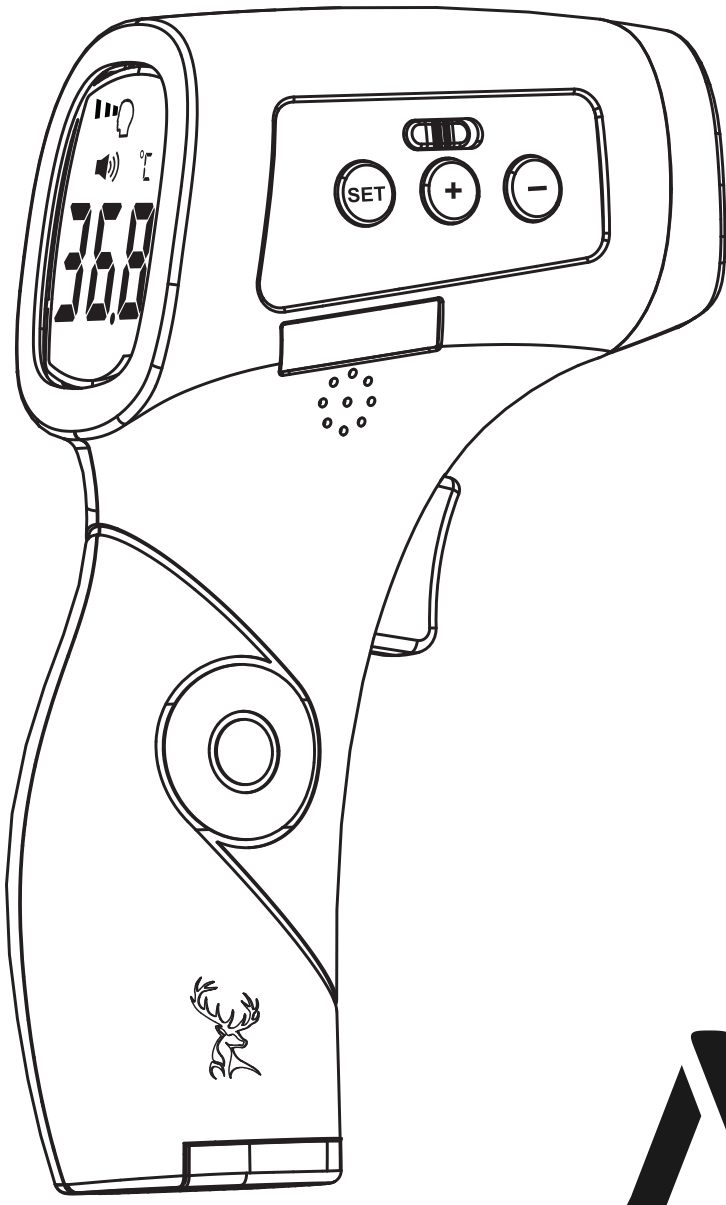
Calle 86 B No. 49 A - 21 | Bogotá - Colombia 57 (1) 6230040
57 301 630 03 01 | administrativa@datasave.com.co | www.datasave.com.co

DatasaveMedical
TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMAS Y A LA SALUD

Manual de Instrucciones

Termometro Infrarojo Medico

XL-F02



Lea este manual antes de su Uso

Periodo de Uso: 3 Años

MAVIN

Version: A / 0

Contenido

Guía Rápida de Inicio 1
Campo de Aplicación 1
Composición 1
Nombre de Partes 2
Parámetros Técnicos 3
3. Uso adecuado 5
3.1 Pre inspección 5
3.2 Desempaque del Producto 5
3.3 Instalación o Cambio de Baterías 5
4. Modo de USO 7
4.1 Lectura de Temperatura 7
4.2 Memorias y funcion de Lectura 9
4.3 Modo de Lectura 9
Explicación de iconos 10
Información Clínica 11

Guía Rápida de Inicio

(1) Abra el compartimiento inferior de las baterías.

(2) Instale dos baterías nuevas antes de iniciar su uso, ahora puedes iniciar el control de temperatura.

(3) Para utilizar, ubique el termómetro en la frente de la persona a una distancia de 5-10cm, asegúrese de que la persona no tenga el cabello en la frente, que no tenga sudor o algún tipo de crema o cosmético. Ahora presione el botón (Gatillo) para iniciar el control de temperatura.

(4) Use este termómetro en un ambiente controlado, los cambios bruscos de temperatura, factures ambientales como alto nivel de humedad relativa en el ambiente pueden afectar las mediciones, si la persona tiene la frente húmeda por sudor o transpiración puede apuntar al lóbulo de la oreja para una correcta medición.

Nota: Es normal que el valor de la medida registrada pueda ser diferente dependiendo de la parte del cuerpo donde se haga la lectura, para una correcta lectura recuerde solo usar la frente sin cabello y el lóbulo de la oreja sin gorros ni prendas que puedan afectar la lectura.
Las extremidades siempre registran una temperatura inferior. Importante, Solo tomar lectura en la frente. Evite apuntar con el infrarrojo en los ojos.

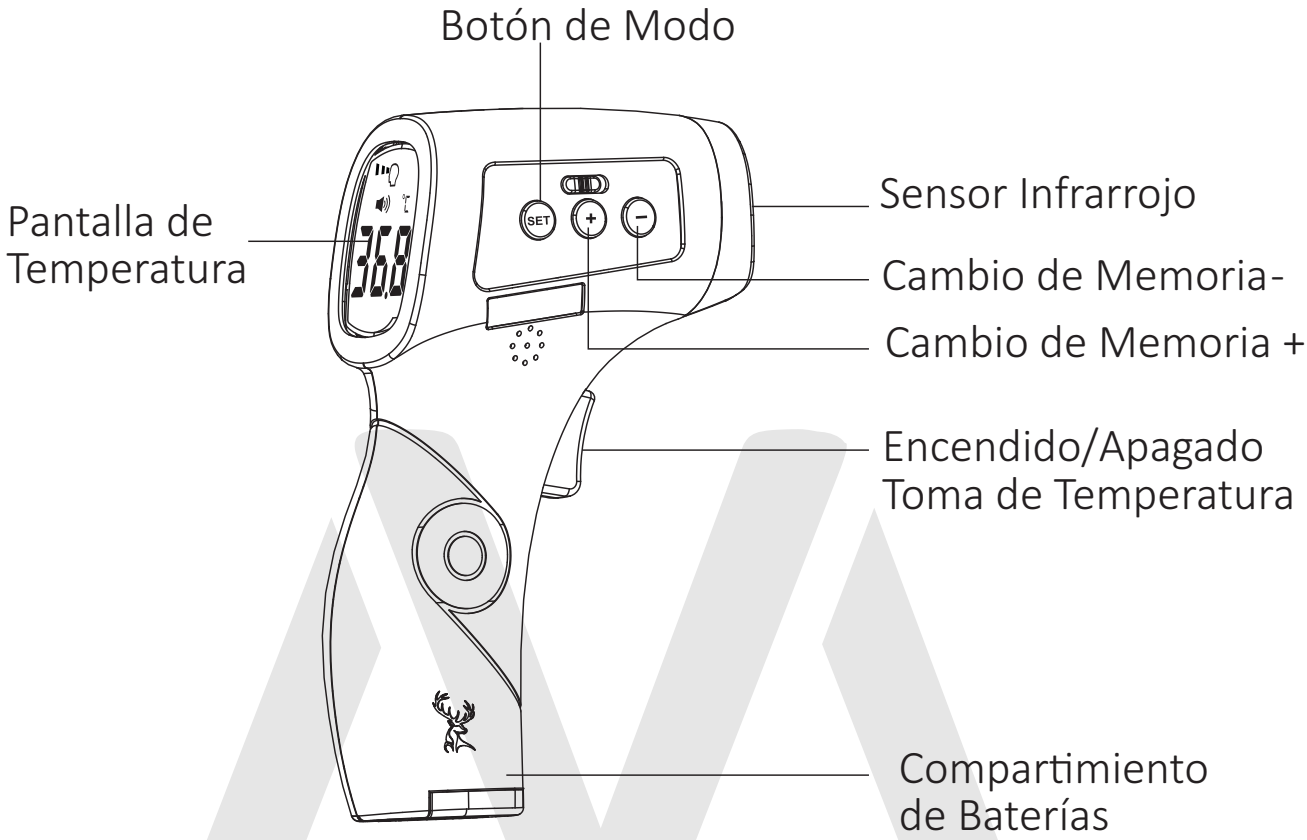
Campo de Aplicación

Este termómetro digital infrarrojo se debe usar únicamente para medir temperatura corporal irradiada en la frente.

Composición

Sensor digital para conversión digital en menor tiempo, mayor exactitud, pantalla LED de tres tonos para ayuda alertando sobre alta temperatura corporal

Nombre de Partes



Declaración de partes remplazables

1.Por favor use 2 baterías Alcalinas o Magnesio, no use otro tipo de baterías, usarlas podría dañar el termómetro

2.Asegúrese de instalar de forma correcta las baterías, verifique el polo positivo y negativo de estas. Verifique que estén en una posición correcta. Después de agotadas las baterías retírelas de inmediato del dispositivo y remplácela con unas nuevas. En algunos casos las baterías pueden derramase y causar daños en el dispositivo.

3.No destape ni intente reparar el termómetro infrarrojo usted mismo. Si tiene problemas el termómetro contacte a su distribuidor para remitirlo al centro de servicio autorizado.

4.Después del periodo de vida útil del dispositivo por favor siga las regulaciones locales para el correcto reciclaje de las partes electrónicas del dispositivo.

Parámetros Técnicos

Producto	Termómetro infrarrojo de uso Medico
Modelo y especificaciones	XL-F02
Rango de Medición	32°C ~ 42.0 °C
Máximo error permitido	El máximo error permitido para este termómetro es ± 0.2 °C entre 35°C y 42.0 °C; El máximo error por debajo de 35°C es ± 0.3 °C
Resolución Medida	0.1 °C
Distancia Medición	5cm ~ 10cm
Ambiente de operación	Temperatura de Operación: 16 °C ~ 35 °C Humedad Relativa < 80% H.R. Presión Atmosférica 86kpa ~ 106kpa
Temperatura de Almacenaje y transporte	Temperatura de Operación: - 20 °C ~ + 55 °C Humedad Relativa < 93% HR Presión Atmosférica 50kpa ~ 106kpa
Repetibilidad	± 0.3 °C
Batería	D.C. 3V (AAAx 2 Unidades)
Dimensiones (mm)	155 mm x 115mm x 45mm (LxAxH)
Condiciones de Uso	Cuando la Temperatura del ambiente excede el rango de operación entre 16°C y 35 °C el termómetro indica en la pantalla “Err” Cuando una toma de lectura en modo Humanos está por debajo de 32°C el termómetro indica “Lo°C”, si la temperatura es superior a 42°C indicara “Hi °C”
Peso Instrumento	90 g (0.090 kg)

Requisitos de Seguridad	1.1 Clasificado como tipo Anti-Corto: Equipo alimentado por fuente de poder interna 1.2 Clasificado con el grado de Anti-Eléctrico Corto Tipo B 1.3 Clasificado por el grado de protección (Nocivo a la entrada de liquidos) Equipo en general 1.4 Clasificado con el grado de seguridad: Este equipo no debe ser usado cerca de equipos o componentes inflamables. Que uses gases mixtos compuestos por aire con oxigeno o oxido nitroso. 1.5 Clasificado como Modo de Operación: Equipo de Uso continuo 1.6 Alimentado por Fuente de poder: 3V (AAA x 2 Unidades) 1.7 Este equipo esta protegido contra descargas por desfibrilador y no afecta en la medida 1.8 Este equipo no tiene puertos de entrada o salida 1.9 Equipo no requiere instalación en sitio, puede ser utilizado bajos los parámetros de ambiente estándar 1.10 No requiere fuente de alimentación 110VAC 1.11 Clasificado como GB4828, equipo compatible con estándar Electromagnetico EMC Grupo 1 Clase B

Uso adecuado

1. Pre inspección:

1)Verifique que todas las partes del termómetro se encuentren en buen estado incluyendo las partes móviles como el gatillo de lectura.

2)Revise el indicador de batería. Mantenga una carga suficiente para una correcta lectura

3)Después de desempacar el producto siga todas las instrucciones y recomendaciones que se presentan en este documento

2. Desempaque:

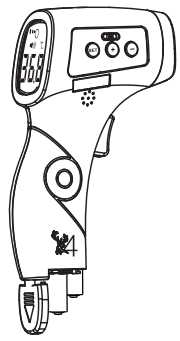
Abra la caja del producto retire la bolsa plástica y realice la respectiva operación de reciclaje del mismo, abra la caja plástica y retire el termómetro del empaque

3. Instalación o Cambio de Baterías

(1) Abra el compartimiento de las baterías y remplace la batería, preste atención al instalar las baterías nuevas. Debe tener en cuenta el polo positivo y el negativo

(2) No use baterías recargables, se recomienda el uso de baterías alcalinas que puedan ser reciclables.

(3) Cuando el dispositivo no está en uso el consumo de energía es muy bajo, pero cuando no va a usar el dispositivo por un periodo largo es mejor retirar las baterías y almacenarlas en otra ubicación. Algunas baterías derraman líquidos y pueden dañar el dispositivo.



Si el instrumento tiene instaladas las baterías alcalinas (AAA x2 Unidades) y en la pantalla se ve el indicador de batería baja “  ” por favor remplace lo antes posible las baterías por dos nuevas para garantizar el voltaje adecuado y la correcta lectura. Recuerde realizar el manejo adecuado para reciclaje o recolección de baterías según la resolución o reglas de su país.

Precauciones para remplazar o remover las baterías

⚠ Atención

1. Cuando abra el compartimiento de las baterías, preste atención al momento de remplazarlas por unas nuevas, debe tener en cuenta los polos de las baterías. instalar mal las baterías puede dañar el dispositivo.

2. Cuando no vaya a usar el dispositivo por un periodo largo, retire las baterías para evitar almacenar el dispositivo con las baterías instaladas.

3. No use el termómetro cuando las baterías están sulfatadas.

4. No ponga las baterías cerca de fuentes de calor, esto podría hacer explotar las baterías.

5. No almacene las baterías en ambientes con temperatura muy alta o nivel de humedad alto.

6. Para evitar corto no ponga las dos baterías en su bolsillo o contenedor.

7. En caso de contacto del líquido de las baterías con sus ojos, lave durante 15 minutos con agua fría. No use ningún tipo de gotas.
Si el problema visual persiste, visite a su doctor lo antes posible ,en caso de que las baterías se dañen y tenga contacto este líquido con su piel, lave inmediatamente con agua y jabón

4. Modo de Uso

4.1 Lectura de Temperatura

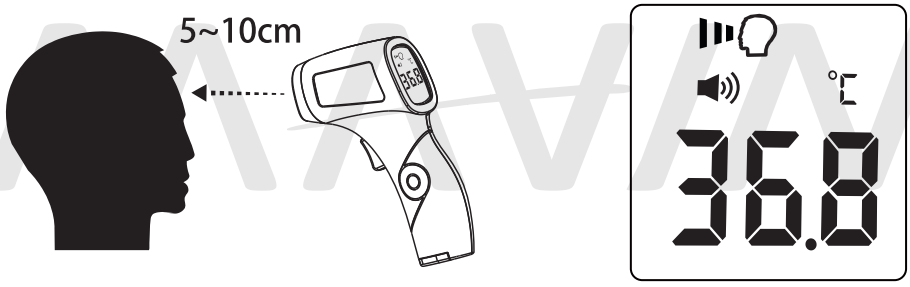
Un ves ya ha chequeado todas las instrucciones anteriores el termómetro está listo para ser usado. Lo primero que debes hacer es ubicar el termómetro de forma vertical con el sensor apuntando a la frente de la persona que desea medir.

Recuerde que no debe usar este sensor si la persona está usando maquillaje, cremas o cualquier tipo de producto que humedezca la piel.

Cuando apunte el termómetro recuerde estar entre 5 y 10 cm para tomar la lectura.

Para tomar la lectura presione el botón gatillo y espere que el termómetro indique con un sonido que ya tomo la medida.

Si la persona tiene la frente húmeda o con alguna crema o tratamiento use le lóbulo de la oreja para tomar la lectura, no use las extremidades para tomar la lectura. Se debe usar en la frente no manos ni cuello.



Después de tomar la lectura esta se almacena en una posición de memoria y puede consultarla luego.

Pasados 20 segundos en los que el termómetro no se use este se auto apaga para entrar al modo de ahorro de batería.

No mueva el selector del modo Humano a modo Objetos.

⚠ Atención

1. Por favor lea detenidamente este manual antes de usar el termómetro

2. El ambiente ideal para usar este termómetro es ente 16°C y 35°C, la mejor temperatura es 25°C

3. Por favor no ponga este producto cerca de objetos que emitan interferencias eléctricas

4. Por favor no use este termómetro en lugares con humedad relativa superior al 80%

5. No use este termómetro cerca de fuentes electromagnéticas fuertes como, celulares, cerca de radios, estaciones de comunicación, etc.

6. No deje este instrumento expuesto a la luz del Sol y evite el contacto con el agua y cualquier otro liquido

7.No destape el producto, solo puede ser reparado por el centro de servicio autorizado

8. El cabello, el sudor o los gorros afectan la medición.

9. Por favor asegúrese que la distancia ideal para la lectura es entre 5cm y 10cm no use a más distancia.

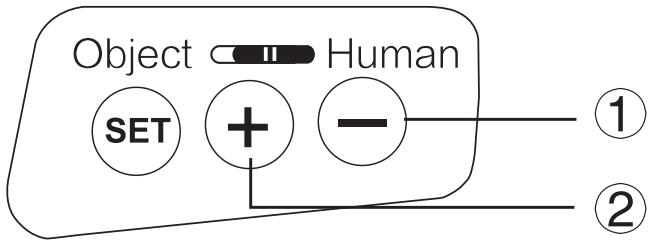
10. En orden de ideas, es necesario que si cambia el termómetro de habitación este se deje un periodo de 10 a 20 minutos para estabilizar el sensor y obtener medidas precisas.

11. Si no puede usar la frente para el control de temperatura use el lóbulo de la oreja para medir la temperatura.
No use las extremidades (Brazos, Pies)

12. Para limpieza de este termómetro use alcohol al 80% para una correcta desinfección.

13. Si este producto presenta problemas contacte a su distribuidor.

4.2 Memoria y Funcion de Lectura



1. Este termómetro cuenta con 32 Memorias.
2. Presiones y sostenga el botón "—" por dos segundos para iniciar a revisar los registros
3. Presión el botón "—" para cambiar entre Celsius y Fahrenheit

4.3 Modo de Lectura

1. Cuando encienda cambie el botón " — " para cambiar de modo de medida. Cuando el icono de casa se muestra [⌂] el termómetro está configurado para medir objetos.

Cuando el icono de cara está en pantalla [☺] estas en modo Humano para tomar medidas

2. Presione el boton Set hasta que la pantalla muestre F1, ahora use el boton "+" para cambiar la unidad de medida de Celcius. ahora presione el boton "-- " hasta que la pantalla muestre F2. Aqui puede ajustar la temperatura alarma

La funcion F3 es para activar o desactivar la alarma sonora

La funcion F4 es para activar compensacion de Temperatura. No mueva esta funcion

La Funcion F5 es para activar o desactivar el Rayo del sensor

Explicacion de los Iconos

Definición	Icono	Detalle	
Indicador de batería		Encendido	Baterías Bajas, Instale Nuevas
		Encendido y Parpadeo	Apunto de apagarse, baterías agotadas, lecturas no recomendadas
		Invisible	Suficiente bateria
Modo Operacion	Hum/Objet Medida	Modo de Operacion para Humanos o para objetos	
Unidad Medida	℃	Grados Celsius	
	℉	Grados Fahrenheit	
Valor Medida	888.8	Muestra de Temperatura	
Simbolo Memoria	M	Valor memorizado, segun registro	
Lectura baja	Lo℃	Temperatura en modo humano muy baja temperatura por debajo de 32°C	
Lectura alta	Hi℃	Temperatura en modo humano muy alta temperatura por encima de 42°C	
Error de Lectura	Err	El instrumento dectecto una lectura por fuera del rango de operacion del instrumento	

Información Clínica

El valor normal de la temperatura corporal se define en varios rangos, este valor de medida también depende de la parte del cuerpo en la que se tome la lectura. La siguiente tabla muestra algunas especificaciones.

Parte del Cuerpo	Temperatura Normal	Deviación
Frente	36.0℃~37.3℃	0.3 ℃ ~ 0.5 ℃ Mas baja que la temperatura Oral

Este producto puede ser utilizado por personas de 0 a 65 años de edad. La diferencia de temperatura depende del rango de personas revise la siguiente tabla

Grupo de Edad	Temperatura Normal	Deviación Clinica
Edad de 0 a 2	36.4℃~38.0℃	⩽ ± 0.3℃
Edad de 3 a 10	36.1℃~37.8℃	⩽ ± 0.2℃
Edad de 11 a 65	35.9℃~37.5℃	⩽ ± 0.2℃
Edad mas de 65	35.8℃~37.4℃	⩽ ± 0.3℃

Nota: Si la persona tiene la frente húmeda o con alguna crema o tratamiento use le lóbulo de la oreja para tomar la lectura, no use las extremidades para tomar la lectura. Se debe usar en la frente no manos ni cuello. La temperatura en las extremidades es inferior a la corporal.

PULSIOXÍMETRO CON CURVA GMD

Con el pulsioxímetro con curva GMD podemos medir los niveles de saturación de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y algunos parámetros hemodinámicos a través de una gráfica de curva. Su pantalla con tecnología OLED es de fácil visualización e interpretación. Ideal para personas con dificultades respiratorias e insuficiencias cardíacas.



GMDPX-500D

- Uso adulto y pediátrico
- Pantalla OLED fácil de visualizar
- Mediciones precisas y confiables
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Resistente al agua
- Servicio al cliente
- 2 Años de garantía

SKU	7709540607931
Peso bruto caja primaria	0,055 kg
Dimensiones caja primaria	6,5 cm x 9 cm x 5 cm
Saturación de oxígeno	[35 -100] %
Frecuencia cardíaca	[25 - 250] ppm
Resolución de saturación de oxígeno	1 %
Resolución de la frecuencia cardíaca	1 ppm
Precisión de la saturación de oxígeno	± 2% [70 - 100] % no requerido (≤ 69 %)
Precisión de la frecuencia cardíaca	1. ± 2 ppm
Tipo de alimentación	2 Baterías Alkalinas AAA 1.5 V **(incluidas)**
Apagado automático	10 segundos
Longitud de onda	Rojo: 660 nm ± 3 - Infrarojo: 905 nm ± 5
Modo de funcionamiento	Continuo
Accesorios	Correa y estuche
Clasificación de riesgo	IIB
Registro sanitario	2018EBC-0018574