FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta		DECIMA CUARTA (14)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de infraestructura física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	FRENTE 34.LOMA QUECHUA COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO	**Fecha:**	28/03/25	**Hora Inicio:**	10:00 am	**Hora Finalización:**	3:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 14			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	WILLIAM H AMAYA Z.	**Convocada por:**	GERMAN RAMIREZ BARBOSA				
Objetivo de la reunión:	INSPECCIONAR LOS FRENTES No. 40, 34, 41N, 37 Y 44. DE LA COMUNA 80, REVISAR LA PROGRAMACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, REVISAR CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES Y LOS NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION FRENTES PENDIENTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS No. 44, 37 Y D1, PARA CIERRE.
2	INSPECCION FRENTES RECIENTEMENTE INICIADOS No. 40 Y 34
3	REVISION LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
4	NUEVOS COMPROMISOS.


DESARROLLO TEMÁTICO


- Frente 44 La Pradera, se aplicó la carpeta asfáltica de 7 cm sobre la capa de base de 20 cm, está pendiente cerrar varias PQRs por daños en varios muros, andenes y enchapes.
- Frente 37, vereda La Florida. Se revisan las cunetas y cunetas construidas, se observan varios terminados defectuosos los cuales deben ser reparados y a la espera de culminar el bordillo cuneta y se verifica la reparación del muro que fue afectado por un minicargador y una volqueta.
- Se inspecciona el frente 41N del D1, está pendiente la reparación del andén a la entrada de las bodegas, el cordón de confinamiento de los adoquines del D1 del andén de las barandas y las rampas de acceso al restaurante y a la ferretería, se requiere ejecutar estos pendientes a la mayor brevedad..
- En el frente 34 de la montañita INTEINSA realiza pruebas de resistencia de la rasante existente y de acuerdo con los resultados no se requiere excavarla y cumple la función de subbase y solo se requiere colocar 30 cm

de base granular con tamaño máximo de 1 ½" y compactado mínimo al 98% del ensayo del Proctor modificado.

- En el frente 40 de la loma Quechua INTEINSA realiza pruebas de resistencia de la rasante existente y de acuerdo con los resultados no se requiere excavarla y cumple la función de subbase y con el soporte adicional de la carpeta asfáltica existente se pueden fundir sobre esta estructura las placas de concreto de 20 cm.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 14

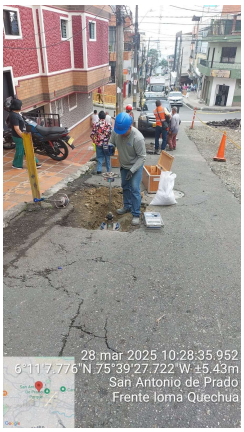

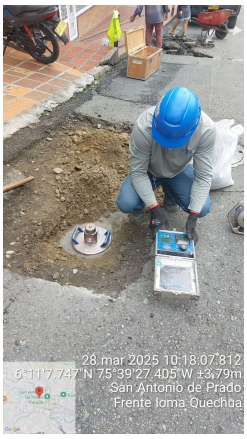



FRENTES 40 Y 34, COMUNA 80 ENSAYOS DE RESISTENCIA DE LAS SUB RASANTES DE LOMA QUECHUA Y MONTAÑITA





INSPECCION FRENTES 44 Y 37



FRENTE 34. VEREDA MONTAÑITA. INICIO DE ACTIVIDADES, APLICACIÓN DE BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 ½”

CONCLUSIONES	
1	Se debe socializar el aumento de nivel de la vía de la loma Quechua con los propietarios de las viviendas
2	La placa de la loma Quechua se construirá por el ancho de la calzada y se rematara con bordillo y en los ingresos de vehículos se construirán cárcamos.
3	En la vía Montañita se colocaran 30 cm de base y luego aplicar la mezcla.
5	De los compromisos de las actas anteriores se cerraron los siguientes: • Se entregan modificaciones de ampliación y adición con los anexos respectivos, de obra e interventoría. • Se emitieron las cartas de solicitud de ampliación, la fórmula de reajuste de obra avalada por la interventoría, la modificación del alcance con redistribución de recursos, los más y los menos y obras extras de obra. • Se actualiza el informe de avance con los frentes que se van interviniendo y terminando. • Se envío el archivo con los mayores y menores del contrato de obra.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.

Tareas asignadas en la reunión	**Responsable**	**Fecha de compromiso**

Elaborar el otrosí a las actas de vecindad de la loma Quechua explicando el aumento de nivel de la vía.	Contratista	10/03/2025
Hacer el acta de autorización con el dueño del predio de Montañita quien autorizo hacer un desvió por su finca para poder fundir la placa y no cerrar el paso vehicular.	interventoría	6/03/2025
Terminar el frente del D1 antes de pasar a otros frentes.	Contratista	8/03/2025
Enviar plan de calidad actualizado a enero 31 del 2025 para el pago del acta de febrero y revisado por la interventoría.	Contratista e interventoría	10/03/2025
El PMT se debe actualizar con la fecha de ampliación que solicite el contratista.	Contratista	20/01/2025
Empezar SG vial con los formatos que entregue la supervisión y se deben entregar totalmente diligenciados para la liquidación del contrato de lo contrario quedara la última acta sin cancelar.	Contratista	15/03/2025
Enviar el cuadro de la nueva programación con los diagramas de las fechas y los colores del estado. Fernando Peña lo envia el lunes.	Contratista	03/03/2025
Completar las carteleras y vallas informativas para poder cancelar los reembolsos tanto lo social, ambiental y técnico.	Contratista	03/03/2025
La topografía se debe entregar con las memorias, el antes el después y los volúmenes, para soportes de las actas.	Contratista e interventoría	05/03/2025
El contratista debe enviar el permiso de las volquetas que pueden transitar por Santa Elena y el de las canteras del sector, antes de iniciar actividades.	Contratista	05/03/2025

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	4/4/2025. En los frentes que se estén interviniendo

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing. Luis Horacio Rodriguez	Ing. especialista en pavimentos	GRB ingenieros
Ing. William H Amaya Z	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 28/03/2025



WILLIAM H AMAYA.
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa