## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHefcorona | EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-03-6:40 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 536811325 | **Fecha Registro:** | 2025-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 898525 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-26 | **Código de Referencia:** | 04500016500536811325 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.880.200,00 | **Valor Deducciones:** | 121.913,00 | **Valor Neto:** | 1.758.287,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.880.200,00** | Valor Deducciones | 121.913,00 | Valor Neto | **1.758.287,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901406402 | **Razón Social:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24101804435 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEIC-17304 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-23 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000 HSR-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.880.200,00 | 0,00 | 1.880.200,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 63.200,00 | 63.200,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 45.030,00 | 45.030,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 13.683,00 | 13.683,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - HSR-GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 1.880.200,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHiamartin | ILBAN ALFREDO MARTINEZ OSPINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/12/2025 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 898525 | **Fecha Registro:** | 2025-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 273024 |
| **Valor Inicial:** | 1.880.200,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.880.200,00 | **Saldo x Ordenar:** | 1.880.200,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 121.913,00 | **Valor Neto:** | 1.758.287,00 | | | **Valor IVA:** | 300.200,00 | **Nro. Cdp:** | 88924 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | **Comprobante Contable:** | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901406402 | **Razon Social:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24101804435 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 922025 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | factura FEIC-17304 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2025-12-23 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 HSR-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 1.880.200,00 | 0,00 | 1.880.200,00 | 1.880.200,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | pago 1, servicio noviembre 2024 a mayo 2025, factura FEIC-17304 contrato 1373-2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 HSR-GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | Generada | 1.880.200,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.580.000,00 | 4,000 % | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 300.200,00 | 15,000 % | 45.030,00 | 45.030,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.580.000,00 | 0,866 % | 13.683,00 | 13.683,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Anexo Obligación

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHiamartin | ILBAN ALFREDO MARTINEZ OSPINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 01-01-01 | SENADO DE LA REPUBLICA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-23-6:10 p. m. | |

### ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 898525 | **Fecha Registro:** | 2025-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Nro. Compromiso:** | 273024 | **Nro. Cdp:** 88924 |
| **Valor Inicial:** | 1.880.200,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.880.200,00 | **Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |
| **Valor Deducciones:** | 121.913,00 | **Valor Neto:** | 1.758.287,00 | | | **Saldo x Ordenar:** | 1.880.200,00 | **Comprobante Contable:** |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 901406402 | **Razon Social:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | | | | **Medio de Pago:** Abono en cuenta |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | |
| **Numero:** | factura FEIC-17304 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | | | **Fecha:** | 2025-12-23 | |

**AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | | | |

**USOS PRESUPUESTALES**

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO | | | | | | USOS PRESUPUESTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **RECURSO** | **SITUAC.** | **VALOR** | **RUBRO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 000 HSR-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 1.880.200,00 | A-02-02-02-008-003-09 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | 1.880.200,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | pago 1, servicio noviembre 2024 a mayo 2025, factura FEIC-17304 contrato 1373-2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| LIQUIDACION PROVEEDORES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR FACTURA** | **IVA** | **VR ANTES DE IVA** | **2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES** | **VR RETEFUENTE** | **2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS** | **VR RETEICA** | **2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS** | **VR RETEIVA** |
| 1.880.200 | 300.200 | 1.580.000 | 4,0% | 63.200 | 8,66 | 13.683 | 15% | 45.030 |

| RESUMEN DE PAGO | |
|---|---|
| VR FACTURA | 1.880.200 |
| DESCUENTOS | 121.913 |
| TOTAL A PAGAR | 1.758.287 |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| PROVEEDOR | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS |
| NIT | 901.406.402 |
| FACTURA | FEIC 17304 |
| FECHA FACTURA | 11/07/2025 |
| CONTRATO | 1373-2024 |
| PAGO # | 1 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 273024 |
| PERIODO | NOV 2024 A MAY 2025 |

**Dirección General Administrativa**

**DGA-CS-CV19- 4725-2025**
Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025

**PARA:** **GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ**
Jefe División Financiera
cuentascontratistasops@senado.gov.co
financiera@senado.gov.co

**DE:** Dirección General Administrativa

**ASUNTO:** Remisión cuenta de cobro para tramite de pago

Respetada Doctora,

Para el trámite de pago a continuación relaciono las cuentas de cobro que cumplen con lo establecido en el procedimiento RF Pr04 y la Guía RF-Gi01, para el pago de obligaciones adquiridos con el Senado de la Republica.

| No. Contrato | Nombre de Contratista | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1373-2024 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S | $1.880.200.00 | NOV/2024 A MAY/2025 |

Este trámite de pago se envía con fundamento en la viabilidad contenida en el informe presentado por el Supervisor del contrato, en virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**
Directora General

Reviso y Proyectó – Sandra Duque
Contratista- DGA

| | | |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>SENADO DE LA REPÚBLICA | PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | CODIGO: RF-Fr06 |
| | CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE CUENTA | VERSIÓN: 03 |
| | SENADO DE LA REPÚBLICA | FECHA DE APROBACIÓN: 2018/12/13 |

## 1. INFORMACIÓN BASICA

| No ACTO ADMTIVO/CONTRATO | BENEFICIARIO | NIT O CEDULA |
|---|---|---|
| 1373 DE 2024 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. | 901.406.402-1 |

| TELEFONO DE CONTACTO | PAGO No. | FACTURA No. (Cuando aplique) | VALOR | PERIODO (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| 321- 2266690 | 1 | FEIC-17304 | $ 1.880.200. | NOV 2024-MAYO 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

**CUENTA BANCARIA PARA ABONO:**

| Banco: BANCO CAJA SOCIAL | AH:X | CO: | No.:24101804435 | Nombre: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S |
|---|---|---|---|---|

| CDP No. | REGISTRO PPTAL No. | RUBRO PPTAL | VALOR | OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO No. |
|---|---|---|---|---|
| 88924 | 273024 | A-02-02-02-008-003 | $ 1.880.200 | |

## 2. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

| | CONTRATO | ANTICIPO |
|---|---|---|
| VALORES INICIALES | $2.237.200 | |
| + ADICIONES | $0 | |
| = VALORES TOTALES | $2.237.200 | |
| - TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA | | |
| - VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA | $1.880.200 | |
| - *AMORTIZACION CON ESTE PAGO | $0 | |
| **= VALOR NETO A CANCELAR** | $1.880.200 | |
| = SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA). | $357.000 | |

*** Cuando se traten de amortizaciones se deben diligenciar en la casilla de anticipos.**

## 3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES PARAFISCALES
## (Este numeral solo debe ser diligenciado para contratos de prestación servicios personales)

**COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:**

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI _____ NO _____; SOY DECLARANTE DE IVA : SI _____ NO _____

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO No. SUSCRITO CON EL SENADO DE LA REPÙBLICA, CON FECHA DEL ACTA DE INICIO _____

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1819 DE 2016, CERTIFICO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SI_____ NO_____, HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE REALIZO.

4) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO EL PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL POR EL PERIODO DE _____, PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 2271 de Junio 18/2009 y el Art 126-1 del ET y Resolución 3559 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud) ASÌ :

| Nombre EPS, AFP y ARL | | Valor aporte a deducir de la base de retenciòn en la fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de planilla: | | No. de aprobación del pago: | |
| Salud: | | | $ 0 |
| Pension: | | | $0 |
| ARL: | | | $0 |

## 4. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE FOLIOS QUE ACOMPAÑAN LA CUENTA: | FIRMA CONTRATISTA |

**Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato.**

| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | |
|---|---|
| NOMBRE: DRA. SILVIA STELLA MENESES CAMINO | |
| CARGO: JEFE DIVISIÓN BIENES Y SERVICIOS | |
| DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SENADO DE LA REPÚBLICA | FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR |

Revisado por: PS. Sandra Duque

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S | | | | |
| OBJETO: | "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA." | | | | |
| NUMERO DE CONTRATO | 1373 DE 2024 | | | | |
| | VALOR | FECHA | | | |
| CONTRATO: | $ 2.237.200 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | | |
| ADICIONES: | | | | | |
| FECHA INICIO DE EJECUCIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) | 24-12-2024 | | | | |
| FECHA REINICIO (SI APLICA) | 17-02-2025 | | | | |
| | NUMERO | FECHA | | | |
| NUMERO DE CDP | Nº 88924 | 06/08/2024 | | | |
| NUMERO DE REGISTRO | Nº 273024 | 20/11/2024 | | | |
| APROBACIÓN DE POLIZA | Nº 310-47-994000012638-2 | 26/02/2025 | | | |
| APROBACIÓN DE POLIZA | 310-47-994000012638-1 | 03/12/2024 | | | |
| APROBACIÓN DE POLIZA | 310-47-994000012638 | 26/11/2024 | | | |
| SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO | SILVIA STELLAMENESES CAMINO | | | | |
| SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA) | NOMBRE | | | | |
| | DESDE | D/M/A | HASTA | D/M/A | |
| FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | 31 DE MAYO DE 2025 | | | | |
| **Marque con una X según corresponda:** | | Informe Mensual: | | Informe Final: | X |
| Fecha de presentación: Noviembre 2025 | | Período del informe: noviembre 2024- mayo 2025 | | | |
| Verificación de los aportes a seguridad social del personal a disposición para la ejecución del contrato. | SI: X / NO: | Se adjunta RF-Fr16 Formato Verificación de Requisitos del Equipo de Trabajo- Persona Jurídica. | | | |

**OBSERVACIONES:**

## EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

En desarrollo de las actividades del contrato 1373 de 2024 y en cumplimiento de sus obligaciones el contratista INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S realizó las siguientes actividades con el acompañamiento del personal técnico del Senado:

1. El 9 de mayo de 2025 realizó las inspecciones de certificación de los ascensores marca Otis instalado en el Capitolio nacional y Schindler instalado en el túnel del congreso
2. El 24 de junio, realizó la inspección de certificación de los ascensores marca Mitsubishi instalados en el edificio del Congreso
3. El día 30 de mayo realizó la inspección de certificación del salvaescaleras marca Lehner Lifttechnik, modelo DELTA instalado en el 1er piso del edifico del Congreso

Los días 11 de mayo y 4 y 9 de junio de junio, recibimos los informes de certificación de los ascensores Schindler y Otis, Mitsubishi y del salvaescaleras del primer piso respectivamente

El Salvaescaleras del sexto piso no se pudo certificar, debido a que en el momento de la visita de certificación se encontró fuera de servicio.

No existe por parte del contratista: CERTIFICACIÓN del Ascensor SCHINDLER porque no cumplió con los requisitos y tiene defectos graves.

El valor de los acompañamientos de los técnicos de los fabricantes de cada uno de los equipos, requeridos para la operación de los mismos durante el proceso de certificación fue pagado por el contratista. Por parte del Senado el acompañamiento lo realizó el Ing. José Fdo. Jaramillo, profesional de apoyo técnico de la División

El acumulado total de ejecución del contrato a la fecha, es de $ 1.880.200 pesos M/Cte. del total de los recursos económicos contratados, lo cual representa el 84% de la ejecución presupuestal económica.
El valor restante del contrato $ 357.000.00 pesos M/cte. y equivalente al 16% del mismo, no se utilizó y corresponde a la no certificación del salvaescalera del 6° piso, que se encontró fuera de servicio en el momento de la visita de certificación.

Ver Informes de certificación anexos.

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | 83 % |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 84 % |

| CONTROL SALDOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| VALORES INICIALES | **$ 2.237.200** |
| + ADICIONES | **$0** |
| = VALORES TOTALES | **$ 2.237.200** |
| - TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA | **$0** |
| **- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA** | **$ 1.880.200** |
| **- AMORTIZACION CON ESTE PAGO** | **$0** |
| **= VALOR NETO A CANCELAR** | **$ 1.880.200** |
| = SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA). | **$357.000** |

| RESUMEN DE FACTURAS | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DE FACTURA | FECHA FACTURA | NUMERO DE FACTURA | VALOR DE LA FACTURA |
| **NOVIEMBRE/2024-MAYO/2025** | **11/07/2025** | **FEIC-17304** | **$ 1.880.200** |

**CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO**

En calidad de supervisor del contrato informo que una vez verificados los documentos el contratista cumplió con los requisitos exigidos por la entidad para la presentación de la factura correspondiente y así poder acceder a su pago.

La presente certificación se firma a los 7 DE OCTUBRE DE 2025

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**Nombre:** SILVIASTELLAMENESES CAMINO

**Cargo:** Jefe División Bienes y Servicios



**FIRMA**

**Original: Expediente del Contrato**

# INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS - PRINCIPAL

## NIT: 901,406,402-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

**Actividad Económica 7120 Tarifa Renta 1.10%**

## CL 74 22 13 - BOGOTA - D.C.

## Teléfonos: 3103324886 3143930547 Celular: 3176954525

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA: 7120 8.66 x mil**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA - PRINCIPAL | | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** | |
| **Dirección** | CR 7 NO. 8-68 | | | **Nº FEIC-17304** | |
| **Ciudad** | BOGOTA, D.C. | **C.C. ó NIT** | 899,999,103-1 | **Fecha** | 11/07/2025 12:39:40 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | | **Pago** | Credito a 15 Días |
| **Teléfono** | | **Celular** | | **Vence** | 26/07/2025 |
| **Vendedor** | GARIZAO ARRIETA LUIS ALBERTO | **e-mail** | direccion.administrativa@senado.gov.co | | |

*Consignar a nombre de INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS con NIT 901.406.402-1 por medio del BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 006200794896, BANCO AV VILLAS CUENTA AHORROS No. 026082610, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS No. 24101804435 o recaudo ALIANZA FIDUCIARIA convenio No. 10030033808, enviar soporte al correo: administrativa@icmgroup.org*

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 320,000.00 | 4.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 1,280,000.00 |
| 2 | NTC 5926-5:2018 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS INCLINADAS (SALVAESCALERAS) SEGUN LA NTC 5926-5:2018 | UNI | 300,000.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 300,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | DIRECCION.ADMINISTRAT | **Vr Base** | **%IVA** | **%IC** | **Vr Impuesto** | **SUBTOTAL** | **1,580,000.00** |
| **Dirección** | CR 7 NO. 8-68 | 1,580,000.00 | 19.00 | 0.00 | 300,200.00 | **- Descuento** | 0.00 |
| **Teléfono** | | | | | | **- Otros Descuentos** | 0.00 |
| **Ciudad** | BOGOTA | | | | | **BASE GRAVABLE** | **1,580,000.00** |
| **Departamento** | D.C. | | | | | **+ IVA** | 300,200.00 |
| | | | | | | **+ Impuesto al Consumo** | 0.00 |
| | | | | | | **- Retefuente** | 63,200.00 |
| | | | | | | **- ICA Retenido** | 0.00 |
| | | | | | | **- IVA Retenido** | 0.00 |
| | | | | | | **+ Flete** | 0.00 |
| | | | | | | **TOTAL NETO** | **$ 1,817,000.00** |

**Observaciones:** 7506-24RA CONTRATO 1373 DE 2024

**SON:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764069554438 de 24/04/2024 desde FEIC 10001 hasta FEIC 35000 con vigencia de 24 meses

**certificacion.multinacional@gmail.com**

**CUFE:** d69fcd71108c5a2f57f264c405181f87cacbf913681c213b4356af8b56603133cf262453bf8ff645b2944fd9a81b0baa

| Empresa | Aceptada y Recibido |
|---|---|
| | |

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

| Fecha de registro |
| --- |
| 05/10/2025 |

| CUFE/CUDE |
| --- |
| d69fcd71108c5a2f57f264c405181f87cacbf913681c213b4356af8b56603133cf262453bf8ff645b2944fd9a81b0baa |

| Proveedor | Documento Proveedor |
| --- | --- |
| INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | 901406402 |

| Tipo Documento DE | Número de Documento DE |
| --- | --- |
| Factura Electronica | FEIC17304 |

| Valor Total | Total Impuestos | Subtotal Documento |
| --- | --- | --- |
| 1,880,200.00 | 300,200.00 | 1,580,000.00 |

| Fecha de Emisión DE | Fecha de Recepción DE |
| --- | --- |
| 2025-07-11 | 2025-09-11 |

| Observación |
| --- |
| Aprobado automaticamente por vencimiento |
| **Motivo de rechazo** |
| |

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

Diag 61C BIS # 24 - 59
www.icmgroup.org
info@icmgroup.org
317 8516216

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL**
**INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS**
**NIT. 901.406.402-1**

**CERTIFICA QUE:**

La empresa **INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS**, ha presentado y pagado de manera oportuna los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes a la Caja de Compensación desde el 01 de febrero 2024 hasta el 8 de julio de 2025, según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, también certifico que se han hecho los correspondientes pagos de nómina a todos los colaboradores sin retraso alguno, cumpliendo así con las responsabilidades contractuales firmadas en el contrato de a término indefinido de los mismos.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**EVE POLANCO BECERRA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| | PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FORMATO VERIFICACIÓN REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO - PERSONA JURÍDICA. | CÓDIGO: RF-Fr16 |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA | | VERSIÓN: 01 |
| | SENADO DE LA REPÚBLICA | FECHA APROBACIÓN: 27/02/2024 |

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Contrato No.:** 1373-2024 | |
| **Nombre del Contratista:** Inspección y Certificación Multinacional S.A.S. | |
| **NIT. No.:** 901.406.402-1 | |
| **Objeto:** Inspeccionar y certificar de los ascensores y salvaescalera del Honorable Senado De La República. | |
| **Plazo del Contrato: 5 días 4 meses 0 años** | |
| **Fecha de Iniciación:** 26/11/2024 | **Fecha de Terminación:** 31/05/2025 |
| **Prórroga(s) 1 días 2 meses 0 años** | |
| **Periodo del informe:** Julio de 2025 | |

El Contratista relaciona a continuación el personal que puso a disposición para la ejecución de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2024 y 31 de mayo de 2025 la verificación del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales:

| PERFIL CONTRATADO | NOMBRE | PERIODO DE COTIZACIÓN | NÚMERO DE PLANILLA: | NO. DE APROBACIÓN DEL PAGO: | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector Técnico | Jesus Granado | Mayo 2025 | **86509261** | **1476237279** | 12-5-2025 |
| Inspector Técnico | Oscar Hernández | Mayo 2025 | **86509261** | **1476237279** | 12-5-2025 |
| Inspector Técnico | John Moreno | Mayo 2025 | **86509261** | **1476237279** | 12-5-2025 |

En constancia se firma a los 11 días del mes de Julio de 2025.

**Eve Polanco Becerra**
**C.C. No. 51.738.634**

**Revisión del interventor o supervisor**
**Cargo:** SILVIA STELLA MENESES CAMINO
**C.C. No.** 30715689

Nota: Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | **NIT:** | 901406402 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | abril 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | mayo 2025 |
| **Número de Radicación:** | 86509261 | **Total a pagar:** | $11,853,800 |
| **Fecha de vencimiento:** | 05/05/2025 | **Total de empleados:** | 22 |
| **Fecha de Pago:** | 12/05/2025 | **Número de Administradoras:** | 16 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL | **Número Autorización:** | 1476237279 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 12/05/2025 | 86509261 | $11.853.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 404.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.900 | 0 | 405.900 | 6 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 219.100 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.100 | 0 | 220.200 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 336.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.600 | 0 | 337.600 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 124.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 600 | 0 | 124.600 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 397.200 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 1.900 | 0 | 399.100 | 6 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 300 | 0 | 62.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 752.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.500 | 0 | 755.600 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.632.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.300 | 0 | 4.653.700 | 16 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.300 | 0 | 498.300 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 0 | 289.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 2.545.800 | | | | 2.545.800 | 7 | 11.700 | 2.557.500 | | | 25.458 | 2.557.500 | 22 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF09 | Comp. Fliar Cartage | 890480110-1 | 64.000 | 7 | 300 | 64.300 | 1 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 1.086.300 | 7 | 5.000 | 1.091.300 | 15 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 134.000 | 7 | 700 | 134.700 | 2 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 72.000 | 7 | 400 | 72.400 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 186.000 | 7 | 900 | 186.900 | 3 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 12/05/2025 | 86509261 | $11.853.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 6 | 1.542.300 | 1.549.700 |
| Pensión | 4 | 6.168.500 | 6.197.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.545.800 | 2.557.500 |
| CCF | 5 | 1.542.300 | 1.549.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 16 | 11.798.900 | 11.853.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 22 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 12/05/2025 | 86509261 | $11.853.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 775.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 775.000 | 31.000 | 14-4 | 775.000 | 5 | 54.000 | CCF56 | 775.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 775.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 775.000 | 31.000 | 14-4 | 775.000 | 5 | 0 | CCF56 | 775.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1014201103 | BELTRAN SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1018482251 | CASTAÑEDA GONZALEZ YEFERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1018491622 | RAMIREZ CACERES ESNEYDER ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF21 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 5 | 0 | CCF21 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.498.334 | 239.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.498.334 | 60.000 | 14-4 | 1.498.334 | 5 | 104.300 | CCF21 | 1.498.334 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 51.667 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 51.667 | 2.100 | 14-4 | 51.667 | 5 | 0 | CCF21 | 51.667 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1023873794 | HERNANDEZ OLARTE OSCAR ROLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.500.000 | 140.000 | 14-4 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF21 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1026254608 | GRANADOS CONTRERAS JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.395.000 | 223.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.395.000 | 55.800 | 14-4 | 1.395.000 | 5 | 97.100 | CCF21 | 1.395.000 | 55.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 155.000 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 155.000 | 6.200 | 14-4 | 155.000 | 5 | 0 | CCF21 | 155.000 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1026593634 | HINESTROZA GONZALES BRANDON ESTID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF40 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1030597006 | MORENO VARGAS JHON DONOVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1030672616 | VERGEL SARMIENTO DANIEL ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1088290226 | PIEDRAHITA BERMUDEZ EDUAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF44 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1098729919 | MUÑOZ MORENO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF09 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1144194231 | LATORRE MARTINEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | | |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>SENADO DE LA REPÚBLICA | **PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS<br>FORMATO VERIFICACIÓN REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO - PERSONA JURÍDICA.** | **CÓDIGO: RF-Fr16** |
| | | **VERSIÓN: 01** |
| | **SENADO DE LA REPÚBLICA** | **FECHA APROBACIÓN: 27/02/2024** |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Contrato No.:** 1373-2024 | |
| **Nombre del Contratista:** Inspección y Certificación Multinacional S.A.S. | |
| **NIT. No.:** 901.406.402-1 | |
| **Objeto:**<br>Inspeccionar y certificar de los ascensores y salvaescalera del Honorable Senado De La República. | |
| **Plazo del Contrato: __5___días __4___meses ___0__años** | |
| **Fecha de Iniciación: 26-11-24** | **Fecha de Terminación: 31-05-25** |
| **Prórroga(s) ___1__días __2___meses _____años** | |
| **Periodo del informe:** Julio de 2025 | |

El Contratista relaciona a continuación el personal que puso a disposición para la ejecución de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2024 y 31 de mayo de 2025 la verificación del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales:

| PERFIL CONTRATADO | NOMBRE | PERIODO DE COTIZACIÓN | NÚMERO DE PLANILLA: | NO. DE APROBACIÓN DEL PAGO: | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector Tecnico | Jesus Granado | Junio 2025 | 87110294 | 1533981710 | 06-06-2025 |
| Inspector Tecnico | Oscar Hernandez | Junio 2025 | 87152636 | 1531901673 | 05-06-2025 |
| Inspector Tecnico | John Moreno | Junio 2025 | 87110294 | 1533981710 | 06-06-2025 |

En constancia se firma a los 2 días del mes de diciembre de 2025.

**Representante Legal** EVE POLANCO BECERRA
**C.C. No.** 51.738.634

**Revisión del interventor o supervisor**
**Cargo:** JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
**C.C. No.** 30.715.689

Nota: Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | **NIT:** | 901406402 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | mayo 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | junio 2025 |
| **Número de Radicación:** | 87110294 | **Total a pagar:** | $12,158,100 |
| **Fecha de vencimiento:** | 04/06/2025 | **Total de empleados:** | 23 |
| **Fecha de Pago:** | 06/06/2025 | **Número de Administradoras:** | 18 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA | **Número Autorización:** | 1533981710 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-4 | 860002183 | Seguros de Vida Colpatria S.A. | 23 | | $0 | $2,719,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 3 | | $0 | $769,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 16 | | $0 | $4,638,400 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 2 | | $0 | $347,700 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 2 | | $0 | $536,700 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $66,100 |
| CCF09 | 890480110 | Caja de Compensacion Familiar de Cartagena | 1 | | $0 | $64,100 |
| CCF21 | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 14 | | $0 | $988,400 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 3 | | $0 | $196,300 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 1 | | $0 | $72,100 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 3 | | $0 | $186,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 5 | | $0 | $342,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 3 | | $0 | $219,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 5 | | $0 | $365,300 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 2 | | $0 | $124,200 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 6 | | $0 | $397,800 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | $0 | $62,100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | $0 | $62,100 |
| | | | | | | $12,158,100 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 87110294, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | **NIT:** | 901406402 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | mayo 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | junio 2025 |
| **Número de Radicación:** | 87152636 | **Total a pagar:** | $480,400 |
| **Fecha de vencimiento:** | 04/06/2025 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 05/06/2025 | **Número de Administradoras:** | 4 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA | **Número Autorización:** | 1531901673 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 23 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 06/06/2025 | 87110294 | $12.158.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 342.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 500 | 0 | 342.500 | 5 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 219.100 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 219.400 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 364.800 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 500 | 0 | 365.300 | 5 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 124.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 200 | 0 | 124.200 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 397.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 600 | 0 | 397.800 | 6 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 768.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 769.100 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.632.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.000 | 0 | 4.638.400 | 16 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 347.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 347.700 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 | 0 | 536.700 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 2.716.000 | | | | 2.716.000 | 2 | 3.500 | 2.719.500 | | | 27.160 | 2.719.500 | 23 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 66.000 | 2 | 100 | 66.100 | 1 |
| CCF09 | Comp. Fliar Cartage | 890480110-1 | 64.000 | 2 | 100 | 64.100 | 1 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 987.100 | 2 | 1.300 | 988.400 | 14 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 196.000 | 2 | 300 | 196.300 | 3 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 72.000 | 2 | 100 | 72.100 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 186.000 | 2 | 300 | 186.300 | 3 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 23 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 06/06/2025 | 87110294 | $12.158.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 1.571.100 | 1.573.400 |
| Pensión | 4 | 6.283.700 | 6.291.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.716.000 | 2.719.500 |
| CCF | 6 | 1.571.100 | 1.573.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 18 | 12.141.900 | 12.158.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 23 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 06/06/2025 | 87110294 | $12.158.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Tipo** | **No. de Identificación** | **Apellidos y Nombres** | **Cotizante** | **Subtipo** | **Extranjero** | **Colom. exterior** | **Estudiante** | **ING** | **RET** | **TDE** | **TAE** | **TDP** | **TAP** | **VSP** | **VST** | **SLN** | **IGE** | **LMA** | **VAC** | **AVP** | **VCT** | **IRL** | **CORRECCIÓN** | **Cód. AFP** | **IBC AFP** | **Cotización** | **Voluntario Afiliado** | **Voluntario Aportante** | **Fondo pensional de solidaridad** | **Fondo pensional de subsistencia** | **Cód. EPS** | **IBC EPS** | **Cotización / Valor UPC** | **Cód. ARL** | **IBC ARL** | **Clase de Riesgo** | **Cotización** | **Código CCF** | **IBC CCF** | **Aporte CCF** | **IBC otros parafiscales** | **Aporte SENA** | **Aporte ICBF** | **Aporte ESAP** | **Aporte MEN** |
| 1 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014201103 | BELTRAN SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1018482251 | CASTAÑEDA GONZALEZ YEFERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1018491622 | RAMIREZ CACERES ESNEYDER ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 620.000 | 99.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 620.000 | 24.800 | 14-4 | 620.000 | 5 | 43.200 | CCF21 | 620.000 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-4 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF21 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.291.667 | 206.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.291.667 | 51.700 | 14-4 | 1.291.667 | 5 | 90.000 | CCF21 | 1.291.667 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230201 | 258.334 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 258.334 | 10.400 | 14-4 | 258.334 | 5 | 0 | CCF21 | 258.334 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.500.000 | 140.000 | 14-4 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF21 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1026254608 | GRANADOS CONTRERAS JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1026593634 | HINESTROZA GONZALES BRANDON ESTID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1030597006 | MORENO VARGAS JHON DONOVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1030672616 | VERGEL SARMIENTO DANIEL ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1033816791 | DIAZ LLANOS MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.650.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.650.000 | 66.000 | 14-4 | 1.650.000 | 5 | 114.900 | CCF03 | 1.650.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1088290226 | PIEDRAHITA BERMUDEZ EDUAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF44 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF40 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1098729919 | MUÑOZ MORENO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF09 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1144194231 | LATORRE MARTINEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 91509061 | SANCHEZ SANDOVAL ELMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 05/06/2025 | 87152636 | $480.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 248.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 107.900 | | | | 107.900 | 1 | 100 | 108.000 | | | 1.079 | 108.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 62.000 | 1 | 100 | 62.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 62.000 | 62.100 |
| Pensión | 1 | 248.000 | 248.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 107.900 | 108.000 |
| CCF | 1 | 62.000 | 62.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 479.900 | 480.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 05/06/2025 | 87152636 | $480.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1023873794 | HERNANDEZ OLARTE OSCAR ROLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 584.700 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 400 | 0 | 585.100 | 7 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 219.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 219.300 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 423.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 423.500 | 5 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 124.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 124.100 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 480.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 480.500 | 7 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 1.016.700 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.632.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.900 | 0 | 4.635.400 | 16 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 970.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 971.200 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 536.400 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 2.772.400 | | | | 2.772.400 | 1 | 1.800 | 2.774.200 | | | 27.724 | 2.774.200 | 26 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 66.000 | 1 | 100 | 66.100 | 1 |
| CCF09 | Comp. Fliar Cartage | 890480110-1 | 64.000 | 1 | 100 | 64.100 | 1 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 1.205.000 | 1 | 800 | 1.205.800 | 15 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 196.000 | 1 | 200 | 196.200 | 3 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 72.000 | 1 | 100 | 72.100 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 186.000 | 1 | 200 | 186.200 | 3 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 1.955.200 | 1.956.700 |
| Pensión | 4 | 7.155.000 | 7.159.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.772.400 | 2.774.200 |
| CCF | 6 | 1.789.000 | 1.790.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 18 | 13.671.600 | 13.681.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014201103 | BELTRAN SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1018482251 | CASTAÑEDA GONZALEZ YEFERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1023873794 | HERNANDEZ OLARTE OSCAR ROLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.683.334 | 429.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.683.334 | 107.400 | 14-4 | 2.683.334 | 5 | 186.800 | CCF21 | 2.683.334 | 107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 816.667 | 130.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 816.667 | 32.700 | 14-4 | 816.667 | 5 | 0 | CCF21 | 816.667 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1026593634 | HINESTROZA GONZALES BRANDON ESTID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1030597006 | MORENO VARGAS JHON DONOVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1030672616 | VERGEL SARMIENTO DANIEL ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-4 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF21 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1033816791 | DIAZ LLANOS MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.650.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.650.000 | 66.000 | 14-4 | 1.650.000 | 5 | 114.900 | CCF03 | 1.650.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1073692576 | GARZON GONZALEZ CRISTHIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 4.515.477 | 722.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 4.515.477 | 180.700 | 14-4 | 4.515.477 | 1 | 23.600 | CCF21 | 4.515.477 | 180.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1026254608 | GRANADOS CONTRERAS JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1088290226 | PIEDRAHITA BERMUDEZ EDUAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF44 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF40 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1098729919 | MUÑOZ MORENO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF09 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1144194231 | LATORRE MARTINEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 91509061 | SANCHEZ SANDOVAL ELMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1023879262 | RODRIGUEZ GUTIERREZ TIFANY ALEJANDRA | 19 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 664.300 | 83.100 | 14-4 | 664.300 | 1 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TI | 1022952522 | PALLARES AGAMEZ LAURA PATRICIA | 19 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 664.300 | 83.100 | 14-4 | 664.300 | 1 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 584.700 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 400 | 0 | 585.100 | 7 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 219.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 219.300 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 423.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 423.500 | 5 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 124.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 124.100 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 480.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 480.500 | 7 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 62.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 1.016.700 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 4.632.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.900 | 0 | 4.635.400 | 16 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 970.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 971.200 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 536.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 536.400 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 2.772.400 | | | | 2.772.400 | 1 | 1.800 | 2.774.200 | | | 27.724 | 2.774.200 | 26 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 66.000 | 1 | 100 | 66.100 | 1 |
| CCF09 | Comp. Fliar Cartage | 890480110-1 | 64.000 | 1 | 100 | 64.100 | 1 |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 1.205.000 | 1 | 800 | 1.205.800 | 15 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 196.000 | 1 | 200 | 196.200 | 3 |
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 72.000 | 1 | 100 | 72.100 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 186.000 | 1 | 200 | 186.200 | 3 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 7 | 1.955.200 | 1.956.700 |
| Pensión | 4 | 7.155.000 | 7.159.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 2.772.400 | 2.774.200 |
| CCF | 6 | 1.789.000 | 1.790.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 18 | 13.671.600 | 13.681.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901406402-1 | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS | | CALLE 74 # 22 13 PISO 2 | 3176954525 | certificacion.multinacional@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | 03/07/2025 | 87838999 | $13.681.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005944718 | JARAMILLO MOLINA LEYNER ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014201103 | BELTRAN SANCHEZ JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1018482251 | CASTAÑEDA GONZALEZ YEFERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1023013549 | PANQUEVA PELAYO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1023873794 | HERNANDEZ OLARTE OSCAR ROLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.683.334 | 429.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.683.334 | 107.400 | 14-4 | 2.683.334 | 5 | 186.800 | CCF21 | 2.683.334 | 107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1024533466 | ROMERO GARZON EDWAR ARMANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 816.667 | 130.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 816.667 | 32.700 | 14-4 | 816.667 | 5 | 0 | CCF21 | 816.667 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1026298247 | NEIRA PRADA WILBER MIGUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1026593634 | HINESTROZA GONZALES BRANDON ESTID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1030597006 | MORENO VARGAS JHON DONOVAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1030672616 | VERGEL SARMIENTO DANIEL ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1022930747 | BERNAL JONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-4 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | CCF21 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1033770412 | MUÑOZ BAEZ BRANDON STID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1033780234 | CIFUENTES PLAZAS YEISON STIVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF21 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1033800249 | YAIMA GONZALEZ JHONATAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1033816791 | DIAZ LLANOS MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.650.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.650.000 | 66.000 | 14-4 | 1.650.000 | 5 | 114.900 | CCF03 | 1.650.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1073692576 | GARZON GONZALEZ CRISTHIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 4.515.477 | 722.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 4.515.477 | 180.700 | 14-4 | 4.515.477 | 1 | 23.600 | CCF21 | 4.515.477 | 180.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1026254608 | GRANADOS CONTRERAS JESUS DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.926.000 | 308.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.926.000 | 77.100 | 14-4 | 1.926.000 | 5 | 134.100 | CCF21 | 1.926.000 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1088290226 | PIEDRAHITA BERMUDEZ EDUAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF44 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1095829039 | MORENO MARTINEZ OSCAR FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF40 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1098729919 | MUÑOZ MORENO IVAN ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1032457616 | GONZALEZ MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 72.000 | 14-4 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF21 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1143369861 | YEPES BUELVAS JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF09 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1144194231 | LATORRE MARTINEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF56 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 91509061 | SANCHEZ SANDOVAL ELMER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.550.000 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.550.000 | 62.000 | 14-4 | 1.550.000 | 5 | 107.900 | CCF40 | 1.550.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1023879262 | RODRIGUEZ GUTIERREZ TIFANY ALEJANDRA | 19 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 664.300 | 83.100 | 14-4 | 664.300 | 1 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TI | 1022952522 | PALLARES AGAMEZ LAURA PATRICIA | 19 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 664.300 | 83.100 | 14-4 | 664.300 | 1 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EQUIPO INSPECCIONADO Y CERTIFICADO

**código certificado:** **7506-24RA**

# CERTIFICA QUE
# EL EQUIPO PROPIEDAD DE

HONORABLE SENADODE LA REPUBLICA

CR 7 # 8-68

899999103-1

Ha sido inspeccionado y es conforme con los requisitos especificados en: NTC 5926-1:2012. Revisión técnico mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.

Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos.

**Este certificado es aplicable al equipo:**

ASCENSOR 1 SENADO

EDWAR ROMERO

**GERENTE TECNICO**

**fecha de inspección:** 2025-05-24

**fecha de emisión:** 2025-05-24

Los resultados registrados en este certificado corresponden al momento de inspección y no exime al propietario del equipo de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en la norma técnica o reglamentación aplicable.



**300 367 4210** **www.icmgroup.org** **info@icmgroup.org**

EQUIPO INSPECCIONADO Y CERTIFICADO

**código certificado:** 7506-24RA

# CERTIFICA QUE
# EL EQUIPO PROPIEDAD DE

HONORABLE SENADODE LA REPUBLICA

CR 7 # 8-68

899999103-1

Ha sido inspeccionado y es conforme con los requisitos especificados en: NTC 5926-1:2012. Revisión técnico mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.

Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos.

**Este certificado es aplicable al equipo:**

ASCENSOR 2 SENADO

EDWAR ROMERO

**GERENTE TECNICO**

**fecha de inspección:** 2025-05-24

**fecha de emisión:** 2025-05-24

Los resultados registrados en este certificado corresponden al momento de inspección y no exime al propietario del equipo de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en la norma técnica o reglamentación aplicable.



300 367 4210 www.icmgroup.org info@icmgroup.org

EQUIPO INSPECCIONADO Y CERTIFICADO

**código certificado:** 7506-24RA

# CERTIFICA QUE
# EL EQUIPO PROPIEDAD DE

HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

CR 7 # 8-68

899999103-1

Ha sido inspeccionado y es conforme con los requisitos especificados en: NTC 5926-1:2012. Revisión técnico mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.

Parte 1: Ascensores electromecánicos e hidráulicos.

**Este certificado es aplicable al equipo:**

ASCENSOR CAPITOLIO

EDWAR ROMERO

**GERENTE TECNICO**

**fecha de inspección:** 2025-05-09

**fecha de emisión:** 2025-05-09

Los resultados registrados en este certificado corresponden al momento de inspección y no exime al propietario del equipo de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en la norma técnica o reglamentación aplicable.



300 367 4210 www.icmgroup.org info@icmgroup.org

EQUIPO INSPECCIONADO Y CERTIFICADO

**código certificado:** 7506-24RA

# CERTIFICA QUE
# EL EQUIPO PROPIEDAD DE

HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA

CR 7 # 8 - 68

899999103-1

Ha sido inspeccionado y es conforme con los requisitos especificados en: NTC 5926-5:2018. Revisión técnico mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.

Parte 5: Plataformas inclinadas (salva escaleras) para el uso por

**Este certificado es aplicable al equipo:**

SALVAESCALERAS 1

EDWAR ROMERO

**GERENTE TECNICO**

**fecha de inspección:** 2025-05-30

**fecha de emisión:** 2025-05-30

Los resultados registrados en este certificado corresponden al momento de inspección y no exime al propietario del equipo de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en la norma técnica o reglamentación aplicable.

**300 367 4210** **www.icmgroup.org** **info@icmgroup.org**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 1 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Ascensor N° | 1 SENADO | Fecha: | 24 / 5 / 2025 | |
| | | | Código: | A - 01 - 7506-24RA | |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del cliente o razón social: | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| Dirección: | BOGOTA Carrera 7 No. 8-68 | | Teléfono: | | 6013824000 |
| Contacto representante legal: | Luis Rojas | | NIT: | 899999103-1 | |

| DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o razón Social: | MITSUBISHI | Fecha del ultimo mantenimiento: | MAYO 2025 |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha puesta en servicio: | NI | Marca: | MITSUBISHI | Fecha última inspección: | N/A |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento: | Eléctrico | Capacidad de personas: | 17 |
| Capacidad (Kg | 1150 | Número de paradas: | 8 |

LISTA DE VERIFICACION

CABINA

| DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO | SIN DEFECTO | CON DEFECTO: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | MG | |
| Mirilla de puerta rajada con protección (cristal armado, acrílico, malla). | X | | | | |
| Mirilla de puerta rota con hueco. | X | | | | |
| Mirilla suelta, con mala fijación o desajustada. | X | | | | |
| Las hojas de puertas son de vidrio y no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| No funciona el sistema de re apertura (banda retráctil, foto celda, micro obstáculo, ultrasónico, etc.) de las puertas de acceso. | X | | | | |
| El ascensor arranca con puerta abierta. | X | | | | |
| No existe piloto de presencia de cabina en puertas ciegas o visibilidad con mirilla. | X | | | | |
| No existe llave de apertura en la edificación o no es accesible. | X | | | | |
| No existen rejillas de ventilación en cabina. | X | | | | |
| Paredes de la cabina no rígidas. Con cabina de construcción en madera, se presentan zonas podridas, mal fijadas o con síntoma de defecto. | X | | | | |
| Guarda escoba o Zócalo en mal estado (oxidado, suelto deteriorado, roto). | X | | | | |
| No lleva faldón guardapiés en cabina. | X | | | | |
| No lleva puertas en cabina (equipos antiguos que no tengan puerta en cabina, deben estar provistos de un sensor de proximidad. | X | | | | |
| Las puertas de la cabina no rígidas. | X | | | | |
| Las hojas de vidrio, no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| Puertas de cabina no retroceden frente a un obstáculo por contacto o proximidad. | X | | | | |
| No existe o no funciona el pulsador de apertura de puertas automáticas en botonera de cabina. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe placa que identifique capacidad máxima de carga en cabina (kg y/o pasajeros). | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) no funciona en cabinas sin puertas | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) se desactiva de forma involuntaria. | X | | | | |
| No existe o no funciona el intercomunicador. | X | | | | |
| Equipo de alarma no es autónomo (es decir sin batería), inaudible o no funciona. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existe empresa encargada del mantenimiento ni conservación del aparato, haciéndose constar un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico, acta de mantenimiento, etc.). | X | | | | |
| En condiciones normales de funcionamiento, las puertas de acceso no están cerradas y enclavadas sin la presencia de cabina. | X | | | | |
| Existencia de elementos cortantes (vidrios sin pulir, aristas vivas, etc.) en puerta de acceso y recorrido sin puertas en cabina. | X | | | | |
| Oxidación y corrosión en más de un 20 % en las puertas y/o marcos de acceso | X | | | | |
| Puertas de acceso, paneles, bisagras o marcos están deformadas y afectan el funcionamiento normal. | X | | | | |
| Cerraduras accesibles desde el exterior sin requerir herramienta para su apertura. | X | | | | |
| Cerraduras se encuentran inoperantes | X | | | | |
| Contactos eléctricos accesibles desde el exterior (pasillo) | X | | | | |
| Es posible abrir una puerta sin estar la cabina en la zona de desenclavamiento, sin una herramienta y el ascensor no se detiene. | X | | | | |
| La puerta de acceso se abre sin llave especial o no puede introducirse. | X | | | | |
| Distancia entre pisadera (o quicio) de cabina y pisadera(o quicio) de piso excede 35 mm | X | | | | |
| La iluminación de los accesos es menor de 50 lux a 1 m del piso y 1 m de la puerta de acceso para percibir la presencia de la cabina, si esta no tiene luz. | X | | | | |
| La puerta de acceso deja excesivas holguras. (Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen). | X | | | | |
| CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | |
| Ausencia de marcas en al menos un piso, en cables de tracción y/o gobernador, para identificar la zona de desenclavamiento. | X | | | | |
| El freno no detiene la cabina. | X | | | | |
| Faltan pasadores en articulaciones del mecanismo de freno. | X | | | | |
| Ejes de freno en mal estado (desgaste en cubos de las articulaciones, grietas o rotura de espiras en resortes o posibilidad de salir de sus asientos). | X | | | | |
| Los elementos del freno no son de doble mordaza. | X | | | | |
| Muelles o resortes de freno deformados, fisurados, partidos u oxidados. | X | | | | |
| El freno no funciona en ausencia de corriente eléctrica. | X | | | | |
| La presión de frenado no es efectuada con resorte de compresión. | X | | | | |
| Falta o no está identificada la palanca de freno, para mover el elevador hasta llevarlo a un nivel de planta. | X | | | | |
| Zapatas del freno con aceite. | X | | | | |
| La holgura entre la corona, el sin fin y/o el acople, supera 90º de giro en la volante sin moverse la polea de tracción. | X | | | | |
| Zapatas de freno desgastadas hasta un 40 %. | X | | | | |
| Siendo el motor del grupo tractor de corriente continua, el freno se encuentra alimentado por dicho motor. | X | | | | |
| Falta indicación de sentido de giro en la máquina de tracción. | X | | | | |
| La alimentación del freno no es la misma que la del grupo tractor. | X | | | | |
| No es posible acceder o accionar la palanca de freno, o no existe dicha palanca. | X | | | | |
| El volante tiene la manivela puesta en operación normal. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| En equipos hidráulicos con tracción directa, no actúa la válvula de paracaídas en vacío. | X | | | | |
| El desbloqueo del paracaídas no requiere la intervención del personal competente. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto eléctrico del limitador. | X | | | | |
| Limitador inaccesible para realizar el mantenimiento e inspección. | X | | | | |
| Limitador en el hueco del ascensor sin posibilidad de desaplicar desde el exterior. | X | | | | |
| Falla el trinquete del limitador al engancharse. | X | | | | |
| Limitador oxidado, sin lubricación, desplomado, desajustado., o no está anclado firmemente en al menos dos puntos de fijación. | X | | | | |
| Ausencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad, (En donde se estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuación). | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del limitador de velocidad. descrito en el anexo C, numeral C.1. | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del paracaídas, descrito en el anexo C, numeral C.2. | X | | | | |
| No se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de parada de emergencia y/o no son accesibles. | X | | | | |
| Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege y/o los interruptores de protección no se identifican con su circuito de alimentación. | X | | | | |
| Instalaciones o elementos en pozo o sala de máquinas ajenas a las propias del ascensor (gas, aire acondicionado, acueducto, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas, etc.) | X | | | | |
| Existencia de humedades en cuarto de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (Cuarto de máquinas). | X | | | | |
| En el caso de ascensores sin cuarto de máquinas, no hay las condiciones de rescate, especificados en el Anexo D. | X | | | | |
| Se debe verificar la posibilidad de apertura del freno de forma remota, es decir sin tener acceso a la zona de máquinas, ya que dicha situación representa un grave riesgo para los encargados de la operación de rescate. | X | | | | |
| En caso de apertura remota del freno por medio de batería, se debe verificar que dicha batería se encuentre conectada y con niveles de carga de acuerdo a su respectiva placa de especificaciones. | X | | | | |
| En caso de requerir llave de seguridad especial para la operación de rescate se debe verificar la existencia de dicha llave y el funcionamiento de la misma. | X | | | | |
| En caso de apertura remota por medios mecánicos, se debe verificar el estado y accionamiento de tales mecanismos como guayas, palancas o cualquier otro mecanismo que el fabricante disponga. | X | | | | |
| Polea desgastada o tallada por asentamiento de los cables de tracción, mayor a un factor de deslizamiento de uno (1) (véase el anexo E). | X | | | | |
| Se encuentran uno o más cables hundidos en la polea a diferente nivel que los demás. | X | | | | |
| Falta protección que impida la salida de cables de tracción y/o cables de compensación. | X | | | | |
| Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversión o ausencia de fase. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de máquinas sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de poleas sin cerraduras. | X | | | | |
| No existe inscripción de acceso prohibido. | X | | | | |
| El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas. | X | | | | |
| No existe interruptor de parada en el cuarto de poleas. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro de maniobra con elementos sueltos o sin fijación (contactores, relevos, tarjetas de control, regletas o borneras, temporizadores). | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con empalmes sin aislamiento, fusibles puenteados, contactos suplementados. | X | | | | |
| No existe interruptor general tripolar de corte de la alimentación. | X | | | | |
| No está independiente la acometida del ascensor y la acometida del alumbrado. | X | | | | |
| Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos. | X | | | | |
| No tiene acceso al cuarto de máquinas y/o incumplimiento la normatividad de trabajo en altura. | X | | | | |
| El cuarto de máquinas es utilizado como bodega o para fines diferentes al funcionamiento del ascensor. | X | | | | |
| Existen goteras o humedades en el cuarto de máquinas o poleas. | X | | | | |
| Las partes móviles del cuarto de máquina (poleas de tracción, de desvío, de limitador de velocidad, y volantes de maniobra) no están identificadas o no tienen marcas distintivas (pintadas de amarillo) al menos parcialmente. | X | | | | |
| Ausencia de un dispositivo contra el sobre-calentamiento del fluido hidráulico. | X | | | | |
| SOBRE CABINA | | | | | |
| Existencia de humedades en los cuartos de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (pozo y/o foso) | X | | | | |
| Para el caso de puertas de rescate, No existe piloto, indicador o mirilla para detectar presencia de cabina. | X | | | | |
| Para ascensores a tracción:<br><br>- Con capacidad mayor a 6 personas la tracción se realiza con menos de tres cables.<br>- Con capacidad menor a 6 personas la tracción se realiza con menos de dos cables. | X | | | | |
| Amarres de cable de tracción en cabina y/o contrapeso desajustado, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso. | X | | | | |
| Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepípedo rectangular no menor a 0,5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de cabina. (Para los ascensores con suspensión directa, se incluyen los cables de suspensión y sus amarres en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepípedo. | X | | | | |
| Amarres del cable del limitador al sistema paracaídas desajustado, suelto, carente de amarres, o en mal estado. (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| No existe paracaídas en contrapeso habiendo circulación de personas bajo el foso. | X | | | | |
| En hueco parcialmente abierto no existe una barrera de protección encima de cabina. (Protección del personal de mantenimiento). | X | | | | |
| Plataforma de cabina hecho de madera. | X | | | | |
| El techo no soporta sin deformación permanente el peso de dos personas. (Es decir 150 Kg.) | X | | | | |
| No existe interruptor de parada encima de la cabina. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapata y/o deslizadera de cabina y/o contrapeso en mal estado,(rotas, no existentes, rozando partes metálicas, sueltas o con sujeción incompleta). | X | | | | |
| El conmutador Normal/inspección no está plenamente identificado, o no funciona. En caso de no tenerlo sobre cabina el equipo debe tener un stop de emergencia sobre cabina. | X | | | | |
| Al soporte (contrapeso) le faltan tuercas o pasadores. | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa (cuando aplica). | X | | | | |
| Pesas rotas o fracturadas dentro del bastidor, y/o sobresaliendo fuera del bastidor (que incumpla la distancia mínima entre cabina y contrapeso, es decir, ≤ 35 mm). | X | | | | |
| Existe posibilidad de movimiento de las pesas por ausencia de mecanismo de acuñamiento. | X | | | | |
| En caso de existir poleas sobre el contrapeso, no disponen de los elementos necesarios para evitar la salida de los cables,(En caso de aflojamiento de éstos y la introducción de cuerpos extraños en las gargantas de la misma) y/o estos dispositivos impiden las operaciones de inspección o de mantenimiento. | X | | | | |
| Para ascensores cuyo contrapeso y cabina estén dentro de mismo pozo, el contrapeso esta guiado mediante cables guía. | X | | | | |
| Arranca con puertas de cabina abiertas o al abrirla no se detiene durante el funcionamiento normal. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Los finales de carrera, no son de apertura mecánica. | X | | | | |
| Distancia de actuación del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto de activación en los pisos superior e inferior. | X | | | | |
| El dispositivo eléctrico de final de carrera no se activa antes de que la cabina y/o el contrapeso hagan contacto con el amortiguador | X | | | | |
| El interruptor final de carrera no se recupera al bajar o subir la cabina. | X | | | | |
| Al estar activado e interruptor de final de carrera se recupera al moverse lateralmente la cabina. | X | | | | |
| No existe, corral encima de cabina y/o un punto de fijación para arnés. | X | | | | |
| En las zonas circulantes o pasillos alrededor de un pozo parciamente abierto, existen barreras de protección con altura inferior a 2,5 m, a una distancia inferior a 50 cm de las partes móviles del ascensor. (Esta altura puede reducirse hasta 1,10 m, cuando la distancia a las partes móviles es superior a 2 m). | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro con apertura hacia el interior | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no es metálica y/o de alma llena. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no permite el cierre con enclavamiento al no tener la llave. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin contacto eléctrico de seguridad, o que no funcione. | X | | | | |
| Hay más de 11 m entre dos paradas continúas sin apertura de socorro. | X | | | | |
| Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas. | X | | | | |
| En hueco compartido, no existe separación del hueco de cada ascensor en el foso. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad y/o cables de compensación, tal que :<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja). | X | | | | |
| SOBRECABINA RECORRIDO | | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción indirecta que no tengan sistema de paracaídas en cabina, no actúa la válvula de paracaídas en vacío en el pistón. | X | | | | |
| Falta seguridad eléctrica (series) de puertas, o están puenteadas. | X | | | | |
| Al halar o abrir la puerta, no se detiene la cabina. | X | | | | |
| Bornes o cables eléctricos mal conectados o con defectos de aislamiento en puertas. | X | | | | |
| Los elementos de enclavamiento no están encajados, al menos 7mm. | X | | | | |
| El enclavamiento mecánico no es controlado eléctricamente. | X | | | | |
| Zona de desenclavamiento superior a 35 cm por encima o por debajo del nivel de piso. | X | | | | |
| Las cerraduras no pueden abrirse desde el interior del hueco sin necesidad de llave. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos según los siguientes criterios:<br><br>1- los hilos rotos superan al 50 % en un mismo paso del tota de los hilos que conforman el torón,<br>2- existen más de 2 hilos rotos por torón en promedio en el tramo de un paso del cable. | X | | | | |
| En casos de cinta de tracción, se presenta al menos una fisura, una grieta, y/o un adelgazamiento de la cubierta en 1,5 m de la cinta. | X | | | | |
| Diámetro de los cables de tracción inferior al 10 % de su diámetro nominal (por desgaste o por defecto de fabricación). | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta una coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja) | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos. | X | | | | |
| Cable de tracción roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable del limitador deteriorado. | X | | | | |
| Cables del limitador inferior a 6 mm de diámetro. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo torón. | X | | | | |
| Cable del limitador roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable viajero y/o cordón de maniobra en mal estado, (quebrado, partido, conexiones flojas, cables desnudos, empalmado en la parte móvil). | X | | | | |
| Las guías de la cabina en todo su recorrido, presentan mal estado de fijación a las paredes del hueco, deformaciones, desalineación y/o falta de paralelismo. | X | | | | |
| No hay solidez de la fijación de los marcos a la pared. | X | | | | |
| El hueco se utiliza para ventilación de otras áreas ajenas al ascensor (baños, cocinas, etc.). | X | | | | |
| Distancia entre embrague mecánico de puerta de cabina y la pisadera de pasillo es menor a 6mm. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando un ascensor queda entre pisos o en el túnel, la distancia máxima entre la pisadera de cabina y el muro es mayor a 125mm. | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad, y/o cables de compensación, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos | X | | | | |
| La distancia entre órganos móviles y la parte fija no cumple las siguientes dimensiones: Distancia entre cabina y contrapeso ≤35mm | X | | | | |
| PIT | | | | | |
| Falta o no funciona el dispositivo de control de rotura o aflojamiento del cable del limitador. | X | | | | |
| Polea tensora del limitador roza con la pared y/o el suelo. | X | | | | |
| El paracaídas no lleva cuñas. | X | | | | |
| No actúan las cuñas del paracaídas. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto de acuñamiento, de cabina y/o de contrapeso. | X | | | | |
| No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga. | X | | | | |
| Al bastidor o chasis le faltan tuercas o pasadores que afecten su rigidez. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| Amortiguadores oxidados, fisurados, sueltos. | X | | | | |
| No existen topes elásticos, de resorte o hidráulicos para la cabina y contrapeso. | X | | | | |
| En amortiguadores hidráulicos, el nivel de aceite está por fuera de la marca. | X | | | | |
| No tiene o no actúa el dispositivo eléctrico de seguridad en los amortiguadores hidráulicos. | X | | | | |
| No se recupera el amortiguador hidráulico luego de comprimirse | X | | | | |
| Agua en el foso, existiendo instalación eléctrica y/o mecánica, en contacto con ella. | X | | | | |
| Agua en el foso. | X | | | | |
| Foso con profundidad superior o igual a 1,50 m sin escalera En caso de tener escalera, el primer peldaño no debe estar ubicado a más de 50 cm respecto a nivel del piso de la primera parada. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| No existencia de puertas en las aberturas accesibles por las personas al hueco. | X | | | | |
| Encontrándose la cabina en la última parada (la mas alta) el contrapeso se encuentra a una distancia ≤ de 15 cm con respecto al tope de sus amortiguadores (No es de aplicación en ascensores hidráulicos o sin contrapeso). | X | | | | |
| TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 2 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

Observaciones:

*(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.*

| INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIBRADOR PIE DE REY | LUXOMETRO DIGITAL | TACOMETRO DIGITAL |
| IM-P20 | IM-L18 | IM-T15 |
| CINTA METRICA | REGLA PLANA | OTRO: |
| IM-C01 | IM-R03 | N/A |

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: | CUMPLE SIN DEFECTOS |
|---|---|

- **Cumple sin defectos:** El aparato queda en servicio normal
- **Cumple con defectos leves:** El aparato queda en servicio debiéndose corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección periódica.
- **Condicionada con defecto graves:** El aparato queda en servicio condicionado, se debe hacer una nueva inspección. Los defectos se deben corregir en un plazo de 30 días
- **No cumple con defectos muy graves:** El elevador se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos y se realiza una nueva inspección para verificar la subsanación de los defectos.

**Tratamiento de los defectos (tomado de la norma 5926-1:2012) (tipos de defectos).**

.- Defectos Leves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 180 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.

.- Defectos Graves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 30 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.

.- Defectos Muy Graves: Estos defectos que constituyen un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar daños a la instalación. Estos defectos darán origen a un dictamen de no cumplimiento, y se debería dejar el ascensor fuera de servicio.

.- Teniendo en cuenta que si se presentan defectos muy graves, el concepto bajo la NTC 5926-1 es suspender inmediatamente el uso del equipo, en caso que este siga en funcionamiento, será responsabilidad de la administración y/o responsables del equipo por daños que pueda generar a las personas o copropiedad.

Nota: S/D Sin Defecto.
C/D Con Defecto.

| PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO | | EMPRESA DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSE JARAMILLO(DELEGADO) | NOMBRE: | GUSTAVO CHAPARRO |
| FIRMA DIGITAL | | FIRMA DIGITAL | |
|  | |  | |

| INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE: | OSCAR ROLANDO HERNANDEZ OLARTE, |
| FIRMA DIGITAL | |
|  | |

ICM ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
21 -ORN- 011

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 1 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Ascensor N° | 2 SENADO | Fecha: | 24 / 5 / 2025 | |
| | | | Código: | A - 02 - 7506-24RA | |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del cliente o razón social: | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| Dirección: | BOGOTA Carrera 7 No. 8-68 | | Teléfono: | | 6013824000 |
| Contacto representante legal: | Luis Rojas | | NIT: | 899999103-1 | |

| DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o razón Social: | MITSUBISHI | Fecha del ultimo mantenimiento: | MAYO 2025 |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha puesta en servicio: | NI | Marca: | MITSUBISHI | Fecha última inspección: | N/A |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento: | Eléctrico | Capacidad de personas: | 17 |
| Capacidad (Kg | 1150 | Número de paradas: | 8 |

LISTA DE VERIFICACION

CABINA

| DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO | SIN DEFECTO | CON DEFECTO: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | MG | |
| Mirilla de puerta rajada con protección (cristal armado, acrílico, malla). | X | | | | |
| Mirilla de puerta rota con hueco. | X | | | | |
| Mirilla suelta, con mala fijación o desajustada. | X | | | | |
| Las hojas de puertas son de vidrio y no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| No funciona el sistema de re apertura (banda retráctil, foto celda, micro obstáculo, ultrasónico, etc.) de las puertas de acceso. | X | | | | |
| El ascensor arranca con puerta abierta. | X | | | | |
| No existe piloto de presencia de cabina en puertas ciegas o visibilidad con mirilla. | X | | | | |
| No existe llave de apertura en la edificación o no es accesible. | X | | | | |
| No existen rejillas de ventilación en cabina. | X | | | | |
| Paredes de la cabina no rígidas. Con cabina de construcción en madera, se presentan zonas podridas, mal fijadas o con síntoma de defecto. | X | | | | |
| Guarda escoba o Zócalo en mal estado (oxidado, suelto deteriorado, roto). | X | | | | |
| No lleva faldón guardapiés en cabina. | X | | | | |
| No lleva puertas en cabina (equipos antiguos que no tengan puerta en cabina, deben estar provistos de un sensor de proximidad. | X | | | | |
| Las puertas de la cabina no rígidas. | X | | | | |
| Las hojas de vidrio, no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| Puertas de cabina no retroceden frente a un obstáculo por contacto o proximidad. | X | | | | |
| No existe o no funciona el pulsador de apertura de puertas automáticas en botonera de cabina. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe placa que identifique capacidad máxima de carga en cabina (kg y/o pasajeros). | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) no funciona en cabinas sin puertas | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) se desactiva de forma involuntaria. | X | | | | |
| No existe o no funciona el intercomunicador. | X | | | | |
| Equipo de alarma no es autónomo (es decir sin batería), inaudible o no funciona. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existe empresa encargada del mantenimiento ni conservación del aparato, haciéndose constar un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico, acta de mantenimiento, etc.). | X | | | | |
| En condiciones normales de funcionamiento, las puertas de acceso no están cerradas y enclavadas sin la presencia de cabina. | X | | | | |
| Existencia de elementos cortantes (vidrios sin pulir, aristas vivas, etc.) en puerta de acceso y recorrido sin puertas en cabina. | X | | | | |
| Oxidación y corrosión en más de un 20 % en las puertas y/o marcos de acceso | X | | | | |
| Puertas de acceso, paneles, bisagras o marcos están deformadas y afectan el funcionamiento normal. | X | | | | |
| Cerraduras accesibles desde el exterior sin requerir herramienta para su apertura. | X | | | | |
| Cerraduras se encuentran inoperantes | X | | | | |
| Contactos eléctricos accesibles desde el exterior (pasillo) | X | | | | |
| Es posible abrir una puerta sin estar la cabina en la zona de desenclavamiento, sin una herramienta y el ascensor no se detiene. | X | | | | |
| La puerta de acceso se abre sin llave especial o no puede introducirse. | X | | | | |
| Distancia entre pisadera (o quicio) de cabina y pisadera(o quicio) de piso excede 35 mm | X | | | | |
| La iluminación de los accesos es menor de 50 lux a 1 m del piso y 1 m de la puerta de acceso para percibir la presencia de la cabina, si esta no tiene luz. | X | | | | |
| La puerta de acceso deja excesivas holguras. (Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen). | X | | | | |
| CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | |
| Ausencia de marcas en al menos un piso, en cables de tracción y/o gobernador, para identificar la zona de desenclavamiento. | X | | | | |
| El freno no detiene la cabina. | X | | | | |
| Faltan pasadores en articulaciones del mecanismo de freno. | X | | | | |
| Ejes de freno en mal estado (desgaste en cubos de las articulaciones, grietas o rotura de espiras en resortes o posibilidad de salir de sus asientos). | X | | | | |
| Los elementos del freno no son de doble mordaza. | X | | | | |
| Muelles o resortes de freno deformados, fisurados, partidos u oxidados. | X | | | | |
| El freno no funciona en ausencia de corriente eléctrica. | X | | | | |
| La presión de frenado no es efectuada con resorte de compresión. | X | | | | |
| Falta o no está identificada la palanca de freno, para mover el elevador hasta llevarlo a un nivel de planta. | X | | | | |
| Zapatas del freno con aceite. | X | | | | |
| La holgura entre la corona, el sin fin y/o el acople, supera 90º de giro en la volante sin moverse la polea de tracción. | X | | | | |
| Zapatas de freno desgastadas hasta un 40 %. | X | | | | |
| Siendo el motor del grupo tractor de corriente continua, el freno se encuentra alimentado por dicho motor. | X | | | | |
| Falta indicación de sentido de giro en la máquina de tracción. | X | | | | |
| La alimentación del freno no es la misma que la del grupo tractor. | X | | | | |
| No es posible acceder o accionar la palanca de freno, o no existe dicha palanca. | X | | | | |
| El volante tiene la manivela puesta en operación normal. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| En equipos hidráulicos con tracción directa, no actúa la válvula de paracaídas en vacío. | X | | | | |
| El desbloqueo del paracaídas no requiere la intervención del personal competente. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto eléctrico del limitador. | X | | | | |
| Limitador inaccesible para realizar el mantenimiento e inspección. | X | | | | |
| Limitador en el hueco del ascensor sin posibilidad de desaplicar desde el exterior. | X | | | | |
| Falla el trinquete del limitador al engancharse. | X | | | | |
| Limitador oxidado, sin lubricación, desplomado, desajustado., o no está anclado firmemente en al menos dos puntos de fijación. | X | | | | |
| Ausencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad, (En donde se estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuación). | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del limitador de velocidad. descrito en el anexo C, numeral C.1. | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del paracaídas, descrito en el anexo C, numeral C.2. | X | | | | |
| No se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de parada de emergencia y/o no son accesibles. | X | | | | |
| Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege y/o los interruptores de protección no se identifican con su circuito de alimentación. | X | | | | |
| Instalaciones o elementos en pozo o sala de máquinas ajenas a las propias del ascensor (gas, aire acondicionado, acueducto, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas, etc.) | X | | | | |
| Existencia de humedades en cuarto de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (Cuarto de máquinas). | X | | | | |
| En el caso de ascensores sin cuarto de máquinas, no hay las condiciones de rescate, especificados en el Anexo D. | X | | | | |
| Se debe verificar la posibilidad de apertura del freno de forma remota, es decir sin tener acceso a la zona de máquinas, ya que dicha situación representa un grave riesgo para los encargados de la operación de rescate. | X | | | | |
| En caso de apertura remota del freno por medio de batería, se debe verificar que dicha batería se encuentre conectada y con niveles de carga de acuerdo a su respectiva placa de especificaciones. | X | | | | |
| En caso de requerir llave de seguridad especial para la operación de rescate se debe verificar la existencia de dicha llave y el funcionamiento de la misma. | X | | | | |
| En caso de apertura remota por medios mecánicos, se debe verificar el estado y accionamiento de tales mecanismos como guayas, palancas o cualquier otro mecanismo que el fabricante disponga. | X | | | | |
| Polea desgastada o tallada por asentamiento de los cables de tracción, mayor a un factor de deslizamiento de uno (1) (véase el anexo E). | X | | | | |
| Se encuentran uno o más cables hundidos en la polea a diferente nivel que los demás. | X | | | | |
| Falta protección que impida la salida de cables de tracción y/o cables de compensación. | X | | | | |
| Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversión o ausencia de fase. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de máquinas sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de poleas sin cerraduras. | X | | | | |
| No existe inscripción de acceso prohibido. | X | | | | |
| El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas. | X | | | | |
| No existe interruptor de parada en el cuarto de poleas. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro de maniobra con elementos sueltos o sin fijación (contactores, relevos, tarjetas de control, regletas o borneras, temporizadores). | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con empalmes sin aislamiento, fusibles puenteados, contactos suplementados. | X | | | | |
| No existe interruptor general tripolar de corte de la alimentación. | X | | | | |
| No está independiente la acometida del ascensor y la acometida del alumbrado. | X | | | | |
| Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos. | X | | | | |
| No tiene acceso al cuarto de máquinas y/o incumplimiento la normatividad de trabajo en altura. | X | | | | |
| El cuarto de máquinas es utilizado como bodega o para fines diferentes al funcionamiento del ascensor. | X | | | | |
| Existen goteras o humedades en el cuarto de máquinas o poleas. | X | | | | |
| Las partes móviles del cuarto de máquina (poleas de tracción, de desvío, de limitador de velocidad, y volantes de maniobra) no están identificadas o no tienen marcas distintivas (pintadas de amarillo) al menos parcialmente. | X | | | | |
| Ausencia de un dispositivo contra el sobre-calentamiento del fluido hidráulico. | X | | | | |
| SOBRE CABINA | | | | | |
| Existencia de humedades en los cuartos de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (pozo y/o foso) | X | | | | |
| Para el caso de puertas de rescate, No existe piloto, indicador o mirilla para detectar presencia de cabina. | X | | | | |
| Para ascensores a tracción:<br><br>- Con capacidad mayor a 6 personas la tracción se realiza con menos de tres cables.<br>- Con capacidad menor a 6 personas la tracción se realiza con menos de dos cables. | X | | | | |
| Amarres de cable de tracción en cabina y/o contrapeso desajustado, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso. | X | | | | |
| Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepípedo rectangular no menor a 0,5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de cabina. (Para los ascensores con suspensión directa, se incluyen los cables de suspensión y sus amarres en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepípedo. | X | | | | |
| Amarres del cable del limitador al sistema paracaídas desajustado, suelto, carente de amarres, o en mal estado. (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| No existe paracaídas en contrapeso habiendo circulación de personas bajo el foso. | X | | | | |
| En hueco parcialmente abierto no existe una barrera de protección encima de cabina. (Protección del personal de mantenimiento). | X | | | | |
| Plataforma de cabina hecho de madera. | X | | | | |
| El techo no soporta sin deformación permanente el peso de dos personas. (Es decir 150 Kg.) | X | | | | |
| No existe interruptor de parada encima de la cabina. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapata y/o deslizadera de cabina y/o contrapeso en mal estado,(rotas, no existentes, rozando partes metálicas, sueltas o con sujeción incompleta). | X | | | | |
| El conmutador Normal/inspección no está plenamente identificado, o no funciona. En caso de no tenerlo sobre cabina el equipo debe tener un stop de emergencia sobre cabina. | X | | | | |
| Al soporte (contrapeso) le faltan tuercas o pasadores. | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa (cuando aplica). | X | | | | |
| Pesas rotas o fracturadas dentro del bastidor, y/o sobresaliendo fuera del bastidor (que incumpla la distancia mínima entre cabina y contrapeso, es decir, ≤ 35 mm). | X | | | | |
| Existe posibilidad de movimiento de las pesas por ausencia de mecanismo de acuñamiento. | X | | | | |
| En caso de existir poleas sobre el contrapeso, no disponen de los elementos necesarios para evitar la salida de los cables,(En caso de aflojamiento de éstos y la introducción de cuerpos extraños en las gargantas de la misma) y/o estos dispositivos impiden las operaciones de inspección o de mantenimiento. | X | | | | |
| Para ascensores cuyo contrapeso y cabina estén dentro de mismo pozo, el contrapeso esta guiado mediante cables guía. | X | | | | |
| Arranca con puertas de cabina abiertas o al abrirla no se detiene durante el funcionamiento normal. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Los finales de carrera, no son de apertura mecánica. | X | | | | |
| Distancia de actuación del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto de activación en los pisos superior e inferior. | X | | | | |
| El dispositivo eléctrico de final de carrera no se activa antes de que la cabina y/o el contrapeso hagan contacto con el amortiguador | X | | | | |
| El interruptor final de carrera no se recupera al bajar o subir la cabina. | X | | | | |
| Al estar activado e interruptor de final de carrera se recupera al moverse lateralmente la cabina. | X | | | | |
| No existe, corral encima de cabina y/o un punto de fijación para arnés. | X | | | | |
| En las zonas circulantes o pasillos alrededor de un pozo parciamente abierto, existen barreras de protección con altura inferior a 2,5 m, a una distancia inferior a 50 cm de las partes móviles del ascensor. (Esta altura puede reducirse hasta 1,10 m, cuando la distancia a las partes móviles es superior a 2 m). | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro con apertura hacia el interior | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no es metálica y/o de alma llena. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no permite el cierre con enclavamiento al no tener la llave. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin contacto eléctrico de seguridad, o que no funcione. | X | | | | |
| Hay más de 11 m entre dos paradas continúas sin apertura de socorro. | X | | | | |
| Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas. | X | | | | |
| En hueco compartido, no existe separación del hueco de cada ascensor en el foso. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad y/o cables de compensación, tal que :<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja). | X | | | | |
| SOBRECABINA RECORRIDO | | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción indirecta que no tengan sistema de paracaídas en cabina, no actúa la válvula de paracaídas en vacío en el pistón. | X | | | | |
| Falta seguridad eléctrica (series) de puertas, o están puenteadas. | X | | | | |
| Al halar o abrir la puerta, no se detiene la cabina. | X | | | | |
| Bornes o cables eléctricos mal conectados o con defectos de aislamiento en puertas. | X | | | | |
| Los elementos de enclavamiento no están encajados, al menos 7mm. | X | | | | |
| El enclavamiento mecánico no es controlado eléctricamente. | X | | | | |
| Zona de desenclavamiento superior a 35 cm por encima o por debajo del nivel de piso. | X | | | | |
| Las cerraduras no pueden abrirse desde el interior del hueco sin necesidad de llave. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos según los siguientes criterios:<br><br>1- los hilos rotos superan al 50 % en un mismo paso del tota de los hilos que conforman el torón,<br>2- existen más de 2 hilos rotos por torón en promedio en el tramo de un paso del cable. | X | | | | |
| En casos de cinta de tracción, se presenta al menos una fisura, una grieta, y/o un adelgazamiento de la cubierta en 1,5 m de la cinta. | X | | | | |
| Diámetro de los cables de tracción inferior al 10 % de su diámetro nominal (por desgaste o por defecto de fabricación). | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta una coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja) | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos. | X | | | | |
| Cable de tracción roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable del limitador deteriorado. | X | | | | |
| Cables del limitador inferior a 6 mm de diámetro. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo torón. | X | | | | |
| Cable del limitador roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable viajero y/o cordón de maniobra en mal estado, (quebrado, partido, conexiones flojas, cables desnudos, empalmado en la parte móvil). | X | | | | |
| Las guías de la cabina en todo su recorrido, presentan mal estado de fijación a las paredes del hueco, deformaciones, desalineación y/o falta de paralelismo. | X | | | | |
| No hay solidez de la fijación de los marcos a la pared. | X | | | | |
| El hueco se utiliza para ventilación de otras áreas ajenas al ascensor (baños, cocinas, etc.). | X | | | | |
| Distancia entre embrague mecánico de puerta de cabina y la pisadera de pasillo es menor a 6mm. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando un ascensor queda entre pisos o en el túnel, la distancia máxima entre la pisadera de cabina y el muro es mayor a 125mm. | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad, y/o cables de compensación, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos | X | | | | |
| La distancia entre órganos móviles y la parte fija no cumple las siguientes dimensiones: Distancia entre cabina y contrapeso ≤35mm | X | | | | |
| PIT | | | | | |
| Falta o no funciona el dispositivo de control de rotura o aflojamiento del cable del limitador. | X | | | | |
| Polea tensora del limitador roza con la pared y/o el suelo. | X | | | | |
| El paracaídas no lleva cuñas. | X | | | | |
| No actúan las cuñas del paracaídas. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto de acuñamiento, de cabina y/o de contrapeso. | X | | | | |
| No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga. | X | | | | |
| Al bastidor o chasis le faltan tuercas o pasadores que afecten su rigidez. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| Amortiguadores oxidados, fisurados, sueltos. | X | | | | |
| No existen topes elásticos, de resorte o hidráulicos para la cabina y contrapeso. | X | | | | |
| En amortiguadores hidráulicos, el nivel de aceite está por fuera de la marca. | X | | | | |
| No tiene o no actúa el dispositivo eléctrico de seguridad en los amortiguadores hidráulicos. | X | | | | |
| No se recupera el amortiguador hidráulico luego de comprimirse | X | | | | |
| Agua en el foso, existiendo instalación eléctrica y/o mecánica, en contacto con ella. | X | | | | |
| Agua en el foso. | X | | | | |
| Foso con profundidad superior o igual a 1,50 m sin escalera En caso de tener escalera, el primer peldaño no debe estar ubicado a más de 50 cm respecto a nivel del piso de la primera parada. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| No existencia de puertas en las aberturas accesibles por las personas al hueco. | X | | | | |
| Encontrándose la cabina en la última parada (la mas alta) el contrapeso se encuentra a una distancia ≤ de 15 cm con respecto al tope de sus amortiguadores (No es de aplicación en ascensores hidráulicos o sin contrapeso). | X | | | | |
| TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 2 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

Observaciones:

*(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.*

| INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIBRADOR PIE DE REY | LUXOMETRO DIGITAL | TACOMETRO DIGITAL |
| IM-P20 | IM-L18 | IM-T15 |
| CINTA METRICA | REGLA PLANA | OTRO: |
| IM-C01 | IM-R03 | N/A |

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: | CUMPLE SIN DEFECTOS |
|---|---|

- **Cumple sin defectos:** El aparato queda en servicio normal
- **Cumple con defectos leves:** El aparato queda en servicio debiéndose corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección periódica.
- **Condicionada con defecto graves:** El aparato queda en servicio condicionado, se debe hacer una nueva inspección. Los defectos se deben corregir en un plazo de 30 días
- **No cumple con defectos muy graves:** El elevador se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos y se realiza una nueva inspección para verificar la subsanación de los defectos.

**Tratamiento de los defectos (tomado de la norma 5926-1:2012) (tipos de defectos).**

.- Defectos Leves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 180 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.


.- Defectos Graves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 30 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.

.- Defectos Muy Graves: Estos defectos que constituyen un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar daños a la instalación. Estos defectos darán origen a un dictamen de no cumplimiento, y se debería dejar el ascensor fuera de servicio.

.- Teniendo en cuenta que si se presentan defectos muy graves, el concepto bajo la NTC 5926-1 es suspender inmediatamente el uso del equipo, en caso que este siga en funcionamiento, será responsabilidad de la administración y/o responsables del equipo por daños que pueda generar a las personas o copropiedad.

Nota: S/D Sin Defecto.
C/D Con Defecto.

| PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO | | EMPRESA DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSE JARAMILLO(DELEGADO) | NOMBRE: | GUSTAVO CHAPARRO |
| FIRMA DIGITAL | | FIRMA DIGITAL | |
|  | |  | |

| INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE: | OSCAR ROLANDO HERNANDEZ OLARTE, |
| FIRMA DIGITAL | |
|  | |

ICM ONAC ACREDITADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-28-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 1 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE SALVAESCALERAS<br>NORMA NTC 5926-5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Salvaescalera N° | 1 | | | Fecha: | 30 / 5 / 2025 |
| | | | | | Código: | S - 01 - 7506-24RA |
| **DATOS DEL CLIENTE** | | | | | | |
| Nombre del cliente o razón social: | | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| Dirección: | BOGOTA Carrera 7 No. 8-68 | | | Teléfono: | | 3148905543 |
| Contacto representante legal: | | Jose Jaramillo | | NIT: | | 899999103-1 |
| **DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO** | | | | | | |
| Nombre o razón Social: | TEKBO | | | Fecha del ultimo mantenimiento: | | ABRIL 2025 |
| **DATOS DE LA INSTALACIÓN** | | | | | | |
| Fecha puesta en servicio: | NI | Marca: | TEKBO | Fecha última inspección: | | N/A |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | |
| Tipo de tracción: | Cremallera Piñon | Tipo de uso: | | | | |
| Capacidad (Kg) | 250 | Número de paradas: | | 2 | | |

**LISTA DE VERIFICACION**

| DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO | SIN DEFECTO | CON DEFECTO: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | | |
| La ubicación del salvaescaleras en las paradas extremas o intermedias no permite la apertura por completo de la entrada principal del edificio y sus puertas de salida cuando el salvaescaleras no esté en uso. | X | | | | |
| Los salvaescaleras no se construyeron ni instalaron de manera que puedan realizarse de manera segura las inspecciones, los ensayos y el mantenimiento o reparación periódicos de cualquier componente. | X | | | | |
| La velocidad nominal del salvaescaleras es superior a 0,15 m/s en la dirección del desplazamiento. | X | | | | |
| Los salvaescaleras para usuarios sentados o de pie no superan la carga nominal de 115 kg. | X | | | | |
| Los salvaescaleras para usuarios en silla de ruedas no superan la carga nominal a 250<br>kg/m2. | X | | | | |
| Los salvaescaleras con plataforma para sillas de ruedas no tienen incorporado un dispositivo que evite el arranque normal en caso de producirse una sobrecarga en la plataforma.<br><br>NOTA Se considera que se produce sobrecarga cuando se excede la carga nominal en un 25 %, estando la carga uniformemente distribuida. | X | | | | |
| La instalación completa del salvaescaleras presenta deformación permanente al aplicar fuerzas durante el funcionamiento normal, durante la actuación de los dispositivos de seguridad y durante el impacto sobre los topes mecánicos a velocidad nominal. | X | | | | |
| Los componentes mecánicos y eléctricos no están protegidos contra los efectos perjudiciales y peligrosos de las influencias externas susceptibles de producirse en la ubicación propuesta del salvaescalera, como, por ejemplo :<br><br>a) entrada de agua y cuerpos sólidos;<br>b) acción de la flora, fauna, etc. | X | | | | |

| RIELES GUÍA Y TOPES MECÁNICOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El ángulo del riel o rieles con la horizontal supera los 75°.<br><br>EXCEPCIÓN: En las áreas de embarque se permite una subida vertical máxima de 500 mm. | X | | | | |
| El sistema de fijación del salvaescaleras permite que la plataforma sufra una inclinación superior a los 5° respecto a la horizontal cuando está cargada con la carga nominal. | X | | | | |
| Los rieles guía no son metálicos. | X | | | | |
| En caso de que una plataforma cuente con rieles guía plegable, estos obstaculizan la escalera o las zonas de embarque cuando estén en su posición plegada. | X | | | | |
| Los mandos del sistema que controla los rieles guía plegable motorizado no son de tipo pulsación constante.<br><br>EXCEPCIÓN: Pueden utilizarse mandos de pulsación momentánea siempre que la energía del sistema de los rieles guía plegables sea inferior a los 4 J. | X | | | | |
| En caso de accionamiento motorizado de los rieles plegables no es posible el accionamiento manual de emergencia. | X | | | | |
| En caso de que el tramo plegable del riel guia encuentre un obstáculo, el accionamiento del mecanismo de plegado no esta protegido para evitar daños al mecanismo o peligro para el usurio. | X | | | | |
| No está señalizado el movimiento del mecanismo de plegado de forma audible y visual. | X | | | | |
| No existen topes mecánicos de final de recorrido, en caso de que el salvaescaleras supere los extremos finales del recorrido. | X | | | | |
| En la planta superior e inferior, el riel no permite pasar del salvaescaleras directamente al punto de embarque, o es necesario utilizar una extensión mecánica fija o móvil adicional. | X | | | | |
| PARACAÍDAS Y DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD | | | | | |
| El dispositivo de detección del exceso de velocidad no existe o no funciona en cualquier punto del riel. | X | | | | |
| El paracaídas no es capaz de detener y mantener detenido el salvaescaleras cargado con la carga nominal + 25 %. | X | | | | |
| El paracaídas no está instalado en la plataforma del salvaescaleras.<br><br>EXCEPCIÓN: En salvaescaleras cuyo sistema de accionamiento sea por cable con bolas guiado, el paracaídas puede situarse en el riel guía. | X | | | | |
| El paracaídas no actúa directamente sobre el riel guía o sobre la cremallera.<br>EXCEPCIÓN: Salvaescaleras cuyo sistema de accionamiento sea por cable con<br>bolas guiado o sistemas de accionamiento de husillo y tuerca. | X | | | | |
| Los ejes, mordazas, cuñas o soportes que formen parte del paracaídas y que queden sometidos a esfuerzos durante su actuación no son metálicos. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La actuación del paracaídas es realizada por medios eléctricos, hidráulicos o neumáticos. | X | | | | |
| El dispositivo de detección del exceso de velocidad no es accesible para inspección. | X | | | | |
| **UNIDADES Y SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO** | | | | | |
| Independientemente del tipo de accionamiento, este no controla el movimiento en ambas direcciones del trayecto de modo que es posible el movimiento incontrolado del salvaescaleras. | X | | | | |
| El salvaescaleras no tiene instalado un freno de fricción electromecánico, o el freno no es capaz de detener el salvaescaleras en una distancia máxima de 20 mm ni de mantenerlo firmemente detenido con la carga nominal. | X | | | | |
| No se cuenta o no funciona el dispositivo de mando de emergencia ya sea eléctrico o manual. | X | | | | |
| En caso de dispositivo de mando de emergencia eléctrica no cuenta o no funciona con fuente de alimentación o dispositivo de emergencia. | X | | | | |
| En caso de maniobra manual de socorro del salvaescaleras, y sea necesario un dispositivo rotatorio de accionamiento manual, el dispositivo rotatorio tiene radios. | X | | | | |
| Si existen funciones motorizadas del salvaescaleras que pueden obstaculizar la escalera como sillas rotatorias, rodapiés, plataformas, etc., están no pueden ser accionadas en casos de emergencia. | X | | | | |
| En caso de salvaescaleras con accionamiento mediante suspensión de cables, el diámetro de los cables es menor de 6 mm. | X | | | | |
| Existencia de un solo cable, en caso de para salvaescaleras suspendidos (cuando aplique). | X | | | | |
| Los cables no son independientes, (cuando aplique). | X | | | | |
| La plataforma funciona con sistemas de tracción por adherencia del cable a la polea. | X | | | | |
| No existen medios para igualar la tensión de los cables, cuando aplique. | X | | | | |
| La cremallera o cremalleras y el (los) piñón (es) no son metálicas, (cuando aplique) | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables de tracción. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos según los siguientes criterios:<br>1) los hilos rotos superan al 50 % en un mismo paso del total de los hilos que conforman el torón,<br>2) existen más de 2 hilos rotos por torón en promedio en el tramo de un paso del cable. | X | | | | |
| Diámetro de los cables de tracción inferior al 10 % de su diámetro nominal (por desgaste o por defecto de fabricación). | X | | | | |
| Amarres de cable de tracción, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que:<br>aún no se presenta perdida de material y/o<br>al contacto con el cable se presenta una coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja) | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos. | X | | | | |
| Cable de tracción roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Los cables de alambre de acero no son accesibles para inspección o mantenimiento en todo el recorrido del cable. | X | | | | |
| Las cadenas que llevan los sistemas de suspensión no son accesibles para la inspección y el mantenimiento a lo largo de toda su longitud. | X | | | | |
| No existen medios para prevenir que la cadena se desenganche accidentalmente de los piñones. | X | | | | |
| En caso de que el accionamiento del salvaescalera sea por tornillo, el husillo de accionamiento no es metálico. | X | | | | |
| En caso de que el accionamiento del salvaescalera sea por tornillo, el accionamiento del elemento giratorio no está directamente controlado por el freno. | X | | | | |
| No existen los medios necesarios para proteger todas las partes móviles. | X | | | | |
| Se evidencia perdida de material (limaduras) por el conjunto de tracción. | X | | | | |
| En caso de que el accionamiento del salvaescalera sea por cable con bolas guiado, el sistema no dispone de dos cables; uno de ellos soporta el salvaescaleras y el otro lo mantiene suspendido; o un sistema anticaídas. | X | | | | |
| Los cables no están guiados en toda su longitud. | X | | | | |
| **INSTALACIÓN Y EQUIPOS ELÉCTRICOS** | | | | | |
| Los salvaescaleras no están conectados a una fuente de alimentación eléctrica propia.<br><br>EXCEPCIÓN: No aplica en caso de salvaescaleras alimentados por baterías. | X | | | | |
| La tensión de funcionamiento de la unidad de accionamiento es superior a los 500 voltios. | X | | | | |
| Para Circuitos de motor y freno para la parada y control de la parada de la máquina, los contactores que suministran la alimentación de energía al motor y al freno, no son independientes.<br><br>EXCEPCIÓN, en caso de motores alimentados por elementos semiconductores (por ejemplo, variador de velocidad), se permite un contactor que interrumpa la corriente en todos los polos en el caso de corriente alterna, y al menos en uno de los polos en caso de corriente continúa | X | | | | |
| No se interrumpe la alimentación eléctrica al motor de accionamiento ni al freno tras el corte de una señal de mando de dirección, o después de un fallo en la alimentación eléctrica, o al actuarse cualquier dispositivo eléctrico de seguridad. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las distancias de parada superan los siguientes valores:<br>- 20 mm como consecuencia de la actuación de un dispositivo eléctrico de seguridad;<br>- 50 mm como consecuencia del corte de una señal direccional. | X | | | | |
| Los dispositivos eléctricos de seguridad listados, no existen o no actúan de manera directa sobre los equipos que controlan la alimentación al motor de accionamiento y al freno:<br><br>Dispositivo de seguridad para la detección del aflojamiento de un cable o cadena de suspensión;<br>Dispositivo de parada de la plataforma;<br>Dispositivos accionados por bordes o superficies sensibles;<br>Dispositivo de final de recorrido;<br>Dispositivo paracaídas;<br>Dispositivo de posición del brazo de protección;<br>Dispositivo de fallo de accionamiento husillo/tuerca;<br>Dispositivo de seguridad de rampas;<br>Mando de accionamiento. | X | | | | |
| El funcionamiento de un contacto de seguridad no se produce por separación mecánica de los órganos de corte. | X | | | | |
| Cualquier tuerca, tornillo o elemento que se emplee para fijar un conductor es utilizado para fijación de otros elementos. | X | | | | |
| Las partes metálicas que están susceptibles a cargarse eléctricamente no están conectadas a tierra.<br>EXCEPCIÓN: En circuitos de carga protegidos por MBTP (Muy Baja Tensión de Protección), no es necesaria la puesta a tierra. | X | | | | |
| Esta instalado un equipo eléctrico en paralelo con un dispositivo eléctrico de seguridad.<br>EXCEPCIÓN: Únicamente se permiten conexiones a distintos puntos de la cadena de seguridad eléctrica (el conjunto de dispositivos eléctricos de seguridad conectados en serie) para la obtención de información. | X | | | | |
| La tensión de los circuitos de control de los salvaescaleras alimentados por baterías es superior a los 60 voltios. | X | | | | |
| Las baterías tienen fugas. | X | | | | |
| Las baterías emiten humos durante el uso normal, incluidas las operaciones de carga. | X | | | | |
| Los bornes de las baterías no están protegidos físicamente contra los cortocircuitos (por ejemplo, terminales aisladas, termoencogibles, etc.). | X | | | | |
| El sistema de control inalámbrico no funciona con un único salvaescaleras. (si aplica) | X | | | | |
| El salvaescaleras se mueve al recibir señales de otros salvaescaleras o de sistemas de control inalámbricos similares (si aplica). | X | | | | |
| El dispositivo de control remoto en mandos inalámbricos no está situado en una ubicación fija junto al salvaescaleras (si aplica). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El enlace de la comunicación inalámbrica no se mantiene efectivo a lo largo de toda la longitud del recorrido de la plataforma (si aplica). | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de mando en la plataforma y en cada zona de embarque.<br><br>EXCEPCIÓN: En edificios de acceso privado, pueden eliminarse los mandos de las zonas de embarque en caso de no ser necesarios para el usuario. | X | | | | |
| Los dispositivos de mando no funcionan por pulsación constante | X | | | | |
| No existe o no funciona en la plataforma del salvaescaleras, un botón de parada de emergencia biestable, que interrumpa directamente el circuito de seguridad cuando sea actuado. | X | | | | |
| Este botón de parada de emergencia no es visible ni accesible, ni está identificado para el usuario; o no está protegido contra su desactivación involuntaria. | X | | | | |
| Los mandos de la plataforma no tienen prioridad sobre los mandos de las zonas de embarque. | X | | | | |
| La apertura de la seguridad de final de recorrido no impide cualquier movimiento adicional del salvaescaleras en cualquiera de las dos direcciones de recorrido. El salvaescaleras vuelve a ponerse en servicio automáticamente. | X | | | | |
| No existen o no funcionan los interruptores de parada o dispositivos eléctricos de seguridad e interruptores de seguridad de final de recorrido o dispositivos eléctricos de seguridad de final de recorrido accionados por el movimiento de la plataforma en caso de sobre-recorrido.<br><br>EXCEPCIÓN 1: Se puede omitir la seguridad de final de recorrido inferior en caso de salvaescaleras cuyo accionamiento incluya dispositivos eléctricos de seguridad de aflojamiento de cadenas o de cables.<br><br>EXCEPCIÓN 2: Se pueden omitir las seguridades de final de recorrido tanto inferiores como superiores siempre y cuando no sea posible el sobre-recorrido más allá de los límites normales de recorrido, incluso prescindiendo del uso de topes mecánicos finales; por ejemplo cuando sea el contacto de la plataforma del salvaescaleras para silla de ruedas equipada con una superficie sensible en su parte inferior la que provoque la parada del salvaescaleras al entrar en contacto con el suelo de la parada inferior. | X | | | | |
| **PLATAFORMA O SILLA SALVAESCALERA** | | | | | |
| Cualquier parte o borde de la plataforma que se utilice como asidero de soporte del usuario no tiene una holgura de al menos 100 mm respecto a cualquier parte de la instalación fija (para evitar el atrapamiento de las manos durante el recorrido de la plataforma). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No se cumplen las dimensiones mínimas establecidas en la Figura 1. 1400mm de la plataforma al techo de la construcción como mínimo y una baranda de protección entre 800mm y 1000 mm (según NTC 5926-5 Numeral 6.6.35). (Si existen evaluaciones de riesgo para el sistema , estas medidas pueden disminuir NTC 2769-5 Numeral 5.6.1.3) | X | | | | |
| La silla de la plataforma no está constituida por un asiento, un respaldo, uno o varios apoyabrazos (o uno o varios asideros) y rodapiés (protección para los pies). (dispuestos de manera que permitan un soporte seguro para el usuario). | X | | | | |
| La parte superior del respaldo de la silla está por debajo de 300 mm de la superficie del asiento. | X | | | | |
| Los rodapiés de ingreso o salida no son plegables. | X | | | | |
| No se ha instalado una barrera en el lado de bajada para evitar la caída del pasajero por las escaleras, por ejemplo, un apoyabrazos o un brazo de protección o similar. | X | | | | |
| La plataforma se desplaza sin el brazo de protección desplegado (en la posición que proteja al usuario). | X | | | | |
| La superficie pisable no tiene características antideslizantes, (por ejemplo, alfombra, goma o material de similares características de fricción). | X | | | | |
| Para sillas, o plataformas que incluyan sillas, no existe o no funciona el cinturón de seguridad o dispositivo de retención para su uso por parte del usuario. | X | | | | |
| La plataforma con asientos deslizante o giratorio, se desplaza sin el dispositivo eléctrico de seguridad (bloqueo de silla) activado. | X | | | | |
| En asientos deslizantes o giratorios motorizados, no están fijados en su posición de funcionamiento por medio de un freno controlado o un autobloqueo controlado (bloqueo mecánico). | X | | | | |
| Existen aristas vivas en contacto con el usuario en los siguientes bordes y superficies:<br>- los bordes superior e inferior del rodapiés;<br>- la superficie inferior del rodapiés;<br>- la superficie inferior del rodapiés cuando esté plegado;<br>- las superficies superior e inferior de la estructura de la plataforma, contiguas a la guía;<br>- bajo la plataforma;<br>- las zonas que rodean los fosos entre la plataforma y la guía. | X | | | | |
| No se mantiene el nivel de la silla con una desviación máxima de ± 5° a lo largo de toda la longitud del recorrido, con la carga nominal. | X | | | | |
| En caso de silla, no se ha instalado o no funciona el dispositivo eléctrico de seguridad que detecte la inclinación y que pare la máquina antes de que el desnivel alcance ± 10º. | X | | | | |
| La zona pisable de la plataforma para usuarios de pie tiene un área inferior a 325 mm x 350 mm. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La plataforma para usuarios de pie no está provista de asideros o soportes para el usuario durante el trayecto o en el acceso o descenso de la plataforma. | X | | | | |
| La superficie de la plataforma para usuarios de pie no está cubierta por un material antideslizante. | X | | | | |
| No está instalada o se encuentra en estado defectuoso la barrera de protección que proteja el lado de bajada de la plataforma para usuarios de pie. | X | | | | |
| La barrera de protección esta fuera del rango de entre 900 mm y 1 100 mm sobre el nivel de la plataforma para usuarios de pie. | X | | | | |
| La superficie de la plataforma para silla de ruedas no está cubierta por un material Antideslizante. | X | | | | |
| La pisadera de la plataforma para silla de ruedas o las zonas de embarque no son de un color que contraste con la superficie del suelo en las zonas de embarque. | X | | | | |
| La dimensión de la plataforma para silla de ruedas es menor a 700 mm x 900 mm. | X | | | | |
| La máxima carga nominal de las plataformas para silla de ruedas supera 350 kg. | X | | | | |
| No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga que impida el arranque de la plataforma.<br><br>Nota: La sobrecarga es considerada cuando se supera la carga nominal más el 10%. | X | | | | |
| Las plataformas plegables no están protegidas contra el despliegue accidental. | X | | | | |
| No se han instalado rampas en todos los lados de acceso a la plataforma. | X | | | | |
| Las pendientes de las rampas son superiores a los siguientes valores:<br>a) 1:4 en subidas verticales de hasta 50 mm;<br>b) 1:6 en subidas verticales de hasta 75 mm. | X | | | | |
| La subida vertical de las rampas supera los 75 mm. | X | | | | |
| Cuando las rampas están en su posición elevada, es inferior a la altura mínima de 100 mm sobre la superficie de la plataforma desplegada. | X | | | | |
| Los lados por los que no se acceda a la plataforma no están protegidos mediante protecciones fijas con una altura mínima de 75 mm sobre la superficie de la plataforma desplegada. | X | | | | |
| Los lados de la plataforma en el lado de la guía del salvaescaleras deben ser de construcción sólida, y deben alcanzar una altura mínima de 1 000 mm sobre la superficie de la plataforma desplegada. | X | | | | |
| No se ha instalado un pasamanos en el lado sólido de la plataforma, posicionado a una altura de entre 800 y 1 000 mm sobre la superficie de la plataforma desplegada. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existe un espacio de 30 mm entre el pasamano y la pared lateral de la plataforma para proporcionar un agarre adecuado para el usuario. | X | | | | |
| La altura de los brazos de protección sobre la plataforma desplegada no es de entre 800 mm y 1 000 mm. | X | | | | |
| No se han instalado o no funcionan los dispositivos eléctricos de seguridad en todos los brazos y rampas, que impidan el funcionamiento del salvaescaleras | X | | | | |
| En caso de que el plegado de la plataforma para silla de ruedas o de los brazos de protección sea por medios motorizados, no es posible su plegado de forma manual. (por ejemplo, en caso de fallo mecánico o eléctrico, con el fin de liberar el foso de la escalera para otros usuarios). | X | | | | |
| Las plataformas para silla de ruedas no son para su uso exclusivo por personas sentadas; o no se indica esta circunstancia mediante etiquetado. | X | | | | |
| En caso de instalarse un asiento plegable, se incumple alguna de las siguientes características:<br><br>a) altura del asiento desde el suelo 500 mm ± 20 mm;<br>b) profundidad entre 300 mm y 400 mm;<br>c) ancho entre 400 y 500 mm;<br>d) carga soportada 100 kg. | X | | | | |
| Es posible el accionamiento de la plataforma en su posición desplegada desde los mandos de las zonas de embarque, en caso de que el operador no disponga de una visión directa de la plataforma (en todos los puntos del recorrido desde la posición en<br>que se encuentran los mandos en las zonas de embarque). | X | | | | |
| MANTENIMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y RÓTULOS | | | | | |
| No existe empresa encargada del mantenimiento ni conservación del salvaescalera, haciéndose constar de un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico, acta de mantenimiento, etc.). | X | | | | |
| El salvaescaleras no contiene rótulos o avisos que contengan como mínimo la siguiente información:<br><br>a) la carga nominal en kilogramos para una persona o una persona en una silla de ruedas.<br>b) indicación de uso por personas sentadas exclusivamente para salvaescaleras con plataforma para silla de ruedas. | X | | | | |
| TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-28-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 2 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE SALVAESCALERAS<br>NORMA NTC 5926-5 | |

Observaciones:

*(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.*

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CALIBRADOR PIE DE REY | NIVEL DIGITAL | TACOMETRO DIGITAL |
| N/A | IM-N03 | IM-T09 |
| CINTA METRICA | REGLA PLANA | MULTIMETRO |
| IM-C11 | N/A | IM-M02 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: | CUMPLE SIN DEFECTOS |

- Cumple sin defectos: El aparato queda en servicio normal
- Cumple con defectos leves: El aparato queda en servicio debiéndose corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección periódica.
- Condicionada con defecto graves: El aparato queda en servicio condicionado, se debe hacer una nueva inspección. Los defectos se deben corregir en un plazo de 30 días
- No cumple con defectos muy graves: La Salvaescalera se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos y se realiza una nueva inspección para verificar la subsanación de los defectos.

**Tratamiento de los defectos (tomado de la norma 5926-5) (tipos de defectos).**

.- Defectos Leves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 180 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-5.

.- Defectos Graves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 30 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-5.

.- Defectos Muy Graves: Estos defectos que constituyen un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar daños a la instalación. Estos defectos darán origen a un dictamen de no cumplimiento, y se debería dejar la salvaescalera fuera de servicio.

.- Teniendo en cuenta que si se presentan defectos muy graves, el concepto bajo la NTC 5926-5 es suspender inmediatamente el uso del equipo, en caso que este siga en funcionamiento, será responsabilidad de la administración y/o responsables del equipo por daños que pueda generar a las personas o copropiedad.

Nota: S/D Sin Defecto.
C/D Con Defecto.

| PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO | | EMPRESA DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSE JARAMILLO | NOMBRE: | EDGAR SÁNCHEZ |
| FIRMA DIGITAL | | FIRMA DIGITAL | |

| INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE: | JESUS DAVID GRANADOS |
| FIRMA DIGITAL | |

ISO/IEC 17020:2012
21 -OIN- 011

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 1 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Ascensor N° | TUNEL CONGRESO | Fecha: | 9 / 5 / 2025 | |
| | | | Código: | A - 02 - 7506-24RA | |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del cliente o razón social: | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| Dirección: | BOGOTA Carrera 7 No. 8-68 | | Teléfono: | | 3148905543 |
| Contacto representante legal: | Jose Jaramillo | | NIT: | 899999103-1 | |

| DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o razón Social: | SCHINDLER | Fecha del ultimo mantenimiento: | ABRIL 2025 |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha puesta en servicio: | NI | Marca: | ANDINO | Fecha última inspección: | N/A |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento: | hidraulico | Capacidad de personas: | 8 |
| Capacidad (Kg | 600 | Número de paradas: | 2 |

LISTA DE VERIFICACION

CABINA

| DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO | SIN DEFECTO | CON DEFECTO: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | MG | |
| Mirilla de puerta rajada con protección (cristal armado, acrílico, malla). | X | | | | |
| Mirilla de puerta rota con hueco. | X | | | | |
| Mirilla suelta, con mala fijación o desajustada. | X | | | | |
| Las hojas de puertas son de vidrio y no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| No funciona el sistema de re apertura (banda retráctil, foto celda, micro obstáculo, ultrasónico, etc.) de las puertas de acceso. | X | | | | |
| El ascensor arranca con puerta abierta. | X | | | | |
| No existe piloto de presencia de cabina en puertas ciegas o visibilidad con mirilla. | X | | | | |
| No existe llave de apertura en la edificación o no es accesible. | X | | | | |
| No existen rejillas de ventilación en cabina. | X | | | | |
| Paredes de la cabina no rígidas. Con cabina de construcción en madera, se presentan zonas podridas, mal fijadas o con síntoma de defecto. | X | | | | |
| Guarda escoba o Zócalo en mal estado (oxidado, suelto deteriorado, roto). | X | | | | |
| No lleva faldón guardapiés en cabina. | X | | | | |
| No lleva puertas en cabina (equipos antiguos que no tengan puerta en cabina, deben estar provistos de un sensor de proximidad. | X | | | | |
| Las puertas de la cabina no rígidas. | X | | | | |
| Las hojas de vidrio, no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| Puertas de cabina no retroceden frente a un obstáculo por contacto o proximidad. | X | | | | |
| No existe o no funciona el pulsador de apertura de puertas automáticas en botonera de cabina. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe placa que identifique capacidad máxima de carga en cabina (kg y/o pasajeros). | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) no funciona en cabinas sin puertas | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) se desactiva de forma involuntaria. | X | | | | |
| No existe o no funciona el intercomunicador. | | | X | | Ver resumen de defectos |
| Equipo de alarma no es autónomo (es decir sin batería), inaudible o no funciona. | | | X | | Ver resumen de defectos |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe empresa encargada del mantenimiento ni conservación del aparato, haciéndose constar un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico, acta de mantenimiento, etc.). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| En condiciones normales de funcionamiento, las puertas de acceso no están cerradas y enclavadas sin la presencia de cabina. | X | | | | |
| Existencia de elementos cortantes (vidrios sin pulir, aristas vivas, etc.) en puerta de acceso y recorrido sin puertas en cabina. | X | | | | |
| Oxidación y corrosión en más de un 20 % en las puertas y/o marcos de acceso | X | | | | |
| Puertas de acceso, paneles, bisagras o marcos están deformadas y afectan el funcionamiento normal. | X | | | | |
| Cerraduras accesibles desde el exterior sin requerir herramienta para su apertura. | X | | | | |
| Cerraduras se encuentran inoperantes | X | | | | |
| Contactos eléctricos accesibles desde el exterior (pasillo) | X | | | | |
| Es posible abrir una puerta sin estar la cabina en la zona de desenclavamiento, sin una herramienta y el ascensor no se detiene. | X | | | | |
| La puerta de acceso se abre sin llave especial o no puede introducirse. | X | | | | |
| Distancia entre pisadera (o quicio) de cabina y pisadera(o quicio) de piso excede 35 mm | X | | | | |
| La iluminación de los accesos es menor de 50 lux a 1 m del piso y 1 m de la puerta de acceso para percibir la presencia de la cabina, si esta no tiene luz. | X | | | | |
| La puerta de acceso deja excesivas holguras. (Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen). | | | X | | Ver resumen de defectos |
| CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | |
| Ausencia de marcas en al menos un piso, en cables de tracción y/o gobernador, para identificar la zona de desenclavamiento. | X | | | | |
| El freno no detiene la cabina. | X | | | | |
| Faltan pasadores en articulaciones del mecanismo de freno. | X | | | | |
| Ejes de freno en mal estado (desgaste en cubos de las articulaciones, grietas o rotura de espiras en resortes o posibilidad de salir de sus asientos). | X | | | | |
| Los elementos del freno no son de doble mordaza. | X | | | | |
| Muelles o resortes de freno deformados, fisurados, partidos u oxidados. | X | | | | |
| El freno no funciona en ausencia de corriente eléctrica. | X | | | | |
| La presión de frenado no es efectuada con resorte de compresión. | X | | | | |
| Falta o no está identificada la palanca de freno, para mover el elevador hasta llevarlo a un nivel de planta. | X | | | | |
| Zapatas del freno con aceite. | X | | | | |
| La holgura entre la corona, el sin fin y/o el acople, supera 90º de giro en la volante sin moverse la polea de tracción. | X | | | | |
| Zapatas de freno desgastadas hasta un 40 %. | X | | | | |
| Siendo el motor del grupo tractor de corriente continua, el freno se encuentra alimentado por dicho motor. | X | | | | |
| Falta indicación de sentido de giro en la máquina de tracción. | X | | | | |
| La alimentación del freno no es la misma que la del grupo tractor. | X | | | | |
| No es posible acceder o accionar la palanca de freno, o no existe dicha palanca. | X | | | | |
| El volante tiene la manivela puesta en operación normal. | X | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción directa, no actúa la válvula de paracaídas en vacío. | X | | | | |
| El desbloqueo del paracaídas no requiere la intervención del personal competente. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto eléctrico del limitador. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limitador inaccesible para realizar el mantenimiento e inspección. | X | | | | |
| Limitador en el hueco del ascensor sin posibilidad de desaplicar desde el exterior. | X | | | | |
| Falla el trinquete del limitador al engancharse. | X | | | | |
| Limitador oxidado, sin lubricación, desplomado, desajustado., o no está anclado firmemente en al menos dos puntos de fijación. | X | | | | |
| Ausencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad, (En donde se estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuación). | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del limitador de velocidad. descrito en el anexo C, numeral C.1. | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del paracaídas, descrito en el anexo C, numeral C.2. | X | | | | |
| No se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de parada de emergencia y/o no son accesibles. | X | | | | |
| Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege y/o los interruptores de protección no se identifican con su circuito de alimentación. | X | | | | |
| Instalaciones o elementos en pozo o sala de máquinas ajenas a las propias del ascensor (gas, aire acondicionado, acueducto, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas, etc.) | X | | | | |
| Existencia de humedades en cuarto de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (Cuarto de máquinas). | X | | | | |
| En el caso de ascensores sin cuarto de máquinas, no hay las condiciones de rescate, especificados en el Anexo D. | X | | | | |
| Se debe verificar la posibilidad de apertura del freno de forma remota, es decir sin tener acceso a la zona de máquinas, ya que dicha situación representa un grave riesgo para los encargados de la operación de rescate. | X | | | | |
| En caso de apertura remota del freno por medio de batería, se debe verificar que dicha batería se encuentre conectada y con niveles de carga de acuerdo a su respectiva placa de especificaciones. | X | | | | |
| En caso de requerir llave de seguridad especial para la operación de rescate se debe verificar la existencia de dicha llave y el funcionamiento de la misma. | X | | | | |
| En caso de apertura remota por medios mecánicos, se debe verificar el estado y accionamiento de tales mecanismos como guayas, palancas o cualquier otro mecanismo que el fabricante disponga. | X | | | | |
| Polea desgastada o tallada por asentamiento de los cables de tracción, mayor a un factor de deslizamiento de uno (1) (véase el anexo E). | X | | | | |
| Se encuentran uno o más cables hundidos en la polea a diferente nivel que los demás. | X | | | | |
| Falta protección que impida la salida de cables de tracción y/o cables de compensación. | X | | | | |
| Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversión o ausencia de fase. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de máquinas sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de poleas sin cerraduras. | X | | | | |
| No existe inscripción de acceso prohibido. | X | | | | |
| El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas. | | | X | | Ver resumen de defectos |
| No existe interruptor de parada en el cuarto de poleas. | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con elementos sueltos o sin fijación (contactores, relevos, tarjetas de control, regletas o borneras, temporizadores). | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con empalmes sin aislamiento, fusibles puenteados, contactos suplementados. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existe interruptor general tripolar de corte de la alimentación. | X | | | | |
| No está independiente la acometida del ascensor y la acometida del alumbrado. | X | | | | |
| Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos. | X | | | | |
| No tiene acceso al cuarto de máquinas y/o incumplimiento la normatividad de trabajo en altura. | X | | | | |
| El cuarto de máquinas es utilizado como bodega o para fines diferentes al funcionamiento del ascensor. | X | | | | |
| Existen goteras o humedades en el cuarto de máquinas o poleas. | X | | | | |
| Las partes móviles del cuarto de máquina (poleas de tracción, de desvío, de limitador de velocidad, y volantes de maniobra) no están identificadas o no tienen marcas distintivas (pintadas de amarillo) al menos parcialmente. | X | | | | |
| Ausencia de un dispositivo contra el sobre-calentamiento del fluido hidráulico. | X | | | | |
| SOBRE CABINA | | | | | |
| Existencia de humedades en los cuartos de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (pozo y/o foso) | X | | | | |
| Para el caso de puertas de rescate, No existe piloto, indicador o mirilla para detectar presencia de cabina. | X | | | | |
| Para ascensores a tracción:<br><br>- Con capacidad mayor a 6 personas la tracción se realiza con menos de tres cables.<br>- Con capacidad menor a 6 personas la tracción se realiza con menos de dos cables. | X | | | | |
| Amarres de cable de tracción en cabina y/o contrapeso desajustado, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | | | | X | Ver resumen de defectos |
| Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso. | X | | | | |
| Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepípedo rectangular no menor a 0,5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de cabina. (Para los ascensores con suspensión directa, se incluyen los cables de suspensión y sus amarres en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepípedo. | X | | | | |
| Amarres del cable del limitador al sistema paracaídas desajustado, suelto, carente de amarres, o en mal estado. (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| No existe paracaídas en contrapeso habiendo circulación de personas bajo el foso. | X | | | | |
| En hueco parcialmente abierto no existe una barrera de protección encima de cabina. (Protección del personal de mantenimiento). | X | | | | |
| Plataforma de cabina hecho de madera. | X | | | | |
| El techo no soporta sin deformación permanente el peso de dos personas. (Es decir 150 Kg.) | X | | | | |
| No existe interruptor de parada encima de la cabina. | X | | | | |
| Zapata y/o deslizadera de cabina y/o contrapeso en mal estado,(rotas, no existentes, rozando partes metálicas, sueltas o con sujeción incompleta). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El conmutador Normal/inspección no está plenamente identificado, o no funciona. En caso de no tenerlo sobre cabina el equipo debe tener un stop de emergencia sobre cabina. | X | | | | |
| Al soporte (contrapeso) le faltan tuercas o pasadores. | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa (cuando aplica). | X | | | | |
| Pesas rotas o fracturadas dentro del bastidor, y/o sobresaliendo fuera del bastidor (que incumpla la distancia mínima entre cabina y contrapeso, es decir, ≤ 35 mm). | X | | | | |
| Existe posibilidad de movimiento de las pesas por ausencia de mecanismo de acuñamiento. | X | | | | |
| En caso de existir poleas sobre el contrapeso, no disponen de los elementos necesarios para evitar la salida de los cables,(En caso de aflojamiento de éstos y la introducción de cuerpos extraños en las gargantas de la misma) y/o estos dispositivos impiden las operaciones de inspección o de mantenimiento. | X | | | | |
| Para ascensores cuyo contrapeso y cabina estén dentro de mismo pozo, el contrapeso esta guiado mediante cables guía. | X | | | | |
| Arranca con puertas de cabina abiertas o al abrirla no se detiene durante el funcionamiento normal. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Los finales de carrera, no son de apertura mecánica. | X | | | | |
| Distancia de actuación del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto de activación en los pisos superior e inferior. | X | | | | |
| El dispositivo eléctrico de final de carrera no se activa antes de que la cabina y/o el contrapeso hagan contacto con el amortiguador | X | | | | |
| El interruptor final de carrera no se recupera al bajar o subir la cabina. | X | | | | |
| Al estar activado e interruptor de final de carrera se recupera al moverse lateralmente la cabina. | X | | | | |
| No existe, corral encima de cabina y/o un punto de fijación para arnés. | | X | | | Ver resumen de defectos |
| En las zonas circulantes o pasillos alrededor de un pozo parciamente abierto, existen barreras de protección con altura inferior a 2,5 m, a una distancia inferior a 50 cm de las partes móviles del ascensor. (Esta altura puede reducirse hasta 1,10 m, cuando la distancia a las partes móviles es superior a 2 m). | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro con apertura hacia el interior | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no es metálica y/o de alma llena. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no permite el cierre con enclavamiento al no tener la llave. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin contacto eléctrico de seguridad, o que no funcione. | X | | | | |
| Hay más de 11 m entre dos paradas continúas sin apertura de socorro. | X | | | | |
| Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas. | X | | | | |
| En hueco compartido, no existe separación del hueco de cada ascensor en el foso. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad y/o cables de compensación, tal que :<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja). | X | | | | |
| SOBRECABINA RECORRIDO | | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción indirecta que no tengan sistema de paracaídas en cabina, no actúa la válvula de paracaídas en vacío en el pistón. | X | | | | |
| Falta seguridad eléctrica (series) de puertas, o están puenteadas. | X | | | | |
| Al halar o abrir la puerta, no se detiene la cabina. | X | | | | |
| Bornes o cables eléctricos mal conectados o con defectos de aislamiento en puertas. | X | | | | |
| Los elementos de enclavamiento no están encajados, al menos 7mm. | X | | | | |
| El enclavamiento mecánico no es controlado eléctricamente. | X | | | | |
| Zona de desenclavamiento superior a 35 cm por encima o por debajo del nivel de piso. | X | | | | |
| Las cerraduras no pueden abrirse desde el interior del hueco sin necesidad de llave. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos según los siguientes criterios:<br><br>1- los hilos rotos superan al 50 % en un mismo paso del tota de los hilos que conforman el torón,<br>2- existen más de 2 hilos rotos por torón en promedio en el tramo de un paso del cable. | X | | | | |
| En casos de cinta de tracción, se presenta al menos una fisura, una grieta, y/o un adelgazamiento de la cubierta en 1,5 m de la cinta. | X | | | | |
| Diámetro de los cables de tracción inferior al 10 % de su diámetro nominal (por desgaste o por defecto de fabricación). | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta una coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja) | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos. | X | | | | |
| Cable de tracción roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable del limitador deteriorado. | X | | | | |
| Cables del limitador inferior a 6 mm de diámetro. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo torón. | X | | | | |
| Cable del limitador roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable viajero y/o cordón de maniobra en mal estado, (quebrado, partido, conexiones flojas, cables desnudos, empalmado en la parte móvil). | X | | | | |
| Las guías de la cabina en todo su recorrido, presentan mal estado de fijación a las paredes del hueco, deformaciones, desalineación y/o falta de paralelismo. | X | | | | |
| No hay solidez de la fijación de los marcos a la pared. | X | | | | |
| El hueco se utiliza para ventilación de otras áreas ajenas al ascensor (baños, cocinas, etc.). | X | | | | |
| Distancia entre embrague mecánico de puerta de cabina y la pisadera de pasillo es menor a 6mm. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando un ascensor queda entre pisos o en el túnel, la distancia máxima entre la pisadera de cabina y el muro es mayor a 125mm. | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad, y/o cables de compensación, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos | X | | | | |
| La distancia entre órganos móviles y la parte fija no cumple las siguientes dimensiones: Distancia entre cabina y contrapeso ≤35mm | X | | | | |
| PIT | | | | | |
| Falta o no funciona el dispositivo de control de rotura o aflojamiento del cable del limitador. | X | | | | |
| Polea tensora del limitador roza con la pared y/o el suelo. | X | | | | |
| El paracaídas no lleva cuñas. | X | | | | |
| No actúan las cuñas del paracaídas. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto de acuñamiento, de cabina y/o de contrapeso. | X | | | | |
| No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga. | | X | | | Ver resumen de defectos |
| Al bastidor o chasis le faltan tuercas o pasadores que afecten su rigidez. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| Amortiguadores oxidados, fisurados, sueltos. | X | | | | |
| No existen topes elásticos, de resorte o hidráulicos para la cabina y contrapeso. | X | | | | |
| En amortiguadores hidráulicos, el nivel de aceite está por fuera de la marca. | X | | | | |
| No tiene o no actúa el dispositivo eléctrico de seguridad en los amortiguadores hidráulicos. | X | | | | |
| No se recupera el amortiguador hidráulico luego de comprimirse | X | | | | |
| Agua en el foso, existiendo instalación eléctrica y/o mecánica, en contacto con ella. | X | | | | |
| Agua en el foso. | X | | | | |
| Foso con profundidad superior o igual a 1,50 m sin escalera En caso de tener escalera, el primer peldaño no debe estar ubicado a más de 50 cm respecto a nivel del piso de la primera parada. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| No existencia de puertas en las aberturas accesibles por las personas al hueco. | X | | | | |
| Encontrándose la cabina en la última parada (la mas alta) el contrapeso se encuentra a una distancia ≤ de 15 cm con respecto al tope de sus amortiguadores (No es de aplicación en ascensores hidráulicos o sin contrapeso). | X | | | | |
| TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | 2 | 4 | 1 | |

Observaciones:

*(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.*

| INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIBRADOR PIE DE REY<br>IM-P18 | LUXOMETRO DIGITAL<br>IM-L19 | TACOMETRO DIGITAL<br>IM-T21 |
| CINTA METRICA<br>IM-C04 | REGLA PLANA<br>IM-R04 | OTRO:<br>N/A |

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: | NO CUMPLE CON DEFECTOS MUY GRAVES |
|---|---|

- **Cumple sin defectos:** El aparato queda en servicio normal
- **Cumple con defectos leves:** El aparato queda en servicio debiéndose corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección periódica.
- **Condicionada con defecto graves:** El aparato queda en servicio condicionado, se debe hacer una nueva inspección. Los defectos se deben corregir en un plazo de 30 días
- **No cumple con defectos muy graves:** El elevador se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos y se realiza una nueva inspección para verificar la subsanación de los defectos.

**Tratamiento de los defectos (tomado de la norma 5926-1:2012) (tipos de defectos).**


.- Defectos Leves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 180 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.


.- Defectos Graves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 30 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.

.- Defectos Muy Graves: Estos defectos que constituyen un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar daños a la instalación. Estos defectos darán origen a un dictamen de no cumplimiento, y se debería dejar el ascensor fuera de servicio.

.- Teniendo en cuenta que si se presentan defectos muy graves, el concepto bajo la NTC 5926-1 es suspender inmediatamente el uso del equipo, en caso que este siga en funcionamiento, será responsabilidad de la administración y/o responsables del equipo por daños que pueda generar a las personas o copropiedad.

**Nota:** S/D Sin Defecto.
C/D Con Defecto.

| PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO | | EMPRESA DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSE JARAMILLO | NOMBRE: | JORGE QUILOMBO |
| FIRMA DIGITAL | | FIRMA DIGITAL | |
|  | |  | |

| INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE: | JHON DONOVAN MORENO VARGAS |
| FIRMA DIGITAL | |
|  | |

ICM ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 21 -OIN- 011

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICM | PROCESO: | GESTIÓN DE INSPECCIÓN | Código: GI-TV-01-F<br>Versión: 05<br>Fecha: 2023-11-08<br>Página 1 de 2 |
| | NOMBRE: | INFORME INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS 5926-1:2012 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Ascensor N° | CAPITOLIO | Fecha: | 9 / 5 / 2025 | |
| | | | Código: | A - 01 - 7506-24RA | |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del cliente o razón social: | HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA | | | | |
| Dirección: | BOGOTA Carrera 7 No. 8-68 | | Teléfono: | | 3148905543 |
| Contacto representante legal: | Jose Jaramillo | | NIT: | 899999103-1 | |

| DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o razón Social: | OTIS | Fecha del ultimo mantenimiento: | ABRIL 2025 |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha puesta en servicio: | NI | Marca: | OTIS | Fecha última inspección: | N/A |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de accionamiento: | Eléctrico | Capacidad de personas: | 13 |
| Capacidad (Kg | 1000 | Número de paradas: | 4 |

LISTA DE VERIFICACION

CABINA

| DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO | SIN DEFECTO | CON DEFECTO: | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | G | MG | |
| Mirilla de puerta rajada con protección (cristal armado, acrílico, malla). | X | | | | |
| Mirilla de puerta rota con hueco. | X | | | | |
| Mirilla suelta, con mala fijación o desajustada. | X | | | | |
| Las hojas de puertas son de vidrio y no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| No funciona el sistema de re apertura (banda retráctil, foto celda, micro obstáculo, ultrasónico, etc.) de las puertas de acceso. | X | | | | |
| El ascensor arranca con puerta abierta. | X | | | | |
| No existe piloto de presencia de cabina en puertas ciegas o visibilidad con mirilla. | X | | | | |
| No existe llave de apertura en la edificación o no es accesible. | X | | | | |
| No existen rejillas de ventilación en cabina. | X | | | | |
| Paredes de la cabina no rígidas. Con cabina de construcción en madera, se presentan zonas podridas, mal fijadas o con síntoma de defecto. | X | | | | |
| Guarda escoba o Zócalo en mal estado (oxidado, suelto deteriorado, roto). | X | | | | |
| No lleva faldón guardapiés en cabina. | X | | | | |
| No lleva puertas en cabina (equipos antiguos que no tengan puerta en cabina, deben estar provistos de un sensor de proximidad. | X | | | | |
| Las puertas de la cabina no rígidas. | X | | | | |
| Las hojas de vidrio, no llevan marcas identificativas. | X | | | | |
| Puertas de cabina no retroceden frente a un obstáculo por contacto o proximidad. | X | | | | |
| No existe o no funciona el pulsador de apertura de puertas automáticas en botonera de cabina. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe placa que identifique capacidad máxima de carga en cabina (kg y/o pasajeros). | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) no funciona en cabinas sin puertas | X | | | | |
| El dispositivo de parada (Stop) se desactiva de forma involuntaria. | X | | | | |
| No existe o no funciona el intercomunicador. | X | | | | |
| Equipo de alarma no es autónomo (es decir sin batería), inaudible o no funciona. | X | | | | |
| No existe señalización de piso en cabina. | X | | | | |
| No existe empresa encargada del mantenimiento ni conservación del aparato, haciéndose constar un registro de mantenimiento (contrato bitácora, reporte técnico, acta de mantenimiento, etc.). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| En condiciones normales de funcionamiento, las puertas de acceso no están cerradas y enclavadas sin la presencia de cabina. | X | | | | |
| Existencia de elementos cortantes (vidrios sin pulir, aristas vivas, etc.) en puerta de acceso y recorrido sin puertas en cabina. | X | | | | |
| Oxidación y corrosión en más de un 20 % en las puertas y/o marcos de acceso | X | | | | |
| Puertas de acceso, paneles, bisagras o marcos están deformadas y afectan el funcionamiento normal. | X | | | | |
| Cerraduras accesibles desde el exterior sin requerir herramienta para su apertura. | X | | | | |
| Cerraduras se encuentran inoperantes | X | | | | |
| Contactos eléctricos accesibles desde el exterior (pasillo) | X | | | | |
| Es posible abrir una puerta sin estar la cabina en la zona de desenclavamiento, sin una herramienta y el ascensor no se detiene. | X | | | | |
| La puerta de acceso se abre sin llave especial o no puede introducirse. | X | | | | |
| Distancia entre pisadera (o quicio) de cabina y pisadera(o quicio) de piso excede 35 mm | X | | | | |
| La iluminación de los accesos es menor de 50 lux a 1 m del piso y 1 m de la puerta de acceso para percibir la presencia de la cabina, si esta no tiene luz. | X | | | | |
| La puerta de acceso deja excesivas holguras. (Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Este valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen). | X | | | | |
| CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | |
| Ausencia de marcas en al menos un piso, en cables de tracción y/o gobernador, para identificar la zona de desenclavamiento. | X | | | | |
| El freno no detiene la cabina. | X | | | | |
| Faltan pasadores en articulaciones del mecanismo de freno. | X | | | | |
| Ejes de freno en mal estado (desgaste en cubos de las articulaciones, grietas o rotura de espiras en resortes o posibilidad de salir de sus asientos). | X | | | | |
| Los elementos del freno no son de doble mordaza. | X | | | | |
| Muelles o resortes de freno deformados, fisurados, partidos u oxidados. | X | | | | |
| El freno no funciona en ausencia de corriente eléctrica. | X | | | | |
| La presión de frenado no es efectuada con resorte de compresión. | X | | | | |
| Falta o no está identificada la palanca de freno, para mover el elevador hasta llevarlo a un nivel de planta. | X | | | | |
| Zapatas del freno con aceite. | X | | | | |
| La holgura entre la corona, el sin fin y/o el acople, supera 90º de giro en la volante sin moverse la polea de tracción. | X | | | | |
| Zapatas de freno desgastadas hasta un 40 %. | X | | | | |
| Siendo el motor del grupo tractor de corriente continua, el freno se encuentra alimentado por dicho motor. | X | | | | |
| Falta indicación de sentido de giro en la máquina de tracción. | X | | | | |
| La alimentación del freno no es la misma que la del grupo tractor. | X | | | | |
| No es posible acceder o accionar la palanca de freno, o no existe dicha palanca. | X | | | | |
| El volante tiene la manivela puesta en operación normal. | X | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción directa, no actúa la válvula de paracaídas en vacío. | X | | | | |
| El desbloqueo del paracaídas no requiere la intervención del personal competente. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto eléctrico del limitador. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limitador inaccesible para realizar el mantenimiento e inspección. | X | | | | |
| Limitador en el hueco del ascensor sin posibilidad de desaplicar desde el exterior. | X | | | | |
| Falla el trinquete del limitador al engancharse. | X | | | | |
| Limitador oxidado, sin lubricación, desplomado, desajustado., o no está anclado firmemente en al menos dos puntos de fijación. | X | | | | |
| Ausencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad, (En donde se estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuación). | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del limitador de velocidad. descrito en el anexo C, numeral C.1. | X | | | | |
| El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del paracaídas, descrito en el anexo C, numeral C.2. | X | | | | |
| No se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de parada de emergencia y/o no son accesibles. | X | | | | |
| Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege y/o los interruptores de protección no se identifican con su circuito de alimentación. | X | | | | |
| Instalaciones o elementos en pozo o sala de máquinas ajenas a las propias del ascensor (gas, aire acondicionado, acueducto, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas, etc.) | X | | | | |
| Existencia de humedades en cuarto de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (Cuarto de máquinas). | X | | | | |
| En el caso de ascensores sin cuarto de máquinas, no hay las condiciones de rescate, especificados en el Anexo D. | X | | | | |
| Se debe verificar la posibilidad de apertura del freno de forma remota, es decir sin tener acceso a la zona de máquinas, ya que dicha situación representa un grave riesgo para los encargados de la operación de rescate. | X | | | | |
| En caso de apertura remota del freno por medio de batería, se debe verificar que dicha batería se encuentre conectada y con niveles de carga de acuerdo a su respectiva placa de especificaciones. | X | | | | |
| En caso de requerir llave de seguridad especial para la operación de rescate se debe verificar la existencia de dicha llave y el funcionamiento de la misma. | X | | | | |
| En caso de apertura remota por medios mecánicos, se debe verificar el estado y accionamiento de tales mecanismos como guayas, palancas o cualquier otro mecanismo que el fabricante disponga. | X | | | | |
| Polea desgastada o tallada por asentamiento de los cables de tracción, mayor a un factor de deslizamiento de uno (1) (véase el anexo E). | X | | | | |
| Se encuentran uno o más cables hundidos en la polea a diferente nivel que los demás. | X | | | | |
| Falta protección que impida la salida de cables de tracción y/o cables de compensación. | X | | | | |
| Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversión o ausencia de fase. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de máquinas sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta del cuarto de poleas sin cerraduras. | X | | | | |
| No existe inscripción de acceso prohibido. | X | | | | |
| El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas. | X | | | | |
| No existe interruptor de parada en el cuarto de poleas. | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con elementos sueltos o sin fijación (contactores, relevos, tarjetas de control, regletas o borneras, temporizadores). | X | | | | |
| Cuadro de maniobra con empalmes sin aislamiento, fusibles puenteados, contactos suplementados. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existe interruptor general tripolar de corte de la alimentación. | X | | | | |
| No está independiente la acometida del ascensor y la acometida del alumbrado. | X | | | | |
| Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos. | X | | | | |
| No tiene acceso al cuarto de máquinas y/o incumplimiento la normatividad de trabajo en altura. | X | | | | |
| El cuarto de máquinas es utilizado como bodega o para fines diferentes al funcionamiento del ascensor. | X | | | | |
| Existen goteras o humedades en el cuarto de máquinas o poleas. | X | | | | |
| Las partes móviles del cuarto de máquina (poleas de tracción, de desvío, de limitador de velocidad, y volantes de maniobra) no están identificadas o no tienen marcas distintivas (pintadas de amarillo) al menos parcialmente. | X | | | | |
| Ausencia de un dispositivo contra el sobre-calentamiento del fluido hidráulico. | X | | | | |
| SOBRE CABINA | | | | | |
| Existencia de humedades en los cuartos de máquinas y/o poleas, y/o del foso del ascensor (pozo y/o foso) | X | | | | |
| Para el caso de puertas de rescate, No existe piloto, indicador o mirilla para detectar presencia de cabina. | X | | | | |
| Para ascensores a tracción:<br><br>- Con capacidad mayor a 6 personas la tracción se realiza con menos de tres cables.<br>- Con capacidad menor a 6 personas la tracción se realiza con menos de dos cables. | X | | | | |
| Amarres de cable de tracción en cabina y/o contrapeso desajustado, sueltos, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso. | X | | | | |
| Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepípedo rectangular no menor a 0,5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de cabina. (Para los ascensores con suspensión directa, se incluyen los cables de suspensión y sus amarres en dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepípedo. | X | | | | |
| Amarres del cable del limitador al sistema paracaídas desajustado, suelto, carente de amarres, o en mal estado. (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). | X | | | | |
| No existe paracaídas en contrapeso habiendo circulación de personas bajo el foso. | X | | | | |
| En hueco parcialmente abierto no existe una barrera de protección encima de cabina. (Protección del personal de mantenimiento). | X | | | | |
| Plataforma de cabina hecho de madera. | X | | | | |
| El techo no soporta sin deformación permanente el peso de dos personas. (Es decir 150 Kg.) | X | | | | |
| No existe interruptor de parada encima de la cabina. | X | | | | |
| Zapata y/o deslizadera de cabina y/o contrapeso en mal estado,(rotas, no existentes, rozando partes metálicas, sueltas o con sujeción incompleta). | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| El conmutador Normal/inspección no está plenamente identificado, o no funciona. En caso de no tenerlo sobre cabina el equipo debe tener un stop de emergencia sobre cabina. | X | | | | |
| Al soporte (contrapeso) le faltan tuercas o pasadores. | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa (cuando aplica). | X | | | | |
| Pesas rotas o fracturadas dentro del bastidor, y/o sobresaliendo fuera del bastidor (que incumpla la distancia mínima entre cabina y contrapeso, es decir, ≤ 35 mm). | X | | | | |
| Existe posibilidad de movimiento de las pesas por ausencia de mecanismo de acuñamiento. | X | | | | |
| En caso de existir poleas sobre el contrapeso, no disponen de los elementos necesarios para evitar la salida de los cables,(En caso de aflojamiento de éstos y la introducción de cuerpos extraños en las gargantas de la misma) y/o estos dispositivos impiden las operaciones de inspección o de mantenimiento. | X | | | | |
| Para ascensores cuyo contrapeso y cabina estén dentro de mismo pozo, el contrapeso esta guiado mediante cables guía. | X | | | | |
| Arranca con puertas de cabina abiertas o al abrirla no se detiene durante el funcionamiento normal. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Los finales de carrera, no son de apertura mecánica. | X | | | | |
| Distancia de actuación del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto de activación en los pisos superior e inferior. | X | | | | |
| El dispositivo eléctrico de final de carrera no se activa antes de que la cabina y/o el contrapeso hagan contacto con el amortiguador | X | | | | |
| El interruptor final de carrera no se recupera al bajar o subir la cabina. | X | | | | |
| Al estar activado e interruptor de final de carrera se recupera al moverse lateralmente la cabina. | X | | | | |
| No existe, corral encima de cabina y/o un punto de fijación para arnés. | X | | | | |
| En las zonas circulantes o pasillos alrededor de un pozo parciamente abierto, existen barreras de protección con altura inferior a 2,5 m, a una distancia inferior a 50 cm de las partes móviles del ascensor. (Esta altura puede reducirse hasta 1,10 m, cuando la distancia a las partes móviles es superior a 2 m). | X | | | | |
| El paracaídas de contrapeso no actúa. | X | | | | |
| No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro con apertura hacia el interior | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no es metálica y/o de alma llena. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin cerradura. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro no permite el cierre con enclavamiento al no tener la llave. | X | | | | |
| Puerta de inspección o socorro sin contacto eléctrico de seguridad, o que no funcione. | X | | | | |
| Hay más de 11 m entre dos paradas continúas sin apertura de socorro. | X | | | | |
| Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metálica, las perforaciones superan 10 mm x 6 mm, o están rotas o deterioradas. | X | | | | |
| En hueco compartido, no existe separación del hueco de cada ascensor en el foso. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad y/o cables de compensación, tal que :<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja). | X | | | | |
| SOBRECABINA RECORRIDO | | | | | |
| En equipos hidráulicos con tracción indirecta que no tengan sistema de paracaídas en cabina, no actúa la válvula de paracaídas en vacío en el pistón. | X | | | | |
| Falta seguridad eléctrica (series) de puertas, o están puenteadas. | X | | | | |
| Al halar o abrir la puerta, no se detiene la cabina. | X | | | | |
| Bornes o cables eléctricos mal conectados o con defectos de aislamiento en puertas. | X | | | | |
| Los elementos de enclavamiento no están encajados, al menos 7mm. | X | | | | |
| El enclavamiento mecánico no es controlado eléctricamente. | X | | | | |
| Zona de desenclavamiento superior a 35 cm por encima o por debajo del nivel de piso. | X | | | | |
| Las cerraduras no pueden abrirse desde el interior del hueco sin necesidad de llave. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos según los siguientes criterios:<br><br>1- los hilos rotos superan al 50 % en un mismo paso del tota de los hilos que conforman el torón,<br>2- existen más de 2 hilos rotos por torón en promedio en el tramo de un paso del cable. | X | | | | |
| En casos de cinta de tracción, se presenta al menos una fisura, una grieta, y/o un adelgazamiento de la cubierta en 1,5 m de la cinta. | X | | | | |
| Diámetro de los cables de tracción inferior al 10 % de su diámetro nominal (por desgaste o por defecto de fabricación). | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que<br><br>- aún no se presenta perdida de material y/o<br>- al contacto con el cable se presenta una coloración característica del óxido (Ejemplo amarilla o roja) | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos. | X | | | | |
| Cable de tracción roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable del limitador deteriorado. | X | | | | |
| Cables del limitador inferior a 6 mm de diámetro. | X | | | | |
| Existen empalmes en los cables. | X | | | | |
| Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo torón. | X | | | | |
| Cable del limitador roza con elementos de la instalación del equipo y/o de la obra civil. | X | | | | |
| Cable viajero y/o cordón de maniobra en mal estado, (quebrado, partido, conexiones flojas, cables desnudos, empalmado en la parte móvil). | X | | | | |
| Las guías de la cabina en todo su recorrido, presentan mal estado de fijación a las paredes del hueco, deformaciones, desalineación y/o falta de paralelismo. | X | | | | |
| No hay solidez de la fijación de los marcos a la pared. | X | | | | |
| El hueco se utiliza para ventilación de otras áreas ajenas al ascensor (baños, cocinas, etc.). | X | | | | |
| Distancia entre embrague mecánico de puerta de cabina y la pisadera de pasillo es menor a 6mm. | X | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando un ascensor queda entre pisos o en el túnel, la distancia máxima entre la pisadera de cabina y el muro es mayor a 125mm. | X | | | | |
| Presencia de oxidación en cualquier punto del cable del regulador de velocidad, y/o cables de compensación, tal que exista desprendimiento de material o se evidencie la destrucción paulatina de los hilos constitutivos del cable, por acción de agentes externos | X | | | | |
| La distancia entre órganos móviles y la parte fija no cumple las siguientes dimensiones: Distancia entre cabina y contrapeso ≤35mm | X | | | | |
| PIT | | | | | |
| Falta o no funciona el dispositivo de control de rotura o aflojamiento del cable del limitador. | X | | | | |
| Polea tensora del limitador roza con la pared y/o el suelo. | X | | | | |
| El paracaídas no lleva cuñas. | X | | | | |
| No actúan las cuñas del paracaídas. | X | | | | |
| No existe o no funciona el contacto de acuñamiento, de cabina y/o de contrapeso. | X | | | | |
| No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga. | X | | | | |
| Al bastidor o chasis le faltan tuercas o pasadores que afecten su rigidez. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| Amortiguadores oxidados, fisurados, sueltos. | X | | | | |
| No existen topes elásticos, de resorte o hidráulicos para la cabina y contrapeso. | X | | | | |
| En amortiguadores hidráulicos, el nivel de aceite está por fuera de la marca. | X | | | | |
| No tiene o no actúa el dispositivo eléctrico de seguridad en los amortiguadores hidráulicos. | X | | | | |
| No se recupera el amortiguador hidráulico luego de comprimirse | X | | | | |
| Agua en el foso, existiendo instalación eléctrica y/o mecánica, en contacto con ella. | X | | | | |
| Agua en el foso. | X | | | | |
| Foso con profundidad superior o igual a 1,50 m sin escalera En caso de tener escalera, el primer peldaño no debe estar ubicado a más de 50 cm respecto a nivel del piso de la primera parada. | X | | | | |
| Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspección en el foso. | X | | | | |
| No existencia de puertas en las aberturas accesibles por las personas al hueco. | X | | | | |
| Encontrándose la cabina en la última parada (la mas alta) el contrapeso se encuentra a una distancia ≤ de 15 cm con respecto al tope de sus amortiguadores (No es de aplicación en ascensores hidráulicos o sin contrapeso). | X | | | | |
| TOTALES PARA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | | | | |

Observaciones:

*(En el caso que durante la inspección fuese detectado algún otro defecto no especificado en la presente norma, el inspector del Organismo de Inspección debe evaluarlo conforme a su criterio y según las consideraciones indicadas con base al riesgo que presente) Nota: Los resultados consignados en este informe corresponden al momento de la inspección y no exime al administrador del equipo de mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y de seguridad requeridas en las disposiciones legales de cada Distrito.*

| INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIBRADOR PIE DE REY<br>IM-P18 | LUXOMETRO DIGITAL<br>IM-L19 | TACOMETRO DIGITAL<br>IM-T21 |
| CINTA METRICA<br>IM-C04 | REGLA PLANA<br>IM-R04 | MULTÍMETRO<br>IM-M02 |

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: | CUMPLE SIN DEFECTOS |
|---|---|

- **Cumple sin defectos:** El aparato queda en servicio normal
- **Cumple con defectos leves:** El aparato queda en servicio debiéndose corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección periódica.
- **Condicionada con defecto graves:** El aparato queda en servicio condicionado, se debe hacer una nueva inspección. Los defectos se deben corregir en un plazo de 30 días
- **No cumple con defectos muy graves:** El elevador se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos y se realiza una nueva inspección para verificar la subsanación de los defectos.

**Tratamiento de los defectos (tomado de la norma 5926-1:2012) (tipos de defectos).**

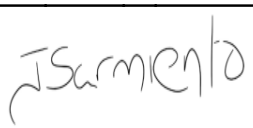
.- Defectos Leves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 180 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.


.- Defectos Graves: El tiempo que se requiere para subsanar estos hallazgos es de 30 días calendario, al cabo de los cuales se debe realizar una visita para verificar que se hayan corregido de acuerdo con lo exigido en la norma 5926-1.

.- Defectos Muy Graves: Estos defectos que constituyen un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar daños a la instalación. Estos defectos darán origen a un dictamen de no cumplimiento, y se debería dejar el ascensor fuera de servicio.

.- Teniendo en cuenta que si se presentan defectos muy graves, el concepto bajo la NTC 5926-1 es suspender inmediatamente el uso del equipo, en caso que este siga en funcionamiento, será responsabilidad de la administración y/o responsables del equipo por daños que pueda generar a las personas o copropiedad.

**Nota:** S/D Sin Defecto.
C/D Con Defecto.

| PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO | | EMPRESA DE MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JOSE JARAMILLO | NOMBRE: | JUAN SARMIENTO |
| FIRMA DIGITAL | | FIRMA DIGITAL | |
|  | |  | |

| INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | |
|---|---|
| NOMBRE: | JHON DONOVAN MORENO VARGAS |
| FIRMA DIGITAL | |
|  | |

ICM ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITADO

ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

## ONAC ACREDITA A:

**INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. - SIGLA: ICM MULTINACIONAL S.A.S.**

**NIT. 901.406.402-1**

**Calle 74 22 13, Bogotá D.C., Colombia**

| | |
|---|---|
| Fecha de publicación del Otorgamiento: | 2021-09-15 |
| Fecha de Renovación: | 2024-09-15 |
| Fecha de publicación última actualización: | 2024-09-12 |
| Fecha de vencimiento: | 2029-09-14 |

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma:

**ISO/IEC 17020:2012**

**Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección**

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

**21-OIN-011**

Alejandro Giraldo

Director Ejecutivo



FR 3.5.3-03 V7 Aprobado 2023-07-18

# ANEXO DEL CERTIFICADO

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. - SIGLA: ICM MULTINACIONAL S.A.S.
21-OIN-011
ACREDITACIÓNISO/IEC 17020:2012
**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| Código ámbito de inspección | Actividad de inspección | Documento normativo | Tipo de organismo de inspección |
|---|---|---|---|
| 9 | Inspección de Ascensores Electro- Mecánicos e Hidráulicos | NTC – 5926-1; (2012-09-24) Criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores electro-mecánicos e Hidráulicos. | A |
| 9 | Inspección de Ascensores Electro- Mecánicos e Hidráulicos | NTC 5926-1 (2021-04-21) Revisión Técnico - Mecánica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas. Parte 1: Ascensores Eléctricos e Hidráulicos. | A |
| 9 | Inspección de Escaleras Mecánicas y Andenes Móviles | NTC – 5926-2; (2012-09-24) Criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. Parte 2: Escaleras mecánicas y Andenes móviles. | A |
| 9 | Inspección de escaleras mecánicas y andenes móviles | NTC 5926-2:2021 (2021-12-16) Criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. parte 2: Escaleras Mecánicas y Andenes Móviles | A |
| 9 | Inspección de Puertas Eléctricas Automáticas | NTC – 5926-3; (2014-04-23) Revisión Técnico – Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 3: Puertas eléctricas (automáticas). | A |
| 9 | Inspección de Plataformas Verticales para el uso por personas con movilidad reducida. | NTC 5926-4 (2018-11-21) Revisión Técnico - Mecánica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas. Parte 4: Plataformas Verticales Para el Uso por Personas con Movilidad Reducida | A |
| 9 | Inspección de Plataformas Inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida. | NTC 5926-5 (2018-11-21) Revisión Técnico - Mecánica de Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Eléctricas. Parte 5: Plataformas Inclinadas (Salva Escaleras) Para el Uso por Personas con Movilidad Reducida | A |

Sitios cubiertos por la acreditación:
Sede principal: Calle 74 22 13, Bogotá D.C., Colombia

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

# ACTA DE INICIACIÓN

**CONTRATO No. 1373 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA E INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.**

Entre los suscritos: **SILVIA STELLA MENESES CAMINO,** jefe de la División de Bienes y Servicios, quien para los efectos pertinentes ejercerá la Supervisión del citado contrato y **LUCELLY ZABALA TORRES**, también mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.502.136, quien será el CONTRATISTA, en la fecha procedemos a suscribir la presente acta de iniciación del contrato, en cumplimiento a lo señalado expresamente en el mismo.

Por medio de este documento, las partes reiteran su compromiso en el cumplimiento del objeto y obligaciones del mencionado contrato y expresan su colaboración en la obtención de la finalidad social que se pretende con la suscripción del mismo, conforme artículo 3º de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

Por su parte, el Supervisor reconoce la importancia de la labor de seguimiento y control de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, según artículo 4º. Ibídem, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Nacional, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión de Contratos, adoptado por Resolución No. 2735 del 26 de diciembre de 2012, expedida por la Dirección General Administrativa.

Las partes firmantes hacen constar el recibido de copia del contrato.

Para constancia se firma Bogotá D. C. en fecha 26 de noviembre de 2024

**LUCELLY ZABALA TORRES**
Rte Legal INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.
Contratista

**SILVIA STELLA MENESES CAMINO**
Jefe de la división de Recursos Humanos
SENADO DE LA REPÚBLICA
Supervisor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**SENADO DE LA REPUBLICA**

Bogotá D.C, 15 de noviembre de 2024

Señora
**LUCELLY ZABALA TORRES**
Representante Legal
**INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.**
NIT. 901.406.402-1
Calle 74 No. 22 – 13
Teléfonos 321- 2266690
Certificacion.multinacional@gmail.com
Bogotá D. C. – Colombia.

REF.COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 1373 de 2024.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, me permito comunicar que la propuesta presentada por usted dentro del Proceso de Selección de Mínima Cuantía – Invitación Publica No.IP-SEN-014-2024, ha sido aceptada por el Senado de la República.

Para todos los efectos, según lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, la presente comunicación de aceptación de la oferta y la propuesta presentada por el proponente referido constituyen el contrato de prestación de servicios como tal, con lo cual se procederá a expedir el Registro Presupuestal pertinente.

**CONDICIONES DE LA CONTRATACION.**

1. **OBJETO.** Contratar la prestación de servicios para la certificación de los ascensores y salva escaleras del Senado de la República"

**PARAGRAFO.** Hacen parte integral de la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, los estudios y documentos previos, la invitación pública, respuesta a las observaciones, adenda y la propuesta presentada por el contratista, junto con su oferta económica, la cual es la siguiente:

| Ítem | Descripción | Referencia | Cantidad | Unidad de Medida | Valor unitario | Valor unitario Incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación ascensores Mitsubishi | Eléctrico 8 paradas | 2 | Und | $ 640.000 | $ 761.600 |
| 2 | Certificación ascensor Otis | Eléctrico 4 paradas | 1 | Und | $ 320.000 | $ 380.800 |
| 3 | Certificación ascensor Shindler | Hidráulico 2 paradas | 1 | Und | $ 320.000 | $ 380.800 |
| 4 | Certificación Salva escalera | STRATOS | 1 | Und | $ 300.000 | $ 357.000 |
| 5 | Certificación Salva escalera | DELTA | 1 | Und | $ 300.000 | $ 357.000 |
| **Sumatoria Valores unitarios Ofertados** | | | | | | **$ 2.237.200** |

**1.1. Descripción de las condiciones Técnicas.**

Las condiciones técnicas están descritas en el Anexo Técnico de los estudios previos y de la aceptación de oferta (contrato), que para todos los efectos legales hacen parte integral del mismo.

**2. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo de ejecución del contrato será por treinta (30) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio, sin que en ningún momento exceda el 31 de diciembre de 2024.

**2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN.**

En el Nuevo edificio del Congreso de la Republica localizado en la Carrera 7ª No 8 – 68 y en el Capitolio Nacional ubicado en la carrera 8ª entre las calles 9ª y 10ª en la ciudad de Bogotá D.C

**3. VALOR DEL CONTRATO.**

El valor de la presente contratación podrá ser hasta por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.237.200,00) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la suscripción del presente documento, todo de conformidad con la invitación púbica y la propuesta presentada, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.88924 del 6 de agosto de 2024 expedido por el jefe presupuesto del Senado de la República.

**PARÁGRAFO.** Para la ejecución del presente contrato, el Senado NO entregará valor alguno por concepto de "anticipo" o "pago anticipado".

**4. FORMA DE PAGO.**

La Entidad se obliga para con el CONTRATISTA a cancelar el valor unitario por cada certificado que realice y emita el contratista, de este modo, se cancelará el valor de los certificados realizados de conformidad con la demanda realizada por la supervisión del contrato en cumplimiento del contrato dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura y certificados que se realicen. Una vez sea presentado el servicio y las facturas aplicables donde se individualice los certificados que se emitieron y serán objeto de pago, de conformidad con los precios unitarios ofertados para los elementos objeto de certificación. El pago estará procedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y la constancia de estar al día con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, sí es del caso, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas sobre la materia

**Nota 1**: El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.

**Nota 2**: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, la obligación de pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para la realización del pago correspondiente serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**Nota 3:** Los pagos del Senado estarán sujetos a la programación de recursos del Programa Anual de Caja PAC y a la disponibilidad de los mismos en Pagaduría.

El pago se efectuará por parte de la Corporación, en virtud del presente contrato, en la Cuenta corriente No. 24101804435 de BANCO CAJA SOCIAL a nombre de INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., Identificado con NIT. 901406402-1.

## 5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El Senado de la República cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que se deriva del presente contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado - IVA, según el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la sección de Presupuesto de la División financiera del Senado de la República, así:

| Fuente | Rubro | úmero C | echa Expedició CDP | | | CDP a afectar en suma de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Día | Mes | Año | |
| Funcionamient | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 88924 | 06 | 08 | 2024 | 2.875.865 |

## 6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Además de los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA, se obliga con LA ENTIDAD a responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual, igualmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, en desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones adquiridas con su propuesta.

1. Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitación pública del proceso de selección, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

5. Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

6. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo.

7. Presentar oportunamente los documentos, los soportes correspondientes necesarios para el pago.

8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

9. Dar cumplimiento al "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES".

10. Realizar la certificación de los ascensores y salva escaleras del Senado de la República bajo la norma técnica Colombiana NTC 5926-1, de conformidad con el requerimiento respecto a cada ascensor y salva escalera por parte de la supervisión del contrato.

11. Realizar la visita y la revision técnica general de los ascensores y salva escaleras descritos en las condiciones técnicas.

12. Emitir informe técnico de inspección y/o revisión realizada a los ascensores y salva escaleras del Senado de la República.

13. Realizar una nueva inspección técnica a los ascensores y salva escaleras en el evento de no ser certificado en la primera visita, la cual será coordinada con el supervisor del contrato. Dicha visita no generará costo adicional al Senado de la República.

**14.** Expedir el certificado acorde a la verificación, informe y/o dictamen relativo al cumplimiento de la normatividad técnica vigente para el sistema de transporte vertical del ascensor y salva escaleras, previa autorización de la supervisión del contrato.

**15.** La empresa a contratar para la certificación de los equipos deberá ser calificada y acreditada por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación Colombiana), y se obliga a mantener dicha acreditación durante la ejecución del contrato, con el propósito de certificar dentro de los estándares de la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1.

**16.** Garantizar que el personal que designe para la prestación del servicio contratado cumpla con la formación técnica exigida por la normatividad aplicable.

**17.** Tomar las acciones preventivas necesarias para la seguridad del personal a su cargo y que designe para la prestación del servicio y ejecución del contrato, dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.

**18.** Las demás que demande la ejecucion del objeto contractual.

## 7. OBLIGACIONES DE LA CORPORACION:

**1.** Exigir del CONTRATISTA el cumplimiento idóneo del objeto del contrato.
**2.** Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada.
**3.** Vigilar la debida y oportuna entrega del objeto contractual y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
**4.** Expedir el registro presupuestal respectivo.
**5.** El contratante se compromete a poner en conocimiento del contratista el "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES" y ofrecer todas las garantías y mecanismos allí previstos en caso de ser víctima de una de las conductas allí señaladas.

## 8. Obligaciones de las Partes:

Además de los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA, se obliga con LA ENTIDAD a responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual, igualmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993.

## 9. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al SENADO, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial de los perjuicios que EL CONTRATISTA cause al SENADO.

Parágrafo: Tanto el valor de las multas como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato, o haciendo efectiva la garantía única o por vía judicial.

## 10. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en virtud del presente contrato, EL SENADO tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del SENADO de ello se derivan perjuicios para la administración, sin que el monto total exceda del diez por (10%) del valor total de este contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba EL SENADO por el incumplimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNARIA.

La Dirección General Administrativa podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. Con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal.

El pago de la pena se efectuará sin perjuicio del deber legal que tiene la Corporación de exigir la indemnización total de los perjuicios causados por el incumplimiento del Contratista.

Si por la ejecución del Contrato, la Corporación adeuda sumas al contratista, podrá compensar el valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria de dichas sumas.

## 11. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Las partes convienen en incorporar al contrato las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

Para efectos de la modificación e interpretación unilateral se procederá de la siguiente manera: presentada la causal legal de modificación o interpretación unilateral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, la Corporación invitará por escrito al contratista para lograr un acuerdo en la modificación o interpretación correspondiente; si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes no hay acuerdo, se dejará constancia escrita de ello y la Entidad procederá a modificar o interpretar el contrato unilateralmente, mediante acto administrativo motivado.

## 12. CADUCIDAD

La Corporación podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la

ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

La declaración de caducidad se hará por medio de resolución motivada, expedida por la Corporación.

**13. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO**

Sin perjuicio de las actuaciones a que dan lugar las inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se prohíbe al contratista subcontratar o ceder el contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita de la Dirección General Administrativa del Senado.

**14. LIQUIDACIÓN**

Si de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, parcialmente subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato debe liquidarse, esta actuación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo.

**15. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN**

El contrato se entenderá celebrado y perfeccionado desde el momento de la publicación en el SECOP II, de la comunicación de la aceptación de la oferta.

Para la ejecución del contrato en todo caso se requerirá la previa expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio.

**16. GARANTIAS.**

De conformidad con el valor del contrato, el cual no supera el diez (10) por ciento de la menor cuantía de la entidad a que se refiere la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la exclusión establecida en el Decreto 1082 de 2015, no es requisito la exigencia de la garantía única, sin embargo, teniendo en cuenta las características de los bienes a adquirir y las obligaciones, contractuales, la Corporación exige la siguiente:

| PAROS EXIGIBLES | ANTIA | ENCIA |
|---|---|---|
| MPLIMIENTO DEL CONTRATO | % del valor del contra | la vigencia igual al plaz contrato y un (1) año má |
| LIDAD DEL SERVICIO | % del valor del contra | la vigencia igual al plaz contrato y un (1) año má |

**17. SUPERVISION.**

La supervisión será ejercida por la jefe de División de Bienes y Servicios Silvia Meneses quien deberá ejercer las funciones señaladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en especial:

a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

b) Buscar el cumplimento de los fines del presente contrato.

c) Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente contrato.

d) Proteger los derechos de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo.

e) Suscribir el acta de iniciación del contrato y la de prestación del servicio a satisfacción conjuntamente con el CONTRATISTA, de acuerdo con lo solicitado por el Senado.

f) Presentar el informe final sobre la ejecución y saldos del contrato si los hubiere.

g) Informar a la División Jurídica del Senado, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato y remitir oportunamente a la División Financiera el o los cumplidos sobre la prestación del servicio a satisfacción, con copia a la División Jurídica.

h) Remitir a la División Jurídica copia de las actas de iniciación y ejecución final del contrato.

i) Reportar oportunamente al CONTRATISTA las fallas o anomalías presentadas en la ejecución del contrato.

La supervisión del contrato será ejercida por la Directora General del Senado de la República o a quien ella delegue y podrá ser susceptible de cambio por parte de la entidad, sin requerir autorización del CONTRATISTA.

Atentamente,

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**
Directora General

Proyectó: Milena Infante Topa– Abogada Contratista DGA

Revisó: Ferney Baquero – Abogado DGA

Revisó: NOVOA BUENDIA SAS — Asesores DGA

| | | |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>SENADO DE LA REPÚBLICA | **PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**<br>**MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | **CODIGO:** PC-Fr28 |
| | | **VERSIÓN:** 02 |
| | **SENADO DE LA REPUBLICA** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020 |

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 DE 2024 | ADICION | | PRORROGA | X | SUSPENSION | | OTROSI | X |

| INFORMACION CONTRATANTE | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección de sesión plenaria del 29 de octubre de 2024 y acta de posesión del 18 de noviembre del mismo año, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| INFORMACION CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL S.A.S.<br>Rep. Legal: Eve Polanco Becerra |
| **Identificación** | : | NIT 901.406.402-1 |
| **E-mail notificación** | : | Certificacion.multinacional@gmail.com |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| SILVIA STELLA MENESES CAMINO | Jefe División de Bienes y Servicios del Senado de la Republica. |

**ESPECIFICACIONES CONTRATUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No.1373 de 2024 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| 1. Fecha de firma del Contrato | 2. Plazo inicial de ejecución | | 3. Fecha Inicio de ejecución | 4. Plazo Vigente |
|---|---|---|---|---|
| | 26/11/2024 | | | |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| 19/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | 26/11/2024 | 31/03/2025 |

| 5. Suspensiones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | | **Segunda** | | **Tercera** | |
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| 24/12/2024 | 17/02/2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 6. Prórrogas | | | 7. Valor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| 31/03/2025 | NO APLICA | NO APLICA | $2.237.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $2.237.200 |

**JUSTIFICACION DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

La supervisora del contrato mediante oficio No.DBS-CS-050-2025 del 27 de marzo del 2025 solicitó lo siguiente: *"De acuerdo con el Contrato N° 1373-2024, firmado el 19 de noviembre de 2024, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios para la certificación de los ascensores y salva escaleras del Senado de la República", con fecha de finalización el 31 de marzo de 2025, y con el fin de cumplir con lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC 5926-1: "5.2.2 Durante la inspección, el inspector del organismo de inspección debe estar acompañado por un representante de la empresa responsable de mantenimiento del ascensor, quien será el encargado y responsable de realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo la inspección", la División de Bienes y Servicios ha efectuado las gestiones pertinentes ante las empresas fabricantes respecto al acompañamiento requerido, obteniendo las siguientes respuestas:*

*OTIS: Fecha disponible, entre el 9 y 11 de abril*

**Aguilera, Linda** <Linda.Aguilera1@otis.com> 26 de marzo de 2025, 11:23
Para: Jose Fernando Jaramillo Hurtado <josefernando.jaramillo@senado.gov.co>
Cc: "Tovar, Edward" <Edward.Tovar1@otis.com>

Buen día
Estimado Señor Jose
Me permito informar fecha de disponibilidad desde el 9 abril al 11 de abril.

Quedamos atentos a sus comentarios
Gracias

**Linda Aguilera**
**Vendedora de Televentas**

*MITSUBISHI: Fecha propuesta, 14 de abril.*

Consecutivo

**Vanesa Alexandra Lombana Cortes** <Vanesa.Lombana@melcol.com.co> 25 de marzo de 2025, 12:00
Para: Jose Fernando Jaramillo Hurtado <josefernando.jaramillo@senado.gov.co>
Cc: Silvia Stella Meneses Camino <silvia.meneses@senado.gov.co>, Daniela Castillo Rojas <Daniela.Castillo@melcol.com.co>

Buen día,

Cordial saludo.

Adjunto encontrará la oferta de prestación del servicio de acompañamiento técnico para certificación. Por favor diligenciar el formato al final de la misma y enviarlo escaneado al correo electrónico servicio.bogota@melcol.com.co.

Por favor tener presente que para la programación de este servicio se deberá contar con el contrato de mantenimiento firmado.

**Disponibilidad para la actividad:**

Fecha: 11 de abril de 2025

Horario: 8:00am

Plazo máximo para confirmar: 7 de abril de 2025

**Importante:**

Por favor tener presente que, la recepción del formato adjunto debidamente diligenciado antes del plazo máximo para confirmar, es obligatorio para el agendamiento y confirmación del servicio en la fecha disponible. Sin este no será tenida en cuenta la asignación de la misma.

Por favor tener en cuenta que al momento de aprobar deberá estar al día en sus pagos para así proceder con su solicitud.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

*SCHINDLER: NO se ha recibido respuesta.*

*En virtud de lo anterior, y ante persistencia de la necesidad, se solicita prorrogar el contrato N° 1373-2024 hasta el día 31 de mayo de 2025, para dar inicio en primera instancia a las revisiones de los ascensores OTIS y MITSUBISHI. Así mismo, se brindará plazo para la recepción de la respuesta del fabricante Schindler.*

Teniendo en cuenta la anterior solicitud de la supervisora del contrato, se encuentra justificada su prorroga con el fin de poder garantizar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las normas técnicas y obligaciones contractuales.

| **ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1373 de 2024** | | | **2. Prórroga** | **3. Suspensión** | |
| **Valor Adicionar** | **Valor total** | | | | |
| NO APLICA | $2.237.200 | | Hasta el 31 de mayo de 2025. | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | | | 24/12/2024 | 17/02/2025 |
| **4. Respaldo Presupuestal** | | | | | |
| **Recursos Vigencia Actual** | | | | **Recursos Vigencia Futura** | |
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | NO APLICA | |
| 88924 | 06/08/2024 | FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | | |
| **5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.** | | | | | |
| Conforme a lo dispuesto en el presente documento las partes deciden prorrogar el Contrato No.1373 de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2025. | | | | | |
| **6. Pagos** | | | | | |
| VIGENCIA 2025 | | | | | |
| **Recursos Vigencia Actual** | | | | | |
| El valor del contrato se estima hasta por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.237.200,00) M/CTE,** incluidos impuestos, tasas y demás gravámenes que se puede generar con la presentación de su oferta. | | | | | |
| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | | | |
| Ajustar las garantías de conformidad con lo establecido en el presente documento. | | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1373 DE 2024. | | | |
| **9. Perfeccionamiento** | | **10. Requisitos de Ejecución** | | | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** | | |
| | | SI APLICA | NO APLICA | | |

La presente modificación se suscribe a través de la plataforma SECOP II en cumplimiento de lo contemplado en la ley 527 de 1999 y especialmente en lo relacionado a la suscripción a través de firma electrónica.

Proyectó: Milena Infante Topa- Abogada Contratista DGA

Revisó: Novoa Buendía S.A.S.- Asesor Jurídico DGA

Revisó: Ferney Baquero – Asesor Jurídico DGA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir >

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.7039158 |
| Versión del contrato | 5 |
| Estado de contrato | En ejecución |
| Fecha de generación del estado | 18/11/2024 7:54:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Número del contrato | 1373-2024 |
| Objeto del contrato | Contratar la prestación de servicios para la certificación de los ascensores y salva escaleras del Senado de la República |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| ¿Asociado a otro contrato? | ○ Sí ◉ No |
| Duración del contrato | 125 Días |
| Fecha de inicio de contrato | 26/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Fecha de terminación del contrato | 31/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Tiempo adiciones en días | 61 días |
| Liquidación | ○ Sí ◉ No * |
| Obligaciones Ambientales | ○ Sí ◉ No * |
| Obligaciones pos consumo | ○ Sí ◉ No * |
| Reversión | ○ Sí ◉ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

SENADO DE LA REPÚBLICA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

ICM MULTINACIONAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901406402

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ICM MULTINACIONAL | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros | 24101804435 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *EVE POLANCO BECERRA* *Fecha de aprobación:* *19/11/2024 1:10:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *ASTRID SALAMANCA RAHÍN* *Fecha de aprobación:* *19/11/2024 5:55:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7039158_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_7039158_En ejecución

## Información del contrato

**Tipo de proceso** Mínima cuantía

**Unidad de contratación** DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

**Proceso de Contratación** IP-SEN-014-2024

**Título de la oferta** PROPUESTA SENADO IP-SEN-014-2024

**Cuantía del contrato** 2.237.200 COP

Confidencial

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 DE 2024 | ADICIÓN | | PRORROGA | X | SUSPENSIÓN | | OTROSI | X |

| INFORMACION CONTRATANTE | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPUBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección de sesión plenaria del 29 de octubre de 2024 y acta de posesión del 18 de noviembre del mismo año, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| INFORMACION CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.<br>Rep. Legal: Eve Polanco Becerra |
| **Identificación** | : | NIT 901.406.402-1 |
| **E-mail notificación** | : | Certificacion.multinacional@gmail.com |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| SILVIA STELLA MENESES CAMINO | Jefe División de Bienes y Servicios del Senado de la Republica. |

**ESPECIFICACIONES CONTRATUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No.1373 de 2024 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| 1. Fecha de firma del Contrato | 2. Plazo inicial de ejecución | | 3. Fecha Inicio de ejecución | 4. Plazo Vigente |
|---|---|---|---|---|
| | 26/11/2024 | | | |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| 19/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | 26/11/2024 | 31/03/2025 |

| 5. Suspensiones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | | **Segunda** | | **Tercera** | |
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| 24/12/2024 | 17/02/2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 6. Prórrogas | | | 7. Valor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| 31/03/2025 | NO APLICA | NO APLICA | $2.237.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $2.237.200 |

**JUSTIFICACION DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

La supervisora del contrato mediante oficio No.DBS-CS-050-2025 del 27 de marzo del 2025 solicitó lo siguiente: *"De acuerdo con el Contrato N° 1373-2024, firmado el 19 de noviembre de 2024, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios para la certificación de los ascensores y salva escaleras del Senado de la República", con fecha de finalización el 31 de marzo de 2025, y con el fin de cumplir con lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC 5926-1: "5.2.2 Durante la inspección, el inspector del organismo de inspección debe estar acompañado por un representante de la empresa responsable del mantenimiento del ascensor, quien será el encargado y responsable de realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo la inspección", la División de Bienes y Servicios ha efectuado las gestiones pertinentes ante las empresas fabricantes respecto al acompañamiento requerido, obteniendo las siguientes respuestas:*

*OTIS: Fecha disponible, entre el 9 y 11 de abril*

**Aguilera, Linda** <Linda.Aguilera1@otis.com> 26 de marzo de 2025, 11:23
Para: Jose Fernando Jaramillo Hurtado <josefernando.jaramillo@senado.gov.co>
Cc: "Tovar, Edward" <Edward.Tovar1@otis.com>

Buen día
Estimado Señor Jose
Me permito informar fecha de disponibilidad desde el 9 abril al 11 de abril.

Quedamos atentos a sus comentarios
Gracias

**Linda Aguilera**
**Vendedora de Televentas**

*MITSUBISHI: Fecha propuesta, 14 de abril.*

Confidencial

**Vanesa Alexandra Lombana Cortes** <Vanesa.Lombana@melcol.com.co> 25 de marzo de 2025, 12:00
Para: Jose Fernando Jaramillo Hurtado <josefernando.jaramillo@senado.gov.co>
Cc: Silvia Stella Meneses Camino <silvia.meneses@senado.gov.co>, Daniela Castillo Rojas <Daniela.Castillo@melcol.com.co>

Buen día,

Cordial saludo.

Adjunto encontrará la oferta de prestación del servicio de acompañamiento técnico para certificación. Por favor diligenciar el formato al final de la misma y enviarlo escaneado al correo electrónico servicio.bogota@melcol.com.co.

Por favor tener presente que para la programación de este servicio se deberá contar con el contrato de mantenimiento firmado.

**Disponibilidad para la actividad:**

Fecha: 14 de abril de 2025

Horario: 8:00am

Plazo máximo para confirmar: 7 de abril de 2025

**Importante:**

Por favor tener presente que, la recepción del formato adjunto debidamente diligenciado antes del plazo máximo para confirmar, es obligatorio para el agendamiento y confirmación del servicio en la fecha disponible. Sin este no será tenida en cuenta la asignación de la misma.

Por favor tener en cuenta que al momento de aprobar deberá estar al día en sus pagos para así proceder con su solicitud.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

*SCHINDLER: NO se ha recibido respuesta.*

*En virtud de lo anterior, y ante persistencia de la necesidad, se solicita prorrogar el contrato N° 1373-2024 hasta el día 31 de mayo de 2025, para dar inicio en primera instancia a las revisiones de los ascensores OTIS y MITSUBISHI. Así mismo, se brindará plazo para la recepción de la respuesta del fabricante Schindler.*

Teniendo en cuenta la anterior solicitud de la supervisora del contrato, se encuentra justificada su prorroga con el fin de poder garantizar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las normas técnicas y obligaciones contractuales.

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1373 de 2024** | | **2. Prórroga** | **3. Suspensión** | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Adicionar** | **Valor total** | | | |
| NO APLICA | $2.237.200 | Hasta el 31 de mayo de 2025. | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | | 24/12/2024 | 17/02/2025 |

**4. Respaldo Presupuestal**

| **Recursos Vigencia Actual** | | | | **Recursos Vigencia Futura** |
|---|---|---|---|---|
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | NO APLICA |
| 88924 | 06/08/2024 | FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Conforme a lo dispuesto en el presente documento las partes deciden prorrogar el Contrato No.1373 de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2025.

**6. Pagos**

VIGENCIA 2025

**Recursos Vigencia Actual**

El valor del contrato se estima hasta por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.237.200,00) M/CTE,** incluidos impuestos, tasas y demás gravámenes que se puede generar con la presentación de su oferta.

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | |
|---|---|---|
| Ajustar las garantías de conformidad con lo establecido en el presente documento. | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1373 DE 2024. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | SI APLICA | NO APLICA |

La presente modificación se suscribe a través de la plataforma SECOP II en cumplimiento de lo contemplado en la ley 527 de 1999 y especialmente en lo relacionado a la suscripción a través de firma electrónica.

Proyectó: Milena Infante Topa- Abogada Contratista DGA

Revisó: Novoa Buendía S.A.S.- Asesor Jurídico DGA

Revisó: Ferney Baquero – Asesor Jurídico DGA

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 DE 2024 | ADICIÓN | | PRORROGA | | SUSPENSIÓN | X | OTROSÍ | |

| INFORMACIÓN CONTRATANTE | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección de sesión plenaria del 29 de octubre de 2024 y acta de posesión del 18 de noviembre del mismo año, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| INFORMACIÓN CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.<br>Rep. Legal: LUCELLY ZABALA TORRES |
| **Identificación** | : | NIT 901.406.402-1 |
| **E-mail notificación** | : | Certificacion.multinacional@gmail.com |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| SILVIA STELLA MENESES CAMINO | Jefe División de Bienes y Servicios del Senado de la Republica. |

**ESPECIFICACIONES CONTRATUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 1373 DE 2024 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| 1. Fecha de firma del Contrato | 2. Plazo inicial de ejecución | | 3. Fecha Inicio de ejecución | 4. Plazo Vigente |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 26/12/2024 | | 26/11/2024 | 26/12/2024 |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | | |

**5. Suspensiones**

| Primera | | Segunda | | Tercera | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| 24/12/2024 | 17/02/2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 6. Prórrogas | | | 7. Valor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $2.237.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $2.237.200 |

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

El Supervisor del contrato mediante oficio No DBS-CS-594-2024 del 24 de diciembre solicitó lo siguiente: " (…)

Las obligaciones de este contrato estipularon que el contratista deberá "Realizar la certificación de ascensores y salvaescaleras del Senado de la República bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1, de conformidad con el requerimiento respecto a cada ascensor y salvaescaleras por parte de la supervisión del contrato". • La norma técnica colombiana NTC 5926-1 establece la obligación de: "Durante la inspección, el inspector del organismo de inspección debe estar acompañado de un representante de la empresa responsable del mantenimiento del ascensor, que será el encargado y responsable de efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo la inspección.". • Dicho lo anterior, el equipo técnico de la División de Bienes y Servicios inició los trámites pertinentes para para que tanto contratista como un representante de las empresas responsables del mantenimiento esté presente al momento de realizar la certificación de los ascensores y salvaescaleras. Sin embargo, las empresas informaron lo siguiente: En atención a su solicitud lamentamos informales que para lo que queda del 2024 no tenemos disponibilidad de técnico para realizar este acompañamiento, sin embargo nos comprometemos a partir de la segunda semana de enero de 2025podriamos ajustar la agenda y cumplir lo mencionado.

Como bien se menciona en los anteriores hechos, la disponibilidad del personal a cargo del mantenimiento necesaria para el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 5926-1 y el plazo de ejecución del contrato, deriva a la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato. Así las cosas, se sugiere que los trabajos en relación con el presente contrato se realicen en la segunda semana del mes de febrero de 2025, siendo esta la semana en la cual se puede realizar las actividades del contrato y se puede contar con el personal interno y externo que permita llevar a cabo el contrato. Ante lo anterior, se solicita la suspensión del contrato a partir del día veinticuatro (24) de diciembre del año 2024, y se levante el lunes diecisiete (17) de febrero del año 2025. Cabe mencionar que el contrato lleva veintiocho (28) días en ejecución, toda vez que su fecha de iniciación es el veintiséis (26) de noviembre de 2024, y se proyecta que el día de ejecución sea el dieciocho (18) de febrero de 2025.”

La Directora General Administrativa del Senado de la República estima pertinente procedente realizar la presente novedad contractual a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las normas técnicas y obligaciones contractuales.

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| 1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1373 de 2024 | | 2. Prórroga | 3. Suspensión | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Adicionar** | **Valor total** | | | |
| NO APLICA | $2.237.200 | 19/02/2025 | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | | 24/12/2024 | 17/02/2025 |

**4. Respaldo Presupuestal**

| Recursos Vigencia Actual | | | | Recursos Vigencia Futura |
|---|---|---|---|---|
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | NO APLICA |
| 88924 | 06/08/2024 | FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Conforme a lo dispuesto en el presente documento se solicita suspensión del contrato hasta el 17 de febrero de 2025, de conformidad al oficio DBS-CS-594-2024 del 24 de diciembre solicitó lo siguiente: “Las obligaciones de este contrato estipularon que el contratista deberá “Realizar la certificación de ascensores y salvaescaleras del Senado de la República bajo la norma técnica colombiana NTC 5926-1, de conformidad con el requerimiento respecto a cada ascensor y salvaescaleras por parte de la supervisión del contrato”. • La norma técnica colombiana NTC 5926-1 establece la obligación de: “Durante la inspección, el inspector del organismo de inspección debe estar acompañado de un representante de la empresa responsable del mantenimiento del ascensor, que será el encargado y responsable de efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo la inspección.”. • Dicho lo anterior, el equipo técnico de la División de Bienes y Servicios inició los trámites pertinentes para para que tanto contratista como un representante de las empresas responsables del mantenimiento esté presente al momento de realizar la certificación de los ascensores y salvaescaleras. Sin embargo, las empresas informaron lo siguiente: En atención a su solicitud lamentamos informales que para lo que queda del 2024 no tenemos disponibilidad de técnico para realizar este acompañamiento, sin embargo nos comprometemos a partir de la segunda semana de enero de 2025podriamos ajustar la agenda y cumplir lo mencionado.

Como bien se menciona en los anteriores hechos, la disponibilidad del personal a cargo del mantenimiento necesaria para el cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC 5926-1 y el plazo de ejecución del contrato, deriva a la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato. Así las cosas, se sugiere que los trabajos en relación con el presente contrato se realicen en la segunda semana del mes de febrero de 2025, siendo esta la semana en la cual se puede realizar las actividades del contrato y se puede contar con el personal interno y externo que permita llevar a cabo el contrato. Ante lo anterior, se solicita la suspensión del contrato a partir del día veinticuatro (24) de diciembre del año 2024, y se levante el lunes diecisiete (17) de febrero del año 2025. Cabe mencionar que el contrato lleva veintiocho (28) días en ejecución, toda vez que su fecha de iniciación es el veintiséis (26) de noviembre de 2024, y se proyecta que el día de ejecución sea el dieciocho (18) de febrero de 2025.”

La Directora General Administrativa del Senado de la República estima pertinente procedente realizar la presente novedad contractual a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las normas técnicas y obligaciones contractuales.

**6. Pagos**

VIGENCIA 2025

| Enero. | Febrero. | Marzo. | Abril. | Mayo. | Junio. |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $2.237.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Julio.** | **Agosto.** | **Sept.** | **Octubre** | **Novbre.** | **Dicbre.** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Recursos Vigencia Actual**

Confidencial

El valor del contrato se estima hasta por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.237.200),** incluidos impuestos, tasas y demás gravámenes que se puede generar con la presentación de su oferta.

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | |
|---|---|---|
| Ajustar las garantias de conformidad con lo establecido en el presente OTROSI. | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1373 DE 2024. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | SI APLICA | NO APLICA |

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 24 de Diciembre de 2024.

**Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,**

Digitally signed by Astrid Salamanca Rahin
Date: 2024.12.24 18:04:58

ASTRID SALAMANCA RAHIN

Director(a) General

**EL CONTRATISTA,**

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.

Rep. Legal: **LUCELLY ZABALA TORRES**

Proyecto: Gustavo Garcia Valcarcel. - Abogado DGA

Revisó: Novoa Buedia SAS – Contratista DGA

Revisó: Ferney Baquero – Contratista DGA

| | | |
|---|---|---|
| Confidencial | **PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**<br>**MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | **CODIGO:** PC-Fr28<br>**VERSIÓN:** 02 |
| | **SENADO DE LA REPUBLICA** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020 |

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 DE 2024 | ADICIÓN | | PRORROGA | X | SUSPENSIÓN | | OTROSÍ | X |

| INFORMACIÓN CONTRATANTE | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección de sesión plenaria del 29 de octubre de 2024 y acta de posesión del 18 de noviembre del mismo año, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| INFORMACIÓN CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.<br>Rep. Legal: EVE POLANCO BECERRA |
| **Identificación** | : | NIT 901.406.402-1 |
| **E-mail notificación** | : | Certificacion.multinacional@gmail.com |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| SILVIA STELLA MENESES CAMINO | Jefe División de Bienes y Servicios del Senado de la Republica. |

**ESPECIFICACIONES CONTRATUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No.1373 de 2024 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| 1. Fecha de firma del Contrato | 2. Plazo inicial de ejecución | | 3. Fecha Inicio de ejecución | 4. Plazo Vigente |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 26/12/2024 | | 26/11/2024 | 18/02/2025 |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| | NO APLICA | NO APLICA | | |

**5. Suspensiones**

| Primera | | Segunda | | Tercera | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| 24/12/2024 | 17/02/2025 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 6. Prórrogas | | | 7. Valor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $2.237.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $2.237.200 |

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

La supervisora del contrato mediante oficio No.DBS-CS-020-2025 del 14 de febrero del 2025 solicitó lo siguiente: *"Con el objeto de garantizar la movilidad de los Senadores de la República, funcionarios y contratitas y en razón de acatar a cabalidad la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1, en la cual se establecen las condiciones de seguridad y calidad para la puesta en funcionamiento de ascensores, en mi calidad de supervisora del Contrato Nro. 1373 de 2024, celebrado entre el Senado de la República y la sociedad INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., amablemente se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Nro. 1373-2024 hasta el 31 de marzo de 2025. Esta prórroga se solicita con el fin de asegurar y tener el tiempo suficiente para poder realizar los procedimientos administrativos, financieros y logísticos que permitan el cumplimiento de la obligación de la norma NTC 5926-1 de "Durante la inspección, el inspector del organismo de inspección debe estar acompañado de un representante de la empresa responsable del mantenimiento del ascensor, que será el encargado y responsable de efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo la inspección.". Del mismo modo, vale la pena aclarar que el presente contrato tiene como fecha de terminación el 18 de febrero de 2025, periodo que se desarrolla a inicio de la presente anualidad lo que conlleva a que esta supervisión no pueda comunicarse, coordinarse y concretar fechas donde los responsables de mantenimiento de los ascensores y salvaescaleras pueda estar presente con el contratista al momento de la certificación de las tecnologías. Igualmente, no es posible cumplir con las obligaciones de este contrato hasta el 18 de febrero, debido que para el Senado de la República aún no se cuenta con la capacidad logística y presupuestal que permita comunicar, acceder y acordar con las empresas responsables de mantenimiento la forma, precio y tiempo que se llevará a cabo para poder manipular los productos que son necesarios certificar. Conforme a la supervisión del contrato, es importante mencionar que esta prorroga se solicita con el objetivo de garantizar el cumplimiento de este contrato ya que en la actualidad este contrato no ha presentado un avance en su ejecución y cuanta con la disponibilidad División de Bienes y Servicios Centro Cultural Gabriel García Márquez, Calle 11 No 5- 60 - tercer piso Teléfonos: 3824105 - 3822331 -, FAX 3822332 bienesyservicios@senado.gov.co presupuestal del 100% desde el 2024 para poder ejecutarlo. De la misma manera, afirmamos que el saldo que se presenta es suficiente para cumplir con el objeto contractual hasta el periodo adicional solicitado. Esta prórroga responde al principio de planeación y asegura la eficiencia en la gestión de recursos públicos, evitando interrupciones que puedan afectar las actividades misionales de la División de Bienes y Servicios, y por ende, la Dirección General Administrativa. En consecuencia, amablemente se requiere la elaboración y suscripción de la prórroga al Contrato Nro. 1373, por lo anterior, agradezco proceder con el inicio de las actividades pertinentes para elaborar y emitir la*

*documentación necesaria para que su honorable despacho y la representación legal de los contratistas puedan firmar la solicitud competente para atender el trámite.[…]"*

Teniendo en cuenta la anterior solicitud de la supervisora del contrato, se encuentra justificada su prorroga con el fin de poder garantizar la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las normas técnicas y obligaciones contractuales.

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1373 de 2024** | | **2. Prórroga** | **3. Suspensión** | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Adicionar** | **Valor total** | | | |
| NO APLICA | $2.237.200 | Hasta el 31 de marzo de 2025. | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | | 24/12/2024 | 17/02/2025 |

**4. Respaldo Presupuestal**

| **Recursos Vigencia Actual** | | | | **Recursos Vigencia Futura** |
|---|---|---|---|---|
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | NO APLICA |
| 88924 | 06/08/2024 | FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Conforme a lo dispuesto en el presente documento las partes deciden prorrogar el Contrato No.1373 de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2025.

**6. Pagos**

VIGENCIA 2025

| **2025** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** |
| NO APLICA | NO APLICA | $2.237.200 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **Julio** | **Agosto** | **Sept.** | **Octubre.** | **Novbre.** | **Dicbre.** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**Recursos Vigencia Actual**

El valor del contrato se estima hasta por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.237.200,00) M/CTE,** incluidos impuestos, tasas y demás gravámenes que se puede generar con la presentación de su oferta.

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | |
|---|---|---|
| Ajustar las garantias de conformidad conlo establecido en el presente documento. | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1373 DE 2024. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | SI APLICA | NO APLICA |

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 18 de febrero de 2025.

**Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,**

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**
Directora General

**EL CONTRATISTA,**

**EVE POLANCO BECERRA**
Represente Legal

Revisó: Novoa Buedia SAS. Asesores Externo – Contratista DGA

Revisó: Ferney Baquero Figueredo . Contratista DGA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:15/03/2022

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 901406402 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: DG 61 C BIS NO. 24 59 Teléfonos: 3103324886

Dirección electrónica: certificacion.multinacional@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 12/11/2020 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 31/08/2020

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 31/08/2020 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.



Fuente: RIT-SHD

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150346606

(415)7707212489984(8020) 000014115034660 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 0 6 4 0 2 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
INSPECCION Y CERTIFICACION MULTINACIONAL SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | ICM MULTINACIONAL SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 74 22 13

42. Correo electrónico certificacion.multinacional@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 0 3 6 7 4 2 1 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 2 0 | 2 0 2 0 0 8 3 1 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ SANCHEZ ELIANA ASTRID
985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150346606

(415)7707212489984(8020) 000014115034660 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 0 6 4 0 2 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 0 0 8 3 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 0 0 8 3 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 2 7 7 5 9 7 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 0 0 8 3 1 | |
| 81. Hasta | 2 0 7 0 0 8 3 1 | |

## Composición del Capital

| | | |
|---|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 | % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 | % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 | % |
| 85. Extranjero | 0 | % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 | % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 | % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 2 0 0 8 3 1 | | - |
| 2 | 8 1 | 2 0 2 0 0 8 3 1 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150346606

(415)7707212489984(8020) **000014115034660 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 0 6 4 0 2 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 1 1 2 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 1 7 3 8 6 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| POLANCO | BECERRA | EVE | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S
Sigla: ICM MULTINACIONAL S.A.S
Nit: 901406402 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

Matrícula No. 03277597
Fecha de matrícula: 31 de agosto de 2020
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 74 22 13
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: certificacion.multinacional@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3162266690
Teléfono comercial 2: 3003674210
Teléfono comercial 3: 3176954525

Dirección para notificación judicial: Calle 74 22 13
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: certificacion.multinacional@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3003674210
Teléfono para notificación 2: 3143930547
Teléfono para notificación 3: 3162266690

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 31 de agosto de 2020 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2020, con el No. 02611039 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de agosto de 2070.

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá el siguiente objeto social: Realización de actividades de Inspección, evaluación y certificación de la conformidad; tales como Ejecución de inspecciones técnicas a instalaciones, productos, procesos y servicios; Ensayo y calibraciones a productos, equipos de transporte vertical, escaleras eléctricas y puertas eléctricas, ambientes o personas; Consultoría, capacitación, entrenamiento, estudios, publicaciones, mantenimiento, vigilancia, aplicaciones y diseños relacionados con las actividades de evaluación de la conformidad que no estén relacionadas con los alcances que acredite ante las autoridad competente la sociedad, con el propósito de garantizar la independencia e imparcialidad de denomina INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., como
entidad de evaluación de la conformidad; Importación, exportación, comercialización, producción de equipos técnicos e instrumentos requeridos para realizar las actividades descritas. Toda actividad que los accionistas decidan desarrollar u otorgar. De todas maneras la sociedad podrá ejercer cualquier actividad económica licita.

## CAPITAL

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $45.000.000,00 |
| No. de acciones | : 100,00 |
| Valor nominal | : $450.000,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $45.000.000,00 |
| No. de acciones | : 100,00 |
| Valor nominal | : $450.000,00 |

* CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $45.000.000,00 |
| No. de acciones | : 100,00 |
| Valor nominal | : $450.000,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. estará a cargo de una persona natural GERENTE GENERAL y un suplente que pueda ejercer las funciones de representación legal en caso de ausencias temporales o en caso de ausencias definitivas por el tiempo requerido mientras la asamblea de accionistas nombra un nuevo Gerente General, siempre y cuando este tiempo no supere los 6 meses. A su vez la asamblea general de accionistas designará a una persona natural como Gerente General.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será representada legalmente ante terceros por el GERENTE GENERAL, se entenderá también como el Gerente General para todos los efectos del presente estatuto como así para efectos legales, por tanto, se entenderá que éste podrá celebrar y ejecutar todos los actos investidos de poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el GERENTE GENERAL en desarrollo de su objeto social. En tal carácter

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

podrá: a) Representar a la sociedad en todos los actos y contratos. b) Constituir apoderados o mandatarios judiciales para la defensa de los intereses de la sociedad. c) Adquirir, gravar y enajenar previa autorización de la asamblea de accionistas. d) Para el funcionamiento normal de la empresa podrá girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar, o pagar títulos valores, celebrar contratos u otros efectos comerciales hasta por un monto de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por montos superiores será autorizado por la asamblea general de accionistas. e) Firmar los títulos representativos de las acciones conjuntamente con el presidente de la asamblea general de accionistas. f) Efectuar el proceso requerido para la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de Accionistas. g) Le está prohibido al GERENTE GENERAL y a los demás administradores de la sociedad por si o por interpuesta persona desarrollar cualquier acto, acción, compromiso etc., que vaya en contra de los estatutos en la presente sociedad o en contra de los intereses de la misma. Igualmente obrar extralimitándose de las funciones establecidos como Gerente General. h) Las demás que señale la ley, estos estatutos o los demás que le ordenen a la Asamblea General de Accionistas para el normal desarrollo del objeto social. PARÁGRAFO: La limitación del que habla el literal d) estará a su vez limitada para el subgerente o el que haga sus veces en caso de ausencia del Gerente General a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 009 del 29 de noviembre de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de diciembre de 2024 con el No. 03183471 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente General | Eve Polanco Becerra | C.C. No. 51738634 |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7120

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.971.627.633
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7120

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de mayo de 2025 Hora: 10:34:49**
Recibo No. AA25827232
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A258272323580A**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de agosto de 2020. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>

# 7387_TRAMITE OP_1373-25_INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF

1 mensaje

**Central de Cuentas Senado** <centraldecuentas@senado.gov.co> 23 de diciembre de 2025 a las 20:56
Para: Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>, Gilma del Carmen Mozo Gonzalez <gilma.mozo@senado.gov.co>, Fabian Castro Gomez <fabian.castro@senado.gov.co>

**Buena noche:**

**ADJUNTO 01 OBLIGACIÒN**

**Mil gracias**

---------- Forwarded message ---------
De: **Ilban Alfredo Martinez Ospina** <ilban.martinez@senado.gov.co>
Date: mar, 23 dic 2025 a las 18:14
Subject: Fwd: ok Correcc Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

Buenas noches favor tramitar obligacion de reserva 898525

OB - 898525 - INSPECCION Y CERTIFICACION.pdf

---------- Forwarded message ---------
De: **Jhon Freddy Barrera Buitrago** <jhon.barrera@senado.gov.co>
Date: mar, 23 dic 2025 a las 13:26
Subject: Fwd: ok Correcc Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Ilban Alfredo Martinez Ospina <ilban.martinez@senado.gov.co>
Cc: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>, Orlando Cifuentes Guasca <orlando.cifuentes@senado.gov.co>

Estimado Ilban buenas tardes

Comparto liquidación proveedor INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL SAS, pago 1, servicio noviembre 2024 a mayo 2025, contrato 1373-2024.

**Cordialmente,**

**JHON FREDDY BARRERA BUITRAGO**
**VELÁSQUEZ OSORIO ABOGADOS**
Mail: jhon.barrera@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **División Financiera** <financiera@senado.gov.co>
Date: mar, 23 dic 2025 a las 12:48
Subject: Fwd: ok Correcc Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>, Jhon Freddy Barrera Buitrago <jhon.barrera@senado.gov.co>, Gilma del Carmen Mozo Gonzalez <gilma.mozo@senado.gov.co>, Katherine Alarcon Vásquez <katherine.alarcon@senado.gov.co>

Cordial saludo

Me permito enviar cuenta corregida según sus observaciones.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>
Date: mar, 23 dic 2025 a las 9:33
Subject: Fwd: ok Correcc Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: División Financiera <financiera@senado.gov.co>

Cordial saludo.

Para tramite de pago se remite cuenta de cobro adjunta. CORREGIDA

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Sandra Yaneth Duque Olaya** <sandra.duque@senado.gov.co>
Date: lun, 22 dic 2025 a las 17:01
Subject: ok Correcc Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Cuentas Direccion <cuentas.direccion@senado.gov.co>

Buena tarde
Estimada Dra.,

De manera atenta remito con la corrección, para continuar el trámite de pago: la CC única 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., con su oficio remisorio.

Cordial saludo,

---------- Forwarded message ---------
De: **Radica Cuenta DGA** <radicacuenta.dga@senado.gov.co>
Date: lun, 22 dic 2025 a las 15:39
Subject: Fwd: Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Sandra Yaneth Duque Olaya <sandra.duque@senado.gov.co>

Cordial saludo Dr. (a)

Para fines pertinentes a la verificación de cumplimiento de requisitos para pago, remito cuenta de cobro.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Marlen Cardenas Cardenas** <marlen.cardenas@senado.gov.co>
Date: lun, 22 dic 2025 a las 15:02
Subject: Fwd: Devolución Financiera CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. FINAL DEF
To: Radica Cuenta DGA <radicacuenta.dga@senado.gov.co>

Cordial saludo;

De manera atenta adjunto cuenta con las correcciones solicitadas.

Gracias

El lun, 22 dic 2025 a las 11:12, Sandra Yaneth Duque Olaya (<sandra.duque@senado.gov.co>) escribió:

> Buen día
> Respetada Dra.,
>
> Por cuanto ha sido devuelta la CC desde Financiera, comedidamente solicito ingresar al pdf y modificar el valor en el formato Estándar y en el Informe de Supervisión y Auditoría del valor a pagar , por cuanto se debe tener en cuenta únicamente el valor + IVA, sin descuento alguno por otro concepto, es decir el valor a pagar es $1.880.200.00 y no $1.817.000 ya que ahí se restó la retención en la fuente.

| | VR. UNIT SIN IVA | VR. TOTAL SIN IVA | IVA 19% | |
|---|---|---|---|---|
| 4 ASCENSORES | $ 320.000,00 | $ 1.280.000,00 | $ 243.200,00 | $ 1.523.200,00 |
| 1 ASCENSOR | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 57.000,00 | $ 357.000,00 |
| | | | | **$ 1.880.200,00** |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTC 5926-1:2012 | INSPECCION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES SEGUN LA NTC 5926-1:2012 | UNI | 320,000.00 | 4.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 1,280,000.00 |
| 2 | NTC 5926-5:2018 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMAS INCLINADAS (SALVAESCALERAS) SEGUN LA NTC 5926-5:2018 | UNI | 300,000.00 | 1.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 300,000.00 |

| | | Vr Base | %IVA | %IC | Vr Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despacho a | DIRECCION ADMINISTRAT | 1,580,000.00 | 19.00 | 0.00 | 300,200.00 | SUBTOTAL | 1,580,000.00 |
| Dirección | CR 7 NO. 8-68 | | | | | - Descuento | 0.00 |
| Teléfono | | | | | | - Otros Descuentos | 0.00 |
| Ciudad | BOGOTA | | | | | BASE GRAVABLE | 1,580,000.00 |
| Departamento | D.C. | | | | | + IVA | 300,200.00 |

> Cordial saludo,

El vie, 19 dic 2025 a las 18:58, División Financiera (<financiera@senado.gov.co>) escribió:

Cordial saludo.

Me permito realizar devolución cuenta con observaciones en el valor cuenta estándar vs factura.

**Atentamente**

**DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO**

image.png

Tel: 3826605
Mail:FINANCIERA@SENADO.GOV.CO

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **División Financiera** <financiera@senado.gov.co>
Fecha: El vie, 19 dic. 2025 a la(s) 5:43 p.m.
Asunto: : CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.
Para: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>, Jhon Freddy Barrera Buitrago <jhon.barrera@senado.gov.co>, Katherine Alarcon Vásquez <katherine.alarcon@senado.gov.co>, Gilma del Carmen Mozo Gonzalez <gilma.mozo@senado.gov.co>

Cordial saludo

Para trámite correspondiente envío cuenta de cobro Inspección Certificación Multinacional

Agradezco su colaboración

**DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO**

image.png

Tel: 3826605
Mail:FINANCIERA@SENADO.GOV.CO

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>
Fecha: El vie, 19 dic. 2025 a la(s) 4:48 p.m.
Asunto: Fwd: CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.
Para: División Financiera <financiera@senado.gov.co>

Cordial saludo.

Para tramite de pago se remite cuenta de cobro adjunta.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Sandra Yaneth Duque Olaya** <sandra.duque@senado.gov.co>
Date: vie, 19 dic 2025 a las 8:02
Subject: CC 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S.
To: Cuentas Direccion <cuentas.direccion@senado.gov.co>

Buen día
Apreciada Dra.,

De manera atenta remito para continuar el trámite de pago: la 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S., con su oficio remisorio.
Estaba pendiente que adjuntaran las planillas de seguridad social de junio/2025, en las que verifiqué los aportes de seguridad social de los 03 Técnicos tanto en salud como en pensión.

*---------- Forwarded message ---------*
*De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>*
*Date: lun, 1 dic 2025 a las 13:18*
*Subject: Re: CC#1 ÚNICA NOV2024 A MAY2025 1373-2024 INSPECC Y CERT MULTINACIONAL SAS*
*To: Sandra Yaneth Duque Olaya <sandra.duque@senado.gov.co>*

*Cordial saludo*

*Le agradezco revisar que el personal relacionado en el formato FR-016 se encuentre en las planillas de pago de seguridad social a junio ya que la prestación de servicio la realizaron el último en junio y a la fecha para verificar que están al dia con dichos pagos.*

*Atentamente,*

Cordial saludo,

---------- Forwarded message ---------
De: **Radica Cuenta DGA** <radicacuenta.dga@senado.gov.co>
Date: jue, 18 dic 2025 a las 13:25
Subject: Fwd: CUENTA CORREGIDA 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. ULTIMA VERSION
To: Sandra Yaneth Duque Olaya <sandra.duque@senado.gov.co>

Cordial saludo Dr. (a)

Para fines pertinentes a la verificación de cumplimiento de requisitos para pago, remito cuenta de cobro.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Marlen Cardenas Cardenas** <marlen.cardenas@senado.gov.co>
Date: jue, 18 dic 2025 a las 11:42
Subject: Fwd: CUENTA CORREGIDA 1373-2024 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S. ULTIMA VERSION
To: Radica Cuenta DGA <radicacuenta.dga@senado.gov.co>

Cordial saludo;

De manera atenta remito cuenta con las correcciones solicitadas.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is

prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

**Cordialmente,**

**DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO**

Tel: 3826605

Mail:FINANCIERA@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

**Cordialmente**

**CENTRAL DE CUENTAS**

SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: centraldecuentas@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

**CONFIDENTIALITY WARNING..**

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

**2 adjuntos**

**1373-2024 INSPECC Y CERT MULTINACIONAL SAS enviado 22dic2025.pdf**
17167K

**91.Inspección y certificación multinacional pago 1 serv nov 2024 a may 2025 contrato 1373-2024.pdf**
94K