Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**HOJA DE VIDA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS** *Proceso: Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

EMPRESA PROPIETARIA	**INGESPACIOS HYL SAS**	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**14/12/2025**

Tipo de equipo	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL TIPO SKALFFOLT	Fecha de fabricado:	AÑO 2018
Uso del equipo	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN CAMPO		
Referencia	MODELO SCALFOLT	Lote:	NO APLICA
Resultado última Inspección	APTO PARA USO	Serie:	NO APLICA
		Marca:	SAMM COLOMBIA
CAPACIDAD	140 KG	Talla/Tamaño	2 SECCIONES





Nota: esta hoja de vida se expide dando cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021

INFORMACIÓN INICIAL DEL EQUIPO		
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO		
1. TIPO DE ANDAMIO ACERO x ALUMINIO ☐ FIBRA DE VIDRIO ☐	**SI**	**NO**
2. SUS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE USO Y EN ALMACENAMIENTO CONTROADO	X	
3. EL SISTEMA DE ACCESO SE PRESTA A TERCEROS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA?		X
4. ¿SUS ELEMENTOS NO PRESENTAN DAÑOS POR MAL USO O DESGATE EXCESIVO?		X
5. ¿EL PERSONAL COMPRENDE QUE SE DEBE INSTALAR AL MENOS 3 PERSONAS?	X	X
6. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACCESO?	X	
7. ¿SE MANTIENE INSPECCIÓN DEL ANDAMIO DESPUES DE SU USO?	X	
8. ¿El equipo es utilizado por personal autorizado para trabajo en alturas?	X	
Si el equipo cambia alguna de estas condiciones se deberá retirar de las actividades y será evaluada por persona autorizada, para su reintegro o disposición final.		

DATOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA

Nombre:	INGESPACIOS HYL SAS	Responsable de Equipos:	Paola Cabiativa Rivera
No de Cédula o NIT:	901014376-3	No de Cédula:	1015445850
Cargo:	INGESPACIOS HYL SAS	Cargo:	COORDINADORA SIG
Correo Electrónico:	infoingespacios@gmail.com	Fecha de Recibido:	14/12/2025

OBSERVACIONES:
ANDAMIO EN ESTADO DE USO EN EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE VIDA E INSPECCIÓN, SE DESGLOZA LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEL MISMO EN EL ACTA DE INSPECCIÓN ANUAL.
MOTIVO SOLICITUD
INSPECCIÓN ANUAL POR PERSONA COMPETENTE

EN CASO DE SER RETIRADO O DE REQUERIR CAMBIO DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

FECHA DE RETIRO:		APROBÓ:	

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Ambiente S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

Nombre de la Empresa:	INGESPACIOS HYL SAS	Fecha de fabricación:	AÑO 2018	Fecha de Inspección:	14/12/2025	Lote:	no aplica
						Serie:	no aplica
Empresa Inspectora:	KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS	Referencia	ANDAMIO TORRE DE ACCESO	Nombre del Producto:	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL TIPO SKALEFOLT	Marca:	SAMM COLOMBIA

ELEMENTOS A INSPECCIONAR (Se debe inspeccionar la totalidad de los elementos del sistama de acceso)

1 RUEDAS CON TORNILLO NIVELADOR	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
1.1 Platina, no se encuentra oxidada, con rajaduras	X		8	
1.2 Tornillo: no presenta doblado, oxidado, con rajaduras, dentado,	X			
1.3 Tuerca: gira correctamente, tiene olgura?	X			
1.4 Tuerca: gira correctamente, tiene olgura?	X			
OBSERVACIONES	Elementos en estado de uso, no presentan daños o desgaste en las ruedas o tornillos niveladores, SE RECOMIENDA realizar MANTENIMIENTO A FRENOS DE LAS LLANTAS SE EVIDENCIA DESGASTE.			

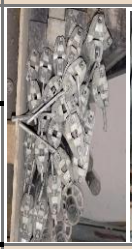
2 TORNILLO NIVELADOR	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
2.1 Platina, no se encuentra oxidada, con rajaduras	X		5	
2.2 Tornillo: no presenta doblado, oxidado, con rajaduras, dentado,	X			
2.3 Tuerca: gira correctamente, tiene olgura?	X			
OBSERVACIONES DE HOJA DE VIDA	Elementos en estado de uso, no presentan daños o desgaste en los tornillos niveladores,			

3 BASE COLLAR	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
3.1 Soldadura completa	X		9	
3.2 No presenta aparición de oxido en el elemento evaluado	X			
3.3 Roseta: No se encuentra doblada, oxidada o rota	X			
OBSERVACIONES	Base collar en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes, se recomienda realizar limpieza a profundidad de los elementos inspeccionados.			

4 VERTICALES DE DOS METROS	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
4.1 Soldadura completa en las rosetas	X		2 metros	
4.2 Rosetas: No se encuentra Doblada, óxido	X			
4.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X		33	
OBSERVACIONES	Verticales, con rosetas en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

4.1 VERTICALES DE 1 METRO	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
4.1 Soldadura completa en las rosetas	X		1 metro	 
4.2 Rosetas: Doblada, óxido	X			
4.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X		10	
OBSERVACIONES	Verticales de un metro, con rosetas en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

5 HORIZONTALES DE 2 METROS	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
5.1 Soldadura completa en las terminales	X		66	  
5.2 Terminales sin deterioro doblados o perdidas de pin	X			
5.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
OBSERVACIONES	Horizontales, con terminales y pines en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

5.1. HORIZONTALES DE 0.6 METROS	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
5.1 Soldadura completa en las terminales	X		8	 
5.2 Terminales sin deterioro doblados o perdidas de pin	X			
5.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
OBSERVACIONES	Horizontales, con terminales y pines en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

5.2. HORIZONTALES REFORZADAS DE 2 METROS	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
5.1 Soldadura completa en las terminales	X		2	
5.2 Terminales sin deterioro doblados o perdidas de pin	X			
5.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
5.4 Refuerzo sin daño o deformaciones	X			
OBSERVACIONES	Horizontales, con terminales y pines en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

6 DIAGONALES DE 2.20 M	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
5.1 Soldadura completa en las terminales	X		19	  
5.2 Terminales sin deterioro doblados o perdidas de pin	X			
5.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
OBSERVACIONES	Diagonales, con terminales y pines en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

6 ESCALERA DE ACCESO	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
6.1 Pasos sin daño aboyaduras u oxido	X		7	 
6.2 Soldadura completa	X			
6.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
OBSERVACIONES	Escaleras, con pasos y ganchos en estado de uso no evidencia desgastes en ninguno de sus compenoentes			

7 PLATAFOMAS SIN ACCESO	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
8.1 Plataforma sin daño aboyaduras u oxido	X		9	  
8.2 Soldadura completa	X			
8.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
OBSERVACIONES	Plataformas en estado de uso no presenta daño o desgaste en superficie, mantiene pasador y no presenta deformaciones			

8 PLATAFOMAS CON ACCESO	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
8.1 Plataforma sin daño aboyaduras u oxido	X		3	 
8.2 Soldadura completa	X			
8.3 Tuberia derecha, sin dentadudas u oxido	X			
8.4 Escotilla en estado de uso sin daño	X			
OBSERVACIONES	Plataformas en estado de uso no presenta daño o desgaste en superficie, mantiene pasador y no presenta deformaciones, Se recomienda mejorar mantenimiento y cuidado en almacenamiento y transporte			

8 RODAPIES	Cumple	No Cumple	# EVALUADAS	Observaciones
8.1 Sin deformaciones ni desgaste excesivo	X		4	
OBSERVACIONES DE HOJA DE VIDA	Rodapies en estado de uso se recomienda mejorar almacenamiento y aseo			

Kurakata Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Aventura S.A.S	**INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** *Proceso: Gestión de Calidad*	*SIK-01* Pág. 1 / 1 *Versión-02* *Emisión: 30-10-2022*

TOTAL PIEZAS INSPECCIONADAS 175 UNIDADES

PESO TOTAL EN KG **1802.5**

VEREDICTO:	CONTINÚA EN SERVICIO	X

INFORMACIÓN FINAL DEL EQUIPO / CONCLUSIONES:

Andamio multidireccional en estao de uso a la fecha de la inspección y en la evaluación fisica de cada una de las partes, no presenta aparición de oxido, deformación o daño que requiera cambio de alguna de sus partes. Se recomienda mejorar el almacenamiento instalando una marquecina o techo sobre el lugar del almacenamiento del andamio, ya que siempre se encuentra expuesto a la interperie en todo momento.

Nombre del Inspector	JAVIER ENRIQUE JIMENEZ MOLINA
Número de Cédula	79.916.704
Cargo	INSPECTOR LIDER KURAKATA SIST Y AVENTURA SAS
Firma	

NOTA:

Las inspecciones se realizan bajo los conceptos de cada marca, dando cumplimiento a las normativas de los fabricantes
Los certificados de respaldo a esta inspección se encuentran al final del informe final

Elaboró: Coordinadora de Calidad y Mantenimiento Revisó: Gerente General Aprobó: Gerente General