ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES


COMPONENTE DE LA EEP	**CANAL CANAIMA. Coordenadas:4.766668N, -74.033750W**				
DIRECCIÓN	**N/A**	**LOCALIDAD**	**USAQUÉN**	**BARRIO**	**El Cangrejal-Lagos de Torca.**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**6921328**
FECHA DE LA VISITA	**05/03/2026**	**HORA DE INICIO**	**2:PM**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SDA**	**EXPEDIENTE N°**	**NA**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Visita de control, seguimiento y evaluación a la Estructura Ecológica Principal Canal Canaima de la localidad de Usaquén. El cual recorre desde la Cl 189 con 9ª hasta la Kr 18 hasta su desembocadura en el Canal Torca, por el sector Lagos de Torca, como se observa en la siguiente gráfica.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Imagen 1. Trayecto del Canal Canaima en la localidad de Usaquén.

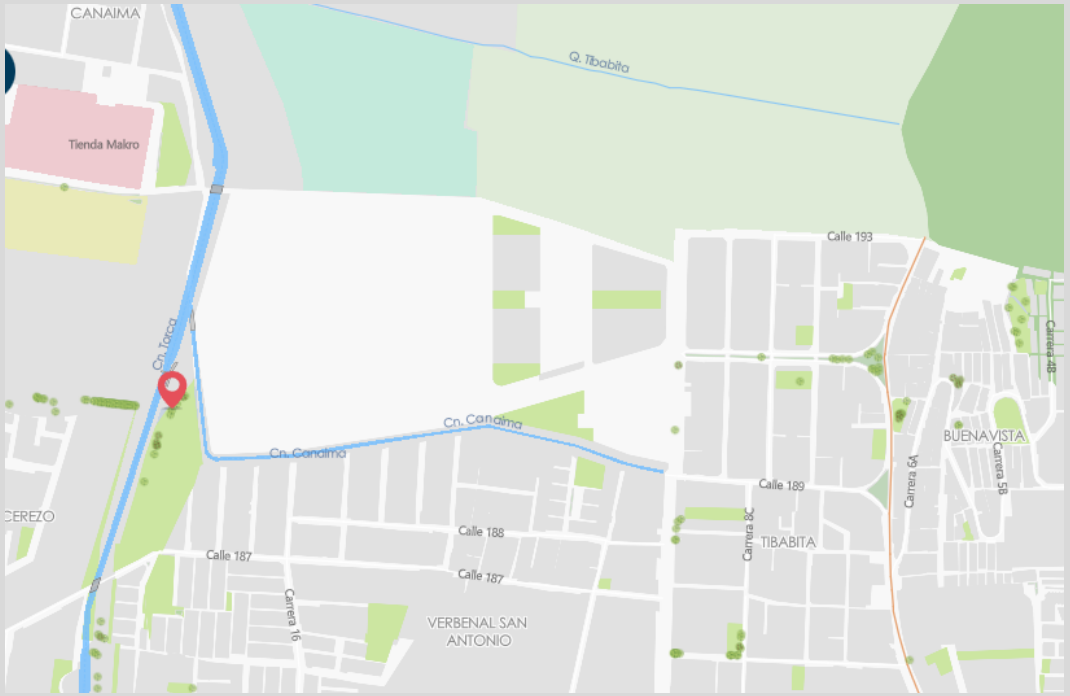

Fuente. https://mapas.bogota.gov.co/

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		El cuerpo hídrico presenta residuos dispersos, así como residuos voluminosos y llantas en los siguientes sectores: • 4.766180N ,-74.038765W Residuos dispersos como llantas y cartón en 0.7m^2. • 4.766723N, -74.034873W Residuos dispersos como llantas y residuos aprovechables y no aprovechables en 0.7m^2.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

				4.766682N, -74.033750W Residuos voluminosos de madera con 0.5m^2. 4.766632N,-74.035638W Acumulación de residuos sobre ronda el Canal Canaima, se observaron residuos voluminosos en cantidad de 1.05m^2.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se presenta en la carrera 9ª a la Carrera 18 Restos de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en el área aferente al Canal.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			El Canal hace parte del sistema de drenaje de alcantarillado pluvial.
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA	X			Se presentan descargas de colectores de aguas lluvias sobre el canal.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			En el sector no hay presencia de químicos, sustancias aceitosas o hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se presenta afectación al recurso suelo.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			En la ronda del Canal se presentan arboles aislados en buen estado fitosanitario de porte medio.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	No se presentan obras sobre la EEP.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se observan mojones de delimitación en la estructura ecológica principal del Canal Canaima.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			El Canal Canaima se encuentra libre de endurecimientos.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se observaron Cambuches y habitantes de calle en las siguientes coordenadas: 4.766702N, -74.03515W
NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.				

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales		x		No se evidencian especies ferales.
Se evidencian procesos de eutroficación		x		No se evidencian procesos de eutroficación.
Se evidencia presencia de habitantes de calle	x			Se presentan habitantes de calle en el sector con presunta permanencia en cambuches.
Se evidencia pastoreo de semovientes		x		No se evidencia presencia de semovientes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		x		No se observaron captaciones ilegales.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		x		No fue posible evidenciar descarga de aguas residuales al cuerpo de agua.
Se evidencian quemas a cielo abierto		x		No se evidencian quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	x			No se observan afectaciones al ecosistema.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			x	No aplica.

CONSIDERACIONES FINALES

Durante el trayecto por el Canal Canaima se identificaron los siguientes tensionantes ambientales, los cuales afectan el cauce, el área aferente y la ronda del Canal, estos son:

<u>Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables:</u>

El cuerpo hídrico presenta residuos dispersos, así como residuos voluminosos y llantas en los siguientes sectores:

- 4.766180N ,-74.038765W Residuos dispersos como llantas y cartón en 0.7$m^{2.}$
- 4.766723N, -74.034873W Residuos dispersos como llantas y residuos aprovechables y no aprovechables en 0.7m^2.
- 4.766682N, -74.033750W Residuos voluminosos de madera con 0.5m^2.
- 4.766632N,-74.035638W Acumulación de residuos sobre ronda el Canal Canaima, se observaron residuos voluminosos en cantidad de 1.05m^2.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3


Área Aferente, se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos. Se encontraron los siguientes tensionantes:

- Se presenta en la carrera 9ª a la Carrera 18 Restos de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en el área aferente al Canal.

El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva:

- Se observaron Cambuches y habitantes de calle en las siguientes coordenadas: 4.766702N, -74.03515W

Imagen 1. Trayecto Canal Canaima

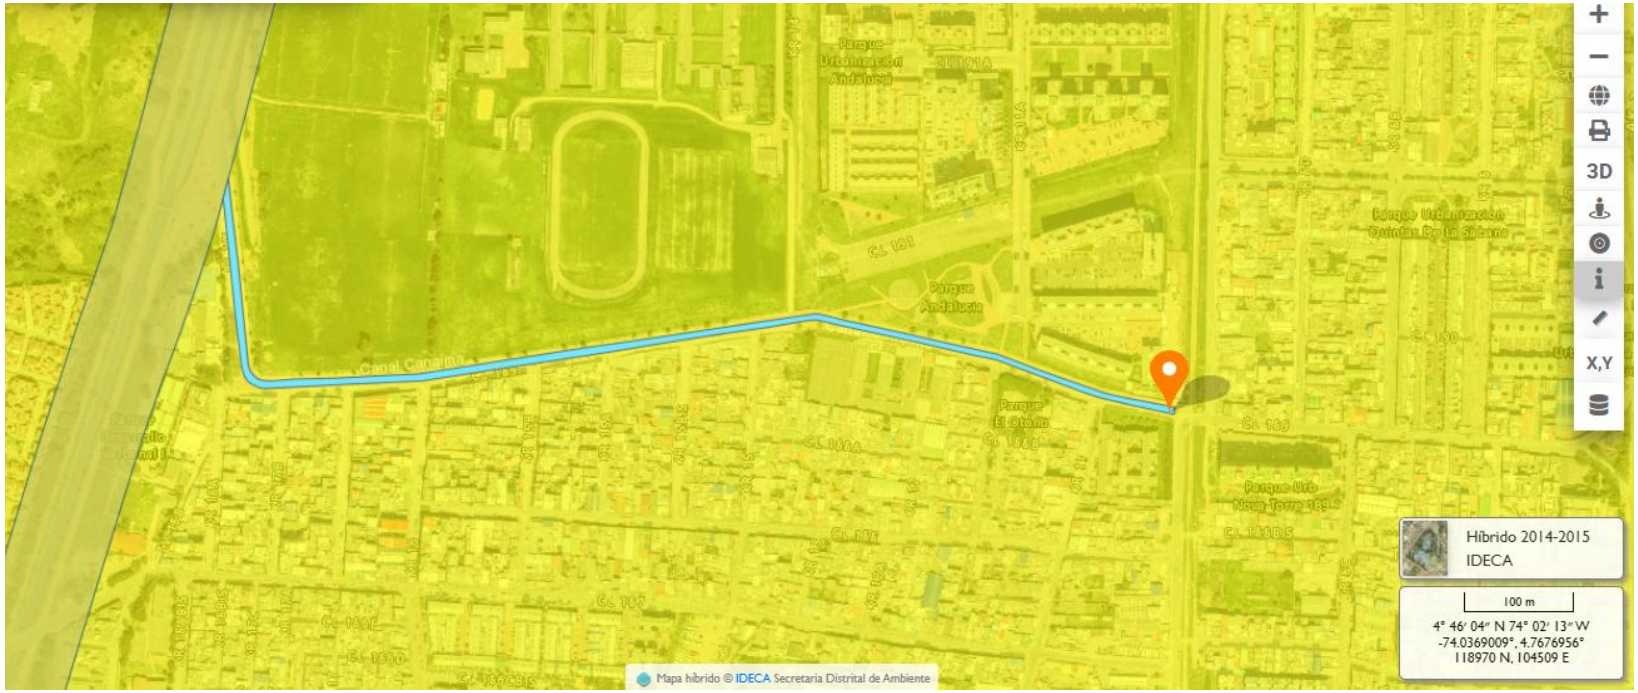

Fuente. *visorgeo.ambientebogota.gov.co*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

A continuación, se presenta el registro fotográfico con observaciones del estado del cuerpo hídrico, Canal Canaima
.




Fotografía 1. Punto de acumulación de residuos especiales en el Canal Canaima.



Fotografía 2. Acumulación de planta invasora que retiene residuos sólidos especiales.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

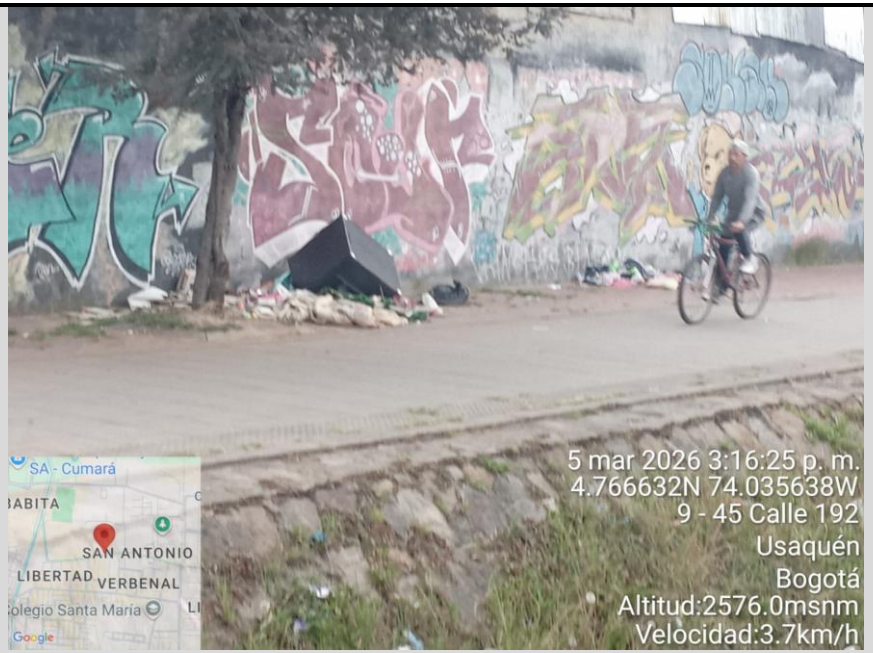

Fotografía 3. Punto de acumulación de residuos aprovechables y no aprovechables en las coordenadas:4.766632N,-74.035638W.



Fotografía 4. Presencia de cambuches con presunta permanencia de habitantes de calle en la ronda del Canal Canaima.

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	**NA**		**Paula Andrea Lizcano Muñoz**
CARGO	**NA**		**Contratista**
EMPRESA	NA		Secretaria Distrital de Ambiente
FIRMA	NA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020