N°003 ACTA DE VISITA TECNICA PROYECTO ALCANTARILALDO PLUVIAL SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILAN		
A	**DEPENDENCIA**	Plan Departamental de Agua - Caquetá
B	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	CARLOS DARIO CANO
C	**OBJETO**	Acta de visita técnica de seguimiento a la ejecución del proyecto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."
D	**LUGAR, FECHA**	LUGAR DE VISITA: Inspección de San Antonio de Getucha, Milan, Caquetá FECHA DE VISITA: 31 de octubre de 2025
E	**PARTICIPANTES**	Ana Sofia Santofimio - Apoyo componente Técnico PDA Caquetá Leidy Tatiana Jara – Apoyo componente Social PDA Caquetá Lina Marcela Ortiz – Apoyo componente Ambiental PDA Caquetá Fernando – Apoyo a contratista de obra
F	**DESARROLLO DELA VISITA**	El día 31 de octubre de 2025, el equipo técnico, social y ambiental del Plan Departamental de Aguas del Caquetá se desplazó a la inspección de San Antonio de Getucha, con el objetivo de verificar el avance de la obra correspondiente a la construcción de la red de alcantarillado y sus estructuras complementarias. Durante el recorrido se constató que la tubería de la red principal que interconecta los pozos de inspección se encuentra completamente instalada, al igual que la fundición total de los pozos proyectados. La visita inició aproximadamente a las 9:30 a.m., verificándose las siguientes actividades en campo: • Se encuentran excavados seis (6) sumideros, y tres (3) de ellos presentan fundición parcial, con dimensiones aproximadas de 1.68 m de profundidad por 0.85 m de

ancho.

- Los sumideros inspeccionados cuentan con refuerzo en varilla 3/8", conforme a los requerimientos estructurales.

- Las tapas de los pozos están construidas con parrillas en varilla de 1/2", con un diámetro aproximado de 1.60 m de armado y 2 metros de fundido en concreto, medida que fue verificada en todos los pozos actualmente fundidos.

Durante la inspección se evidenció que el personal de obra contaba con los elementos mínimos de protección personal (EPP) para el desarrollo de sus labores, tales como casco, guantes, botas de seguridad y chaleco reflectivo.

A la fecha, las actividades principales en ejecución corresponden a:

- Fundición de sumideros y tapas de pozos.

- Excavación de las zonas donde serán ubicados nuevos sumideros.

Se observó además la presencia de acometidas de gas domiciliario en varios puntos del trazado inicial, lo que ha generado ajustes en la ubicación prevista de algunos sumideros para evitar interferencias y garantizar la seguridad en la ejecución.

Por último, se verificó el tramo de descole final, evidenciando que la tubería fue extendida hasta el límite de la zona boscosa. El personal de obra indicó que en el espacio existente entre la tubería y el área arbórea se proyecta la construcción de la boca de descarga.

Durante la visita de inspección, se verificó la presencia permanente en el sitio de trabajo del personal tanto del Contratista como de la Interventoría, quienes facilitaron el recorrido y brindaron la información requerida para la evaluación. Adicionalmente, se constató que el personal de obra hacía uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) mínimos exigidos para la ejecución segura de las actividades, en cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Desde el componente ambiental, se realizó seguimiento al manejo de residuos sólidos en el frente de obra. Se identificó la existencia de un punto ecológico debidamente implementado en el único frente activo, el cual se encuentra identificado y destinado a la segregación en la fuente y almacenamiento temporal de residuos. No obstante, se observó la acumulación de material sobrante (escombros y desechos de obra) en una sección de la zona de intervención, fuera del área designada para tal fin. Al respecto, se recomienda realizar de manera inmediata la disposición adecuada de dicho material en el punto de acopio autorizado, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).


		Asimismo, se verificó que toda la zona de intervención cuenta con cinta de señalización perimetral debidamente instalada, lo que garantiza la delimitación clara del área de trabajo y contribuye a la seguridad del personal y de la comunidad circundante. En lo referente al manejo de suelos, los montículos generados durante las excavaciones se encuentran dispuestos de forma ordenada y están debidamente cubiertos con lona plástica, medida que previene procesos de erosión eólica e hídrica. Este material se mantendrá en condiciones óptimas para su posterior reutilización en labores de relleno y revegetación, tal como se contempla en el PMA. Desde el componente social se dialogó con el señor Audely Bermeo, veedor de la obra, quien manifestó que hasta el momento no se ha presentado ningún inconveniente ni inconformidad durante la ejecución, y que la comunidad se encuentra conforme con el desarrollo y avance de la misma. De igual manera, se realizó la verificación de la valla informativa y del buzón de sugerencias, los cuales se encuentran en el lugar de la obra y en buen estado.
G	**CONCLUSIONESY DECISIONES TOMADAS**	• La red principal de alcantarillado y los pozos de inspección se encuentran instalados y fundidos conforme a lo proyectado. • Las actividades actuales de obra se concentran en la excavación y fundición de sumideros y tapas de pozos. • Se evidenció el uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal en obra. • Se presentaron interferencias con acometidas de gas, lo que requirió ajustes en la ubicación de algunos sumideros. • Se identificó acumulación de material sobrante fuera del punto de acopio, recomendándose su disposición inmediata según el PMA. • La zona de trabajo cuenta con señalización perimetral y manejo ordenado de suelos excavados. • La veeduría ciudadana expresó conformidad con el avance, la calidad y la atención oportuna a las recomendaciones de la comunidad.

H	**RECOMENDACIONES**	
I	**PRÓXIMAREUNIÓN**	• Sin definir – Se programará dependiendo del avance de obra
J	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	  




Buzón de Sugerencias


REDMI 13C

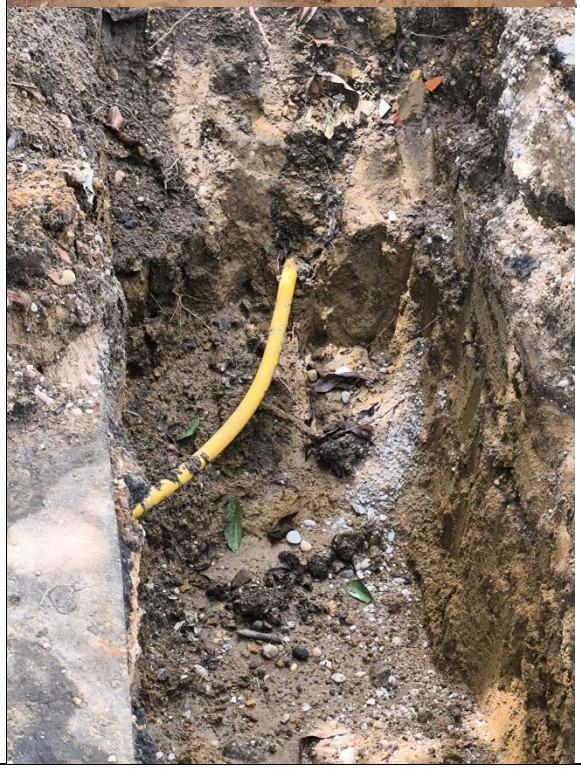




















K	**LISTA DE ASISTENCIA**

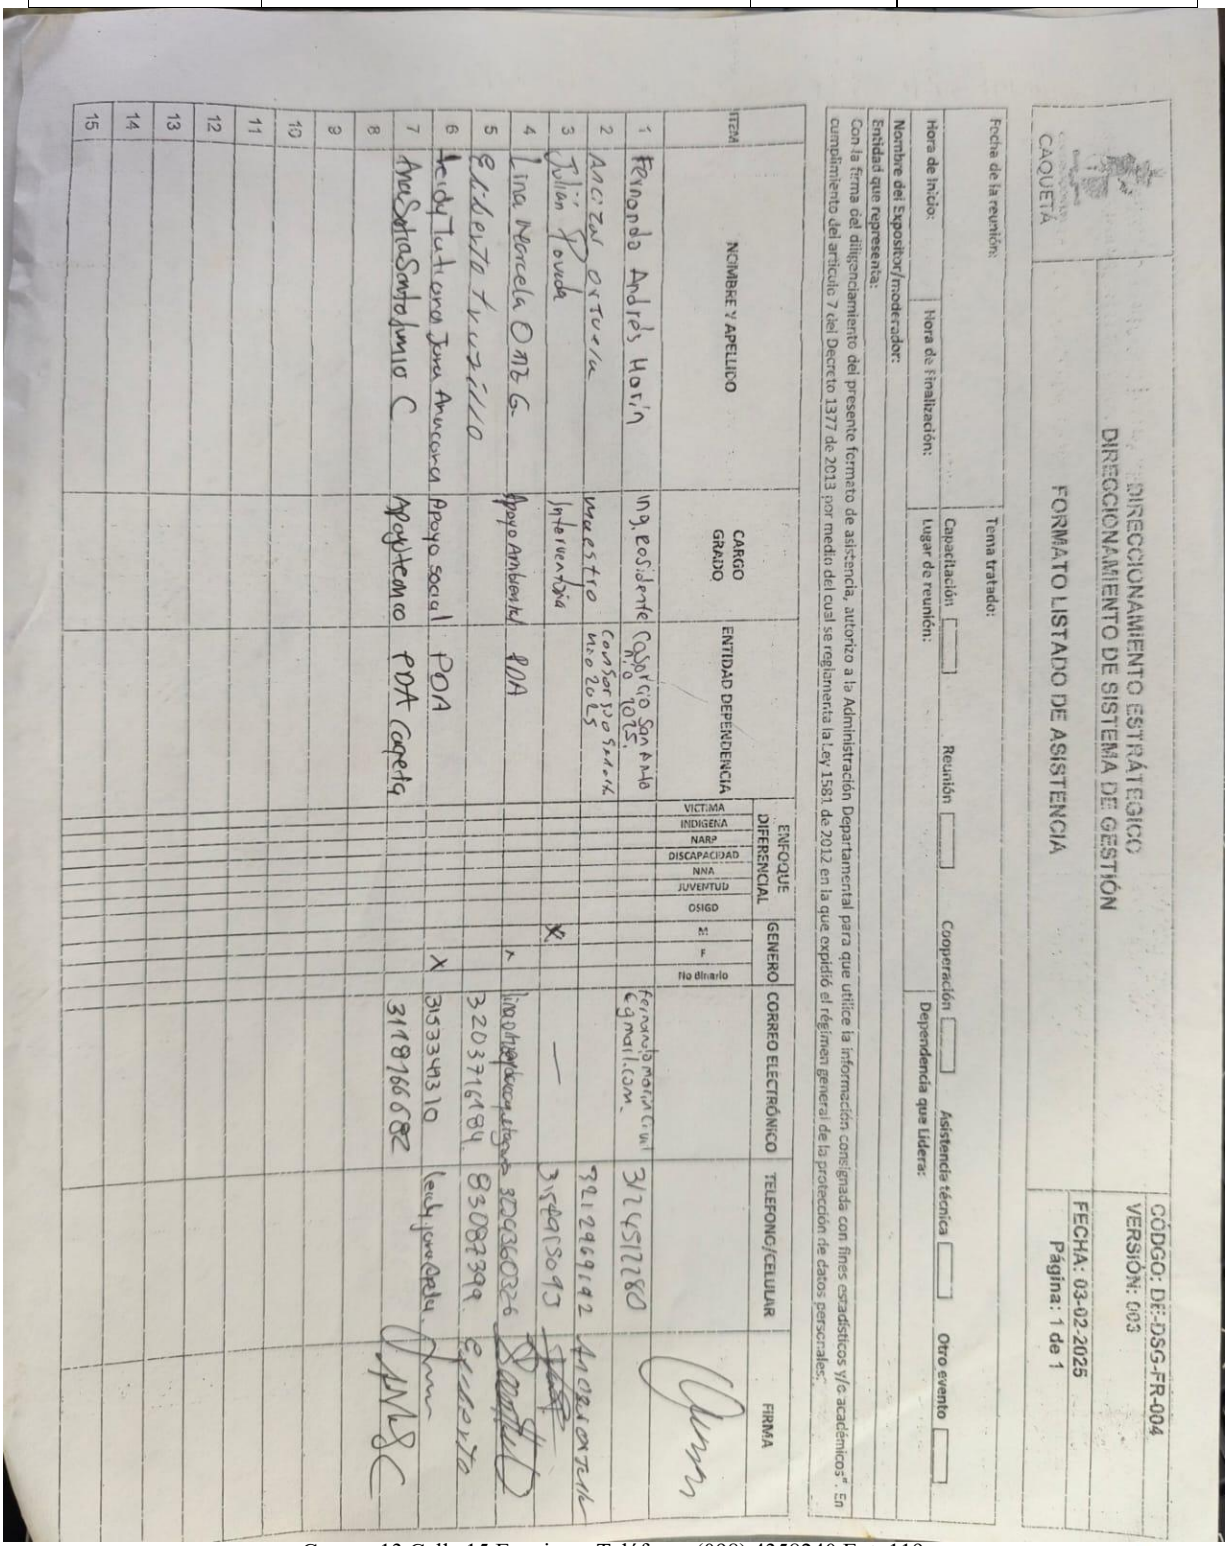

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: DE-DSG-FR-004
VERSIÓN: 003
FECHA: 03-02-2025
Página: 1 de 1

Fecha de la reunión:
Tema tratado:
Hora de Inicio: | Hora de Finalización: | Capacitación | Reunión | Cooperación | Asistencia técnica | Otro evento
Lugar de reunión: | Dependencia que Lidera:
Nombre del Expositor/moderador:
Entidad que representa:

Con la firma del diligenciamiento del presente formato de asistencia, autorizo a la Administración Departamental para que utilice la información consignada con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO GRADO	ENTIDAD DEPENDENCIA	ENFOQUE DIFERENCIAL								GENERO			CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
				VICTIMA	INDIGENA	NARP	DISCAPACIDAD	NNA	JUVENTUD	OSIGD		M	F	No dinario			
1	Fernando Andres Horin	Ing. Residente	Consorcio San Pablo 1075.												fernando.horin@egmail.com	3174517780	
2	Angel Ortega	Maestro	Contratista Nivel 2015													3012691942	Angel Ortega
3	Julian Pineda	Interventoria											X			3158915093	
4	Lina Marcela Ortiz G.	Apoyo Ambiental	POA											X	linaortiz@arquitecta.com	3209360326	
5	Elizabeth Tunubalá															3203716184	1083087399
6	Leidy Tatiana Jimenez Arevalo	Apoyo social	POA											X		3153349310	(ed)
7	Arq Santa Santo Domingo C	Arquitecto	POA Caqueta													3118766582	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	