Resolución 995 de 2016 Ministerio de Cultura

Fecha de Expedición:
29/04/2016
Fecha de Entrada en Vigencia:
09/05/2016
Medio de Publicación:
Diario Oficial No. 49868 del 09 de mayo de 2016.

Temas

Anexos

La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.

RESOLUCIÓN 995 DE 2016

(Abril 29)

Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Bogotá, D. C., declarado monumento nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional

LA MINISTRA DE CULTURA,

En uso de las facultades legales que le confiere el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el numeral 1 del artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos señalados por la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), modificada por la Ley 1185 de 2008, en relación con el patrimonio cultural de la Nación, se encuentra el de la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro;

Que el literal a) del artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, determina que "Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional;

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, señala el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural y determina que la declaratoria de un Bien de Interés Cultural (BIC) incorporará un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) cuando se requiera, de conformidad con lo definido en esa ley;

Que el mismo artículo 7° indica que el PEMP establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes;

Que consecuentemente, el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015, en el Capítulo I, artículos 2.4.1.1.1, al 2.4.1.1.9 (anterior Capítulo III, Parte I del Decreto número 763 de 2009), establece lo pertinente sobre los PEMP de bienes inmuebles;

Que el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, así como el artículo 2.4.1.1. del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 5° del Decreto número 763 de 2009), establece:

"Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5, y con lo preceptuado en la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como BIC prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los planes de ordenamiento territorial de municipios y distritos";

Que el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 señala lo siguiente:

"Los planes especiales de manejo y protección relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales a sus respectivos planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial";

Que el artículo 2.4.1.1.3 del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 16 del Decreto número 763 de 2009) establece que un bien inmueble del grupo arquitectónico declarado BIC requiere PEMP cuando se encuentre en cualquiera de las siguientes condiciones:

"1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales o infraestructura.

"2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.

"3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos de su conservación";

Que el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 31 del Decreto número 763 de 2009) indica: "Competencias para la formulación de los PEMP. Para los bienes del grupo arquitectónico, la formulación del PEMP corresponde al propietario. En dicha formulación podrá concurrir el tercero solicitante de la declaratoria";

Que la Ley 735 de 2002 declaró como Monumento Nacional al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, ubicados en la ciudad de Bogotá, D. C., en reconocimiento a los señalados servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas etapas de la historia de Colombia;

Que el inciso 1° del artículo 2° de la Ley 735 de 2002, ordenó al Gobierno nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, acometer las obras de remodelación, restauración y conservación del monumento nacional hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil;

Que el inciso 2° del artículo 2° de la citada Ley 735 de 2002, estableció que para el cumplimiento de la misma, se crea la Junta de Conservación del mencionado monumento nacional, integrada por los Ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá, D. C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus delegados;

Que el Ministerio de Cultura suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación número 1866 de 2005 con la Corporación La Candelaria, hoy Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, cuyo objeto fue: "Cooperar y aunar esfuerzos para identificar, proteger e intervenir el patrimonio cultural ubicado en Bogotá, D. C.";

Que dentro de las actividades realizadas bajo el Convenio número 1866 de 2005 se elaboraron los siguientes productos: documento de Fase 1 del Plan Especial de Protección, PEP del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, sobrecubierta del inmueble denominado Pabellón de Cocinas y Comedores Siberia, solución de humedad en la cubierta de la iglesia y diagnóstico del estado de conservación de las canales y bajantes del edificio del Instituto Materno Infantil;

Que como resultado de la elaboración de la Fase 1 del PEP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución número 2728 del 10 de diciembre de 2010, por la cual se delimita el área afectada y la zona de influencia de los inmuebles denominados Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil;

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 19 de junio de 2012 confirmó la sentencia proferida el 9 de febrero de 2009 por el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, dentro de la Acción Popular que ordenó al Distrito Capital, a la Gobernación de Cundinamarca y al Ministerio de Cultura, adelantar las gestiones necesarias para la salvaguardia, conservación y cuidado del Monumento Nacional San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil;

Que en el mes de agosto de 2012 la Procuraduría General de la Nación abrió “Acción Preventiva Integral para la protección, conservación y recuperación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil”, bajo la cual se creó entre otras, la Mesa de Bienes de Interés Cultural liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, en las cuales se concluyó la necesidad de formular un PEMP para el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil;

Que en el marco de la citada Mesa de Bienes de Interés Cultural, en la reunión del mes de noviembre de 2012, se propuso la aplicación de la competencia residual para la formulación del plan especial de manejo y protección, PEMP, del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en los términos del artículo 2.4.1.3.7, del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015, (anterior artículo 37 del Decreto número 763 de 2009);

Que el Ministerio de Cultura emitió un concepto jurídico sobre aplicación de la competencia residual, manifestando la conveniencia de elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), de manera conjunta con el Distrito Capital;

Que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), suscribió el Convenio Interadministrativo número 1795-2013 del 21 de octubre de 2013 con el Fondo Financiero Distrital del Salud - Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración del PEMP en el marco del conjunto monumental del Hospital San Juan de Dios;

Que el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, suscribieron el Contrato Interadministrativo número 232/2508-2013 del 1° de noviembre de 2013, cuyo objeto fue: *la Universidad se compromete a elaborar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil ubicado en la Avenida Carrera 10 N° 1-59 sur y Avenida carrera 10 N° 1-66 sur de la ciudad de Bogotá, D. C.;*

Que el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil requieren de la formulación de un PEMP que dé una respuesta integral a las problemáticas urbanas, físicas, administrativas y financieras, de tal manera que se planteen acciones y alternativas que permitan la recuperación y conservación integral del Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, tanto en su planta física como en lo relacionado con su papel como institución prestadora de servicios de salud y se preserven los valores culturales que encarna el conjunto hospitalario y facilitar su sostenibilidad en el tiempo y reconocimiento por parte de la sociedad;

Que para el trámite de elaboración del PEMP de que trata la presente resolución se cumplieron las siguientes actuaciones:

• El 16 de julio de 2015, mediante Oficio número IDPC-2015-210-004664-2, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, radicó al IDPC el Documento Técnico de Soporte (DTS), del PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

• El 22 de julio de 2015, mediante oficio con Radicado número MC-014108-ER-2015, el IDPC remitió a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura copia del DTS del PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

• El 23 de julio de 2015 la Universidad Nacional presentó el PEMP al Comité Técnico de la Dirección de Patrimonio.

• El 10 de septiembre de 2015 la Universidad Nacional presentó el PEMP ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), en el cual se realizaron observaciones y se solicitó ajuste a los componentes urbanos y de sostenibilidad.

• El 18 de diciembre de 2015 se presentaron los ajustes al PEMP, ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural;

Que el estudio de valoración incluido en el DTS identificó los valores propios del BIC y sus atributos de representatividad, teniendo en cuenta los aspectos histórico, estético y simbólico que se deben conservar, que se detallan a continuación:

Valores históricos

La permanencia del Hospital durante los más de cuatro siglos que tiene de historia como institución activa para el servicio de salud pública hasta el momento de su cierre en el 2000, implica una estrecha relación desde su origen en el siglo XVI con la historia del país. El conjunto arquitectónico construido a partir de la segunda década del siglo XX es el resultado de la historia de la institución durante todo el período precedente y testimonia el empeño de consolidar la atención en salud para los ciudadanos como responsabilidad del Estado.

De esta manera, se debe entender que el desarrollo de la función del Hospital San Juan de Dios como institución pública de servicio de salud a la población, en especial a la desfavorecida, tiene un significado fundamental que se vincula claramente con dos aspectos: el avance científico de la medicina y la evolución de la política pública de salud en el país.

A partir de esos dos aspectos se relacionó concretamente el conjunto arquitectónico hospitalario existente con sus fases de desarrollo que se leen actualmente en la estructura física a través de las edificaciones y de su zonificación.

Como institución hospitalaria se definieron cinco períodos históricos que reflejan la evolución de la salud pública desde la concepción del servicio como caridad durante la Colonia, el cambio como institución de beneficencia en la conformación de la República y el desarrollo gradual como hospital de servicio social a cargo del Estado. El hospital fue espacio para el avance científico y por esa razón, siempre implicó la educación médica hasta consolidar su relación definitiva con la Universidad Nacional de Colombia. Esos cinco períodos son:

• La creación como hospital de caridad y su crecimiento en la Colonia.

• La transformación como hospital de beneficencia ligada al movimiento de independencia.

• La evolución hacia la secularización como hospital de servicio social a cargo del Estado.

• La consolidación como núcleo de desarrollo de la medicina y la asistencia en salud, de mano de la Universidad Nacional de Colombia.

• La respuesta al cambio de orientación en la medicina: de la influencia europea a la norteamericana.

Valores estéticos

El conjunto arquitectónico del Hospital San Juan de Dios se construyó a partir de un diseño concebido como un proyecto unitario que se fue desarrollando por etapas, perfectamente legibles en las estructuras actuales, así como la continuidad de la función, que de acuerdo con el avance de la medicina y las necesidades del servicio de salud, caracteriza las edificaciones e incluso sus modificaciones en el tiempo.

Así mismo, desde que se inicia el concurso para el diseño y la construcción del Hospital y durante todo el proceso de desarrollo hasta llegar a su última etapa, la participación de arquitectos, ingenieros y firmas reconocidas muestra la importancia de la obra que lleva a involucrar a los profesionales que impulsaban el desarrollo de la arquitectura en el sector público y privado, y su enseñanza en la academia.

De esta manera, el Hospital San Juan de Dios es el resultado de un proyecto pensado y construido específicamente para su función, que aprovechó los edificios que existían o que estaban en obra y desarrolló un conjunto de edificaciones con características espaciales, constructivas y estéticas, representativas de la arquitectura hospitalaria y que a su vez implicó la definición de una estructura espacial del conjunto, con base en la ordenación de las edificaciones según su función, modo de relación y forma propia.

Valores simbólicos

Es claro que todos los aspectos enunciados y resaltados en la historia del Hospital son significativos y explican la relevancia sociocultural, tanto en lo institucional como del conjunto arquitectónico en el contexto de la ciudad. El hecho de ser una institución pública de salud que tradicionalmente atendió a toda la población, es supremamente relevante y con el hilo conductor de su historia, los miles de trazos que quedan derivados de ser el centro del avance de la medicina y de la evolución de la salud pública, demuestran cómo el Hospital fue referente científico y símbolo de desarrollo.

De esta manera, el significado que tiene el Hospital San Juan de Dios para el país se constituye a partir de los siguientes valores:

• La historia del hospital está vinculada con el avance de la medicina, dado que se considera que en esta institución nace y evoluciona el servicio público de la salud en el país.

• Su carácter simbólico como institución científica.

• Su papel en la historia del país para el avance de la medicina y la formación de médicos.

• La verificación de la necesaria relación con la academia para el desarrollo del conocimiento.

• Su imagen positiva en la memoria ciudadana.

• Su naturaleza como institución pública.

• Su impronta a nivel urbano y arquitectónico en la ciudad;

Que el principio de coordinación entre la Nación y el Distrito Capital, se realizó en el marco de los comités técnicos del Contrato Interadministrativo número 232/2508-2013 de 2013 y del Convenio Interadministrativo número 1795-2013 del 21 de octubre de 2013, cuyos objetos corresponden a la elaboración del PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil;

Que en cumplimiento del artículo 2.3.2.3 del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura 1080 de 2015 numeral 5 (anterior artículo 2° del Decreto número 1313 de 2008), y el artículo 2.4.1.6. (Anterior artículo 10 del Decreto número 763 de 2009), señala como funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, conceptuar sobre el contenido del PEMP y emitir concepto sobre la aprobación del mismo; para el efecto, el 18 de diciembre de 2015 según consta en el Acta número 11, el CNPC, emitió concepto favorable, por unanimidad, sobre el PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. *Aprobación del PEMP.* Aprobar el presente Plan Especial de Manejo y Protección (**PEMP)**, del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, localizados en la ciudad de Bogotá, D. C., declarados Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BIC Nal.).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente resolución son de aplicación obligatoria en el *área afectada y* en la zona de influencia definidas en los artículos 6° y 7° de la presente resolución.

Artículo 3°. *Documentos del Plan Especial de Manejo y Protección.* Hacen parte integral de la presente resolución los siguientes documentos:

1. “Documento Técnico de Soporte” (DTS): *Propuesta integral.*

2. Cartografía normativa.

Listado de planos del PEMP	
Propuesta integral	
PL 01	Delimitación del área afectada y zona de influencia
PL 02	Niveles de intervención área afectada
PL 03	Niveles de intervención zona de influencia
PL 04	Propuesta urbana general

PL 05	Sectores normativos área afectada
PL 06	Sectores normativos zona de influencia
PL 07	Proyectos del PEMP

Tabla 1. Planos de propuesta del PEMP.

Artículo 4°. *Objetivo general.* Plantear acciones y alternativas que permitan la recuperación y conservación integral del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en su planta física y como institución prestadora de servicios de salud, para preservar y potencializar los valores culturales que encarna el conjunto hospitalario y facilitar su sostenibilidad en el tiempo y reconocimiento por parte de la sociedad.

Artículo 5°. *Objetivos específicos.* De acuerdo con las orientaciones definidas por el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior Decreto número 763 de 2009) y conforme a los lineamientos que deben contener los PEMP, los objetivos específicos del presente plan son:

• Diseñar un plan que posibilite la reapertura del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y sus fines misionales de asistencia, docencia e investigación en el campo de la salud, con sus usos conexos y complementarios, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 735 de 2002.

• Proponer los lineamientos para promover la integración del complejo hospitalario San Juan de Dios con la geografía de la centralidad principal de la ciudad y con la estructura urbana de la zona de influencia, fortalecer la zona hospitalaria y el área residencial y mejorar sus calidades ambientales, espaciales y urbanísticas.

• Definir por medio del PEMP los niveles de intervención patrimonial y las condiciones normativas urbanísticas del área afectada y de la zona de influencia, que permitan su articulación con el ordenamiento territorial de la ciudad.

• Proponer un plan de manejo de la planta física que incluya las acciones de primeros auxilios y obras de emergencia para la mitigación de impactos sobre las edificaciones por deterioros en proceso. Así mismo establecer en algunos casos liberaciones y reconstrucciones parciales, para volver los edificios patrimoniales a su estado de integridad y composición volumétrica original, y en otros la demolición total de edificios sin valores patrimoniales, en mal estado, obsoletos y cuya implantación dificulte el esquema general de funcionamiento para alojar los nuevos usos.

• Definir las áreas para futuros desarrollos edilicios que incorporen centros asistenciales y de investigación especializada u otros usos conexos o complementarios.

• Proponer los lineamientos generales de diseño para la refuncionalización del complejo hospitalario, con énfasis en los aspectos de accesibilidad, tráfico interno, funcionamiento operativo de suministros, evacuación de desechos, buscando minimizar los efectos sobre el patrimonio, el medio ambiente y el funcionamiento general del hospital.

• Calcular de manera aproximada los recursos financieros necesarios para la recuperación del conjunto edilicio, que permitan la reapertura del Complejo Hospitalario. Así mismo, proponer un esquema financiero que garantice su sostenibilidad.

• Elaborar una propuesta de programa médico arquitectónico para el complejo hospitalario, a partir de la identificación de necesidades en salud, de la capacidad de la planta física del conjunto patrimonial, y de la necesidad de incorporación del mismo a la red hospitalaria del Distrito. Por otra parte sugerir los usos que albergarán los edificios en el nuevo Complejo Hospitalario, según sus características, la normativa existente para instituciones prestadoras de salud, la voluntad de lograr su reconocimiento como hospital universitario, y la necesidad de servicios complementarios y conexos con la prestación, la docencia y la investigación en salud.

TÍTULO II

DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL

Artículo 6°. *Delimitación del área afectada.* La delimitación del área afectada se realizó partiendo de la identificación del predio original del Hospital San Juan de Dios, ligada a aspectos de propiedad, búsqueda de la integridad del conjunto edilicio y paisajístico, y el valor simbólico de la institución.

Se delimita como área afectada la comprendida por el globo de terreno del Hospital San Juan de Dios, Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta, los predios del Ancianato y del Jardín Infantil, el Instituto Materno Infantil y los predios del Instituto Nacional de Cancerología; adicionalmente se incluye dentro del polígono, el espacio de la Carrera 10 comprendido entre los dos globos principales de terreno y que originalmente hacía parte del Hospital San Juan de Dios, antes de ser dividido por la construcción de dicha vía.

El área afectada la constituyen todos y cada uno de los inmuebles que conforman el Hospital San Juan de Dios, así como sus áreas libres, por considerarse consustanciales con los valores históricos y estéticos del BIC Nal y el buen funcionamiento de las edificaciones, los predios y las instalaciones del mismo.

En consecuencia, los límites del Área afectada son los siguientes:

Por el Norte con la Avenida Hortúa - Avenida Calle 1; por el Oriente con la Carrera 9, incluido el fragmento de la carrera 10 entre la avenida de la Hortúa y la calle 1a sur; por el Sur de acuerdo con el paramento irregular que define la calle 2 sur y la calle 1c sur y los límites de los predios ocupados en la esquina sur occidental; por el Occidente con la Avenida Caracas, todo ello, conforme el plano de delimitación de área afectada, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Los predios que conforman el área afectada se identifican con los siguientes folios de matrículas inmobiliarias:

ÁREA AFECTADA

LOCALIDAD: 15 - ANTONIO NARIÑO


MANZANA	PREDIO	DIRECCION	MATRICULA	CHIP
UPZ: 35 - Ciudad Jardín			**Barrio:** La Hortua - 001208	
00120801	1	KR 10 1 59 SUR	050S00379361	AAA0002BKPA
00120801	4	KR 14 1 04 SUR	050S00000000	AAA0002BKWW

LOCALIDAD: 4 - SAN CRISTOBAL				
MANZANA	**PREDIO**	**DIRECCION**	**MATRICULA**	**CHIP**
UPZ: 33 - Sosiego			**Barrio:** La Hortua - 001208	
00120802	6	KR 10 1 72 SUR MJ	050S00000000	AAA0185RAFZ
MANZANA	**PREDIO**	**DIRECCION**	**MATRICULA**	**CHIP**
UPZ: 33 - Sosiego			**Barrio:** Modelo Sur - 001209	
00120901	1	KR 8C 1A 35 SUR	050S40219558	AAA0002BLKL
00120901	6	CL 1 9 85	050S00000000	AAA0002BLTO
00120901	7	CL 1 8C 17	050C00302853	AAA0002BLWF
00120901	8	KR 8C 1A 05 SUR	050S10619	AAA0002BLYX
00120901	10	KR 10 1 50 SUR	050S40505363	AAA0203LNZE

Tabla 2. Predios del área afectada.

Fuente: DTS PEMP.

En el siguiente plano se ilustra la delimitación del área afectada:

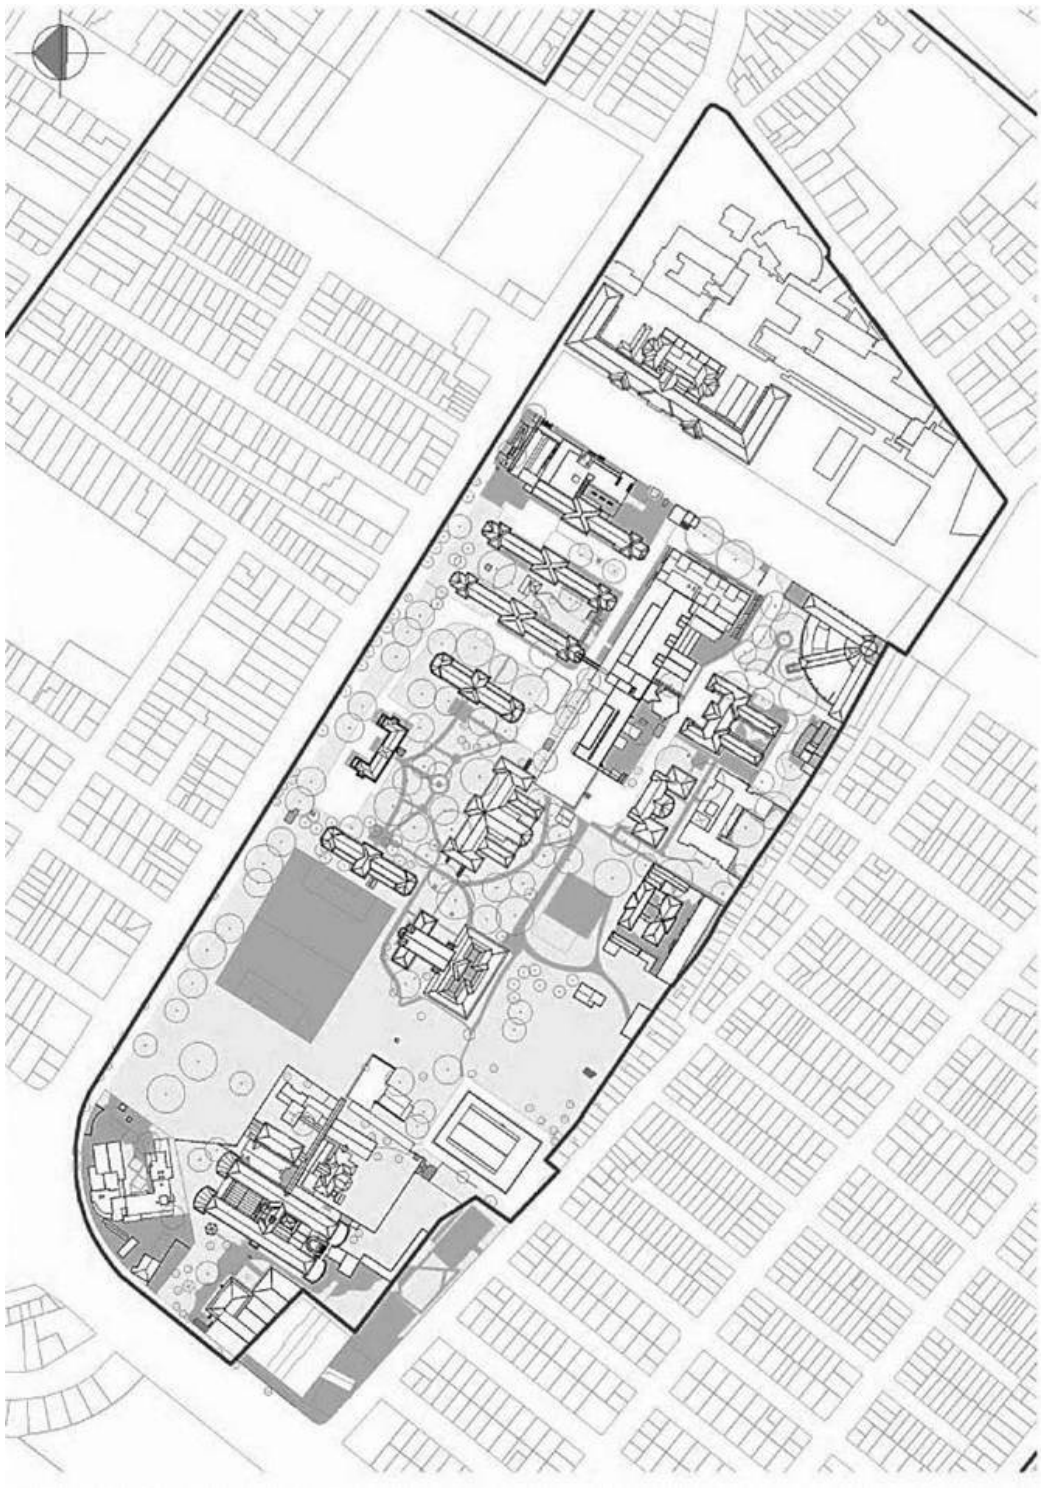

Plano 1. Delimitación del área afectada.

Fuente: DTS PEMP.


Artículo 7°. *Zona de influencia.* Se establece como zona de influencia del área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, el territorio comprendido dentro de los siguientes límites y contenido en el P-1 Delimitación del área afectada y zona de influencia, que hace parte integral de la presente resolución:

Partiendo de la intersección de la Carrera Décima con la Calle 2 en dirección suroriental hasta la Carrera 9, sobre esta misma en dirección suroccidente hasta la Calle 1C Bis, tomando la dirección suroriente sobre esta Calle hasta llegar a la Carrera 8 para seguir por esta en dirección suroccidente hasta encontrar la Calle 1C sur y en dirección noroccidente sobre la misma hasta la Carrera 8B, para seguir por esta en dirección sur occidente hasta encontrar la Calle 4 sur sobre la que se sigue en dirección noroccidente hasta la Carrera Décima, sobre la cual sigue en sentido sur occidente hasta la Calle 5 sur que constituye el límite más largo al borde suroccidental de la Zona de Influencia, para seguir por esta en dirección noroccidente hasta su intersección con la Avenida Caracas, por la cual

sigue en dirección nororiente hasta encontrar la Calle 3 sur, sobre la que sigue en sentido noroccidente hasta la Carrera 18A y por esta última en sentido nororiental hasta su intersección con la Avenida de la Hortúa, para seguir por la misma en dirección oriental hasta la Transversal 17A por la que sigue en sentido norte hasta la Calle 1G y en forma quebrada pero continua por esta última en dirección oriental hasta encontrar la Calle 2, por la que sigue en sentido sur oriente hasta su intersección con la Avenida Caracas y en la misma dirección hasta encontrar el punto de origen en la intersección con la Carrera Décima.

La zona de influencia definida por el presente PEMP incluye los predios identificados en el Anexo 1. del Tomo I de la propuesta del DTS - Identificación catastral de predios de zona de Influencia, el cual hace parte integral de la presente resolución.

En el siguiente plano se ilustra la delimitación del área afectada y la zona de influencia:

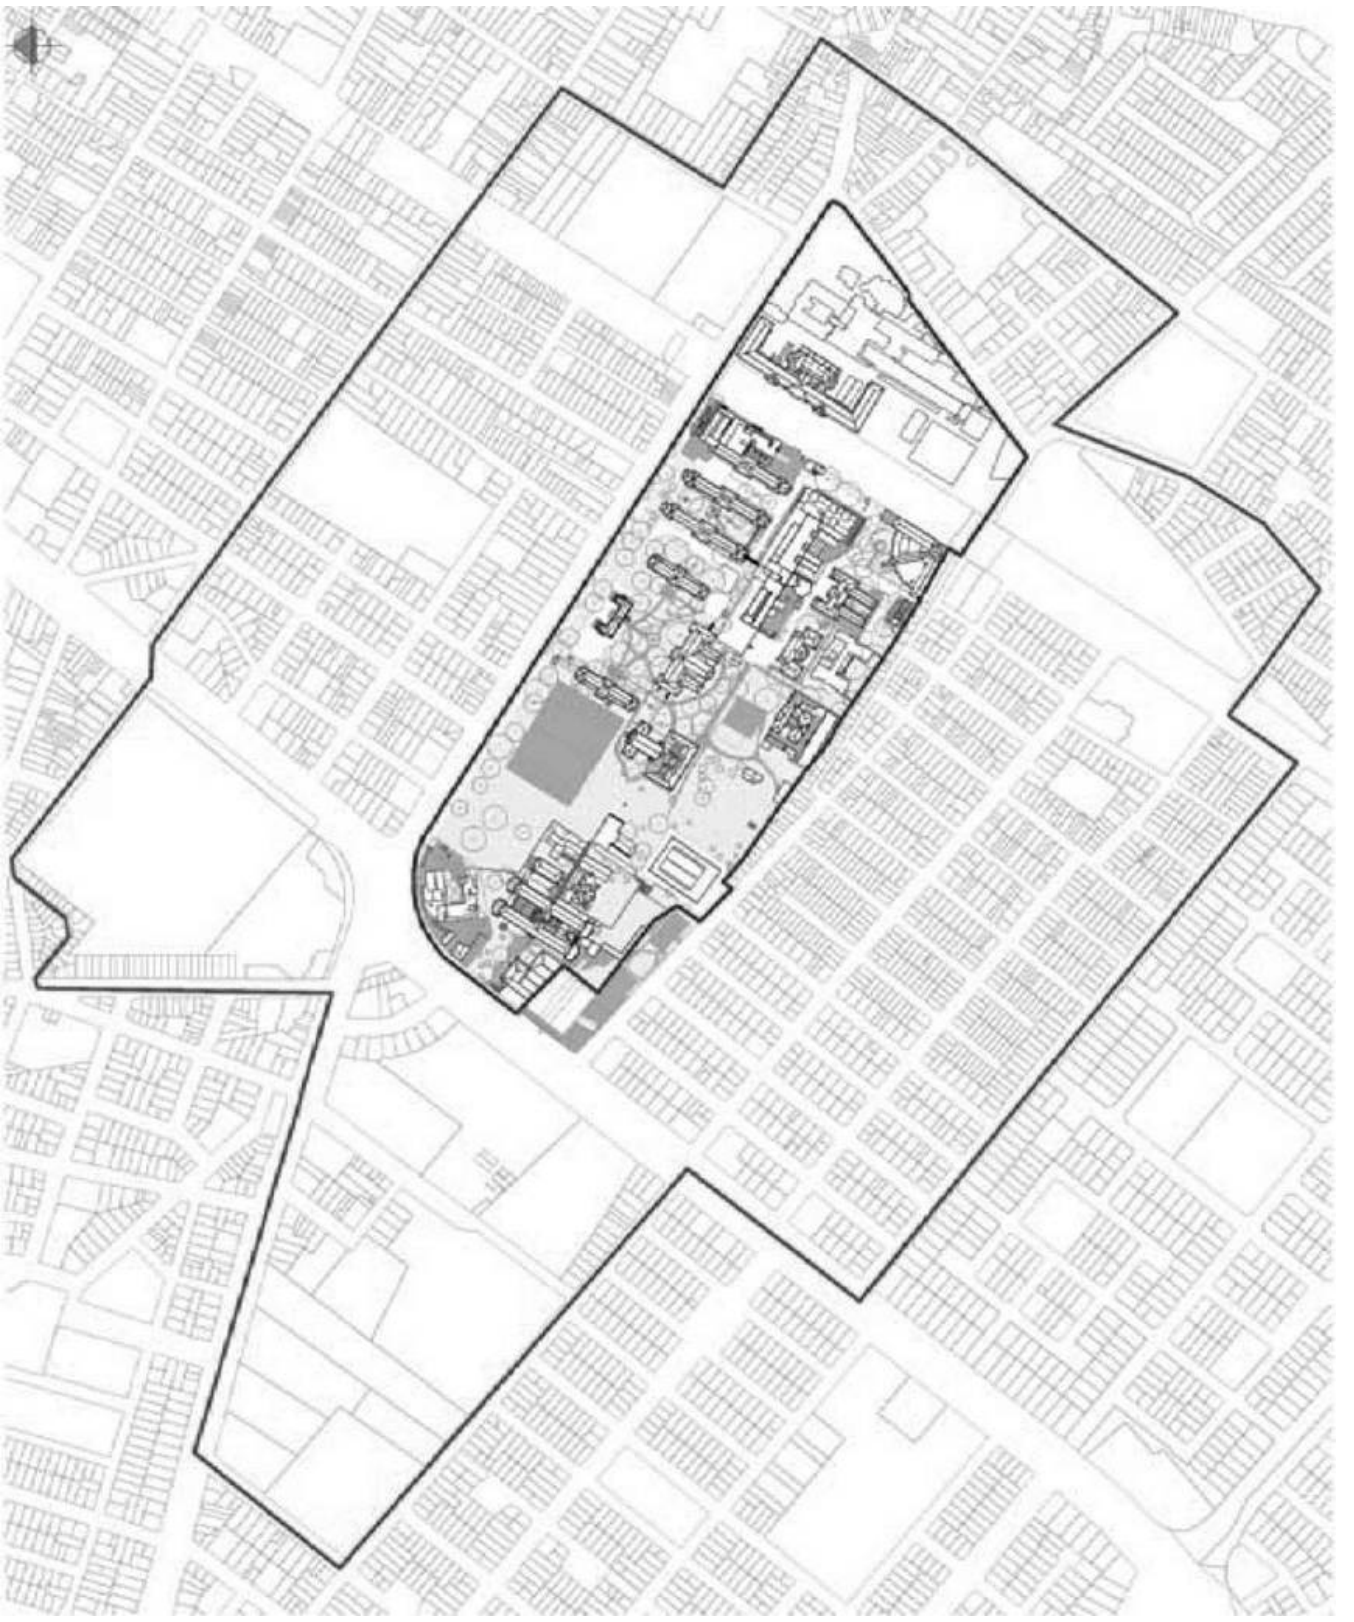

Plano 2. Delimitación de área afectada y zona de influencia.

Fuente: DTS PEMP.

Los predios que conforman la zona de influencia se identifican con los siguientes folios de matrículas inmobiliarias:

ZONA DE INFLUENCIA

LOCALIDAD: 3 - SANTA FE

MANZANA	PREDIO	DIRECCION	MATRICULA	CHIP
UPZ: 95 - Las Cruces Barrio:		**San Bernardino - 003201**		
00320106	1	CL1C13A02	050C621868	AAA0032RTDE
00320106	2	CL1C13A14	050C00236265	AAA0032RTEP
00320106	3	KR 14 1C 08 LC 1	050C01097871	AAA0032RTFZ

00320106	4	KR 14 1C14	050C00096768	AAA0O32RTOM
00320106	5	KR 14 1C 20 LC	050C295223	AAA0032RTPA
00320106	6	KR 14 1C42	050C00308902	AAA0032RUAF
00320106	7	KR 14 1C 46	050C00308903	AAA0032RUBR
00320106	8	KR 14 1C 70	050C00207120	AAA0032RUCX
00320106	9	CL2 13A07	050C1473578	AAA0032RUDM
00320106	10	KR 13A 1C 31	050C00458511	AAA0032RUEA
00320106	11	KR 13A 1C 23	050C01224761	AAA0032RUFT
00320106	12	KR 13A 1C 09 AP 101	050C01333502	AAA0032RUHY
00320107	1	KR 13A IB 05	050C00274937	AAA0032RUMS
00320107	2	CL IB 13A 20	050C01303704	AAA0032RUNN
00320107	3	CL IB 13A 34	050C01337693	AAA0032RUOE
00320107	4	CL IB 13A40	050C215441	AAA0032RUPP
00320107	5	KR 14 IB 10	050C327408	AAA0032RURU
00320107	6	KR 14 IB 14	050C00077094	AAA0032RUSK
00320107	7	KR 14 IB 26	050C1220713	AAA0032RUUZ
00320107	8	KR 14 IB 30	050C00240108	AAA0032RUWF
00320107	9	KR 14 IB 48	050C580800	AAA0032RUXR
00320107	10	KR 14 IB 60	050C00350792	AAA0032RUYX
00320107	11	KR 13A IB 55	050C121896	AAA0032RUZM
00320107	12	KR 13A IB 45	050C00282060	AAA0032RWAF
00320107	13	KR 13A IB 37	050C00223438	AAA0032RWBR
00320107	14	KR 13A IB 29	050C564826	AAA0032RWCX
00320107	15	KR 13A IB 21	050C413627	AAA0032RWDM
00320107	16	KR 13A IB 13	050C107444	AAA0032RWEA
00320108	1	CL 1 13A 14	050C01475609	AAA0032RWFT
00320108	2	CL 1 13A 30	050C00324739	AAA0032RWHY
00320108	3	CL 1 13A 38	050C00423990	AAA0032RWJH
00320108	4	KR 14 1 08 LC 101	050C00475248	AAA0032RWKL
00320108	5	KR 14 1 14	050C478319	AAA0032RWPP
00320108	6	KR 14 1 26	050C00444555	AAA0032RWRU
00320108	7	KR 14 1 34	050C00170026	AAA0032RWSK
00320108	8	KR 14 1 44	050C00500854	AAA0032RWTO
00320108	9	KR 14 1 56	050C00015082	AAA0032RWUZ
00320108	10	KR 14 1 64	050C01229777	AAA0032RWWF
00320108	11	KR 14 1 80	050C00256860	AAA0032RWXR
00320108	12	CL IB 13A 19	050C881186	AAA0032RWYX
00320108	13	CL IB 13A05	050C00637758	AAA0032RWZM
00320108	14	KR 13A 1 53	050C169505	AAA0032RXAW
00320108	15	KR 13A 1 51	050C00683602	AAA0032RXBS
00320108	16	KR 13A 1 43	050C01305136	AAA0032RXCN
00320108	17	KR 13A 1 35	050C00210862	AAA0032RXDE
00320108	18	KR 13A 1 31	050C00309669	AAA0032RXEP
00320109	1	KR 13 1C 07	050C00143009	AAA0032RXFZ
00320109	2	CL 1C 13 18	050C00699317	AAA0032RXHK
00320109	3	CL 1C 13 26	050C0Q215372	AAA0032RXJZ
00320109	4	CL 1C 13 34	050C00346134	AAA0032RXKC
00320109	5	CL 1C 13 38	050C01058655	AAA0032RXLF
00320109	6	CL 1C 13 44	050C01582193	AAA0032RXMR
00320109	7	KR 13A 1C 14	050C00458995	AAA0032RXNX
00320109	8	KR 13A 1C 24	050C52216	AAA0032RXOM
00320109	9	KR 13A 1C 40	050C279265	AAA0032RXPA
00320109	10	KR 13A 1C 46	050C651586	AAA0032RXRJ
00320109	11	KR 13A 1C 56	050C440729	AAA0032RXSY
00320109	12	KR 13A 1C 58	050C1165807	AAA0032RXTD
00320109	13	KR 13A 1C 70	050C01287644	AAA0032RXUH
00320109	14	CL 2 13 23	050C77256	AAA0032 RXW W
00320109	15	CL2 13 17	050C637182	AAA0032RXXS
00320109	16	KR 13 1C 61	050C00223141	AAA0032RXYN
00320109	17	KR 13 1C 55	050C00559575	AAA0032RXZE
00320109	18	KR 13 1C 49	050C00251460	AAA0032RYAF
00320109	19	KR 13 1C 41	050C00981630	AAA0032RYBR
00320109	20	KR 13 1C 29	050C00053885	AAA0032RYCX
00320109	21	KR 13 1C 21	050C00628893	AAA0032RYDM
00320109	22	KR 13 1C 17	050C0015655Q	AAA0032RYEA
00320109	23	KR 13 1C 11	050C00306229	AAA0032RYFT
00320110	1	CL IB 13 04	050C00450416	AAA0032RYHY
00320110	2	CL IB 13 12	050C00524717	AAA0032RYJH
00320110	3	CL IB 13 22	050C01418992	AAA0032RYKL
00320110	4	CL IB 13 28	050C01419093	AAA0032RYLW
00320110	5	CL IB 13 40	050C354622	AAA0032RYMS
00320110	6	KR 13A IB 04	050C00355365	AAA0032RYNN
00320110	7	KR 13A IB 10	050C00673073	AAA0032RYOE
00320110	8	KR 13A IB 16	050C1488477	AAA0032RYPP
00320110	9	KR 13A IB 24	050C00428432	AAA0032RYRU
00320110	10	KR 13A IB 28	050C1250454	AAA0032RYSK
00320110	11	KR 13A IB 40	050C00355645	AAA0032RYTO

00320110	12	KR 13A IB 48	050C629552	AAA0032RYUZ
00320110	13	KR 13A IB 56	050C00067104	AAA0032RYWF
00320110	14	CL 1C 13 37	050C00081039	AAA0032RYXR
00320110	15	CL 1C 13 27 AP101	050C00742578	AAA0032RYYX
00320110	16	CL 1C 13 15	050C911138	AAA0032RZCN
00320110	17	CL 1C 13 09	050C419Q1	AAA0032RZDE
00320110	18	KR 13 IB 63	050C00890003	AAA0032RZEP
00320110	19	KR 13 IB 57	050C1245076	AAA0032RZFZ
00320110	20	KR 13 IB 51	050C01159625	AAA0032RZHK
00320110	21	KR 13 IB 47	050C0009597Q	AAA0032RZJZ
00320110	22	KR 13 IB 41	050C948048	AAA0032RZKC
00320110	23	KR 13 IB 37	050C00348837	AAA0032RZLF
00320110	24	KR 13 IB 31	050C00145190	AAA0032RZMR
00320110	25	KR 13 IB 21	050C00031111	AAA0032RZNX
00320110	26	KR 13 IB 17	050C01355702	AAA0032RZOM
00320110	27	KR 13 IB 11	050C63218	AAA0032RZPA
00320111	1	KR 13 1 07	050C307130	AAA0032RZRJ
00320111	2	CL 1 13 04	050C1456724	AAA0032RZSY
00320111	3	CL 1 13 14	050C00777620	AAA0032RZTD
00320111	4	CL 1 13 40	050C00241244	AAA0032RZUH
00320111	5	KR 13A 1 28	050C01390238	AAA0032RZWW
00320111	6	KR 13A 1 36	050C00029506	AAA0032RZXS
00320111	7	KR 13A 1 48	050C3314	AAA0032RZYN
00320111	8	KR 13A 1 54	050C01056540	AAA0032RZZE
00320111	9	KR 13A 1 56	050C00106712	AAA0032SAAW
00320111	10	CL IB 13 45	050C194836	AAA0032SABS
00320111	11	CL IB 13 39	050C347670	AAA0032SACN
00320111	12	CL IB 13 29	050C00531493	AAA0032SADE
00320111	13	CL IB 13 25	050C00169057	AAA0032SAEP
00320111	14	CL IB 13 19	05QC1431215	AAA0032SAFZ
00320111	15	CL IB 13 15	050C00175244	AAA0032SAHK
00320111	16	KR 13 1 69	050C01159215	AAA0032SAJZ
00320111	17	KR 13 1 67	050C01224102	AAA0032SAKC
00320111	18	KR 13 1 57	050C130703	AAA0032SALF
00320111	19	KR 13 1 53	050C339145	AAA0032SAMR
00320111	20	KR 13 1 43	050C00061100	AAA0032SANX
00320111	21	KR 13 1 37	050C572813	AAA0032SAQM
00320111	22	KR 13 1 31	050C01113717	AAA0032SAPA
00320111	23	KR 13 1 21	050C0Q541943	AAA0032SARJ
00320111	24	KR 13 1 17	050C01344254	AAA0032SASY
00320116	1	CL 1C 12A04	050C00366067	AAA0032SFUZ
00320116	2	CL 1C 12A 10	050C00070960	AAA0032SFWF
00320116	3	KR 13 1C 08	050C01430978	AAA0032SFXR
00320116	4	KR 13 1C 12	050C00827180	AAA0032SFYX
00320116	5	KR 13 1C 20	050C00468055	AAA0032SFZM
00320116	6	KR 13 1C 30	050C00081233	AAA0032SHAF
00320116	7	KR 13 1C 38	050C00696193	AAA0032SHBR
00320116	8	KR 13 1C 48	050C376012	AAA0032SHCX
00320116	9	KR 13 1C 56	050C00180564	AAA0032SHDM
00320116	10	KR 13 1C 66	050C325355	AAA0032SHEA
00320116	11	CL2 12A31	050C00299109	AAA0O32SHFT
00320116	12	CL 2 12A 25	050C95847	AAA0032SHHY
00320116	13	CL 2 12A 19	050C297819	AAA0032SHJH
00320116	14	CL 2 12A 11	050C00292796	AAA0O32SHKL
00320116	15	CL2 12A07	050C00996709	AAA0032SHLW
00320116	16	CL2 12A01	050C00991913	AAA0032SHMS
00320116	17	KR 12A 1C 65	050C397764	AAA0032SHNN
00320116	18	KR 12A 1C 59	050C549486	AAA0032SHOE
00320116	19	KR 12A 1C 55	050C00472465	AAA0032SHPP
00320116	20	KR 12A 1C 49	050C234764	AAA0032SHRU
00320116	21	KR 12A 1C 41	050C00008976	AAA0032SHSK
00320116	22	KR 12A 1C 31	050C00969020	AAA0032SHTO
00320116	23	KR 12A 1C 21	050C1218780	AAA0032SHUZ
00320116	24	KR 12A 1C 15	050C00332483	AAA0032SHWF
00320117	1	CL IB 12A 08	050C00057931	AAA0032SHXR
00320117	2	CL IB 12A 14	050C108922	AAA0032SHYX
00320117	3	CL IB 12A22	050C00033220	AAA0032SHZM
00320117	4	CL IB 12A 32	050C00116517	AAA0032SJAF
00320117	5	KR 13 IB 18	050C921480	ÀAA0032SJBR
00320117	6	KR 13 IB 28	050C356525	AAA0032SJCX
00320117	7	KR 13 IB 36	050C01013489	AAA0032SJDM
00320117	8	KR 13 IB 44	050C00244351	AAA0032SJEA
00320117	9	KR 13 IB 52	050C00162038	AAA0032SJ FT
00320117	10	KR 13 IB 62	05QC1324121	AAA0Q32SJHY
00320117	11	KR 13 IB 70	050C00231672	AAA0032SJJH
00320117	12	CL 1C 12A21	050C01370260	AAA0032SJKL
00320117	13	CL 1C12A11	050C00046737	AAA0032SJLW

00320117	14	KR 12A IB 63	050C00298214	AAA0032SJMS
00320117	15	KR 12A IB 57	050C00016311	AAA0032SJNN
00320117	16	KR 12A IB 53	050C1432854	AAA0032SJOE
00320117	17	KR 12A IB 41	050C00210010	AAA0032SJPP
00320117	18	KR 12A IB 33	050C00170882	AAA0032SJRU
00320117	19	KR 12A IB 23	050C240197	AAA0032SJSK
00320117	20	KR 12A IB 17	050C00017998	AAA0032SJTO
00320118	1	KR 12A 1 01	050C06771000	AAA0032SJUZ
00320118	2	CL 1 12A 08	050C501902	AAA0032SJWF
00320118	3	CL 1 12A 18	050C00306682	AAA0032SJXR
00320118	4	CL 1 12A 20	050C00005311	AAA00325JYX
00320118	5	CL 1 12A 30	050C01135821	AAA0032SJZM
00320118	6	CL 1 12A 36	050C141763	AAA0032SKAW
00320118	7	KR 13 1 14	050C01239791	AAA0032SKBS
00320118	8	KR 13 1 22	050C00500796	AAA0032SKCN
00320118	9	KR 13 1 28	050C419767	AAA0032SKDE
00320118	10	KR 13 1 36	050C00474873	AAA0032SKEP
00320118	11	KR 13 1 46	050C01215326	AAA0032SKFZ
00320118	12	KR 13 1 54	050CÛ05Û1137	AAA0032SKHK
00320118	13	KR 13 1 70	050C323292	AAA0032SKJZ
00320118	14	CL1B12A27	050C13625	AAA0032SKKC
00320118	15	CL IB 12A 11	050C00065073	AAA0032SKLF
00320118	16	KR 12A 1A 37	050CÛ0623077	AAAÛÛ32SKMR
00320118	17	KR 12A 1A 19	050C00597459	AAA00325KNX
00320118	18	KR 12A 1A 11	050C00701672	AAA0032SKOM
00320118	19	KR 12A 1A 05	050C00989562	AAA0032SKPA
00320118	20	KR 12A 1 29	050C00143974	AAA0Q32SKRJ
00320118	21	KR 12A 1 19	050C00232880	AAA0Q32SKSY
00320118	22	KR 12A 1 17	Û50CÛ05ÛÛ027	AAA0032SKTD
00320118	23	KR 12A 1 09	050C0	AAA0032SKUH
00320128	1	KR 11A IB 05	050C00836056	AAA0032SZNN
00320128	2	CL IB 11A 12	050C214116	AAA0032SZOE
00320128	3	CL IB 11A 24	050CÛ0052565	AAA0032SZPP
00320128	4	KR 12A 1C 02	050C0	AAA0032SZRU
00320128	5	CL IB 12 04	050C00315631	AAA00325ZSK
00320128	6	CL IB 12 26	050C615083	AAA0032SZTO
00320128	7	CL IB 12 32	050C00135764	AAA0032SZUZ
00320128	8	KR 12A IB 08	050C01295039	AAA0032SZWF
00320128	9	KR 12A IB 12	050C0	AAA0032SZXR
00320128	10	KR 12A IB 16	050C1271866	AAA0032SZYX
00320128	11	KR 12A IB 20	050C00115420	AAA0032SZZM
00320128	12	KR 12A IB 22	Û50CÛÛ026183	AAA0032TAAF
00320128	13	KR 12A IB 28	050C1270031	AAA0032TABR
00320128	14	KR 12A IB 34	050C261832	AAA0032TACX
00320128	15	KR 12A IB 40	050C1246545	AAA0032TADM
00320128	16	KR 12A IB 44	050C00265931	AAA0032TAEA
00320128	17	CL 1C 12 29	050C00165581	AAA0032TAHY
00320128	18	KR 12A IB 54	050C00500408	AAA0032TAFT
00320128	19	CL 1C 12 24	050CÛ0496758	AAAÛÛ32TAJH
00320128	20	CL 1C 12 34	050C615002	AAA0032TAKL
00320128	21	KR 12A 1C 12	050C00352681	AAA0032TALW
00320128	22	KR 12A 1C 20	050C141825	AAA0032TAMS
00320128	23	KR 12A 1C 24	050C00408180	AAA0032TANN
00320128	24	KR 12A 1C 32	050C544720	AAA0032TAOE
00320128	25	KR 12A 1C 36	Û50CÛ0235051	AAA0032TAPP
00320128	26	KR 12A 1C 42	05ÛC505177	AAA0032TARU
00320128	27	KR 12A 1C 48	050C00573901	AAA0032TASK
00320128	28	KR 12A 1C 56	050C222266	AAA0032TATO
00320128	29	CL2 12 29	050C0031D082	AAA0032TAUZ
00320128	30	CL 2 11A 27	050CÛ011Û302	AAA0032TAWF
00320128	31	CL2 HA 17	050C00318792	AAA0032TAXR
00320128	32	CL 2 11A 09	050C00143240	AAA0032TAYX
00320128	33	KR 11A IB 91	050C1264631	AAA0032TAZM
00320128	34	KR 11A IB 81	050C01282876	AAA0032TBAW
00320128	35	KR 11A IB 79	050C00455355	AAA0O32TBBS
00320128	36	KR 11A IB 73	050C00795932	AAA0032TBCN
00320128	37	KR 11A IB 69	050C00S52034	AAA0032TBDE
00320128	38	KR 11A IB 55	050C00376150	AAA0O32TBEP
00320128	39	KR 11A IB 51	050C697Q85	AAA0032TBFZ
00320128	40	KR 11A IB 45	050C00130539	AAA0032TBHK
00320128	41	KR 11A IB 41	050C00387070	AAA0032TBJZ
00320128	42	KR 11A IB 35	050C00209301	AAA0032TBKC
00320128	43	KR 11A IB 25	050C00692928	AAA0032TBLF
00320128	44	KR 11A IB 11	050-00000000	AAA0032TBMR
00320129	1	CL1 11A 10	050C1364853	AAA0032TBNX
00320129	2	CL 1 HA 18	05ÛC479778	AAAÛ032TBOM
00320129	3	CL 1 HA 28 LC	050C14270Û2	AAA0Û32TBPA

00320129	4	CL 1 11A 38	050C00105610	AAA0032TBWW
00320129	5	CL 1 HA 46	050C00776722	AAA0032TBXS
00320129	6	CL 1 HA 46 IN 1	050C01317967	AAA0032TBYN
00320129	7	CL 1 11A 50	050C891022	AAA0032TBZE
00320129	8	CL 1 HA 62	050C339383	AAA0032TCAF
00320129	9	CL 1 11A 74	050CÛ0134188	AAA0032TCBR
00320129	10	CL 1 11A 82	050C00057963	AAA0032TCCX
00320129	11	CL 1 HA 90	050C53632	AAA0032TCDM
00320129	12	CL 1 12 06	050C659238	AAA0032TCEA
00320129	13	CL 1 12 18 LC 101	050C252480	AAA0032TCFT
00320129	14	CL1 12 24	050S00891011	AAA0032TCPP
00320129	15	CL 1 12 34	050S00483953	AAA0032TCRU
00320129	16	CL 1 12 46	050S00717135	AAA0032TCSK
00320129	17	KR 12A 1 10	050C115887	AAA0032TCTO
00320129	18	KR12A 1 16	050S00188029	AAA0032TCUZ
00320129	19	KR 12A 1 22	05ÛC205Û83	AAA0032TCWF
00320129	20	KR 12A 1 30	050C00065762	AAA0032TCXR
00320129	21	CL 1A 12 41	050C00205966	AAA0O32TCYX
00320129	22	CL 1A 12 35	05ÛS01161844	AAA0032TDAW
00320129	23	CL 1A 12 31	050C672578	AAA0032TDBS
00320129	24	CL 1A 12 25	050C00108970	AAA0032TDCN
00320129	25	CL 1A 12 21	05ÛC151358	ÀAAÛ032TDDE
00320129	26	CL 1A 12 13	050C00031411	AAA0032TDEP
00320129	28	CL 1A 12 02	050C00500424	AAA0032TDHK
00320129	29	CL 1A 12 08	050C344280	AAA0032TDJZ
00320129	30	CL 1A 12 14	050C0	AAA0032TDKC
00320129	31	CL 1A 12 24	050C0006051S	AAA0032TDLF
00320129	32	CL 1A 12 34	050S00198830	AAA0032TDMR
00320129	33	KR 12A 1A 10	050C00592633	AAA0032TDNX
00320129	34	KR 12A 1A 18	050C00206729	AAA0032TDOM
00320129	35	CL IB 12 29	050S01227921	AAA0032TDPA
00320129	36	CL IB 12 23	050C26221	AAA0032TDRJ
00320129	37	CL IB 12 17	050C362160	AAA0O32TDSY
00320129	38	CL IB 12 09	050C00048163	AAA0032TDTD
00320129	39	CL IB 12 05	050C00224718	AAA0032TDUH
00320129	40	CL IB 11A 91	050C11125	AAA0032TDWW
00320129	41	CL IB 11A 83	050C01233638	AAA0032TDXS
00320129	42	CL IB 11A 77	050C00276567	AAA0032TDYN
00320129	43	CL IB 11A 47	050C1430972	AAA0032TDZE
00320129	44	CL IB 11A 43	050C00068506	AAA0032TEAF
00320129	45	CL IB 11A 29 LC 131	050C00034438	AAA0032TEBR
00320129	46	CL IB 11A 21	050S01322818	AAA0032TEKL
00320129	47	CL IB 11A 13	050S00216639	AAA0032TELW
00320129	48	KR HA 1 55	050S00463016	AAA0032TEMS
00320129	49	KR HA 1 45	050C01454804	AAA0032TENN
00320129	50	KR HA 1 35	050C00556394	AAA0032TEPP
00320129	51	KR HA 1 25	05QC110330	AAA0032TERU
00320129	52	KR HA 1 17	Q50SO03Q6566	AAA0032TESK
00320132	1	CL 1 1104	050C734562	AAA0032TKDM
00320132	2	CL 1 1122	05QC203662	AAA0032TKEA
00320132	3	CL 1 11 30 IN 2	050C00394896	AAA0032TKFT
00320132	4	CL 1 11 30 IN 4	050C00028616	AAA0032TKHY
00320132	5	CL 1 11 30 IN 6	050C00617219	AAA0032TKJH
00320132	6	CL 1 11 30 IN 7	050C01177380	AAA0032TKKL
00320132	7	CL 1 11 30 IN 8	050C01272256	AAA0032TKLW
00320132	8	CL 1 11 30 IN 10	050C00997988	AAA0032TKMS
00320132	9	CL 1 11 30 IN 12	050C00534448	AAA0032TKNN
00320132	10	CL 1 11 30 IN 14	050C01517657	AAA0032TKOE
00320132	11	CL 1 11 30 IN 16	050CQ0103546	AAA0O32TKPP
00320132	12	CL 1 11 30 IN 18	05ÛC3S1644	AAA0032TKRU
00320132	13	CL 1 11 30 IN 20	050C426838	AAA0032TKSK
00320132	14	CL 1 1136	050C00324758	AAA0032TKTO
00320132	15	CL 1 1146	050C00488241	AAA0032TKUZ
00320132	16	CL 1 1154	050C00114860	AAA0032TKWF
00320132	17	KR 11A 1 12	050C0	AAA0032TKXR
00320132	18	KR HA 1 24	050C22119	AAA0032TKYX
00320132	19	KR HA 1 32	050C00137132	AAA0032TKZM
00320132	20	KR 11A 136	050C00590011	AAA0032TLAW
00320132	21	KR HA 1 42	050CO	AAA0032TLBS
00320132	22	KR HA 1 48	050C0Q505002	AAA0032TLCN
00320132	23	KR HA 1 54	050C00166763	AAA0032TLEP
00320132	24	KR HA 1 68	050C0Q272735	AAA0032TLFZ
00320132	25	KR HA 1 76	050C433192	AAA0032TLHK
00320132	26	KR HA IB 06	050C00574458	AAA0032TUZ
00320132	27	KR HA IB 10	050C01237160	AAA0032TLKC
00320132	28	KR HA IB 14	050C01028780	AAA0032TLLF
00320132	29	KR 11A IB 18	050C01272192	AAA0032TLMR

00320132	30	KR HA IB 22	050C00352236	AAA0032TLNX
00320132	31	KR HA IB 26	050C0Q9339Q3	AAA0032TLOM
00320132	32	KR HA IB 30	050C00271609	AAA0032TLPA
00320132	33	KR HA IB 34	Û50C00036851	AAA0032TLRJ
00320132	34	KR HA IB 38	050C00565105	AAA0032TLSY
00320132	35	KR 11A IB 42	050C734561	AAA0032TLTD
00320132	36	KR 11A IB 46	050C00426425	AAA0032TLUH
00320132	37	KR HA IB 48	050C001Q4801	AAA0032TLWW
00320132	38	KR HA IB 50	050C0Q115130	AAA0032TLXS
00320132	39	KR HA IB 56	050C01121894	AAA0032TLYN
00320132	40	KR HA IB 58	05ÛC175486	AAA0032TLZE
00320132	41	KR HA IB 62	050C00112264	AAA0032TMAF
00320132	42	KR 11A IB 66	050C00234091	AAA0032TMBR
00320132	43	KR HA IB 70	050C01364966	AAA0032TMCX
00320132	44	KR HA IB 78	050C01398686	AAA0032TM DM
00320132	45	KR HA IB 82	050C01335938	AAA0032TMEA
00320132	46	KR HA IB 90	050C00223619	AAA0032TMFT
00320132	47	KR HA IB 94	050C016S1687	AAA0032TMHY
00320132	48	CL2 1135	050C0Q412311	AAAO032TMJH
00320132	49	CL2 1123	Û50C00400047	AAA0032TMKL
00320132	50	CL2 11 21	050C83901	AAA0032TMLW
00320132	51	CL2 1109	050C00816045	AAA0032TMMS
00320132	52	CL 2 1101	050C01335926	AAA0032TMOE
00320132	53	KR 11 IB 93	050C01004363	AAAOÛ32TMPP
00320132	54	KR 11 IB 91	050C1221616	AAA0032TMRU
00320132	55	KR 11 IB 87	050C00112418	AAA0032TMSK
00320132	56	KR 11 IB 85	050C01685148	AAA0032TMTO
00320132	57	KR 11 IB 83	050C00004400	AAA0032TMUZ
00320132	58	KR 11 IB 81	050C00028713	AAA0032TMWF
00320132	59	KR 11 IB 79	050C012Û2857	AAA0Û32TMXR
00320132	60	KR 11 IB 77	050C0H91667	AAA0032TMYX
00320132	61	KR 11 IB 73	050C01166051	AAA0032TMZM
00320132	62	KR 11 IB 69	050C00734560	AAA0032TNAW
00320132	63	KR 11 IB 53	050C00734568	AAA0032TNBS
00320132	64	KR 11 IB 41	050C00734567	AAA0032TNCN
00320132	65	KR 11 IB 39	050C00734559	AAA0032TNDE
00320132	66	KR 11 IB 33	050C00734558	AAA0032TNEP
00320132	67	KR 11 IB 29	050C00734557	AAA0032TNFZ
00320132	68	KR 11 IB 15	050C00734556	AAA0032TNHK
00320132	69	KR 11191	050C00734566	AAA0032TNJZ
00320132	70	KR 111 89	050C00853214	AAA0032TNKC
00320132	71	KR 11 1 79	050C0	AAA0032TNLF
00320132	72	KR 11 1 71	050C00734565	AAA0032TNMR
00320132	73	KR 111 65	0S0C734564	AAA0032TNNX
00320132	74	KR 111 55	050C00734569	AAA0032TNOM
00320132	75	KR 11 1 43	050C00734563	AAA0032TNPA
00320132	76	KR 11 IB 65	050C1390647	AAA0167U EPP
00320132	77	KR 11 1 75	050C01773111	AAA0232COMR
00320139	i	KR 10 IB 03 LC 1	050C00578353	AAA0032UBRU
00320139	2	CL IB 10 14	050C107558	AAA0032U BSK
00320139	3	CL IB 10 20	050C00107303	AAA0032UBTO
00320139	4	CL IB 10 28	050C421222	AAA0032UBWF
00320139	5	KR 10A IB 18	050C01417784	AAA0032UBYX
00320139	6	KR 10A IB 24	050C0134D043	AAA0032UBZM
00320139	7	KR 10A IB 30	050C01249175	AAA0032UCAW
00320139	8	KR 10A IB 34	050C1249176	AAA0032UCBS
00320139	9	KR IDA IB 38	050C00449799	AAA0032UCCN
00320139	10	KR 10A IB 46	050C00091537	AAA0032UCDE
00320139	11	KR 10A IB 58	050C01072734	AAA0032UCEP
00320139	12	KR 10A IB 60	050C00029212	AAA0032UCFZ
00320139	13	KR 10A IB 70	050C201338	AAA0032UCHK
00320139	14	KR 10A IB 53	050C0Q968325	AAA0032UGZ
00320139	15	KR 10A IB 45	050C00752843	AAA0032UCKC
00320139	18	KR 10A IB 19	050C449175	AAA0032UCNX
00320139	19	KR 10A IB 17	050C00205653	AAA0032UCOM
00320139	20	KR 10A IB 15	050C00845586	AAA0032UCPA
00320139	21	CL IB 10A 06	050C01211432	AAA0032UCRJ
00320139	22	CL IB 10A 10	050C00530815	AAA0032UCSY
00320139	23	CL IB 10A 16	050C00370901	AAA0032UCTD
00320139	24	CL IB 10A 22	050C00426432	AAA0032UCUH
00320139	25	KR 11 IB 20	050C00067362	AAA0032UCWW
00320139	26	KR 11 IB 34	050C501021	AAA0032UCXS
00320139	27	KR 11 IB 42	050C1138477	AAA0032UCYN
00320139	28	KR 11 IB 50	050C00307135	AAA0032UCZE
00320139	29	KR 11 IB 66	050C00125056	AAA0032UDAF
00320139	30	KR 11 IB 68	050C00478580	AAA0032UDBR
00320139	31	KR 11 IB 72	050C142970	AAA0032UDCX

00320139	32	KR 11 IB 74	050C00177836	AAA0032UDDM
00320139	33	KR 11 IB 78	050C00501669	AAA0032UDEA
00320139	34	KR 11 IB 88	05QC00734066	AAA0032UDFT
00320139	37	CL2 10 95	050C00039223	AAA0032UDKL
00320139	38	CL2 1089	050C00101022	AAA0032UDLW
00320139	39	CL2 1085	050C00718485	AAA0032UDM5
00320139	40	CL2 10 83	050C00473109	AAA0032UDNN
00320139	41	CL2 10 73	050C01378919	AAA0032UDOE
00320139	42	CL2 10 65	050C00247041	AAA0032UDPP
00320139	43	CL 2 10 55	050CC0853246	AAA0032UDRU
00320139	44	CL2 1049	050C00531865	AAA0241KSCN
00320139	45	CL2 10 47	050C00192990	AAA0032UDTO
00320139	46	KR 10 IB 93 LC	050C00290344	AAA0032UDWF
00320139	47	KR 10 IB 87	050C01106413	AAA0032UEB5
00320139	48	KR 10 IB 69	050C01106414	AAA0032UECN
00320139	49	KR 10 IB 65	050C00336549	AAA0032UEDE
00320139	51	KR 10 IB 39 LC 10	050C00578344	AAA0032UEFZ
00320139	52	KR 10 IB 35 LC 9	050C00578345	AAA0032UEHK
00320139	53	KR 10 IB 31 LC 8	050C00578346	AAA0032UEJZ
00320139	54	KR 10 IB 27 LC 7	050C00578347	AAA0032UEKC
00320139	55	KR 10 IB 19 LC 6	050C00578348	AAA0032UELF
00320139	56	KR 10 IB 17 LC 5	050C00578349	AAA0032UEMR
00320139	57	KR 10 IB 13 LC 4	050C00578350	AAA0032UEIMX
00320139	58	KR 10 IB 09 LC 3	050C00578351	AAA0032UEQM
00320139	59	KR 10 IB 07 LC 2	050C00S78352	AAA0032UEPA
00320139	60	KR 10 IB 57	050C01366126	AAA0153ECWW
00320139	61	KR 10 IB 53	050C01366127	AAA0153ECXS
00320139	62	KR 10 IB 59	050C01422449	AAA0153EDOE
00320139	63	KR 11 IB 92	050C01732453	AAA0214OWPA
00320139	64	KR 10A IB 23	050C01265684	AAA0217NECN
00320139	65	KR 10A IB 27	050C01265685	AAA0217NEDE
00320139	67	KR 10A IB 37	050C01265683	AAA0217NEEP
00320139	68	KR 10A IB 33	050C01265686	AAA0217NEFZ
00320140	1	CL 1 10A 06	050C0	AAA0032UESY
00320140	2	CL 110A 12	050C00187760	AAA0032UETD
00320140	3	CL 1 10A 18	050C00765022	AAA0032UEUH
00320140	4	CL 1 10A 26	050C00179673	AAA0032UEWW
00320140	5	CL 1 10A 38	050C467578	AAA0032UEXS
00320140	6	KR 11 1 06	050C01078014	AAA0032UEYN
00320140	7	KR 111 16	050C00180868	AAA0032UEZE
00320140	8	KR 111 26	050C1309427	AAA0Û32UFAF
00320140	9	KR 111 32	050C00871423	AAA0032UFBR
00320140	10	KR 11 1 38	050C00541308	AAA0032UFCX
00320140	11	KR 11 1 50	050C01446810	AAA0032UFDM
00320140	12	KR 11 1 52	050C00030706	AAA0032UFEA
00320140	13	KR 11 1 60	050C1325962	AAA0032UFFT
00320140	14	KR 11 1 66	050C01234232	AAA0032UFHY
00320140	15	KR 11 1 72	050C301767	AAA0032UFJH
00320140	16	KR 111 76	050C00673033	AAA0032UFKL
00320140	17	KR 111 80	050CC0180284	AAA0032UFLW
00320140	18	KR 111 84	050CC0306518	AAA0032ÜFMS
00320140	19	KR 11 1 90	050C00143712	AAA0032UFNN
00320140	20	CL IB 10A 27	050C01271869	AAA0032UFOE
00320140	21	CL IB 10A 23	050C00267157	AAA0032UFPP
00320140	22	CL IB 10A 05	050C00336243	AAA0032UFRU
00320140	23	KR 10A 1 77	050C00089631	AAA0032UFSK
00320140	24	KR 10A 1 69	050C00268144	AAA0032UFTO
00320140	25	KR IDA 1 61	050C00181316	AAA0032UFUZ
00320140	26	KR 10A 1 55	050C00126545	AAA0032UFWF
00320140	27	KR 10A 1 49	050C00727099	AAA0032UFXR
00320140	28	KR IDA 1 37	050C00282030	AAA0032UFYX
00320140	29	KR 10A 1 33	050C00176678	AAA0032UFZM
00320140	30	KR 10A 1 29	050C1270642	AAA0032UHAF
00320140	31	KR 10A 1 21	050C00289830	AAA0032UHBR
00320141	1	CL 1 10 02	050C00495029	AAA0032UHCX
00320141	2	CL 1 10 40	050C00567410	AAA0032UHDM
00320141	3	CL 1 10 44	050C00558467	AAA0032UH EA
00320141	4	CL 1 10 48	050C00091615	AAA0032UHHY
00320141	5	AC 1 10 52	050C00136648	AAA0032UHJH
00320141	6	CL 1 10 56	050C00127668	AAA0032UHKL
00320141	7	CL 1 10 58	050C904852	AAA0032UHLW
00320141	8	KR 10A 1 12	050C00105613	AAA0032UHMS
00320141	9	KR 10A 1 18	050C00114332	AAA0032UHNN
00320141	10	KR 10A 1 26	050C00903131	AAA0032UHOE
00320141	11	KR 10A 1 34	050C00202899	AAA0032UHPP
00320141	12	KR 10A 1 40	050C00226397	AAA0032UHRU
00320141	13	KR 10A 1 46	050C00501440	AAA0032UHSK

00320141	14	KR IDA 1 50	050C00256954	AAA0032UHTO
00320141	15	KR 10A 1 58	050C00177261	AAA0Û32UHUZ
00320141	16	KR 10A 1 66	050C00177262	AAA0032UHWF
00320141	17	KR 10A 1 68	050C00353005	AAA0032UHXR
00320141	18	KR 10A 1 76	050C01239543	AAA0032UHYX
00320141	19	KR 10A 1 84	050C60447	AAA0032UHZM
00320141	20	CL IB 10 55	050C00274946	AAA0032UHFT
00320141	21	CL IB 10 53	050C00665809	AAA0032UJBR
00320141	22	CL IB 10 47	050C01453168	AAA0032UJCX
00320141	23	KR 10 1 87	050C00198882	AAA0032UJDM
00320141	24	KR 10 1 85	050C01435771	AAA0032UJEA
00320141	25	KR 10 1 71	050C01551337	AAA0032UJFT
00320141	26	KR 10 1 65	050C00312905	AAA0032UJHY
00320141	27	KR 10 1 63	050C00059525	AAA0032UJJH
00320141	28	KR 10 1 55	050C00117056	AAA0032UJKL
00320141	29	KR 10 137	050C00058671	AAA0032UJLW
00320141	30	KR 10 1 31	050C00150210	AAA0032UJNN
00320141	33	KR 10 1 99	050C01482S61	AAA0179SBDM
00320141	34	KR 10 193	050C01483121	AAA0179SBEA
00320141	39	KR 10 1 27	050C01664309	AAA0195KXDM
UPZ: 95 - Las Cruces		**Barrio: Las Cruces - 003202**		
00320202	1	CL 1 9 50	050C01143244	AAA0032ULSK
00320202	2	AK 10 0 02	050C00111410	AAA0O32ULTO
00320202	3	KR 10 1 20 LC 101	050C00780454	AAA0032ULUZ
00320202	4	KR 10 1 54	050C01143243	AAA0032UMAW
00320202	5	KR 10 IB 40	050C00219243	AAA0032UMBS
00320202	6	KR 10 IB 44	050C00355984	AAA0032UMWW
00320202	7	KR 10 IB 52	05ÜC01247413	AAA0032UMXS
00320202	8	KR 10 IB 56	050C00543302	AAA0032UNWF
00320202	9	CL 2 9 97 LC	050C717452	AAA0032UNXR
00320202	10	CL 2 9 91	050C00658245	AAA0032UOJZ
00320202	11	CL2 9 85	050C00007395	AAA0032UOKC
00320202	12	CL2 9 77	050C00234797	AAA0032UOLF
00320202	13	CL 2 9 69	050C00059180	AAA0032UOMR
00320202	14	CL 2 9 59	050C223148	AAA0032UONX
00320202	15	CL2 9 53	050C87579	AAA0032UOOM
00320202	16	CL2 9 51	050C89387	AAA0032UOPA
00320202	17	CL 2 9 49	050C00024501	AAA0032UORJ
00320202	18	CL 2 9 43	050C668643	AAA0032UOSY
00320202	19	CL2 9 35	050C170946	AAA0032UOUH
00320202	20	CL2 9 27	050C1184894	AAA0032UOWW
00320202	21	CL2 9 21	050C226957	AAA0032UOXS
00320202	22	KR 9 1C 97	050C00900650	AAA0032UOYN
00320202	23	KR 9 1C 93	050C311811	AAA0032UPAF
00320202	24	KR 9 1C 91	050C00080397	AAA0032UPBR
00320202	25	KR 9 1C 83	050C00393002	AAA0032UPCX
00320202	26	KR 9 1C 81	050C00499539	AAA0032UPDM
00320202	27	KR 9 1C 79	050C683774	AAA0032UPEA
00320202	28	KR 9 1C 77	050C1055289	AAA0032UPFT
00320202	29	KR 9 1C 63	050C01365923	AAA0032UPHY
00320202	30	CL 2 9 87 IN 1	050C01449196	AAA0159XBRJ
00320205	1	DG IA 8 04	050S00115401	AAA0032UWWW
00320205	2	DG 1A8 16	050C00225428	AAA0032UWXS
00320205	3	DG IA 8 20	050C482728	AAA0032UWYN
00320205	4	DG IA 8 24	050C01118068	AAA0032UWZE
00320205	5	DG IA 8 38	050C00238618	AAA0032UXAF
00320205	6	DG IA 8 40	050C00444984	AAA0032UXBR
00320205	7	DG 1A 8 54	050C114518	AAA0032UXCX
00320205	8	KR8A 1A 10	050C00487682	AAAO032UXDM
00320205	9	CL 1B8A02	050C00428746	AAA0032UXEA
00320205	10	CL 1B8A 14	050C00613797	AAA0032UXFT
00320205	11	CL1B8A16	050C01418440	AAA0032UXHY
00320205	12	CL1B8A28	050C00957761	AAA0032UXJH
00320205	13	CL1B8A30	050C00377323	AAA0032UXKL
00320205	14	CL1B8A42	050C00648560	AAA0032UXLW
00320205	15	CL 1B8A 44	050C613754	AAA0032UXMS
00320205	16	CL 1B8A 56	050C01314922	AAA0032UXNN
00320205	17	CL 1B8A 58	050C1001043	AAA0032UXOE
00320205	18	CL 1B8A 70	050C00594302	AAA0032UXPP
00320205	19	CL 1B8A 72	050C425325	AAAÛÛ32UXRU
00320205	20	KR 9 IB 08	050C00324720	AAA0032UXSK
00320205	21	CLIC BIS 8 97	050C00501646	AAA0032UXTO
00320205	22	CLIC BIS 8 95	Û50CÛ0195246	AAA0032UXUZ
00320205	23	CL 1C BIS 8 93	050C00041389	AAA0032UXWF
00320205	24	CLIC BIS 8 91	050C00150225	AAA0032UXXR
00320205	25	CLIC BIS 8 89	050C01378683	AAA0032UXYX

00320205	26	CL 1C BIS 8 83	050C00617660	AAA0032UXZM
00320205	27	CLIC BIS 8 81	050C00294528	AAA0032UYAW
00320205	28	CL 1C BIS 8 79	050C574283	AAA0032UYBS
00320205	29	CL 1C BIS 8 73	050C00528125	AAA0032UYCN
00320205	30	CL 1C BIS 8 71	050C00251252	AAA0032UYDE
00320205	31	CLIC BIS 8 67	050C00623425	AAA0032UYEP
00320205	32	CLIC BIS 8 65	Û50CÛ0336769	AAAÛÛ32UYFZ
00320205	33	CL 1C BIS 8 59	050C01310475	AAA0032UYHK
00320205	34	CLIC BIS 8 51	050C00287065	AAA0032UYJZ
00320205	35	CLIC BIS 8 49	050C00166776	AAA0032UYKC
00320205	36	CLIC BIS 8 35	050C1458685	AAA0032UYLF
00320205	37	CLIC BIS 8 33	050C00500667	AAA0032UYMR
00320205	38	CL 1C BIS 8 21	050C01335922	AAA0032UYNX
00320205	39	CL 1C BIS 8 19	050C13051Û8	AAAÛ032UYOM
00320205	40	KR 8 1A 45	050C01122381	AAA0032UYPA
00320205	41	KR 8 1A 37	050C00578494	AAA0032UYRJ
00320205	42	KR 8 1A 25	050C00161201	AAA0032UYSY
00320205	43	KR S 1A 19	050C00200698	AAA0032UYTD
00320205	44	KR 8 1A 07	050C00159247	AAA0032UYUH
00320206	1	KR 8A 1A 55	050C01132253	AAA0032UYWW
00320206	2	DG IA 8A 08	050C00521049	AAA0032UYXS
00320206	3	DG 1A8A 14	050C00144225	AAA0032UYYN
00320206	4	DG 1A8A26	05QC321861	AAA0032UYZE
00320206	5	DG 1A8A 36	050C349715	AAA0032UZBR
00320206	6	DG IA 8A 40	050C351228	AAA0032UZCX
00320206	7	DG IA 8A 48	050C144722	AAA0032UZDM
00320206	8	CL 1 8C 06	050C00101638	AAA0032UZEA
00320206	9	CL1SC16	050IM0	AAA0032UZAF
00320206	10	CL 1 8C 28	050C681073	AAA00B2UZHY
00320206	11	CL 1 8C36	050C00288987	AAA0032UZJH
00320206	12	CL 1 8C 44	050C01272149	AAA0O32UZKL
00320206	13	KR 9 1 38	050C00779851	AAA0032UZLW
00320206	14	CL 1B8A 67	050C0Û485699	AAA0032UZMS
00320206	15	CL 1B8A 65	Û5ÛCÛ041639Û	AAAÛ032UZIMN
00320206	16	CL1B8A57	050C437865	AAA0032UZOE
00320206	17	CL 1B8A 51	05QC01251415	AAA0032UZPP
00320206	18	CL 1B8A 39	050C00428747	AAA0032UZRU
00320206	19	CL 1B8A 37	050C323509	AAA0032UZSK
00320206	20	CL 1B8A 25	050C377322	AAA0032UZTO
00320206	21	CL 1B8A 23	050C01616688	AAA0032UZUZ
00320206	22	CL 1B8A 11	050C952Û78	AAA0032UZWF
00320206	23	CL 1B8A09	050C00369771	AAA0032UZXR
00320207	1	CL 1 8 12	050C00004878	AAA0032UZYX
00320207	2	CL 1 8 14	050C00586388	AAA0032WAAW
00320207	3	CL 1 8 24	050C00034432	AAA0032WABS
00320207	4	CL 1 8 26	050C01229781	AAA0032WACN
00320207	5	CL 1 8 36	050C00197848	AAA0032WADE
00320207	6	CL 1 8 40	050C00088077	AAA0032WAEP
00320207	7	CL 1 8 44	050C114610	AAA0032WAFZ
00320207	8	CL 1 8 46	050C01292238	AAA0032WAHK
00320207	9	CL 1 8 54	050C952097	AAA0032WAJZ
00320207	10	CL 1 8 60	050C00069769	AAA0032WAKC
00320207	11	CL 1 8 64	050C965915	AAA0032WALF
00320207	12	CL 1 8 68	050C01265367	AAA0032WANX
00320207	13	CL 1 8 72	050N01265368	AAA0032WAMR
00320207	14	CL 1 8 76	050C00062895	AAA0032WAOM
00320207	15	KR 8C 1 02	050C00096960	AAA0032WAPA
00320207	16	KR 8C 1 08	050C00281099	AAA0032WARJ
00320207	17	DG 1A8A 31	050C65562	AAA0032WASY
00320207	18	DG 1A8A 21	050C00916489	AAA0032WATD
00320207	19	DG 1A8A 11	050C378526	AAA0032WAUH
00320207	20	DG IA 8A 03	050C01231923	A AA003 2 WAWW
00320207	21	DG 1A 8 49	050C0	AAA0032WAXS
00320207	22	DG 1A 8 43	050C00456222	AAA0032WAYN
00320207	23	DG 1A8 33	050C00494865	AAA0032WAZE
00320207	24	DG 1A8 31	050C00696070	AAA0032WBAF
00320207	25	DG 1A8 25	050C00944620	AAA0032WBBR
00320207	26	KR 8 1 65	050C00487860	AAA0032WBCX
00320207	27	KR 8 1 71	050C00651238	AAA0032WBDM
00320207	28	KR 81 57	050C00499990	AAA0032WBEA
00320207	29	KR 81 55	050C01350252	AAA0032WBFT
00320207	30	KR 8 1 47	050C252058	AAA0032WBHY
00320207	31	KR 8 1 37	050N448349	AAA0032WBJH
00320207	32	KR 8 1 35	050C124659	AAA0032WBKL
00320207	33	KR81 17	050C00707373	AAA0032WBLW
00320207	34	KR81 11	050S00529673	AAA0032WBMS
00320207	35	KR 8 1 07	050CS29674	AAA0032WBNN

LOCALIDAD: 4 - SAN CRISTOBAL

MANZANA	PREDIO	DIRECCION	MATRICULA	CHIP
UPZ: 33 - Sosiego		**Barrio: Modelo Sur - 001209**		
00120903	1	KR9A 3A 33 SUR IN 1	050S00317798	AAA0002BMCN
00120903	2	KR 8B 1C 35 SUR GJ 101	050500472556	AAA0002BXYX
00120903	3	KR8B 1C 49 SUR	050S00490082	AAA0002BZJH
00120903	4	KR8B 1C 53 SUR	050S00764163	AAA0002BZKL
00120903	5	KR8B 1C 57 SUR	050S40238045	AAA0002BZLW
00120903	6	KR8B 1C 65 SUR	050S14378	AAA0002BZMS
00120903	7	KR8B 1C 83 SUR LC 1	050C955613	AAA0002BZNN
00120903	8	CL2ASUR8B 10	050S00696817	AAA0002BZXR
00120903	9	CL2ASUR8B 16	050S40534415	AAA0002BZYX
00120903	10	CL2ASUR8B28	050S00195878	AAA0002BZZM
00120903	11	CL2ASUR8B34	050S40153033	AAA0002CAAF
00120903	12	CL2ASUR8B38 IN 1	050S40153034	AAA0002CABR
00120903	13	CL2ASUR8B38	050S40153035	AAA0002CACX
00120903	14	CL2ASUR8B42	050S152094	AAA0002CADM
00120903	15	CL2ASUR8B45	050S00264523	AAA0002CAEA
00120903	16	CL2ASUR8B41	050S40448203	AAA0002CAFT
00120903	17	CL 2A SUR 8B 33	050S105612	AAA0002CAHY
00120903	18	CL2ASUR8B25	050S00111529	AAA0002CAJH
00120903	19	CL2ASUR8B 15	050S00339099	AAA0002CAKL
00120903	20	CL2ASUR8B05	050S75248	AAA0002CALW
00120903	21	KR8B2A15SUR	050S40026443	AAA0002CAMS
00120903	22	KR8B2A 19 SUR	050S483582	AAA0002CANN
00120903	23	KR8B2A27SUR	050S40172177	AAA0002CAOE
00120903	24	KR8B2A35SUR	050S00491326	AAA0002CAPP
00120903	25	KR8B2A45SUR	050S00283499	AAA0002CARU
00120903	26	KR8B2A53SUR	050S40315280	AAA0002CASK
00120903	27	CL3SUR8B 12	050S40090826	AAA0002CATO
00120903	28	CL3SUR8B20	050S54385	AAA0002CAUZ
00120903	29	CL3SUR8B28 AP 101	050S40407609	AAA0167NCDE
00120903	30	CL3SUR8B42	050S0360288	AAA0002CAXR
00120903	31	CL3SUR8B46	050S40326089	AAA0002CAYX
00120903	32	CL 3 SUR 8B 56	050S00571661	AAA0002CAZM
00120903	33	CL 3 SUR 8B 64	OSOS00361156	AAA0002CBAW
00120906	1	KR 8169S	05ÛS426385	AAA0002CCWF
00120906	2	CL 1A SUR 8 12	050S520103	AAA0002CCXR
00120906	3	CL 1A SUR 8 22	050S00053605	AAA0002CCYX
00120906	4	CL 1A SUR 8 28	05ÛS00301151	AAA0002CCZM
00120906	5	CL 1A SUR 8 36	05ÛS00260844	AAA0002CDAW
00120906	6	CL 1A SUR 8 50	050S00556483	AAA0Û02CDBS
00120906	7	CL 1A SUR 8 60	050S00681456	AAAÛÛ02CDCN
00120906	8	KR 8A 1 40 S	05ÛSÛ1151344	AAA0002CDDE
00120906	9	KR SA 1 30 S	050S00462106	AAA0002CDEP
00120906	10	KR 8A 1 IOS	050S00117347	AAA0002CDFZ
00120906	11	KR SA 1 08 S	050S15101	AAA0002CDHK
00120906	12	KR 8A 1 04 SUR	050S00212215	AAA0002CDJZ
00120906	13	KR 8A 1 04 SUR IN 1	050S837494	AAA0002CDKC
00120906	14	KR 8A 1 01 SUR	050S429826	AAA0002CDLF
00120906	15	KR 8A 1 03 SUR	050S40024779	AAA0002CDMR
00120906	16	KR 8A 1 13 S	050S00026509	AAA0002CDNX
00120906	17	KR 8A 1 19 S	050S48111	AAA0002CDOM
00120906	18	KR 8A 1 31 S	050S00434536	AAA0002CDPA
00120906	19	CL 1ASUR8A06	050S00514382	AAA0002CDRJ
00120906	20	CL 1ASUR8A16	050S00177872	AAA0002CD5Y
00120906	21	CL 1ASUR8A26	050S123978	AAA0002CDTD
00120906	22	CL 1ASUR8A36	050S00497604	AAA0002CDUH
00120906	23	KR 8C 0 98 SUR	050S00651589	AAAOOQ2CDWW
00120906	24	KR 8C 0 96 SUR	050S40244758	AAA0002CDXS
00120906	25	KR 8C 0 94 SUR	050S405655	AAA0002CDYN
00120906	26	KR 8C 0 88 SUR	050C00138212	AAA0002CDZE
00120906	27	KR 8C 0 80 SUR	05ÛS00571049	AAAÛÛ02CEAF
00120906	28	KR 8C 0 74 SUR	050S40010835	AAA0002CEBR
00120906	29	KR 8C 0 62 SUR	050S00542710	AAA0002CECX
00120906	30	KR 8C 0 54 SU R	050S00253681	AAA0002CEDM
00120906	31	KR 8C 0 44 SUR	050S00568012	AAA0002CEEA
00120906	33	KR 8C 0 30 SUR	050S493816	AAA0002CEJH
00120906	34	KR 8C 0 22 SUR	050S00303471	AAA0QQ2CEKL
00120906	35	KR 8C 0 18 SUR	050S00795501	AAAÛ002CELW
00120906	36	KR SC 0 14 SUR	050S00032012	AAA0002CEMS
00120906	37	KR 8C 0 10 SUR	050S1146428	AAA0002CENN
00120906	38	CL 1 8 99	05 ÛS00615304	AAAOOÛ2CEOE
00120906	39	CL 1 8 95	050S01120265	AAA0002CEPP
00120906	40	CL 1 8 89	050S146179	AAA0002CEFT

00120906	41	CL 1 8 85	050S40524006	AAA0002CESK
00120906	42	CL 1 8 83	050C00114204	AAA0002CETO
00120906	43	CL 1 8 81	050C00365755	AAA0002CEUZ
00120906	44	CL 1 8 69	050S00359968	AAA0002CEWF
00120906	45	CL18 63	050C01342146	AAA0002CEXR
00120906	46	CL 1 8 55	050C00790009	AAA0002CEYX
00120906	47	CL 1 8 45	050C01202152	AAA0002CEZM
00120906	48	CL18 35	050S00525049	AAA0002CFAW
00120906	49	CL 1 8 25	050S0	AAA0002CFBS
00120906	50	CL 1 8 13	Q50S0	AAA0Q02CFCN
00120906	51	KR 8 0 29 SUR	050S00164370	AAA0002CFDE
00120906	52	KR 8 1 05 S	050S00004672	AAA0002CFEP
00120906	53	KR 8 1 15 S	050S43334	AAA0002CFFZ
00120906	54	KR 8 1 35 S	050S00045266	AAA0002CFHK
00120906	55	KR 8 1 45 S	050S238345	AAA0002CFJZ
00120906	56	KR 8 1 53 S	050C00162745	AAA0002CFKC
00120906	57	KR 8 1 57 S	050S474687	AAA0002CFLF
00120906	58	KR 8 1 67 S	Q50S00422553	AAA0002CFMR
00120906	59	KR 80 21 SUR	050S785010	AAA0002CFNX
00120906	60	KR SC 036 SUR	050S00743247	AAA0002CEHY
00120907	1	KR 8 1A 55 SUR	050S00026968	AAA0002CFOM
00120907	2	CL 1C SUR 8 20	050S953411	AAA0002CFPA
00120907	4	CL 1C SUR 8 34	050S40435248	AAA0002CFTD
00120907	5	CL 1C SUR 8 40	050S1186599	AAA0002CFUH
00120907	6	CL 1C SUR 8 48	050S194575	AAA0002CFWW
00120907	7	CL 1C SUR 8 52	050S00398300	AAA0002CFXS
00120907	8	CL 1C SUR 8 56	050S00005230	AAA0002CFYN
00120907	9	CL 1C SUR 8 60	050S01186620	AAA0002CFZE
00120907	10	CL 1CSUR 8 68	050S00471894	AAA0002CHAW
00120907	11	KR SA 1A 44 SUR	050S59Q941	AAAG002CHBS
00120907	12	KR8A 1A 22 SUR	050S00341400	AAA0002CHCN
00120907	13	CL 1A SUR 8 63	050S00512463	AAA0002CHDE
00120907	14	CL 1A SUR 8 49	050S00442083	AAA0002CHEP
00120907	15	CL 1A SUR 8 45	05DS552109	AAA0002CHFZ
00120907	16	CL 1A SUR 8 37	050S00900860	AAA0002CHHK
00120907	17	CL 1A SUR 8 29	050S00912355	AAA0002CHJZ
00120907	18	CL 1A SUR 8 21	050S00364055	AAA0002CHKC
00120907	19	CL 1A SUR 8 15	050S00142074	AAA0002CHLF
00120907	20	KR 8 1A 01 SUR	050S00254711	AAA0002CHMR
00120907	21	KR 8 1A 13 SUR	050S00462622	AAA0002CHNX
00120907	22	KR 8 1A 21 SUR	050S40281419	AAA0002CHOM
00120907	23	KR8 1A 27 SUR	050S00290247	AAA0002CHPA
00120907	24	KR 8 1A 33 SUR	050S17687	AAA0002CHRJ
00120907	25	KR8 1A 39 SUR	050S00378999	AAA0002CHSY
00120907	26	KR 8 1A 43 SUR	050S00437363	AAA0002CHTD
00120907	27	CL 1C SUR 8 28	050S253216	AAA0002CFSY
00120910	1	KR SA 1A 59 SUR	050S40098538	AAA0002CMKL
00120910	2	CL 1CSUR8A 08	050S00866387	AAA0002CMLW
00120910	3	CL 1CSUR8A 18	050S00078200	AAA0002CMMS
00120910	4	KR8C 1A 58 SUR	050S00527324	AAA0002CMNN
00120910	5	KR8C 1A 42 SUR	050S01081880	AAA0002CMOE
00120910	6	KR8C 1A 34SUR	050S40119850	AAA0002CMPP
00120910	8	KR8C 1A 18 SUR	050S0	AAA0002CMTO
00120910	9	KR8C 1A 12 SUR	050S01102649	AAA0002CMUZ
00120910	10	CL 1ASUR8A49	050S00799325	AAA0002CMWF
00120910	11	CL 1ASUR8A29	050S01176030	AAA0002CMXR
00120910	12	CL 1ASUR8A25	050S63293	AAA0002CMYX
00120910	13	CL 1ASUR8A 15	050S40564036	AAA0002CMZM
00120910	14	CL 1ASUR8A05	050S00643918	AAA0002CNAW
00120910	15	KR8A 1A 11 SUR	050S00244322	AAA0002CNBS
00120910	16	KR8A 1A 19 SUR	050S176876	AAA0002CNCN
00120910	17	KR 8A1A27SUR	050S997357	AAA0002CNDE
00120910	18	KR8A 1A35SUR	050S00042223	AAA0002CNEP
00120910	19	KR8A1A43 SUR	050S105242	AAA0002CNFZ
00120910	20	KR 8C 1A26SUR	050S00339050	AAA0002CMSK

LOCALIDAD: 14 - LOS MARTIRES

MANZANA	PREDIO	DIRECCION	MATRICULA	CHIP
UP2: 37 - Santa Isabel		**Barrio: Eduardo Santos - 004105**		
00410510	4	TV 17A 186	050C401310	AAA0034RJXS
00410510	5	TV 17A 190	050C00648531	AAA0034RJYN
00410510	6	TV17A ID 04	050C00685188	AAA0034RJZE
00410510	7	TV17A1D12	05032296	AAA0034RKAF
00410510	8	TV 17A ID 20	050C00690833	AAA0034RKBR
00410510	9	TV17A ID 22	050C00622975	AAA0034RKCX
00410510	10	TV 17A ID 30	050C00018665	AaA0034RKDm

00410510	11	TV17A1D34	050C00101160	AAA0034RKEA
00410510	12	TV 17A ID 40	050C00536531	AAA0034RKFT
00410510	13	TV 17A ID 48	050C00597293	AAA0034RKHY
00410510	14	TV17A1D54	050C01514060	AAA0034RKJH
00410510	15	TV17A1D58	050C728448	AAA0034RKKL
00410510	16	TV 17A ID 60	050C00642480	AAA0034RKLW
00410510	17	TV17A1D66	050C00452784	AAA0034RKMS
00410510	18	TV 17A ID 68	050C764466	AAA0034RKNN
00410510	19	TV 17A ID 72	050C01801281	AAA0034RKOE
00410510	20	TV 17A 1F 04	050C00728600	AAA0034RKPP
00410510	21	TV 17A 1F 08	050C00548039	AAA0034RKRU
00410510	22	TV 17A 1F 16	050C00358322	AAA0034RKSK
00410510	23	TV 17A 1F 22	050C00311624	AAA0034RKTO
00410510	24	TV 17A 1F 28	050C301526	AAA0034RKUZ
00410510	25	TV17A1F34	050C1144738	AAA0034RKWF
00410510	26	TV17A1F44	050C460144	AAA0034RKXR
00410510	27	TV17A 1F 48	050C00830966	AAA0034RKYX
00410510	28	TV17A1F58	050C0	AAA0034RKZM
00410510	29	CL 1G 17 55	050C00000000	AAA0034RLAW
00410510	30	CL 1G 17 51	050C00555322	AAA0034RLBS
00410510	31	CL 1G 17 45	050C595634	AAA0034RLCN
00410510	32	CL 1G 17 33	050C00576734	AAA0034RLDE
00410510	33	CL 1G 17 31	050C00729279	AAA0034RLEP
00410510	34	CL 1G 17 15	050C00007853	AAA0034RLFZ
00410510	35	CL 1G 17 13	050C0Q303458	AAA0034RLHK
00410510	36	CL 1G 17 07	050C00611254	AAA0034RUZ
00410510	37	CL 1G 17 01	050C52393	AAA0034RLNX
00410510	38	KR 17 1G 04	050C01196406	AAA0034RLOM
00410510	39	KR 17 1G 12	050C00163501	AAA0034RLPA
00410510	40	KR 17 1G 18	050C00672261	AAA0034RLRJ
00410510	41	KR 17 1G 20	050C00009779	AAA0034RLSY
00410510	42	KR 17 1G 24	050C00446687	AAA0034RLTD
00410510	43	KR 17 1G 34	050C00211707	AAA0034RLUH
00410510	44	KR 17 1G 38	050C171117	AAA0034RLWW
00410510	45	KR 17 1G 48	050C00192151	AAA0Q34RLXS
00410510	46	KR 17 1G 52	050C550511	AAA0034RLYN
00410510	52	TV 17A 1 40	050C1517050	AAA0163HMJZ
00410510	47	AK 14 1 65	050C00668835	AAA0034RLZE
00410510	53	AK 14 1 05 LC 1	050C01526331	AAA0163OKEA
00410510	98	AK 14 1 65 IN 1	050C01829719	AAA02310YKL
00410510	50	AC 114 08	050C1517048	AAA0163HMEP
00410510	51	AC 1 14 90	050C1517049	AAA0163HMFZ
00410510	99	AC 1 14 00	050C1517047	AAA0163HMDE
00410517	1	CL 1G 17 04	050C00556450	AAA0034RUDM
00410517	2	CL 1G 17 08	050C1294551	AAA0034RUEA
00410517	3	CL 1G 17 16	050C00624168	AAA0034RUFT
00410517	4	CL 1G 17 24	050C00884402	AAA0034RUHY
00410517	5	CL 1G 17 30	050C00164673	AAA0034RUJH
00410517	6	DG 1G BIS 17 65	050C00542524	AAA0034RUKL
00410517	7	DG 1G BIS 17 61	050C94334	AAA0034RULW
00410517	8	DG 1G BIS 17 53	050C00563621	AAA0034RUMS
00410517	9	DG 1G BIS 17 49	050C42092	AAA0034RUNN
00410517	10	DG 1G BIS 17 39	050C00634077	AAA0034RUOE
00410517	11	DG 1G BIS 17 B7	050C00033240	AAA0034RUPP
00410517	12	DG 1G BIS 17 31	050C00478755	AAA0034RURU
00410517	13	DG 1G BIS 17 19	050C0	AAA0034RUSK
00410517	14	DG 1G BIS 17 11	050C0000Q00Q	AAA0034RUTO
00410517	15	KR 17 1G 35	050C00362721	AAA0034RUUZ
00410517	16	KR 17 1G 29	050C00339803	AAA0034RUWF
00410517	17	KR 17 1G 21	050C326S59	AAA0034RUXR
00410517	18	KR 17 1G 17	050C01439433	AAA0034RUYX
00410517	19	KR 17 1G 09	050C00315566	AAA0034RUZM
00410517	20	KR 17 1G 03	050C397835	AAA0034RWAF

LOCALIDAD: 15 - ANTONIO NARIÑO

MANZANA	PREDIO	DIRECCION	MATRICULA	CHIP
UPZ: 35 - Ciudad Jardín Barrio: Sevilla - 001201				
00120101	1	CL 3 S 13A 06	050S1059194	AAA0001KLUZ
00120101	2	CL 3 S 13A 12	0S0S00077120	AAA0001KLWF
00120101	3	CL 3 SUR 13A18	050S40545083	AAA0220XXNN
00120101	4	KR 14 2 68 SUR	050S400S9332	AAA0001KLYX
00120101	5	KR 14 2 60 SUR	05O51Q0067	AAA0001KLYX
00120101	6	KR 14 2 48 SUR	050S00027422	AAA0001KMAW
00120101	8	KR 14 2 34 SUR	050S00350890	AAA0001KMDE
00120101	9	KR 14 2 28 SUR	050S448585	AAA0001KMEP
00120101	10	KR 14 2 22 SUR	050S452134	AAA0001KMFZ

00120101	ii	CL2SUR13A 19	050S00052871	AAA0001KMHK
00120101	12	KR 13A 2 19 S	050S40222276	AAA0001KMJZ
00120101	13	KR 13A 2 29 S	050S00783227	AAA0001KMKC
00120101	14	KR 13A 2 33 SAP 101	050S40019316	AAA0001KMLF
00120101	15	KR 13A 2 47S	050S40157071	AAA0001KMNX
00120101	16	KR13A2 51S	050S00030776	AAAOOOIKMOM
00120101	17	KR 13A 2 57 SUR AP 101	050S40343537	AAA0159NKWF
00120101	18	KR 13A 2 73 S	050S00312288	AAA0001KMRJ
00120101	19	KR13A 2 77 S	050S40162103	AAA0001KMSY
00120101	20	KR 13A 2 87 S	050S00191010	AAA0001KMTD
00120101	21	KR 13A 2 89S	050S321247	AAA0001KMUH
00120101	22	KR 14 2 42 SUR	050S00663789	AAA0001KMCN
00120102	1	KR 13A3 69S	050S00199692	AAA0001KMWW
00120102	2	KR 14 3 70 SUR	050S00749476	AAA0001KMXS
00120102	3	KR 14 3 64 SUR	050S40036545	AAA0001KMYN
00120102	4	KR 14 3 50 SUR	050C00357487	AAA0001KMZE
00120102	5	KR 14 3 40 SUR	050S659391	AAA0001KNAF
00120102	6	KR 13A3 01S	050S229544	AAA0001KNBR
00120102	7	KR 13A 3 31 SUR	050S40215516	AAA0001KNCX
00120102	8	KR 13A3 41S	050S117549	AAA0001KNDM
00120102	9	KR 13A3 51S	050S00706828	AAA0001KNEA
00120102	10	KR 13A3 61S	050S00722220	AAA0001KNFT
00120103	1	CL 5 S 13A 06	050S330227	AAA0001KNHY
00120103	2	CL 5 S 13A 12	050S00651225	AAA0001KNJH
00120103	3	CL5S13A22	050S00331373	AAA0001KNKL
00120103	4	CL 5 S 13A 28	050S00409153	AAA0001KNLW
00120103	5	KR 14 4 60 SUR	050S00161461	AAA0001KNMS
00120103	6	KR 14 4 50 SUR	050S100022	AAA0001KNNN
00120103	7	KR 14 4 38 SUR LC 1	050S00143830	AAAOOOIKNOE
00120103	8	KR 14 4 28 SUR	050S00146503	AAA0001KNUZ
00120103	9	KR 14 4 08 SUR	05ÛS863827	ÀAA0001KNWF
00120103	10	KR 13A4 31S	050S00115052	AAA0001KNXR
00120103	11	KR 13A4 41S	050S513928	AAA0001KNYX
00120103	12	KR 13A4 47 S	050S797247	AAA0001KNZM
00120103	13	KR 13A4 61S	050S0O234334	AAAOOOIKOAW
00120104	1	KR 13 2 91 S	050S123301	AAAOOOIKOBS
00120104	2	CL3 S 13 10	050S850587	AAAOOOIKOCN
00120104	3	CL3S 13 20	05ÛS00027814	AAAOOOIKODE
00120104	4	KR 13A 2 94 S	050S1010598	AAAOOOIKOEP
00120104	5	KR 13A 2 80 5	050S00114829	AAAOOOIKOFZ
00120104	7	KR 13A 2 60 S	050S0O658082	AAAOOOIKOHK
00120104	S	KR 13A 2 54 S	050S60771	AAAOOOIKOJZ
00120104	9	KR 13A 2 46 S	050S00190646	AAAOOOIKOKC
00120104	10	KR 13A 2 38 S	050S40292973	AAAOOOIKOLF
00120104	11	KR 13A 2 34 S	05ÛSÛ0962182	AAAOOOIKOMR
00120104	12	KR 13A 2 26 SAP 101	050S00958027	AAAOOOIKONX
00120104	13	KR 13A 2 14 S	050S00484668	AAAOOOIKOSY
00120104	14	KR 13A 2 12 S	050S112896	AAAOOOIKOTD
00120104	15	KR 13A 2 02 S	050S0O564967	AAAOOOIKOUH
00120104	16	CL2 S 13 17	050S00459688	AAA0001KOWW
00120104	17	KR 13 2 05 S	050S00029608	AAAOOOIKOXS
00120104	18	KR 13 2 17 S	050S693399	AAAOOOIKOYN
00120104	19	KR 13 2 23 S	050S00311005	AAAOOOIKOZE
00120104	20	KR 13 2 29 S	050SÛÛ452456	AAA0001KPAF
00120104	21	KR 13 2 39 S	050S48171	AAA0001KPBR
00120104	22	KR 13 2 45 S	050S404869	AAA0001KPCX
00120104	23	KR 13 2 53 S	050S40378736	AAA0001KPDM
00120104	24	KR 13 2 61 SUR	050S00197134	AAA0001KPEA
00120104	25	KR 13 2 69 S	050S00162654	AAA0001KPFT
00120104	26	KR 13 2 85 SUR	050S01108929	AAA0001KPHY
00120104	27	KR 13A 2 70 SUR	050S40155612	AAA0001KPJH
00120104	28	KR 13A 2 78 SUR	050S40155611	AAA0001KPKL
00120105	1	KR 13 3 75 S	050S115003	AAA0001KPLW
00120105	2	CL4S 13 14	050S129222	AAA0001KPMS
00120105	3	KR 13A 3 74 S	050S40098529	AAA0001KPNN
00120105	4	KR 13A 3 62 S	050S262329	AAAOOOIKPOE
00120105	5	KR 13A 3 56 S	05ÛS00129776	AAA0001KPPP
00120105	6	KR 13A 3 54 SUR	050S00241176	AAA0001KPRU
00120105	7	KR 13A 3 44 S	050S00480519	AAA0001KPSK
00120105	8	KR 13A 3 36 S	050S00763358	AAAOOOIKPTO
00120105	9	KR 13A 3 22 S	050S0	AAA0001KPUZ
00120105	10	KR 13A 3 12 S	050S40316702	AAA0001KPWF
00120105	12	KR 13 3 01 S	050S00673281	AAA0001KPYX
00120105	13	KR 13 3 19 S	050S60916	AAA0001KPZM
00120105	14	KR 13 3 29 S	050S174284	AAA0001KRAF
00120105	15	KR 13 3 37 S	05QS00094475	AAA0001KRBR
00120105	16	KR 13 3 41 S	050S00433354	AAA0001KRCX

00120105	17	KR 13 3 47 S	050S00294981	AAAÛ0Û1KRDM
00120105	18	KR 13 3 51 S	050S00557603	AAA0001KREA
00120105	19	KR 13 3 63 S	05QS00796542	AAA0001KRFT
00120105	11	CL3 S 13 19	050S413631	AAA0001KPXR
00120106	1	CL5 S 13 06	050S00953676	AAA00Û1KRHY
00120106	2	CL5 S 13 12	05QS00212353	AAA0001KRJH
00120106	3	CL5 S 13 22	Q50S00416332	AAA0001KRKL
00120106	4	CL5 S 13 28	050S792917	AAA0001KRLW
00120106	5	KR 13A4 60 S	050S01164265	AAA0Û01KRMS
00120106	6	KR 13A4 48 S	050S00910056	AAA0001KRNN
00120106	7	KR 13A4 38 S	050S40328532	AAAOOOIKROE
00120106	8	KR 13A4 30 SAP 101	050S00864698	AAA0001KRPP
00120106	9	KR 13A4 18 S	050S00555083	AAA0001KSBS
00120106	10	KR 13A4 10 S	050S00088925	AAA0001KSCN
00120106	11	KR 13A4Q2 SUR	050S00054814	AAA0001KSDE
00120106	12	CL4 S 13 23	050S00194203	AAA0001KSEP
00120106	13	CL4S 13 11	050S345148	AAA0001KSFZ
00120106	14	CL4S 13 03	050S40266547	AAA0001KSHK
00120106	15	KR 13 4 21 S LC	050S01173853	AAA0001KSJZ
00120106	16	KR 13 4 31 S	050S1054777	AAAOOOIKSOM
00120106	18	KR 13 4 51 S	050S00820205	AAA0001KSPA
00120106	19	KR 13 4 61 S	050S40207941	AAA0001KSRJ
00120106	20	KR 13 4 37 SUR	050S40306490	AAA0001KSSY
00120106	21	KR 13 4 43 SUR	050S40306491	AAA0001KSTD
00120107	1	KR 12B 2 99 S	050S00451315	AAA0001KSU H
00120107	2	CL 3 S 12B 10	050S00514470	AAA0001KSWW
00120107	3	CL 3 S 12B 18	050S1002303	AAA0001KSXS
00120107	4	KR 13 2 78 S	050SÛ0257834	AAA0001KSYN
00120107	5	KR 13 2 70 S AP 101	050S40182230	AAA0001KSZE
00120107	6	KR 13 2 56 S	050S00000741	AAA0001KTDM
00120107	7	KR 13 2 48 S	050S436070	AAA0001KTEA
00120107	8	KR 13 2 44 S	050S490183	AAA0001KTFT
00120107	9	KR 13 2 34 S	050S00389368	AAA0001KTHY
00120107	11	KR 13 2 16 S	050S00076962	AAA0Û01KTLW
00120107	12	KR 13 2 12 S	050S00064135	AAA0001KTMS
00120107	13	KR 13 2 02 SUR	050S00432498	AAA0001KTNN
00120107	14	CL 2 S 12B 15	Q50S00169307	AAAOOOIKTOE
00120107	15	KR 12B 2 01 S	Q50S00376873	AAAOOOIKTPP
00120107	16	KR 12B 2 07S	050S00656938	AAA0001KTRU
00120107	17	KR 12B2 15S	050S00396296	AAA0001KTSK
00120107	18	KR 12B 2 23 S	05QC01068243	AAAOOOIKTTO
00120107	19	KR 12B 2 35 S	050S40190602	AAA0001KTUZ
00120107	20	KR 12B 2 39 S	050S136197	AAA0001KTWF
00120107	21	KR 12B 2 53 S	050S00382806	AAA0001KTXR
00120107	22	KR 12B 2 59 S	050S0Ö039672	AAAÛ0Û1KTYX
00120107	23	KR 12B2 71S	050S491353	AAAÛ001KTZM
00120107	24	KR 12B 2 81 S	050S00063648	AAA0001KUAW
00120107	25	KR 12B 2 93 S	050S759597	AAA0001KUBS
00120107	26	KR 13 2 26 S	050S010907Û1	AAA0001KTKL
00120108	1	KR 12B3 71S	050S00532147	AAA0001KUCN
00120108	2	CL 4 S 12B 14	050S00294285	AAA0001KUDE
00120108	3	KR 13 3 74 S	050S680972	AAA0001KUEP
00120108	4	KR 13 3 64 SAP 101	050S40088458	AAA0001KUFZ
00120108	5	KR 13 3 52 S	Q50S00438454	AAAOOOIKURJ
00120108	6	KR 13 3 44 S	050S11371Û	AAA0001KUSY
00120108	7	KR 13 3 36 S	050S1103190	AAA0001KUTD
00120108	8	KR 13 3 20 S	050S00959140	AAA0001KUUH
00120108	9	KR 13 3 12 S	050S00488927	AAA0001KUWW
00120108	10	KR 13 3 06 S	05 0S4O298084	AAA0001KUXS
00120108	11	CL 3 S 12B 17	050S00214108	AAA0001KUYN
00120108	12	CL 3 S 12B 13	050S40010399	AAA0001KUZE
00120108	13	KR 12B3 01S	050S40020744	AAA0001KWAW
00120108	14	KR 12B3 11S	050S00184399	AAAOOOIKWBS
00120108	15	KR 12B 3 25 S	Q50S568244	AAA0001KWCN
00120108	16	KR 12B 3 35 S	050S00059660	AAA0001KWDE
00120108	17	KR 12B3 43S	050S00875944	AAA0001KWEP
00120108	18	KR 12B 3 55 S	OSOS40036627	AAA0001KWFZ
00120108	19	KR 12B 3 65 S	050S40293000	AAA0001KWHK
00120109	1	CL 5 SUR 12B 06	050S00418138	AAA0001KWJZ
00120109	2	CL 5 S 12B 12	050S00065546	AAA0001KWKC
00120109	3	CL5S 12B22	050S00903721	AAA0001KWLF
00120109	4	CL5S 12B28	050S244932	AAA0001KWMR
00120109	5	KR 13 4 58 S	050S329718	AAA0001KWNX
00120109	6	KR 13 4 50 S	050S00038489	AAAOOOIKWOM
00120109	7	KR 13 4 40 SAP 101	050S795134	AAA0001KWPA
00120109	8	KR 13 4 30 S	050S4O132984	AAA0001KWSY
00120109	9	KR 13 4 20 S	050S00348947	AAA0001KWTD

00120109	10	KR 13 4 14 S	050S00004967	AAA0001KWUH
00120109	11	KR 13 4 06 S	050S1086962	AAA0001KWWW
00120109	12	CL 4 S 12B 17	050S47193	AAA0001KWXS
00120109	13	CL 4 S 12B 11	Q50S01176038	AAA0001KWYN
00120109	14	CL4S 12B03	Q50S279857	AAA0001KWZE
00120109	15	KR 12B4 21S	05ÛS	AAA0001KXAF
00120109	16	KR 12B 4 31 SUR	050S40322086	AAA0001KXBR
00120109	17	KR 12B4 37 S	050S003Q6211	AAA0001KXCX
00120109	19	KR 12B4 57 S	050S00189405	AAA0001KXEA
00120109	20	KR 12B 4 51 SUR	050S40403793	AAA0166EZSK
00120109	21	KR 12B4 45 SUR	050S40403792	AAA0166EZTO
00120110	1	KR 12A 2 97 S	050S00971760	AAA0001KXFT
00120110	2	CL 3 S 12A18	050S00112262	AAA0001KXHY
00120110	3	KR 12B 2 98 S	Q5CS461Q22	AAA0001KXKL
00120110	4	KR 12B 2 90 S	050S00459660	AAA0001KXLW
00120110	5	KR 12B 2 76 S	050S209092	AAA0001KXMS
00120110	6	KR 12B 2 70S	050S0024Q740	AAA0001KXNN
00120110	7	KR 12B 2 56 S	050S00187026	AAAOOOIKXOE
00120110	8	KR 12B 2 46 S	050S40056053	AAA0001KXPP
00120110	9	KR 12B 2 42S	050S205338	AAA0001KXRU
00120110	10	KR 12B 2 36 S	050S00570290	AAA0001KX5K
00120110	11	KR 12B 2 24S	050S40113441	AAAOOOIKXTO
00120110	12	KR 12B2 16S	050S00778988	AAA0001KXUZ
00120110	13	KR 12B 2 08 S	Q50S456334	AAA0001KXWF
00120110	14	CL 2 S 12A 21	050S00382473	AAA0001KXXR
00120110	15	CL 2 S 12A15	050S00320843	AAA0001KXYX
00120110	16	CL 2 S 12A 09	050S003Q7436	AAA0001KXZM
00120110	17	KR 12A 2 09 S	050S00587442	AAA0001KYAW
00120110	18	KR 12A2 17 S	050S00289699	AAAÛ0Û1KYBS
00120110	19	KR 12A 2 23 S	050S40463843	AAA0001KYCN
00120110	20	KR 12A2 31SAP 101	050S00822346	AAA0001KYDE
00120110	21	KR 12A 2 37 S	050S40096312	AAA0001KYHK
00120110	22	KR 12A 2 45 SUR	050S40074166	AAA0001KYJZ
00120110	23	KR 12A 2 53 S	050S00252934	AAA0001KYKC
00120110	24	KR 12A 2 67 S	050S25469	AAA0001KYLF
00120110	25	KR 12A2 79 S	050S00641100	AAA0ÛO1KYMR
00120110	26	KR 12A2 89 S AP 101	050S40098839	AAA0001KYNX
00120111	1	KR 12A 3 75 S	050S00182024	AAA0001KYTD
00120111	2	CL 4 S 12A 10	050S5359	AAA0001KYUH
00120111	3	KR 12B 3 74S	050S00163812	AAA0001KYWW
00120111	4	KR 12B3 64S	050S00150732	AAA0001KYXS
00120111	5	KR 12B 3 52 S	050S00795590	AAA0Û01KYYN
00120111	6	KR 12B3 42S	050S00157366	AAA0001KZAF
00120111	7	KR 12B 3 32 S	050S40010082	AAA0001KZBR
00120111	8	KR 12B 3 24S	050S00439226	AAA0001KZCX
00120111	9	KR 12B 3 14 S	050S00508802	AAA0001KZEA
00120111	10	CL 3 S 12A 25	050S01083176	AAA0001KZFT
00120111	12	KR 12A 3 11 SUR	050S00152852	AAA0001KZKL
00120111	13	KR 12A3 21S	050S00242094	AAA0001KZLW
00120111	14	KR 12A 3 37 S	050S00547473	AAA0001KZMS
00120111	15	KR 12A3 45S	050S00027804	AAA0001KZNN
00120111	16	KR 12A 3 53 S	050S00408339	AAAOOOIKZOE
00120111	17	KR 12A 3 55 S	050S00225694	AAA0001KZPP
00120111	18	KR 12A 3 65 S	050S471255	AAA0001KZRU
00120111	11	KR 12A3 01S	050S40294312	AAA0001KZJH
00120112	1	CL5S 12A06	050S00377177	AAAOOOIKZTO
00120112	2	CL5S 12A 12	050S00697140	AAA0001KZUZ
00120112	3	CL5S 12A22	050S856894	AAA0001KZWF
00120112	4	CL5S 12A 28	050S00063122	AAA0001KZXR
00120112	5	KR 12B4 60S	050S00679996	AAA0001KZYX
00120112	6	KR 12B4 56S	050S00252358	AAA0001KZZM
00120112	7	KR 12B4 46S	050S00085885	AAA0001LAAF
00120112	g	KR 128 4 40 S	050S00008304	AAA0001LABR
00120112	9	KR 12B4 30S	050S271683	AAA0001LACX
00120112	10	KR 12B4 20S	050S00548096	AAA0001LADM
00120112	n	KR 128 4 14 S	050S00199992	AAA0001LAEA
00120112	12	CL4S12A 25	050S385902	AAA0001LAFT
00120112	13	CL4S12A17	050S40292441	AAA0001LAHY
00120112	14	CL4SUR12A11	050S3336	AAAOOOILAJH
00120112	15	KR 12A 4 05 S	050S00333023	AAA0001LAKL
00120112	16	KR 12A4 21S	050S00489385	AAA0001LALW
00120112	17	KR 12A4 31SUR	050S1045157	AAA0001LAMS
00120112	18	KR 12A4 41S	050S01148331	AAA0001LARU
00120112	19	KR 12A4 51S	050S528102	AAA0001LASK
00120112	20	KR 12A4 61S	050S00147011	AAAOOOILATO
UPZ: 35 - Ciudad Jardín	**Barrio: La Hortua - 001208**			

00120801	3	KR 14 188 SUR	050S00488131	AAA0002BKTD
00120801	7	CL2SUR13A 16	050S00338562	AAA0002BKKC
UPZ: 35 - Ciudad Jardín	**Barrio: Policarpa - 001211**			
00121101	1	KR 10 1C 29 SUR	050S40242842	AAA0002ECOM
00121101	2	KR 10 1C 07 SUR	050S40242843	AAA0002ECEA
00121102	1	KR 10 2 79 SUR	050S40084229	AAA0002ECFT
00121102	3	CL 3 S 10 18	050S40063490	AAA0002ECJH
00121102	4	CL 3 S 10 32	050S40171647	AAA0002ECKL
00121102	5	KR 10 BIS 2 78 SUR	050S40098648	AAA0002ECLW
00121102	6	KR 10 BIS 2 74 SUR	050S40098649	AAA0002ECMS
00121102	7	KR 10 BIS 2 66 SUR	050S40063737	AAA0002ECNN
00121102	8	KR 10 BIS 2 58 SUR	050S40145025	AAA0002ECOE
00121102	9	KR 10 BIS 2 54 SUR	050S40279435	AAA0002ECPP
00121102	10	KR 10 BIS 2 42 SUR	050S40063348	AAA0002ECRU
00121102	11	KR 10 BIS 2 38 SUR	050S40066600	AAA0002ECSK
00121102	12	KR 10 BIS 2 30 SUR	050S40063492	AAA0002ECTO
00121102	13	KR 10 BIS 2 20 SUR	050S40063447	AAA0002ECUZ
00121102	14	CL 2 SUR 10 37	050S40063738	AAA0002ECWF
00121102	15	CL2S 10 25	05 OSO	AAA0002FCXR
00121102	16	CL2 S 10 17	050S40063750	AAA0002ECYX
00121102	17	CL 2 S 10 11	050S40063365	AAA0002ECZM
00121102	18	KR 10 2 05 SUR	050S40063530	AAA0002EDAW
00121102	19	KR 10 2 15 SUR	050S40060757	AAA0002EDBS
00121102	20	KR 10 2 27 SUR	050S40063772	AAA0002EDCN
00121102	21	KR 10 2 29 SUR	050S40063755	AAA0002EDDE
00121102	22	KR 10 2 37 SUR	050S40201532	AAA0002EDEP
00121102	23	KR 10 2 43 SUR	050S40267524	AAA0002EDFZ
00121102	24	KR 10 2 53 SUR	050S4O070402	AAA0002EDHK
00121102	25	KR 10 2 59 SUR	050S40063766	AAA0002EDJZ
00121102	26	KR 10 2 67 SUR	050S40182316	AAA0002EDKC
00121102	28	CL 3 SUR 10 12	050S40349638	AAA0165BPWF
00121102	29	KR 10 2 77 SUR	050S40362695	AAA0165BPXR
00121103	1	CL 3 SUR 10 17	050S00842749	AAA0002EDMR
00121103	2	CL 3 S 10 25	050S40139964	AAA0002EDDM
00121104	1	KR 10 4 67 SUR	050S40063329	AAA0002EDPA
00121104	2	CL 5 S 10 10	050S40063368	AAA0002EDRJ
00121104	3	CL5 SUR 10 18	050S40066588	AAA0002EDSY
00121104	4	CL 5 SUR 10 28	050S40066609	AAA0002EDTD
00121104	5	CL 5 S 10 30	050S40060758	AAA0002EDUH
00121104	6	CL 5 S 10 36	050S40063522	AAA0002EDWW
00121104	7	CL 5 S 10 44	050S40063717	AAA0002EDXS
00121104	8	CL 5 S 10 48	050S4O059960	AAA0002EDYN
00121104	9	CL5 SUR 10 58	050S40063398	AAA0002EDZE
00121104	10	KR 10 BIS 4 48 SUR	050S40059934	AAA0002EEAF
00121104	11	KR 10 BIS 4 44 SUR	050S40068282	AAA0002EEBR
00121104	12	KR 10 BIS 4 34 SUR	050S40074742	AAA0002EECX
00121104	13	KR 10 BIS 4 30 SUR	050S40141619	AAA0002EEDM
00121104	14	KR 10 BIS 4 20 SUR	050S40088405	AAAOOÜ2EEEA
00121104	15	CL 4 SUR 10 59	050S40089260	AAA0002EEFT
00121104	16	CL 4 SUR 10 51	050S40307153	AAA0002EEHY
00121104	17	CL 4 S 10 47	050S40077086	AAA0002EEJH
00121104	18	CL4S 10 37	050S40146681	AAA0002EEKL
00121104	19	CL 4 SUR 10 33	050S40175123	AAA0002EELW
00121104	20	CL 4 S 10 29	050S40279436	AAA0002EEMS
00121104	21	CL 4 S 10 19	050S40063445	AAA0002EENN
00121104	22	CL4S 10 15	050S40248507	AAA0002EEOE
00121104	23	CL 4 SUR 10 13	050S40306495	AAA0002EEPP
00121104	24	CL 4 SUR 10 09	050S40338625	AAA0002EERU
00121104	25	KR 10 4 11 SUR	050S40060065	AAA0002EEUZ
00121105	41	CL 2 S 11C 24	050S0	AAA0002EHWW
00121105	42	CL 2 SUR 11C 30	050S400S3528	AAA0002EHXS
00121105	43	CL2 SUR 11C 36	050S40070164	AAA0002EHYN
00121105	44	CL 2 SUR 11C 40	050S40063535	AAA0002EHZE
00121105	45	CL2 SUR 11C 50	050S40284643	AAA0002EJAW
00121105	46	CL2 SUR 11C 62	050S40076386	AAA0002EJBS
00121106	1	CL 2 SUR 10 40	050S0	AAA0002EJCN
00121106	2	CL 2 SUR 10 50	050S40147789	AAA0002EJDE
00121106	3	CL 2 SUR 10 60	050S40146931	AAA0002EJEP
00121106	4	CL 2 SUR 10 68	050S40171639	AAA0002EJFZ
00121106	5	KR 10A 1C 16 SUR AP 101	050C40538095	AAA0221ABPP
00121106	6	KR IDA 1C 10 SUR	050S40136962	AAA0002EJJZ
00121106	7	KR 10A1C 06 SUR	050S40081941	AAA0002 EJ KC
00121106	S	CL 1C SUR 10 57	050S40156517	AAA0002EJLF
00121106	9	CL 1C SUR 10 53	050S40083620	AAA0002EJMR
00121106	10	CL 1C SUR 10 47	050S40082843	AAA0002EJNX
00121106	11	CL 1C SUR 10 39	050S40161322	AAA0002EJOM

00121106	12	KR 10 BIS 1C 17 SUR	050S40063467	AAA0002EJPA
00121106	13	KR 10 BIS 1C 23 SUR	050S40060935	AAA0002EJRJ
00121107	1	CL3 SUR 10 46	050S40063491	AAA0002EJSY
00121107	2	CL3 SUR 10 52	050S40082713	AAA0002EJTD
00121107	3	CL 3 SUR 10 60	050S40086106	AAA0002EJUH
00121107	4	CL 3 SUR 10 68	050S40063495	AAA0002EJWW
00121107	5	CL3 SUR 10 76	050S40059965	AAA0002EJXS
00121107	6	KR 10A2 78 SUR	050S40063753	AAA0002EJYN
00121107	7	KR 10A2 68 SUR	050S40070065	AAA0002EJZE
00121107	8	KR 10A 2 66 SUR	050S40070064	AAA0002EKAF
00121107	9	KR 10A 2 64 SUR	050S40072069	AAA0002EKBR
00121107	10	KR 10A2 58 SUR	050S40072075	AAA0002EKCX
00121107	11	KR 10A 2 50 SUR	050S40186193	AAA0002EKDM
00121107	12	KR 10A 2 38 SUR	050S40098399	AAA0002EKEA
00121107	13	KR IDA 2 32 SUR	050S40233660	AAA0002EKFT
00121107	14	KR 10A 2 30 SUR	050S40152192	AAA0002EKHY
00121107	15	KR 10A 2 28 SUR	050S40063505	AAA0002EKJH
00121107	16	KR 10A2 16 SUR	050S40228688	AAA0002EKKL
00121107	17	KR 10A 2 06 SUR	050S40229679	AAA0002EKLW
00121107	18	CL 2 SUR 10 67	050S40063516	AAA0002EKMS
00121107	19	CL2 SUR 10 59	050S40063757	AAA0002EKNN
00121107	20	CL2 SUR 10 53	050S40074395	AAA0002EKGE
00121107	21	CL 2 SUR 10 39	050S40063409	AAA0002EKPP
00121107	22	KR 10 BIS 2 21 SUR	050S40063317	AAA0002EKRU
00121107	23	KR 10 BIS 2 27 SUR	050S40090911	AAA0002EKSK
00121107	24	KR 10 BIS 2 35 SUR	050S0	AAA0002EKTO
00121107	25	KR 10 BIS 2 43 SUR	050S40068583	AAA0002EKUZ
00121127	1	KR 10195 SUR	050S40232S35	AAA0002FPBR
00121105	47	KR1CSUR1010 MJ	050SOOOOOOOO	AAA0203ZYUZ
00121105	1	KR 1C SUR 10 34	050S40063381	AAA0002EFAW
00121105	41	CL2S11C 24	OSOSO	AAA0002E HWW
00121105	42	a 2 SUR 11C 30	050S40063528	AAA0002EHXS
00121105	43	CL 2 SUR 11C 36	050S40070164	AAA0002EHYN
00121105	44	a 2 SUR UC 40	050S40063S35	AAA0002EHZE
00121IOS	45	a 2 SUR lie50	050S40284643	AAA0002EJAW
00121105	46	a 2 SUR lie 62	050S40076386	AAA0002EJBS
00121106	1	a 2 SUR 10 40	05 OSO	AAA0002EJCN
00121106	2	CL2SUR 10 50	050S40147789	AAA0002EJDE
00121106	3	a 2 SUR 10 60	050S40146931	AAA0002EJFP
00121106	4	CL 2 SUR 10 68	050S40171639	AAA0002EJFZ
00121106	5	KR 10A 1C 16 SUR AP 101	050C40538095	AAA0221ABPP
00121106	6	KR 10A 1C 10 SUR	050S40136962	AAA0002EJJZ
00121106	7	KR 10A 1006 SUR	050S40081941	AAA0002EJKC
00121106	8	CL1CSUR10 57	050S4O156517	AAA0002EJLF
00121106	9	a 1C SUR 10 53	050S40083620	AAA0007FJMR
00121106	10	a 1C SUR 10 47	050S40082843	AAA0002EJNX
00121106	11	CLIC SU RIO 39	050S40161322	AAA0002EJOM
00121106	12	KR 10 BIS 1C17SUR	050S40063467	AAA0002EJPA
00121106	13	KR 10 BIS 1C23SUR	050S40060935	AAA0002ÉJRJ
00121107	1	a 3 SUR 10 46	050540063491	AAA0002EJSY
00121107	2	a 3 SUR 10 52	050S40082713	AAA0002EJT0
00121107	3	a 3 SUR 10 60	050S40086106	AAA0002EJUH
00121107	4	CL 3 SUR 10 68	050S400S3495	AAA0002EJWW
00121107	5	a 3 SUR 10 76	050S40059965	AAA0002FJXS
00121107	6	KR 10A 2 78 SUR	050S40063753	AAA0002EJYN
00121107	7	KR 10A 2 68 SUR	050S40070065	AAA0002EJZF
00121107	8	KR 10A 2 66 SUR	050S40070064	AAA0002EKAF
00121107	9	KR 10A 2 64 SUR	050540072069	AAA0002EKBR
00121107	10	KR 10A 2 58 SUR	050S40072075	AAA0002EKCX
00121107	11	KR 10A 2 50 SUR	050S40186193	AAA0002EKDM
00121107	12	KR 10A 2 38 SUR	050S40098399	AAA0002EKEA
00121107	13	KR 10A 2 32 SUR	050S40233660	AAA0002EKFT
00121107	14	KR 10A 2 30 SUR	050S401S2192	AAA0002EKHY
00121107	15	KR 10A 2 28 SUR	050S40063505	AAA0002EKJH
00121107	16	KR 10A 2 16 SUR	Q50S40228688	AAA0002E KKL
00121107	17	KR 10A 2 06 SUR	050S40229679	AAA0002EKLW
00121107	18	a 2 SUR 10 67	050S40063516	AAA0002EKMS
00121107	19	a 2 SUR 10 59	050S40063757	AAA0002EKNN
00121107	20	a 2 SUR 10 53	050S40074395	AAA0002EKOE
00121107	21	a 2 SUR 10 39	0SOS4O0634O9	AAA0002EKPP
00121107	22	KR 10 BIS 2 21 SUR	050S40063317	AAA0002EKRU
00121107	23	KR 10 BIS 2 27 SUR	050S40090911	AAA0002EKSK
00121107	24	KR 10 BIS 2 35 SUR	OSOSO	AAA0002EKTO
00121107	25	KR 10 BIS 2 43 SUR	050S40068S83	AAA0002EKUZ
00121107	26	KR 10 BIS 2 53 SUR	050S0	AAA0002EKWF
00121107	27	KR 10 BIS 2 63 SUR	050S40059944	AAA0002EKXR
00121107	28	KR 10 BIS 2 71 SUR	050S40084558	AAA0002EKYX

00121108	1	CL4 SUR 10A02	05 OSO	AAA0002EKZM
00121108	2	CL 4 SUR 10A12	050-	AAA0002ELAW
00121108	3	CL 4 SUR 10A 18	050S40234169	AAA0002ELBS
00121108	4	CL 4 SUR 10A 26	05QS40262107	AAA0002ELCN
00121108	5	CL4 SUR 10A36	050S40059945	AAA0002ELDE
00121108	6	CL 4 SUR 10A38	050S40156496	AAA0002ELEP
00121108	7	CL 4 SUR 10A 40	050S40063403	AAA0002ELFZ
00121108	S	CL4 SUR 10A46	05QS4006S612	AAA0002ELUK
00121108	9	KR 11 3 78 S	050S40063496	AAA0002EUZ
00121108	10	KR 11 3 74 SUR	050S40150972	AAA0002ELKC
00121108	12	KR 11 3 54 SUR	050S40063390	AAA0002ELMR
00121108	13	KR 11 3 50 SUR	050S40328437	AAA0002ELNX
00121108	15	KR 11 3 40 S	050S40187437	AAA0002ELPA
00121108	16	KR 11 3 34 SUR	050S40063442	AAA0002ELRJ
00121108	17	KR 11 3 26 S	050S40066617	AAA0002ELTD
00121108	18	KR 11 3 18 S	050S40077434	AAA0002ELUH
00121108	19	KR 11 3 10 SUR	050S40063532	AAA0002ELWW
00121108	25	KR 11 3 44 SUR	050S40331925	AAA0154CMWF
00121108	28	KR 11 3 66 SUR	050S40447933	AAAQ185RMYN
00121108	29	KR 11 3 72 SUR	050S40447934	AAA0185RMZE
00121108	20	CL3 SUR 10A37	050S40067866	AAA0002ELXS
00121108	21	CL3 SUR 10A27	050S40059964	AAA0002ELYN
00121108	22	KR 10A 3 21 SUR IN4	050S40066595	AAA0002ELZE
00121108	23	KR 10A 3 21 SUR IN 2	050S40307154	AAA0002EMAF
00121108	24	KR 10A 3 21 SUR IN 1	050S40076349	AAA0002EMBR
00121108	26	KR 10A 3 21 SUR IN 3	050S40332778	AAA0154CMXR
00121108	27	KR 10B3 61S MJ 1	OSOSOOOOOOOO	AAA0002EDNX
00121108	30	KR 10A3 21 SUR IN 5	050S40548867	AAA0220BANX
00121109	1	KR 10 BIS 4 57 SUR	050S40063394	AAA0002EMCX
00121109	2	CL 5 SUR 10 70	050S40254052	AAA0002EMDM
00121109	3	CL5 SUR 10 78	050S4006S598	AAA0002EMEA
00121109	4	CL5 SUR 10 82	050S40063726	AAA0QQ2EMFT
00121109	5	CL 5 SUR 10 90	050S40059959	AAA0002EMHY
00121109	6	KR 10A4 50 SUR	050S40279437	AAA0002EMJH
00121109	7	KR 10A4 38 SUR	050S40063342	AAA0002EMKL
00121109	8	KR 10A4 32 SUR	050S40249010	AAA0002EMLW
00121109	9	KR 10A 4 24 SU R	050S40063758	AAA0002EMMS
00121109	10	KR 10A4 22 SUR	050S40063752	AAA00Q2EMNN
00121109	11	KR 10A4 06 SUR	050S40059958	AAA0002EMOE
00121109	12	CL 4 SUR 10 85	050S40063512	AAA0002EMPP
00121109	13	CL4 SUR 10 79	050S40060058	AAA0002EMRU
00121109	14	CL 4 SUR 10 71	Q50S4O063351	AAA0002EMSK
00121109	15	CL 4 SUR 10 69	050540063389	AAA0002EMTO
00121109	16	CL 4 SUR 10 61	050S40178477	AAA0002EMUZ
00121109	17	KR 10 BIS 4 15 SUR	050S40076389	AAA0002EMWF
00121109	18	KR 10 BIS 4 25 SUR	050S40233713	AAA0002EMXR
00121109	19	KR 10 BIS 4 31 SUR	050S40076388	AAA0002EMYX
00121109	20	KR 10 BIS 4 33 SUR	050S40070359	AAA0002EMZM
00121109	21	KR 10 BIS 4 39 SUR	050S40063388	AAA0002ENAW
00121109	22	KR 10 BIS 4 47 SUR	050S40063536	AAA0002ENBS
00121110	1	KR 10A 4 59 SUR	050S40202319	AAA0002ENCN
00121110	2	CL 5 SUR 10A 08	050S40063319	AAA0002ENDE
00121110	3	CL5 SUR 10A 16	050S40151522	AAA0002ENEP
00121110	4	CL 5 SUR 10A 20	050S40068577	AAA0002ENFZ
00121110	5	CL 5 SUR 10A 26	050S40060765	AAA0002ENHK
00121110	6	CL5 SUR 10A 30	Q50S40063337	AAA0002ENJZ
00121110	7	CL 5 SUR 10A 42	050S40066610	AAA0002ENKC
00121110	8	KR 11 4 44 S	050S40063525	AAA0002ENLF
00121110	9	KR 11 4 36 S	050540070239	AAA0002ENMR
00121110	10	KR 11 4 30 SUR	050S40059937	AAA0002ENNX
00121110	11	KR 11 4 24 S	050S40144785	AAA0002ENQM
00121110	12	KR 11 4 08 S	050S40265495	AAA0002ENPA
00121110	13	KR 11 404 SUR	050S40258037	AAA0002ENRJ
00121110	14	CL4SUR 10A 29	050S40061037	AAA0002ENSY
00121110	15	CL4 SUR 10A23	050S40060063	AAA0002ENTD
00121110	16	CL 4 SUR 10A 15	050S40066599	AAA0002ENUH
00121110	17	CL 4 SUR 10A 09	050S40059975	AAA0002ENWW
00121110	19	KR 10A 4 21 SUR	Q50S4O067871	AAAQ002ENXS
00121110	20	KR 10A4 25 SUR	050S4O156518	AAA0002ENYN
00121110	21	KR 10A4 37 SUR	050S40088495	AAA0002ENZE
00121110	22	KR 10A 4 41 SUR	050S40063386	AAA0002EOAF
00121110	23	KR 10A4 49 SUR	050S40063436	AAA0165ESSK
00121110	24	KR 10A4 09 SUR	050S40257956	AAA0002EOCX
00121110	25	KR 10A 4 07 SUR	050S40257955	AAA0002EOBR
00121110	26	KR 10A4 23 SUR	050S40365068	AAA0181FSYN
00121110	27	KR 10A 4 19 SUR IN 2	OSOS40365067	AAA0181FSZE
00121110	28	KR 10A 4 19 SUR IN 1	050S40365066	AAA0181FTAF

00121110	29	KR 10A4 17 SUR	050S40365065	AAA0181FTBR
00121111	1	KR 10A 2 81 SUR	050S40154917	AAA0002EODM
00121111	2	CL 3 SUR 10A 12	050S40527736	AAA0002EÜEA
00121111	3	CL 3 SUR 10A 22	050S40063732	AAA0002EOFT
00121111	4	CL3 SUR 10A 30	050S40172312	AAA0002EOHY
00121111	5	KR 11 2 86 SUR	050S40077089	AAA0002EOJH
00121111	6	KR 11 2 76 SUR	050S40063735	AAA0002EOKL
00121111	7	KR 11 2 74 SUR	050S40060059	AAA0002EOLW
00121111	8	KR 11 2 66 SUR	050S40063350	AAA0002EOMS
00121111	9	KR 11 2 60 SUR	050S40070240	AAA0002EONN
00121111	10	KR 11 2 58 SUR	050S40069433	AAAOOQ2EOOE
00121111	11	KR 11 2 48 SUR	050S40145024	AAA0002EOPP
00121111	12	KR 11 2 42 SUR	050S4006S601	AAA0002EORU
00121111	13	KR 11 2 38 SUR	050S40082392	AAA0002EOSK
00121111	14	KR 11 2 28 SUR	050S40063353	AAA0002EOTO
00121111	15	KR 11 2 24 SUR	050S40386718	AAA0179MLZM
00121111	16	KR 11 2 10 SUR	050S40084661	AAA0002EOWF
00121111	17	CL 2 SUR 10A27	050S40063360	AAA0002EOXR
00121111	18	CL 2 SUR 10A 17	050S40322023	AAA0002EOYX
00121111	19	CL2 SUR 10A13	05 OSO	AAA0002EOZM
00121111	20	CL 2 SUR 10A05	050S40063423	AAA0002EPAW
00121111	21	KR 10A2 05 SUR	050S40267041	AAA0002EPBS
00121111	22	KR 10A 2 17 SUR	050S40063422	AAA0002EPCN
00121111	23	KR 10A 2 23 SUR	050S40139963	AAA0002EPDE
00121111	24	KR 10A 2 33 SUR	050S40215308	AAA0002EPEP
00121111	25	KR 10A 2 37 SUR	050S40066596	AAA0002EPFZ
00121111	26	KR 10A2 41 SUR	050S40063519	AAA0002EPHK
00121111	27	KR 10A2 49 SUR	050S40063523	AAA0002EPJZ
00121111	28	KR 10A2 61 SUR	050S40070393	AAA0002EPKC
00121111	29	KR 10A 2 67 SUR	050540066626	AAA0002EPLF
00121111	30	KR 10A2 71 SUR	050S40070562	AAA0002EPMR
00121111	31	KR 11 2 20 SUR	050S40564758	AAA0224BNKL
00121111	35	KR 11 2 50 SUR	050S40304285	AAA0002EPNX
00121112	1	CL 2 SUR 10A02	050S40063777	AAA0002EPOM
00121112	2	CL 2 SUR 10A 12	050S40113919	AAA0002EPPA
00121112	3	CL2 SUR 10A16	050S40063426	AAA0002EPRJ
00121112	4	CL2 SUR 10A26	050S40140911	AAA0002EPSY
00121112	5	CL 2 SUR 10A 28	050S40076348	AAA0002EPTD
00121112	6	KR 11 1C 04 SUR	050S40063515	AAA0002EPUH
00121112	7	CL 1CSUR 10A 23	050S40061041	AAA0002EPWW
00121112	8	CL 1C SUR 10A 19	050S40246408	AAA0002EPXS
00121112	9	CL 1C SUR 10A 11	050S40279438	AAA0002EPYN
00121112	10	KR 10A 1C 07 SUR	050S40063435	AAA0002EPZE
00121112	11	KR 10A 1C 13 SUR	050S40177721	AAA0002ERAW
00121112	12	KR 10A 1C 21 SUR	050S40063446	AAA0002ERBS
00121113	1	CL2 SUR 11 12	050S40063504	AAA0002ERCN
00121113	2	CL 2 SUR 11 18	050S40145943	AAA0002ERDE
00121113	3	CL 2 SUR 11 24	050S40063728	AAA0002EREP
00121113	4	CL2 SUR 11 40	050S40069512	AAA0002ERFZ
00121113	5	CL 1CSUR 11 29	050S40063764	AAA0002ERHK
00121113	6	CL 1C SUR 11 15	050S40118369	AAA0002ERJZ
00121113	7	KR 11 1C 01 SUR	050S40063510	AAA0002ERKC
00121113	8	KR 11 1C 11 SU R	050S40063391	AAA0002ERLF
00121114	1	CL3 SUR 11 02	050S40233375	AAA0002ERMR
00121114	2	CL 3 SUR 1108	050S40217551	AAA0002ERNX
00121114	3	CL 3 SUR 11 12	050S40063408	AAA0002EROM
00121114	4	CL3 SUR 11 28	050S40063499	AAA0002ERPA
00121114	5	KR 11A 2 88 SUR	050S40312018	AAA0002ERRJ
00121114	6	KR 11A 2 82 SUR	050S40146619	AAA0002ERSY
00121114	7	KR 11A 2 74 SUR	050S40063430	AAA0002ERTD
00121114	8	KR 11A 2 66 SUR	050S40068582	AAA0002ERUH
00121114	9	KR 11A 2 60 SUR	05QS40150930	AAA0002ERWW
00121114	10	KR 11A 2 52 SUR	050S40077441	AAA0002ERXS
00121114	11	KR 11A 2 46 SUR	050S40060060	AAA0002ERYN
00121114	12	KR 11A 2 42 SUR	050S40059962	AAA0002ERZE
00121114	13	KR 11A 2 38 SUR	050S40063335	AAA0002ESAF
00121114	14	KR 11A 2 28 SUR	050S40063487	AAA0002ESBR
00121114	15	KR 11A 2 22 SUR	050S40063339	AAA0002ESCX
00121114	17	CL 2 SUR 11 33	050S40149670	AAA0002ESDM
00121114	18	CL2 SUR 11 23	050S40063734	AAA0002ESEA
00121114	19	CL2 SUR 11 19	050S0	AAA0002ESFT
00121114	20	CL 2 SUR 1109	050S40172223	AAA0002ESHY
00121114	21	CL2 SUR 11 07	050S40080312	AAA0002ESKL
00121114	22	KR 11 2 13 SUR	050S40063450	AAA0002ESLW
00121114	23	KR 11 2 17 SUR	050S40076351	AAA0002ESMS
00121114	24	KR 11 2 23 SUR	050S40063344	AAA0002ESNN
00121114	25	KR 11 2 31 SUR	050S40063367	AAA0002ESOE

00121114	26	KR 11 2 41 SUR	050S40066607	AAA0002ESPP
00121114	27	KR 11 2 45 SUR	050S40084224	AAA0002ESRU
00121114	28	KR 11 2 57 SUR	050S40059936	AAA0002ESSK
00121114	29	KR 11 2 65 SUR	050S40247547	AAA0002ESTO
00121114	30	KR 11 2 71 SUR	050S40063438	AAA0002ESUZ
00121114	31	KR 11 2 77 SUR	050S40070416	AAA0002ESWF
00121114	32	KR 11A 2 14 SUR	050S40277712	AAA0002E5XR
00121114	33	KR 11A 2 16 SUR	050S40277713	AAA0002ESYX
00121115	1	CL4 S 11 10	050S40059963	AAA0002ESZM
00121115	2	CL4S 11 16	050S40063419	AAA0002 ETAW
00121115	3	CL4S 11 20	050S40063740	AAA0002ETBS
00121115	4	CL4S 11 28	050S40447794	AAA0002ETCN
00121115	5	CL4S 1134	050S40059973	AAA0002ETDE
00121115	6	KR 11A 3 64 S	050S40253122	AAA0002ETEP
00121115	7	KR 11A 3 54 S	050S40236417	AAA0002ETFZ
00121115	8	KR 11A 3 46 S	050S40063526	AAA0002ETHK
00121115	9	KR 11A 3 40 S	050S40063402	AAA0002ETJZ
00121115	10	KR 11A 3 34 SUR	050S40090000	AAA0203EUJZ
00121115	11	KR 11A 3 30 SUR	050S40063369	AAA0203EUKC
00121115	12	KR HA 3 24 SUR	Q5QS40063518	AAA0203EULF
00121115	13	KR HA 3 22 SUR	Q50S40246739	AAA0203EUMR
00121115	14	KR 11A 3 16 SUR	05QS40244785	AAA0203EUNX
00121115	15	CL3S 1133	050S40067872	AAA0002ETPA
00121115	16	CL3 SUR 11 27	050S40063380	AAAÛ002ETRJ
00121115	17	CL3S 11 17	05QS40066616	AAA0002ETSY
00121115	18	CL3S 11 13	050S40063733	AAA0002ETTD
00121115	19	CL 3 S 1109	050S40227290	AAA0002ETUH
00121115	20	KR 11 3 15 S	050S4Û144446	AAA0002ETWW
00121115	21	KR 11 3 19 S	05QS40063736	AAA0002ETXS
00121115	22	KR 11 3 27 S	050S40141936	AAA0002 ETYN
00121115	23	KR 11 3 33 S	050S40258543	AAA0002ETZE
00121115	24	KR 11 3 37 S	050S40059953	AAA0002EUAF
00121115	25	KR 11 3 45 S	050S40059943	AAA0002EUBR
00121115	26	KR 11 3 55 S	Q50S40246925	AAA0002EUCX
00121115	27	KR 11 3 57 S	05ÛS4Û247988	AAÀÛ002EUDM
00121115	28	KR 11 3 65 S	050S40063400	AAA0002EUEA
00121116	1	CL 5 S 1104	050S40063357	AAA0002EUFT
00121116	2	CL5 S 11 10	050S40066594	AAA0002EUHY
00121116	3	CL5S 11 14	05ÛS40147610	AAA0002EUJH
00121116	4	CL 5 S 1124	050S40102981	AAA0002EUKL
00121116	5	CL 5 S 1128	050S40063537	AAA0002EULW
00121116	6	CL5S 1134	05QS40066605	AAA0002EUMS
00121116	7	KR 11A 4 60 S	050S40147609	AAA0002EUNN
00121116	8	KR 11A 4 52 S	Q50S40102147	AAA0002EUOE
00121116	9	KR 11A 4 42 S	050S40067873	AAA0002EUPP
00121116	10	KR 11A 4 38 S	050S40121435	AAA0002EURU
00121116	11	KR 11A 4 32 S	050S40066618	AAAQ002EUSK
00121116	12	KR HA 4 26 S	OSOSO	AAA0002EUTO
00121116	13	KR 11A 4 22 S	050S40228600	AAA0002EUUZ
00121116	14	CL 4 SUR 11 37	050S40066623	AAA0002EUWF
00121116	15	CL 4 S 1133	050S40141998	AAA0002EUXR
00121116	16	CL4S 1121	050S40063420	AAA0002EUYX
00121116	17	CL 4 S 11 17	050S40063320	AAA0002EUZM
00121116	18	CL4S 11 11	050S40082395	AAA0002EWAF
00121116	19	KR 11 4 01 S	050S4Û066590	AÀA00Û2EWBR
00121116	20	KR 11 4 09 S	050S40059971	AAA0002EWCX
00121116	21	KR 11 4 25 S	050S40060062	AAA0Q02EWDM
00121116	22	KR 11 4 31 S	050S40161534	AAA0002EWEA
00121116	23	KR 11 4 37 S	050S40063383	AAA0002EWFT
00121116	24	KR 11 4 39 S	050S40063449	AAA0002EWHY
00121116	25	KR 11 4 49 S	05ÛS4Û144957	AAAÛÛ02EWJH
00121116	26	KR 11 4 51 S	050S40067183	AAA0002EWKL
00121116	27	KR 11 4 55 S	050S4007S350	AAA0002EWLW
00121116	28	KR 11 4 57 SUR	Q5QS40115692	AAA0002EWMS
00121117	1	CL2 SUR11A02	050S0	AAA0002EWNN
00121117	2	CL 2 SUR 11A 08	05ÛS40068580	AAAOOÛ2EWOE
00121117	3	CL 2 SUR 11A 18	050S40066597	AAA0002EWPP
00121117	4	CL2 SUR11A26	050S40244225	AAA0002EWRU
00121117	5	CL 2 SUR 11A 40	050S40233593	AAA0002EWSK
00121117	6	CL 1C SUR 11A 27	05QS40063425	AAA0002EWTO
00121117	7	CL 1C SUR 11A 13	050S40063729	AAA0002EWUZ
00121117	8	CL 1C SUR 11A 09	05ÛS4007Û205	AAA0Û02EWWF
00121118	1	KR 11A 2 89 SUR	050S40161324	AAA0002EWXR
00121118	2	CL 3 SUR 11A 18	Q5QS40218624	AAA0002EWYX
00121118	3	CL3 SUR11A26	050S40063741	AAA0002EWZM
00121118	4	CL 3 SUR 11A 36	05QS40063407	AAA0002EXAW
00121118	5	KR HB 2 86 SUR	050S40072136	AAA0002EXBS

00121118	6	KR 11B 2 76 SUR	050S40063354	AAA0002EXCN
00121118	7	KR 11B 2 66 SUR	050S40067861	AAA0002EXDE
00121118	8	KR HB 2 62 SUR	05QS40063769	AAA0002EXEP
00121118	9	KR HB 2 52 SUR	050-00000000	AAA0002EXFZ
00121118	10	KR 11B 2 48 SUR	05ÛS40070399	AAA00Û2EXHK
00121118	11	KR 11B 2 34 SUR	050S40141178	AAA0002EXJZ
00121118	12	KR 11B 2 24 SUR	050S40090985	AAA0002EXKC
00121118	13	KR 11B 2 22 SUR	050S40059951	AAA0002EXLF
00121118	14	KR 11B 2 08 SUR	050S40066593	AAA0002EXMR
00121118	15	CL2 SUR11A39	050S40063371	AAA0002EXNX
00121118	16	CL 2 S 11A 31	050S40170551	AAA0002EXOM
00121118	17	CL 2 SUR 11A21	050S40063396	AAA0002EXPA
00121118	18	CL 2 S 11A 15	050S4006S281	AAA0002EXRJ
00121118	19	CL 2 S 11A 09	050S40059952	AAA0002EXSY
00121118	20	KR 11A 2 09 S	050S40063316	AAA0002EXTD
00121118	21	KR 11A 2 13 S	050S40090986	AAA0002EXUH
00121118	22	KR 11A 2 21 S	Q50S40066591	AAA0002EXWW
00121118	23	KR 11A 2 25 S	050S40059955	AAA0002EXXS
00121118	24	KR 11A 2 31 S	050S40066615	AAA0002EXYN
00121118	25	KR 11A 2 35 S	050S40145704	AAA0002EXZE
00121118	26	KR HA 2 39 S	050S40072067	AAA0002EYAF
00121118	27	KR 11A 2 47 S	050S40074337	AAA0002EYBR
00121118	28	KR 11A 2 53 S	050S40066602	AAA0002EYCX
00121118	29	KR 11A 2 61 S	050S40148164	AAA0002EYDM
00121118	30	KR 11A 2 67 S	05ÛS40063751	AAAÛ002EYEA
00121118	31	KR 11A 2 77 S	050S40059947	AAA0002EYFT
00121118	32	KR 11A 2 85 S	050S40547414	AAA0002EYHY
00121118	33	CL 2 SUR 11A 27	050S40294820	AAA0002EYJH
00121119	1	CL 4 S 11A 06	050S40072074	AAA0002EYKL
00121119	2	CL 4 S 11A 14	050S40089238	AAA0002EYLW
00121119	3	CL 4 S HA 20	050S40059954	AAA0002EYMS
00121119	4	KR 11B 3 68 SUR	050S40Q69513	AAA0002EYNN
00121119	5	KR 11B 3 64S	050S40063469	AAAOÛÛ2EYOE
00121119	6	KR 11B 3 58 S	050S40063361	AAA0002EYPP
00121119	7	KR 11B 3 50S	050S40146618	AAA0002EYRU
00121119	8	KR 11B 3 42 S	050S40060931	AAA0002EYSK
00121119	9	KR HB 3 30 SUR LC 1	050S40490641	AAA0227MDUZ
00121119	10	KR HB 3 28 S	050S40060769	AAA0002EYUZ
00121119	11	KR 11B 3 22 S	050S4O100305	AAA0002EYWF
00121119	12	KR 11B 3 14 S	050S40172316	AAA0002EYXR
00121119	13	KR HB 3 08 S	050S40059970	AAA0002EYYX
00121119	14	CL 3 S 11A 23	050S40059949	AAA0002EYZM
00121119	15	CL 3 S HA 13	050S40074469	AAA0002EZAW
00121119	16	CL 3 S HA 05	050S40084225	AAA0002EZBS
00121119	17	KR 11A 3 05 S	050S40361413	AAA0002EZCN
00121119	18	KR 11A 3 11 S	050S40141539	AAA0002EZDE
00121119	19	KR 11A 3 21 SUR	050S40344657	AAA0002EZEP
00121119	20	KR 11A 3 37 SUR	050S40066619	AAA0002EZFZ
00121119	21	KR 11A 3 41 S	050S40063743	AAA0002EZHK
00121119	22	KR 11A 3 51 SUR	050S40060064	AAA0002EZJZ
00121119	23	KR 11A 3 61 SUR	050S40063417	AAA0002EZKC
00121119	24	KR 11A 3 69 SUR	050S40141554	AAA0002EZLF
00121120	2	CL 5 S HA 12	05ÛS40066586	AAA0Û02EZNX
00121120	3	CL 5 S 11A 16	050S40063338	AAA0002EZOM
00121120	4	CL 5 S11A 20	050S4O140952	AAA0002EZPA
00121120	5	CL 5 S HA 28	050S40063531	AAA0002EZRJ
00121120	6	CL 5 S 11A 40	050S40063503	AAA0002EZSY
00121120	7	KR 11B4 60S	050S40063776	AAA0002EZTD
00121120	8	KR 11B4 52 S	05ÛS40063325	AAAÛ0Û2EZUH
00121120	9	KR 11B4 48 S	050S40063468	AAA0002EZWW
00121120	10	KR HB 4 38 S	050S40069516	AAA0002EZXS
00121120	11	KR 11B4 28 SUR	050S40074525	AAA0002EZYN
00121120	12	KR HB 4 34 SUR	050S40063484	AAA0002EZZE
00121120	13	KR 11B4 18 S	050S40069508	AAA0002FAAW
00121120	14	CL 4 S 11A 37	050S40063336	AAA0002FABS
00121120	15	CL 4 S HA 29	05ÛS40156497	AAA0002FACN
00121120	16	CL 4 S HA 23	050S40063494	AAA0002FADE
00121120	17	CL 4 S HA 17	050S40236714	AAA0002FAEP
00121120	18	CL 4 S HA 11	050S40060068	AAA0002FAFZ
00121120	19	KR 11A 4 05 SUR	050S40236090	AAA0002 FAHK
00121120	20	KR 11A 4 17 S	050S40284642	AAA0002FAJZ
00121120	21	KR 11A 4 21 S	05ÛS40063500	AAAÛÛ02FAKC
00121120	22	KR 11A 4 27 S	050S40237130	AAA0002FALF
00121120	23	KR 11A 4 33 S	050S40059972	AAA0002FAMR
00121120	24	KR 11A 4 39 S	05QS40063443	AAA0002FANX
00121120	25	KR 11A 4 45 S	050S40063493	AAA0002FAOM
00121120	26	KR HA 4 51 S	05ÛS40190693	AAA0ÛÛ2FAPA

00121120	27	KR 11A 4 57 S	050S40063533	AAA0002FARJ
00121121	1	KR HB 2 91 S	050S40Q63747	AAA0002FASY
00121121	2	CL 3 S 11B 14	050S40063401	AAA0002FATD
00121121	3	CL 3 S 11B 22	05QS40063439	AAA0002FAUH
00121121	4	CL 3 S 11B 28	050S40063333	AAA0002FAWW
00121121	5	CL 3 S 11B 36	05ÛS40067864	AAA0ÛÛ2FAXS
00121121	6	KR 11C 2 76 S	050S40063416	AAA00Û2FAYN
00121121	7	KR HC 2 74 S	050S40063428	AAA0002FAZE
00121121	8	KR 11C 2 68 S	050S40302083	AAA0002FBAF
00121121	9	KR 11C 2 60S	050S40066622	AAA0002FBBR
00121121	10	KR 11C 2 58 SUR	05QS40074400	AAA0002FBCX
00121121	11	KR 11C 2 52 SUR	050S40Q66587	AAAQ002FBDM
00121121	12	KR 11C 2 42 S	05ÛS40314020	AAAÛ002FBEA
00121121	13	KR HC 2 36 SUR	050S40063321	AAA0002FBFT
00121121	14	KR 11C 2 32 S	050S40063434	AAA0002FBHY
00121121	15	KR 11C 2 26 S	050S40225407	AAA0002FBJH
00121121	16	KR 11C 2 18 S	050S40063359	AAA0002FBKL
00121121	17	KR 11C 2 14 S	050S40063421	AAA0002FBLW
00121121	18	KR 11C 2 04 S	050S40063778	AAA0002FBMS
00121121	19	CL 2 S 11B 29	05ÛS40063355	AAA0002FBNN
00121121	20	CL 2 S 11B 21	050S40063352	AAA0002FBÛE
00121121	21	CL 2 S 11B 15	050S40074564	AAA0002FBPP
00121121	22	CL 2 S HB 05	050S40060066	AAA0002FBRU
00121121	23	KR 11B2 11 S	050S40063486	AAA0002FBSK
00121121	24	KR 11B2 17 SUR IN 1	050S40063725	AAA0002FBTO
00121121	25	KR 11B2 19 S	050S40156528	AAA0002FBUZ
00121121	26	KR 11B 2 27 SUR	050S40175116	AAA0002FBWF
00121121	27	KR 11B231S	050S40063399	AAA0002FBXR
00121121	28	KR 11B 2 37 S	050S40081917	AAA0002FBYX
00121121	29	KR 11B2 45 S	050S40322022	AAA0002FBZM
00121121	30	KR 11B 2 55 S	050S40063770	AAA0002FCAW
00121121	31	KR 11B 2 59 S	050S40060067	AAA0002FCBS
00121121	32	KR 11B2 67 S	050S40063744	AAA00Û2FCCN
00121121	33	KR 11B 2 79 S	050S400S2692	AAAQ002FCDE
00121121	34	KR HB 2 83 S	050S40059969	AAA0002FCEP
00121121	35	KR 11B2 17 SUR	050S40242963	AAA0002FCFZ
00121122	1	CL 4 S HB 10	050S40251656	AAA0002FCHK
00121122	2	CL 4 S HB 18	Q50S40Q68283	AAAQ002FCJZ
00121122	3	CL 4 S HB 24	050S40063520	AAA0002FCKC
00121122	4	CL 4 S HB 34	050S40063340	AAA0002FCLF
00121122	5	KR 11C3 60S	050S40063524	AAA0002FCMR
00121122	6	KR 11C 3 54 5	050S40063441	AAA0002 FCNX
00121122	7	KR 11C 3 50 S	050S40138886	AAA0002 FCOM
00121122	8	KR 11C 3 40 S	050S40060767	AAA0002FCPA
00121122	9	KR 11C 3 36 S	050S40063779	AAA0002FCRJ
00121122	10	KR 11C 3 28 S	050S40066603	AAA0002FCSY
00121122	11	KR 11C 3 20S	050S40063322	AAA0002FCTD
00121122	12	KR 11C 3 16 S	050S40063415	AAA0002FCUH
00121122	13	CL 3 S 11B31	050S40063444	AAA0002 FCWW
00121122	14	CL 3 S 11B25	050S40063466	AAA0002FCXS
00121122	15	CL 3 S 11B 19	050S40186361	AAA0002FCZE
00121122	16	CL 3 S 11B 13	050S40063341	AAA0002FDAF
00121122	17	CL 3 S 11B 03	050S40063742	AAA0002FDBR
00121122	18	KR 11B 3 11 S	050S40070069	AAA0002FDCX
00121122	19	KR 11B3 15S	050S40063326	AAA0002FDDM
00121122	20	KR 11B 3 25 S	050S40074401	AAA0002FDEA
00121122	21	KR 11B3 31S	050S40063364	AAA0002FDFT
00121122	22	KR 11B 3 37 S	050S40139681	AAA0002FDHY
00121122	23	KR11B3 43 S	050S40063358	AAA0002FDJH
00121122	24	KR 11B 3 53 S	050S40146629	AAA0002FDKL
00121122	25	KR 11B 3 63 S	050S40086495	AAA0002FDLW
00121122	26	KR 11B 3 65 S	050S40219966	AAA0002FDMS
00121122	27	KR 11B 3 69 S	050540219965	AAA0002FDNN
00121123	1	CL 5 5 11B 02	050S40059968	AAA0002FDOE
00121123	2	CL 5 S 11B 12	050S40154931	AAA0002FDPP
00121123	3	CL 5 5 11B22	050S40070561	AAA0002FDRU
00121123	4	CL5S 11B26	050S40063521	AAA0002FDSK
00121123	5	CL 5 S 11B36	050S40094654	AAA0002FDTO
00121123	6	CL 5 5 11B44	050S40085902	AAA0002FDUZ
00121123	7	CL 5 S 11B 46	050S40066589	AAA0002FDWF
00121123	8	CL5S 11B58	050S40170264	AAA0002FDXR
00121123	9	CL 5 S 11B64	050S40145894	AAA0002FDYX
00121123	10	CL 5 SUR 12 02	050540063405	AAA0002FDZM
00121123	11	CL 5 S 12 10	050S40060934	AAA0002FEAW
00121123	12	CL 5 S 12 18	050S40125381	AAA0002FEBS
00121123	13	CL 5 5 12 24	Q50S40379767	AAA0002FECN
00121123	14	CL 5 S 12 32	050S40063775	AAA0002FEDE

00121123	15	CL 5 S 12 40	050S40063485	AAA0002FEEP
00121123	16	CL 5 S 12 46	050S00250953	AAA0002FEFZ
00121123	17	CL 5 S 12 56	050S40192932	AAA0002FEHK
00121123	18	KR 12A4 60S	050S414006	AAA0002FEJZ
00121123	19	KR 12A4 50 S	050S529085	AAA0002FEKC
00121123	20	KR 12A4 42 S	050S40031812	AAA0002FFLF
00121123	21	KR 12A4 28S	050S00125835	AAA0002FEMR
00121123	22	KR 12A4 18 SUR AP 101	050S40365027	AAA0163POJZ
00121123	23	KR 12A4 06 SUR LC 1	050S40459069	AAA0194SMCX
00121123	24	KR 12A4 04 SUR	050S00504970	AAA0002FEPA
00121123	25	CL 4 S12 27	050S205624	AAA0002FERJ
00121123	26	CL4S 12 17	050S0	AAA0002FESY
00121123	27	CL 4 S 12 09	050S40066585	AAA0002FETD
00121123	28	CL 4 SUR 12 05	050S40063539	AAA0002FEUH
00121123	29	KR 12 4 21 S	050S40063534	AAA0002FEWW
00121123	30	KR 12 4 27 S	050S40063324	AAA0002FEXS
00121123	31	KR 12 4 33 S	050S40063331	AAA0002FEYN
00121123	32	KR 12 4 39 S	050S40063730	AAA0002FEZE
00121123	33	KR 12 4 43 S	050S40070413	AAA0002FFAF
00121123	34	KR 12 4 49 S	050S40169473	AAA0002FFBR
00121123	35	KR 12 4 53 S	050S40146464	AAA0002FFCX
00121123	36	KR 12 4 57 S	050S40070400	AAA0002FFDM
00121123	37	KR 12 4 61 S	050S40063363	AAA0002FFEA
00121123	38	KR 12 4 54 S	050S40069883	AAA0002FFFT
00121123	39	KR 12 4 52 S	050S40063511	AAA0002FFHY
00121123	40	KR 12 4 46 S	050S40063440	AAA0002FFJH
00121123	41	KR 12 4 38 S	050S40059938	AAA0002FFKL
00121123	42	KR 12 4 36 S	050S40070070	AAA0002FFLW
00121123	43	KR 12 4 28 SUR	050S40063721	AAA0002FFMS
00121123	44	KR 12 4 22 S	050S40076265	AAA0002FFNN
00121123	45	KR 12 4 16 S	050S40059957	AAA0002FFOF
00121123	47	CL 4 S 11C 29	050S40066606	AAA0002FFRU
00121123	48	CL 4 5 11C 19	050S40067874	AAA0002FFSK
00121123	49	CL4S 11C 13	050S40070417	AAA0002FFTO
00121123	50	CL 4 S 11C 07	050S40069884	AAA0002FFUZ
00121123	51	CL 4 S 11C 01	050S40063716	AAA0002FFWF
00121123	52	KR 11C 4 09 S	050S40144407	AAA0002FFXR
00121123	53	KR 11C 4 15 S	050S40144445	AAA0002FFYX
00121123	54	KR 11C 4 21 S	050S40063318	AAA0002FFZM
00121123	55	KR 11C 4 27 S	050S40063502	AAA0002FHAF
00121123	56	KR 11C 4 33 S	050S40063774	AAA0002FHBR
00121123	57	KR 11C 4 37 S	050S40077092	AAA0002FHCX
00121123	58	KR 11C 4 43 S	050S40070389	AAA0002FHDM
00121123	59	KR 11C 4 47 S	050S40066604	AAA00Q2FHEA
00121123	60	KR 11C 4 53 5	050S40060764	AAA0002FHFT
00121123	61	KR 11C 4 59 S	050S40063773	AAA0002FHHY
00121123	62	KR 11C4 54S	050S40063432	AAA0002FHJH
00121123	63	KR 11C 4 48 S	050S40076387	AAA0002FUKL
00121123	64	KR 11C 4 46 S	050S40059974	AAA0002FHLW
00121123	65	KR 11C 4 38 S	050S40066613	AAA0002FHMS
00121123	66	KR 11C 4 32 S	050S40147973	AAA0002FUNN
00121123	67	KR 11C 4 26 S	050S40063370	AAA0002FHGE
00121123	68	KR 11C 4 22 S	050S40063745	AAA0002FHPP
00121123	69	KR 11C 4 20 S	050S40063507	AAA0002FHRU
00121123	70	KR 11C 4 12 S	050S40074741	AAA0002FHSK
00121123	71	CL 4 S 11B 23	050S40155333	AAA0002FHTO
00121123	72	CL 4 S 11B 19	050S40059943	AAA0002FHUZ
00121123	73	CL 4 SUR 11B03	050S40156516	AAA0002FHWF
00121123	74	KR 11B4 07S	050S40063540	AAA0002FHXR
00121123	75	KR 11B4 15 S	050S40074468	AAA0002FHYX
00121123	76	KR 11B4 21SUR	050S40063746	AAA0002FHZM
00121123	77	KR 11B4 27 SUR	050S40186196	AAA0002FJAF
00121123	78	KR 11B4 31 S	050S40070397	AAA0002FJBR
00121123	79	KR 11B 4 35 S	050S40063378	AAA0002FJCX
00121123	80	KR 11B4 43S	050S40063448	AAA0002FJDM
00121123	81	KR 11B4 47S	050S0	AAA0002FJEA
00121123	82	KR 11B4 57 S	050S40069446	AAA0002FJ FT
00121123	83	KR 11B4 65S	050S40177713	AAA0002FJHY
00121123	84	KR 11B4 69 S	050S40102886	AAA0002FJJH
00121123	85	CL45UR 11B 13	050S40307181	AAA0002FJKL
00121123	86	KR 11B4 23 SUR	050S40431671	AAA0194ZHPP
00121124	1	CL 3 S 11C 02	050S40240505	AAA0002FJLW
00121124	2	CL 3 S 11C 10	050S40063411	AAA0002FJMS
00121124	3	CL 3 S 11C 12	050S40059956	AAA0002FJNN
00121124	4	CL 3 S 11C 18	050S40063362	AAA0002 FJOE
00121124	5	CL 3 S 11C 26	050S40070410	AAA0002FJPP
00121124	6	CL 3 S 11C 30	050S40139855	AAA0002FJRU

00121124	7	KR 12 2 60S	050S40060760	AAA0002 FJSK
00121124	8	KR 12 2 56 S	050S40063334	AAA0002FJTO
00121124	9	KR 12 2 50 SUR	050S40139874	AAA0002FJUZ
00121124	10	KR 12 2 44 S	050S40060933	AAA0002FJWF
00121124	11	KR 12 2 36 S	050S40086838	AAA0002FJXR
00121124	12	KR 12 2 32 S	050S40063749	AAA0002FJYX
00121124	13	KR 12 2 28 S	050S40068579	AAA0002 FJZM
00121124	14	KR 12 2 22 S	050S40063529	AAA0002FKAW
00121124	15	KR 12 2 16 S	050S40059961	AAA0002FKBS
00121124	16	KR 12 2 12 S	050S40063343	AAA0002FKCN
00121124	17	KR 12 2 06 S	050S00000000	AAA0002FKDE
00121124	18	KR 12 2 04 S	050S4O410301	AAA0002FKEP
00121124	19	KR 12 2 02 SUR	050S40089974	AAA0002FKFZ
00121124	20	KR 12 2 01 S	050S40225879	AAA0002FKHK
00121124	21	KR 12 2 05 S	050S40066621	AAA0002FKJZ
00121124	22	KR 12 2 09 S	050S40066620	AAA0002FKKC
00121124	23	KR 12 2 13 S	050S40086839	AAA0002FKLF
00121124	24	KR 12 2 19 SUR	050S40060930	AAA0002FKMR
00121124	25	KR 12 2 23 SUR	050S40063756	AAA0002FKNX
00121124	26	KR 12 2 27 S	050S40063395	AAA0002FKOM
00121124	27	KR 12 2 35 SUR	Q50S40063748	AAA0002FKPA
00121124	28	KR 12 2 39 S	050S40070198	AAA0002FKRJ
00121124	29	KR 12 2 45 S	050S40084635	AAA0002FKSY
00121124	30	KR 12 2 51 S	050S40059950	AAA0002FKTD
00121124	31	KR 12 2 57 S	050S40060061	AAA0002FKUH
00121124	32	KR 12 2 61 S	050S40059939	AAA0002FKWW
00121124	33	CL 3 S 12 04	050S40086137	AAA0002FKXS
00121124	34	CL 3 S 12 12	050S40063412	AAA0002FKYN
00121124	35	CL 3 S 12 16	050S4007Q409	AAA0002FKZE
00121124	36	CL 3 SUR 12 36	050S367373	AAA0002FLAF
00121124	37	KR 12A 2 90 5	050S00033149	AAA0002FLBR
00121124	38	KR 12A 2 84 S	050S586482	AAA0002FLCX
00121124	39	KR 12A 2 74 SUR	05QS40262075	AAAQ002FLDM
00121124	40	KR 12A 2 66 S	Q50S0020118Q	AAA0002FLEA
00121124	41	KR 12A 2 56 S	050S40066503	AAA0002FLFT
00121124	42	KR 12A 2 48 S	050S00686026	AAA0002FLHY
00121124	43	KR12A2 36 S	050S40129301	AAA0002FUH
00121124	44	KR 12A 2 34 S	050S997529	AAA0002FLMS
00121124	45	KR 12A 2 22 S	050S00367186	AAA0002FLNN
00121124	46	KR 12A 2 12 S	050S00514350	AAA0O02FLOE
00121124	47	CL2 SUR11C 71	050S00869864	AAA0002FLPP
00121124	48	CL 2 S 11C 69	050S00144615	AAA0002FLTG
00121124	49	CL 2 SUR 11C 59 AP 101	050S40430704	AAA0185NHRU
00121124	50	CL 2 S11C 55	050S40063720	AAA0002FLWF
00121124	51	CL 2 S 11C 53	050S40063719	AAA0002FLXR
00121124	52	CL 2 S 11C 43	050S0	AAA0002FLYX
00121124	53	CL 2 S11C 39	050S40063718	AAA0002FLZM
00121124	54	CL 2 S 11C 37	050S40063345	AAA0002FMAW
00121124	55	CL 2 S 11C 27	050S40063327	AAA0002FMBS
00121124	56	CL 2 S 11C 25	Q50S40Q80179	AAA0002FMCN
00121124	57	CL 2 S 11C 05	050S40161906	AAA0002FMDE
00121124	58	KR 11C 2 11 S	050S40063410	AAA0002FMEP
00121124	59	KR 11C 2 13 S	050S40066614	AAA0002FMFZ
00121124	60	KR 11C 2 21 S	050S40060937	AAA0002FMHK
00121124	61	KR 11C 2 25 S	050S40063392	AAA0002FMJZ
00121124	62	KR 11C 2 27 S	050S40119575	AAA0002FMKC
00121124	63	KR 11C 2 37 S	050S40060761	AAA0002FMLF
00121124	64	KR 11C 2 39 S	050S40070206	AAA0002FMMR
00121124	65	KR 11C 2 49 S	050S40063724	AAA0002FMNX
00121124	66	KR 11C 2 57 S	050S40061036	AAA0002FMOM
00121124	67	KR 11C 2 63 S	050S40066627	AAA0002FMPA
00121124	68	KR 11C 2 65 S	050S40063433	AAA0002FMRJ
00121124	69	KR 11C 2 71 S	050S40066624	AAA0002FMSY
00121124	70	KR 11C 2 77 S	050S40094519	AAA0Q02FMTD
00121124	71	KR 11C 2 79 S	050540063427	AAA0002FMUH
00121125	1	CL4 5UR 11C 02	050S40060762	AAA0002FMWW
00121125	2	CL4S 11C 10	050S40063513	AAA0002FMXS
00121125	3	CL4S 11C 14	050S401S1905	AAA0002FMYN
00121125	4	CL4S 11C 22	050S40151348	AAA0002FMZE
00121125	5	CL4S 11C 28	050S40063424	AAA0002FNAF
00121125	6	KR 12 3 72 S	050S40063413	AAA0002FNBR
00121125	7	KR 12 3 64 S	05 OSO	AAA0002FNCX
00121125	s	KR 12 3 54 S	050S40063404	AAA0002FNDM
00121125	9	KR 12 3 48 SUR	050S40063759	AAA0002FNEA
00121125	10	KR 12 3 42 S	050S40063527	AAA0002FNFT
00121125	ii	KR 12 3 36 S	050S40076234	AAA0002FNHY
00121125	12	KR 12 3 32 S	05 OSO	AAA0002FNJH

00121125	13	KR 12 3 26 S	050S40230372	AAA0002FNKL
00121125	14	KR 12 3 20 S	050S40063517	AAA0002FNLW
00121125	15	KR 12 3 14 SUR	050S40409371	AAA0002FNMS
00121125	16	CL 3 S 11C 29	050S40147608	AAA0002FNOE
00121125	17	CL3 S 11C 19	050S40060936	AAA0002FNPP
00121125	18	CL 3 S 11C 17	050S40068584	AAA0002FNRU
00121125	19	CL3S 11C 07	050S40165963	AAA0002FNSK
00121125	20	KR 11C 3 03 SUR	050S40067863	AAA0002FNTO
00121125	21	KR 11C 3 17 S	050S40063431	AAA0002FNUZ
00121125	22	KR 11C 3 27 S	050S40207456	AAA0002FNWF
00121125	23	KR 11C 3 31 S	050S40063731	AAA0002FNXR
00121125	24	KR 11C 3 39 SUR	050S40063414	AAA0002FNYX
00121125	25	KR 11C 3 43 S	050S40155474	AAA0002FNZM
00121125	26	KR 11C 3 45 S	050S40155473	AAA0002FOAW
00121125	27	KR 11C 3 47 5	050S40063384	AAA0002FQBS
00121125	28	KR 11C 3 53 S	050S40063385	AAA0002FOCN
00121125	29	KR 11C 3 61 S	050S40063739	AAAOOQ2FODE
00121125	30	CL3 SUR 11C 39	050S4G329984	AAA0163ATRJ
00121126	1	CL 4 SUR 10 62	050S40234098	AAA0002FOEP
00121126	2	CL4 SUR 10 80	050S40258233	AAA0002FOFZ
00121126	3	CL 4 SUR 10 86	050S40072139	AAA0002FOHK
00121126	4	KR 10A 3 74 SUR	050S40139525	AAA0002FOJZ
00121126	5	KR 10A 3 52 SU R	050S40059946	AAA0002FOKC
00121126	6	CL3 SUR 10 85	050S40177037	AAA0002FOLF
00121126	7	CL 3 SUR 10 77	050S40233664	AAA0002FOMR
00121126	8	CL 3 SUR 10 75	050S40483604	AAA0002FONX
00121126	9	CL3 SUR 10 55	050S40063366	AAA0002FOOM
00121126	10	KR 10 BIS 3 15 SUR	050S40076263	AAA0002FOPA
00121126	11	KR 10 BIS 3 17 SUR	050S40150011	AAA0002FORJ
00121126	12	KR 10 BIS 3 27 SUR	050S40088489	AAA0002FOSY
00121126	13	KR 10 BIS 3 35 SUR	050S40059966	AAA0002FOTD
00121126	14	KR 10 BIS 3 41 SUR	050S00000000	AAA0002FOUH
00121126	16	KR 10 BIS 3 57 SUR	050S40063506	AAA0002FOXS
00121126	17	KR 10 BIS 3 65 SUR	050S40059967	AAA0002FOYN
00121126	18	KR 10 BIS 3 71 SUR	050S0	AAA0002FOZE
00121126	19	KR 10 BIS 3 81 SUR	050S40240452	AAA0002FPAF
00121126	20	KR 10 BIS 3 51 SUR	050S40316921	AAA0154AFJZ
00121126	21	KR 10 BIS 3 51 SUR IN 1	050S40316922	AAA0154AFKC
00121128	1	CL4S 12 06	050S40063768	AAA0002FPCX
00121128	2	CL4S 12 16	050S40060932	AAA0002FPDM
00121128	3	CL4S 12 28	050S40100658	AAA0002FPEA
00121128	4	KR 12A 3 66 S	050S00141900	AAA0002FPFT
00121128	5	KR 12A 3 56 S	050S454547	AAA0002FPHY
00121128	6	KR 12A3 46S	050S00658647	AAA0002FPJH
00121128	7	KR 12A 3 40 S	050500038294	AAA0002FPKL
00121128	8	KR 12A 3 32 S	050S00212131	AAA0002FPLW
00121128	9	KR 12A3 24S	050S40217797	AAA0002FPMS
00121128	10	KR 12A3 12 S	050S00503491	AAA0002FPNN
00121128	11	KR 12A3 08S	050S460505	AAA0002FPOE
00121128	12	CL 3 SUR 12 15 LC	050S40109073	AAA0002FPPP
00121128	13	CL3S 12 09	050S40059940	AAA0002FPTO
00121128	14	CL3S 12 03	050S40063379	AAA0002FPUZ
00121128	15	KR 12 3 17 S	050S40063501	AAA0002FPWF
00121128	16	KR 12 3 25 S	050S40063330	AAA0002FPXR
00121128	17	KR 12 3 31 S	050S40059935	AAA0002FPYX
00121128	18	KR 12 3 37 S	050S40063356	AAA0002FPZM
00121128	19	KR 12 3 41 S	050S40072137	AAA0002FRAF
00121128	20	KR 12 3 47 S	050S40063771	AAA0002FRBR
00121128	21	KR 12 3 53 S	050S40086502	AAA0002FRCX
00121128	22	KR 12 3 61 S	050S40060929	AAA0002FRDM
UPZ: 38-Restrepo	**Barrio: San Antonio - 002102**			
00210201	1	KR 14 0 09	050S01081958	AAA0011SZKC
00210201	2	DG 1 BIS SUR 14 26	001046013461	AAA0011SZLF
00210201	4	KR 14055 INI	050S40200229	AAA0011SZMR
00210201	5	KR 14 0 55 IN 2	050S40200230	AAA0011SZNX
00210201	6	KR 14 0 55 IN 3	050S40200231	AAAOO11SZOM
00210201	7	KR 14 0 55 IN 4	050S40200232	AAA0011SZPA
00210201	8	KR 14 0 55 IN 5	050S40200233	AAA0011SZRJ
00210201	9	KR 14 0 55	OSOS40200234	AAA0011SZSY
00210201	14	DG 1 BIS SUR 14 40	050501081947	AAA0011SZTD
00210201	21	AC 1 SUR 14 45	050-00000000	AAA0011SZUH
00210202	1	CL 3 SUR 14 10	050S00665095	AAA0011SZWW
00210202	2	CL 3 SUR 14 30	050S00126637	AAA0011SZXS
00210202	3	CL 3 SUR 14 36	050S00246818	AAA0011SZYN
00210202	4	CL3 SUR 14 44	050S00000000	AAA0011SZZE
00210202	5	CL3 SUR 14 50	050S00119228	AAA0011TACN

00210202	6	CL 3 SUR 14 58	050S516316	AAA0011TADE
00210202	7	CL 3 SUR 14 62	050S40090199	AAA0011TAEP
00210202	8	CL 3 SUR 14 66	050S393471	AAA0011TAFZ
00210202	9	CL 3 SUR 14 76	050S00301095	AAA0011TAHK
00210202	10	CL 3 SUR 14A 02	050S138818	AAA0011TAJZ
00210202	11	CL3 SUR 14A 10	050S00219731	AAA0011TAKC
00210202	12	CL3 SUR 14A22	050S00663806	AAA0011TALF
00210202	13	KR 14 2 51 SUR	050S00000000	AAA0011TAMR
00210202	14	KR 14 1 91 SUR	050S0O111869	AAA0011TANX
00210202	15	KR 14B 0 56 SUR	050S00744494	AAAOO11TBTO
00210202	16	DG 1 BIS SUR 14 83	050S00656757	AAA0011TBUZ
00210202	17	DG 1 BIS SUR 14 75	050S0028S794	AAA0011TBWF
00210202	18	DG 1 BIS SUR 14 65	050S	AAA0011TBXR
00210202	19	DG 1 SUR 14 55	050S00752204	AAA0011TBYX
00210202	20	DG 1 BIS SUR 14 45	050S00542372	AAA0011TBZM
00210202	21	DG 1 BIS SUR 14 35	050S01024223	AAA0011TCAW
00210202	22	DG 1 BIS SUR 14 25	050S00076180	AAA0011TCBS
00210202	23	KR 14 101 SUR	05OSOO176907	AAA0011TCCN
00210202	24	KR 14 2 69 SUR	050S00308893	AAA0011TCDE
00210202	25	KR 14 2 81 SUR LC	050S00966635	AAA0011TCEP
00210202	26	KR 14B 1 60 SUR IN 19	050S40442491	AAA0011TBKL
00210202	28	KR 14B 1 60 SUR IN 18	050S40453839	AAA0011TBJH
00210202	29	KR 14B 1 60 SUR IN 17	050S40469555	AAA0011TAXS
00210202	30	KR 14B 1 60 SUR IN 23	050S40470239	AAA0011TAWW
00210202	32	KR 14B 1 60 SUR IN 24	050S40483280	AAA0011TBHY
00210202	34	KR 14B 1 60 SUR IN 25	050S40538722	AAA0215LBTO
00210202	35	CL3 SUR 14 46	050S40567808	AAA0229MZOE
00210219	1	CL 1 SUR 14B 04	050S238639	AAA0011TZPP
00210219	2	CL 1 SUR 14B 18	050S40051313	AAA0011TZRU
00210219	3	CL 1 SUR 14B26	050500508289	AAA0011TZ5K
00210219	4	CL 1 SUR 14B 22	05OSOO160059	AAAOO11TZTO
00210219	5	CL 1 SUR 14B 28	050S00161696	AAAQ011TZUZ
00210219	6	KR 16 0 60 SUR	050S00243082	AAA0011TZWF
00210219	7	KR 16 0 50 SUR	050S00835017	AAA0011TZXR
00210219	8	KR 16 0 46 SUR	050S00213227	AAA0011TZYX
00210219	9	KR 16 0 40 SUR	050S00694956	AAA0011TZZM
00210219	10	KR 16 0 36 SUR	050S00347115	AAA0011UAAF
00210219	13	CL 1 14B 37	050C00516206	AAA0011UADM
00210219	14	CL 1 14B 27	050C00044026	AAA0011UAEA
00210219	15	KR 14B0 43 SUR	050S00007188	AAA0011UAFT
00210219	16	KR 14B0 55 SUR	050S40056051	AAA0011UAHY
00210219	17	KR 14B0 61 SUR	050S00601824	AAA0011UAJH
00210219	18	KR 14B0 71 SUR	00315405	AAA0011UAKL
00210219	19	KR 14B0 89 SUR	050S8801	AAA0011UALW
00210219	20	KR 16 0 20 SUR	0000	AAA0011UABR
00210219	21	KR 16 0 02 SUR	050S00398422	AAA0011UACX
00210220	1	KR 14B 145 SUR	050S00393764	AAA0011UAMS
00210220	2	AC 1 16 65	050S40417950	AAA0011UANN
00210220	4	KR ISA 2 18 SUR	050S00459459	AAA0011UAPP
00210220	5	CL 1 16 95	050C01091826	AAA0011UARU
00210220	6	CL 1 16 81	050CÜ0235913	AAA0011UASK
00210220	7	CL 1 16 53	050C00468712	AAAOO11UATO
00210220	S	CL 1 16 43	050S00501629	AAA0011UAUZ
00210220	9	CL 1 16 37	050S00443931	AAA0011UAWF
00210220	10	CL 1 16 31	050S00222928	AAA0011UAXR
00210220	11	KR 16 0 17 SUR	050S00616135	AAA0011UAYX
00210220	12	KR 16 0 23 SUR	050S01059465	AAA0011UAZM
00210220	13	KR 16 0 33 SUR	050S00646140	AAA0011UBAW
00210220	14	KR 16 0 37 SUR	050S00376357	AAA0011UBBS
00210220	15	KR 16 0 59 SUR	050S40428933	AAA0011UBCN
00210220	16	CL 1 SUR 14B 63	050S00807031	AAA0011UBDE
00210220	17	CL 1 SUR 14B 37	050S40417951	AAA0011UBEP
00210220	18	CL 1 SUR 14B 21	050S00354993	AAA0011UBFZ
00210220	19	CL 1 SUR 14B 15	050S00354995	AAA0011UBHK
00210220	20	CL 1 SUR 14B 07	OSOSOOOOOOOO	AAA0011UBJZ
00210220	21	KR 16 0 13 SUR	050S40188738	AAA0011UBKC
00210220	22	CL 3 SUR 1S 20	050C01502418	AAA0155PPMR
00210220	23	CL 1 16 71	050C01502419	AAA0155PPNX

Artículo 8°. ***Niveles de intervención en el área afectada.*** Se aplicarán los siguientes niveles de intervención, con sus correspondientes tipos de obras, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura 1080 de 2015, (anterior Decreto número 763 de 2009).

Artículo 9°. ***Nivel 1 - Conservación integral.*** La conservación integral determina que la intervención debe respetar integralmente la unidad del inmueble y ha de guiarse por el criterio de mínima intervención. Significa que el proyecto de intervención no se superpone al edificio sino que forma parte de la comprensión integral de este.

Si los edificios están en mal estado de conservación o han perdido partes, como sucede en algunos inmuebles del Hospital San Juan de Dios, este nivel de intervención se orienta a recuperar la integridad desdibujada.

NIVEL	EDIFICIOS	OBRAS PERMITIDAS
1-CONSERVA- CIÓN INTEGRAL	Inmunología o antigua administración	Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación.
	Edificio de las cocinas o Siberia	
	Iglesia y Convento	
	Instituto Materno Infantil	
	Enfermedades Tropicales	
	Santiago Samper	
	Edificio principal del conjunto de Mantenimiento	
	Edificio del Instituto de Radium	

Tabla 3. Nivel 1.

Los edificios con Nivel 1. Conservación integral están identificados en el Plano PL 2 Niveles de intervención en el área afectada.

Artículo 10. ***Nivel 2 - Conservación del tipo arquitectónico.*** Este nivel tiene en cuenta la directriz principal de reapertura del Conjunto Hospitalario, aplicable a los edificios con mayor flexibilidad de usos y posibilidades espaciales.

NIVEL	EDIFICIOS	OBRAS PERMITIDAS
2-CONSERVA- CIÓN DEL TIPO ARQUITECTÓNICO	Pabellón San Roque	Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y liberación.
	Pabellón San Jorge	
	Ancianato. (incluye los edificios principal, de terapia ocupacional y de administración	
	Jardín Infantil	
	Federico Lleras Acosta	
	Cirugía Plástica o Paulina Ponce	
	Pabellón San Lucas	
	Pabellón San Eduardo	
	Cundifarma	

Tabla 4. Nivel 2.

Los edificios con nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico están identificados en el Plano PL 2 Niveles de intervención en el área afectada.

Artículo 11. ***Nivel 3 - Conservación contextual.*** El nivel de Conservación contextual se asigna a los edificios restantes del conjunto hospitalario. Dentro de esta categoría de conservación contextual se encuentran construcciones de buena factura que hicieron parte en determinado momento de un proyecto de crecimiento del hospital y que pueden constituir un potencial de uso.

Algunas edificaciones pueden ser conservadas, reutilizadas, y otras reemplazadas o liberadas, bien sea por obsolescencia o porque fueron resultado de necesidades funcionales específicas que no obedecieron a un plan de ordenamiento y cuya implantación impide el desarrollo del conjunto hospitalario.

3-CONSERVA-CIÓN CONTEXTUAL	Salud Mental.	Demolición, obra nueva, modifica-ción, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación. Nota: El PEMP considera que estos edificios tienen potencial de uso y que no desvirtúan el proyecto urbano del hospital, por lo cual se recomienda su permanencia.
	Resonancia Magnética.	
	Instituto de Cáncerología. sin incluir el edificio original de Radium que hace parte de los inmuebles de Conservación Integral.	
	La zona de talleres, planta en U, del conjunto de Mantenimiento.	
	La Capilla del conjunto del Ancianato y las construcciones que albergan pabellón de enfermos crónicos.	
3-CONSERVA-CIÓN CONTEXTUAL	El edificio de aulas del jardín infantil. Torre Docente. Unidad Primaria de Atención (UPA) Rehabilitación Psiquiátrica. Porterías. Adiciones hechas a San Lucas. Adiciones costado sur de Santiago Samper. Adición de Ortesis al conjunto de Mantenimiento. Adición en patio norte de Cundifarma. Volúmenes adicionados al jardín infantil. Puentes de comunicación entre pabellones y Torre Central. Adiciones en el costado oriental del Instituto Materno Infantil -según lo establecido por el grupo consultor encargado del proyecto específico de restauración del IMI- Las otras construcciones menores que se indican en el plano. Edificio Central	Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación.

Tabla 5. Nivel 3.

El Plano PL-02 Niveles de intervención del área afectada hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 12. ***Niveles de intervención de la zona de influencia.*** Se aplicarán los siguientes niveles de intervención, con sus correspondientes tipos de obras, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura 1080 de 2015, (anterior Decreto número 763 de 2009).

Artículo 13. ***Asignación de niveles de intervención.*** Los predios con nivel de intervención 1-conservación integral y 2-conservación del tipo arquitectónico, se relacionan en las siguientes tablas:

Nivel Permitido de Intervención	Inmueble	Valoración	Manzana	Predio	Dirección
Conservación Integral	Hospital Santa Clara	BICD	20	17	CL 1 SUR 14B 37
Conservación Integral	Hospital Santa Clara	BICD	20	18	CL 1 SUR 14B 21
Conservación Integral	Hospital Santa Clara	BICD	20	19	CL 1 SUR 14B 15
Conservación Integral	Laboratorios Quibi	BICD	20	23	CL 1 16 71
Conservación Integral	Hospital Santa Clara	BICD	20	15	KR 16 0 59 SUR
Conservación Integral	Hospital Santa Clara	BICD	20	16	CL 1 SUR 14B 63
Conservación Integral	Hospital La Misericordia	BICD	10	12	TV 17A 1D 40
Conservación Integral	Hospital La Misericordia	BICD	10	11	TV 17A 1D 34
Conservación Integral	Hospital de la Samaritana	BICD	6	51	KR 8 0 29 SUR
Conservación Tipo Arquitectónico	Vivienda SIC Las Cruces	BICD	5	39	CL 1C BIS 8 19
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	40	KR 8 1A 45
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	34	CL 1C BIS 8 51
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	21	CL 1C BIS 8 97
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	22	CL 1C BIS 8 95
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	25	CL 1C BIS 8 89
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	23	CL 1C BIS 8 93
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	24	CL 1C BIS 8 91
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	26	CL 1C BIS 8 83
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	28	CL 1C BIS 8 79
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	29	CL 1C BIS 8 73
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	30	CL 1C BIS 8 71
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	31	CL 1C BIS 8 67
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	32	CL 1C BIS 8 65
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	38	CL 1C BIS 8 21
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	44	KR 8 1A 07
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	5	35	CL 1C BIS 8 49
Conservación Tipo Arquitectónico		BICD	15	7	KR 11A 3 54 S

Tabla 6. Niveles 1 y 2.

Fuente: DTS PEMP

A los demás inmuebles localizados en la zona de influencia y no contenidos en la tabla anterior, se les asigna el nivel 3 conservación contextual, que incluye los que no tienen valores pero que son compatibles con el contexto, los que no son compatibles con el contexto y los lotes sin construir.

El nivel permitido de intervención en cada predio localizado en la zona de influencia está contenido en el Plano PL 3 Niveles de intervención en la zona de influencia, el cual hace parte integral de la presente resolución.

TÍTULO III

CONDICIONES DE MANEJO PARA EL ÁREA AFECTADA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

CAPÍTULO I

Aspectos físico-técnicos

Artículo 14. ***Propuesta Urbana.*** *Espacio* público y áreas exteriores. Con el fin de recualificar las relaciones urbanas existentes entre el área afectada y su zona de influencia, y generar una articulación espacial entre los desarrollos existentes en el entorno inmediato al Conjunto Hospitalario, se establece la necesidad de consolidar tres nuevas áreas de espacio público en el área afectada:

1. Alameda y parque lineal occidental. Consiste en un corredor peatonal con ciclo-ruta en el sector occidental del conjunto hospitalario que da continuidad a la alameda prevista sobre la carrera 13 en los planteamientos urbanos aprobados para el sector de San Bernardo.

Este espacio atraviesa transversalmente el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, desde la avenida de la Hortúa, hasta la calle 2 sur en un recorrido de 250 metros. Con la generación de este espacio de uso público se busca ofrecer a la comunidad de los barrios circundantes, espacios abiertos, colectivos y zonas verdes, destinando parte de su área a la integración con la estructura urbana. A través de este corredor, también se busca generar nuevas relaciones entre el hospital propiamente dicho y las instituciones que quedarían del lado occidental de la alameda. Asimismo, la construcción de este espacio, marca la pauta para un área de desarrollo del hospital en lo que respecta a su futura ampliación.

Este proyecto tendrá las características de una alameda, parque de carácter privado, para uso público, que integra actividades para recreación pasiva y contemplación tales como zonas infantiles, teatrino al aire libre, zonas para ejercicios y demás actividades colectivas para la apropiación de la zona por parte de la comunidad. Esta franja tiene un ancho de 40 metros, de los cuales se debe destinar una franja mínima de 15 metros para arborización de alto porte y zonas verdes. Para su diseño se deberá tener en cuenta un acceso restringido para vehículos de servicio y el acceso para vehículos particulares hacia el estacionamiento bajo superficie provenientes de la calle 2 sur y de la Avenida de la Hortúa -ver estacionamientos (artículo 19)-; estas vías restringidas deben diferenciarse de las zonas peatonales mediante tratamientos de material -adoquinados- y bolardos, conservando la continuidad en la superficie. Aprovechando la condición de los estacionamientos, los puntos fijos de salida a superficie, pueden complementarse con actividades comunitarias bajo cubierta, como Cibercafés o ludotecas. La edificabilidad de estos volúmenes está definida en el aparte de usos y edificabilidad. Por último, dentro del diseño de esta zona, se debe tener en cuenta un área para depósito de basuras próxima al acceso por la calle 2 sur.

2. Plazoleta de acceso sobre la Cr. 10. Se localizará en la esquina de la carrera 10 y avenida de la Hortúa con el objetivo de brindar a la ciudad y al hospital un espacio que recupere la lectura y la fachada del Pabellón San Eduardo. Con este espacio se busca mitigar el impacto por el alto tráfico de peatones y vehículos, que generará el hospital una vez se encuentre en funcionamiento. La construcción de esta plazoleta supone la demolición del edificio de la Unidad Primaria de Atención (UPA), clasificada en la presente resolución en el nivel de intervención 3, contextual.

3. Plazoleta de acceso principal sobre Avenida de la Hortúa. Este espacio enfatizará el eje histórico principal del Hospital y el edificio de Administración recuperando y devolviendo la importancia al acceso principal y al eje central compositivo de la organización interna del conjunto hospitalario. Con la apertura de este acceso se busca también recuperar el frente principal del conjunto hospitalario sobre Avenida de la Hortúa.

Adicionalmente, la propuesta de espacio público y áreas exteriores se complementa con las siguientes acciones o determinantes:

a) Jardines y zonas verdes. Se deberán recuperar las zonas de jardines y arborizadas, aprovechando los trazados y elementos existentes o reinterpretándolos de manera acorde con las agrupaciones y el carácter de los edificios, conformando ámbitos recogidos, zonas verdes o ajardinadas lineales, espacios verdes o jardines frontales para enfocar visuales y resaltar edificios particulares, áreas arborizadas para establecer límites, separar y proteger. Las intervenciones propuestas para la recuperación y el diseño de estos espacios deberán actuar acordes con el análisis de las preexistencias de trazados y las lógicas organizadoras dictadas por la estructura urbana y funcional del conjunto, armonizando las demás consideraciones de ordenamiento establecidas en el presente documento. Por último, se deberá tener en cuenta el carácter de las zonas funcionales identificadas en el Conjunto, para que los jardines y zonas verdes respondan adecuadamente a las actividades instaladas en los edificios con los que se relacionan;

b) Plazoletas y zonas duras al interior del Conjunto Bajo la premisa de conservar el área del conjunto hospitalario como un pulmón verde en el centro de Bogotá, la proporción de zonas duras y plazoletas no deberá exceder las zonas verdes y arborizadas. Se establece entonces la conformación de zonas duras en espacios específicos del hospital: una plazoleta arborizada frente al inmueble denominado Mantenimiento, que se vincule visualmente con la fachada sur del edificio Siberia y una zona para maniobras de vehículos situada al oriente de esta.

En el conjunto de las edificaciones denominadas Enfermedades Tropicales, Salud Mental y Santiago Samper se deberá consolidar la red de pequeñas plazoletas y recorridos sobre los que se propone su recuperación y rediseño bajo un criterio de lenguaje común con las nuevas intervenciones. Específicamente, se debe rediseñar el espacio enmarcado por la fachada sur del edificio Santiago Samper, actualmente tugurizado y desaprovechado debido en parte a una pasarela semi-elevada construida allí. Finalmente, se planteará la recuperación de la comunicación del patio interno de Enfermedades tropicales, con el espacio abierto del conjunto hospitalario.

La disposición de otras zonas duras al interior del hospital podrá desarrollarse de acuerdo con el diseño integral propuesto, siempre y cuando no supere proporcionalmente las áreas verdes y los jardines.

c) Arborización. Para su manejo se deberá contar con la asesoría del Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de la normativa vigente. Todas las operaciones que se realicen en esta materia, deberán ser debidamente consignadas y registradas en la ficha de mantenimiento de espacios exteriores contenida en el documento técnico de soporte que hace parte integral de la presente resolución.

Se deberá prestar especial atención a aquella arborización que suponga un riesgo para la estabilidad estructural de algunos edificios del conjunto, tales como Siberia, Paulina Ponce y Enfermedades Tropicales.

Para la siembra de nuevos individuos se preferirán las especies nativas y su porte dependerá de la localización y del proyecto paisajístico integral en el Conjunto Hospitalario. No obstante, dentro del ordenamiento general del conjunto, se deberá tener en cuenta la recuperación de ejes visuales dominantes de la estructura urbana histórica del Hospital, así como el planteamiento de barreras verdes que delimiten o respondan a necesidades según los usos instalados.

Finalmente, se recomienda dejar zonas para arborización de alto y mediano porte sobre la Alameda situada al occidente del predio, arborización de mediano porte para el borde sobre la Avenida de la Hortúa y plantear el diseño de una barrera de arborización de alto o mediano porte sobre la calle 2 sur, en caso de que llegaran a adquirirse los predios del barrio Policarpa colindantes con el área afectada;

d) Cerramientos. Considerando que las áreas libres del Complejo Hospitalario representan un potencial para el espacio público de los barrios aledaños, se establece que el área afectada se consolide a largo plazo como un campus totalmente abierto a la comunidad, limitando las barreras y controles al mínimo necesario para el control del tránsito en ciertas zonas restringidas al interior. En el corto y mediano plazo se debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos para la definición de cerramientos en el área afectada:

• Conservar el cerramiento en ladrillo y reja metálica existente sobre las Avenidas Carrera Décima y Hortúa, dada su condición de permeabilidad, que permite una relación visual entre el conjunto y el espacio público aledaño. Este elemento deberá ser objeto de procesos de limpieza y mantenimiento.

• Considerar como variables para establecer delimitaciones al interior del Conjunto: la armonización entre áreas abiertas destinadas a complementar los usos presentes en los espacios interiores de los edificios, entre estos, la delimitación entre el Instituto Federico Lleras, el Ancianato y su relación con la Alameda propuesta y el resto del conjunto hospitalario.

• Utilizar recursos de diseño paisajístico tales como taludes, escaleras y cambios de nivel para identificar y cualificar espacios públicos, y diferenciarlos de espacios más restringidos, limitando al mínimo las barreras físicas y visuales al interior del hospital.

• En caso de que sea necesaria la delimitación de sectores dentro del área afectada por motivos de seguridad, condición de uso o para la regulación del tránsito, se preferirán vallados, setos u otro tipo de barreras verdes que aporten cualidades al paisaje del Conjunto Hospitalario.

• No se permitirán cerramientos mediante muros o machones continuos de mampostería o ningún otro material que genere una barrera maciza entre el espacio público de la ciudad y el espacio del Conjunto hospitalario.

• Principalmente se deberán tener controles en los accesos a la alameda, el acceso sobre la décima, sobre la plazoleta de la Hortúa y sobre los accesos vehiculares a urgencias -Carrera 10 y Calle 1 sur-;

e) Elementos complementarios al espacio de uso público. Todos los elementos complementarios al espacio de uso público del área afectada, tales como luminarias, mobiliario urbano, barandas, rejas, etc., deberán corresponder con un proyecto de recuperación y diseño del Conjunto Hospitalario, basado en criterios de conservación y recuperación de los valores históricos, arquitectónicos y paisajísticos del mismo. Se debe propender porque estos elementos se construyan con materiales durables y de fácil mantenimiento.

La señalización al interior del Conjunto hospitalario deberá responder a un proyecto de identidad visual y diseño de señalética propia para el hospital. En lo posible se deberán incluir elementos de señalización comunes con el espacio abierto de las instituciones
que integran el Área afectada -Instituto Dermatológico, Cancerológico e Instituto Materno Infantil (**IMI**), a fin de reforzar la integración como Nodo Hospitalario;

f) Bienes muebles en el espacio exterior. Considerando la presencia de un conjunto de bienes muebles (estatuaria, placas y bienes utilitarios como jardineras y piletas) que han sido removidos de su emplazamiento original en el Hospital San Juan de Dios, se establece la necesidad de realizar un inventario, valoración, proyecto de conservación y relocalización de los mismos.

Artículo 15. ***Movilidad.*** Las acciones relacionadas con el sistema de movilidad deben encaminarse hacia la priorización del peatón sobre el vehículo particular, la restricción de circulación de tránsito vehicular y la generación de una red de movilidad en armonía con los valores ambientales y paisajísticos del Conjunto Hospitalario. En este sentido, la (sic) propuestas de intervención en el área afectada deberán contemplar la creación de superficies continuas que prioricen la movilidad peatonal sin sardineles ni calzadas, la cualificación de las redes vehiculares mediante cambios de material y textura en el piso, y las delimitaciones a través de bolardos retráctiles.

Artículo 16. ***Movilidad peatonal.*** La intervención de la red de senderos deberá entenderse como un sistema organizativo del conjunto arquitectónico y de los espacios abiertos alrededor del mismo, cuya presencia le confiere identidad y coherencia con los componentes del Complejo Hospitalario; de esta forma se protege el trazado derivado del plan regulador inicial de 1921.

Se determina la necesidad de recuperar y regularizar el trazado peatonal principal sobre la base de las tipologías existentes históricamente en el conjunto (circulaciones abiertas y circulaciones bajo pérgola), agregando una adicional, la circulación en ámbito cerrado; para las cuales se establecen las siguientes consideraciones:

a) Circulaciones abiertas. Constituidas por los senderos para peatones y bicicletas a la intemperie. Hacen parte del espacio de uso público del hospital y del circuito perimetral al Conjunto Hospitalario. Esto de ninguna manera implica que estos sean los únicos trazados permitidos al interior del hospital. Las diferentes dimensiones, formas y demás definiciones correspondientes al diseño final de los espacios exteriores del Conjunto Hospitalario se desarrollarán con total libertad, pero respetando parámetros, criterios y valores expresados en el DTS del PEMP;

b) Circulaciones bajo pérgola. Se establece la recuperación del sistema interno de circulaciones bajo pérgola originales del conjunto, los cuales organizan el tránsito protegido de usuarios entre las edificaciones del hospital. Adicionalmente, se propone la inclusión de un corredor con pérgola que comunique el acceso principal sobre la Carrera Décima con la zona del Edificio Central. El diseño final de estos corredores peatonales, deberá tener en cuenta los futuros desarrollos y el sistema general propuesto al interior del área afectada con el fin de garantizar la coherencia entre lo preexistente y lo propuesto.

La recuperación y el dimensionamiento de este tipo de circulaciones deberá tener en cuenta criterios de diseño específicos en relación con la funcionalidad del Conjunto Hospitalario y la accesibilidad de todo tipo de usuarios; del mismo modo el diseño debe considerar un lenguaje arquitectónico y una expresión material que armonice con los materiales históricamente presentes en el conjunto;

c) Circulaciones en ámbito cerrado. Deberán garantizar una mayor protección a los usuarios frente al clima y la intemperie. Estos corredores se diseñarán para integrar edificaciones cuya interdependencia en el manejo de pacientes requiera unas condiciones ambientales y de confort especiales que aíslen o protejan a los usuarios de las condiciones climáticas del exterior.

Para efectos del ordenamiento general, se propone inicialmente la conectividad mediante este tipo de circulación entre los pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce con una derivación que puede desembocar en la zona del Edificio Central, debido fundamentalmente a la vocación asistencial y de interdependencia que se tiene entre estos pabellones.

Sin embargo, esta decisión dependerá del tipo de servicios y usos instalados en esta agrupación de edificios; en caso de que se consideren usos en otros edificios distintos a los señalados y cuya interdependencia implique unas circulaciones de ámbitos cerrados, estas podrán implementarse en remplazo de las circulaciones con pérgola. El diseño de estos corredores deberá garantizar transparencia visual y la armonización con el conjunto existente en términos de materialidad y lenguaje arquitectónico.

Artículo 17. ***Accesibilidad para discapacitados.*** Todos los corredores peatonales que se recuperen, regularicen y diseñen al interior del Conjunto Hospitalario deberán cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente y manuales oficiales publicados en cuanto a accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad, a saber: el Acuerdo 19 de 1983 del Consejo de Bogotá, Resolución número 14861 del 4 de octubre de 1985 del Ministerio de Salud, Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997 Título IV, Ley 1145 de 2007.

Artículo 18. ***Movilidad vehicular****.* Se restringe el libre tránsito de los vehículos particulares al interior del Conjunto del Hospital San Juan de Dios salvo las siguientes excepciones:

• Vehículos particulares que conducen pacientes al servicio de urgencias. La entrada podrá hacerse por los accesos habilitados únicamente para este servicio. Luego de dejar al paciente, el vehículo no podrá estacionarse ni esperar en esta área y deberá desplazarse hasta los estacionamientos del hospital (proyecto de sótano de estacionamientos), saliendo igualmente por las salidas vehiculares para público.

• Vehículos particulares que recogen pacientes del acceso principal del hospital.

• Vehículos particulares que conducen o recogen pacientes o visitantes con movilidad reducida o en condición de discapacidad al acceso principal del hospital o a los servicios de consulta. El vehículo no podrá estacionarse en esta área y deberá desplazarse hasta los estacionamientos del hospital.

Para los demás casos en los que el vehículo transporte visitantes, trabajadores o estudiantes, el vehículo particular deberá ingresar directamente a los estacionamientos, y las personas deberán utilizar el sistema de transporte interno del hospital o bien circular a pie o en bicicleta.

a) Transporte público. Para las personas que lleguen al hospital en taxi, se deberá disponer de bahías para cargue y descargue de pasajeros sobre las vías de acceso próximas a las edificaciones de mayor demanda de visitantes. Para el caso de taxis que transporten pacientes al servicio de urgencias, se permitirá la entrada y salida por los accesos habilitados para esta área asistencial del hospital; al igual que con los vehículos particulares, los taxis no podrán estacionarse ni esperar en esta área y deberán desplazarse hasta los estacionamientos del hospital o salir inmediatamente por las porterías correspondientes al servicio de urgencias. Cuando los taxis conduzcan o recojan pacientes o visitantes convalecientes, con movilidad reducida o en condición de discapacidad al acceso principal del hospital 0 a los servicios de consulta, pueden hacer uso del circuito interno del Conjunto pero no podrán estacionarse en esta área y deberán salir inmediatamente o bien desplazarse a los estacionamientos del hospital;

b) Vehículos de servicio. Se clasifican en dos categorías:

• Vehículos que cumplen labores de transporte propias de la actividad asistencial: ambulancias, camiones para evacuación de residuos peligrosos, camiones de suministro de alimentos, equipos, de ropas y lencería.

Para estos vehículos se recomienda diseñar un plan de manejo de tránsito interno, PMT, que incluya según cada tipo, restricción de horarios para la circulación y delimitación de las zonas dentro de las cuales se puede mover el vehículo. No obstante, para el tránsito de los mismos se establece lo siguiente:

- El acceso y salida al hospital para vehículos de transporte de alimentos, equipos, ropas, lencería, residuos y desechos, se recomienda que se ubique en la entrada suroccidental del mismo.

- Las ambulancias son los únicos vehículos que no tendrán restricción de circulación al interior del Conjunto Hospitalario.

- El acceso de las ambulancias deberá acoger los requerimientos de la normativa vigente (Plan maestro de salud - Decreto número 553 de 2012).

- En el caso de ubicar el acceso y salida vehicular a la zona del edificio central sobre la Calle 1 Sur entre los edificios Cundifarma y Resonancia Magnética, es necesaria la adquisición de dos predios colindantes al Complejo Hospitalario sobre el barrio Policarpa identificados con los códigos prediales 0012110547 (Cl 1 C sur 10 10) y 0012110501 (Cl1 C Sur 10 34).

- Los vehículos de transporte de residuos ordinarios no podrán ingresar al Hospital y deberá disponerse de un espacio próximo al depósito principal, para el cargue y evacuación de desechos. Todos los procedimientos relacionados con la movilidad y el transporte de desechos y residuos hospitalarios deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente: Decreto número 1609 de 2002 para el transporte de residuos y desechos peligrosos, Decreto número 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución Conjunta número 1164 de 2002 del Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente.

• Vehículos de servicio y de emergencias. Tienen una presencia ocasional dentro del Hospital, por tanto no son determinantes dentro del sistema de movilidad (carros de bomberos, policiales y de mantenimiento de redes de servicios públicos). El proyecto de diseño de espacio público deberá tener en cuenta los anchos mínimos de vía necesarios para garantizar la circulación, así como una correcta señalización dentro del circuito vehicular;

c) Circuito vehicular exclusivo. Se recomienda el diseño y la habilitación de un corredor de circulación perimetral dentro del Conjunto Hospitalario que comunique mediante un sistema de transporte interno todas las dependencias y servicios de hospital, principalmente desde las zonas de salida de los estacionamientos para público. Este trazado deberá tener en cuenta también la circulación paralela de medios de transporte no motorizados, conformado así un circuito multimodal. Salvo las excepciones mencionadas anteriormente, los únicos vehículos que podrán circular libremente por el circuito serán los que disponga el Hospital para poner en servicio el sistema de transporte interno. Estos vehículos serán preferiblemente eléctricos, de tamaño pequeño, con una capacidad de entre 20 y 25 pasajeros y deberán contar con todas las especificaciones técnicas y normativas para el transporte de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida.

Se recomienda que la ruta del corredor planteado sea bidireccional para cubrir todas las dependencias del hospital. Principalmente, la ruta deberá buscar la conexión rápida entre la salida de los estacionamientos subterráneos y los diferentes servicios ubicados en el Conjunto, y además, facilitar la interdependencia y el flujo de usuarios entre los mismos. Asimismo, se deberá dar cumplimiento a los siguientes criterios:

• Mínima intervención del corredor vehicular dentro del Conjunto.

• Servir a los usuarios que lleguen al hospital desde transporte público.

• Servir a los usuarios que lleguen al hospital desde el vehículo particular.

• Buscar el menor impacto de este corredor, rodeando perimetralmente las edificaciones.

• No fracturar las agrupaciones históricas de los edificios del conjunto.

• Diferenciar claramente el circuito vehicular de los accesos y vías necesarias para el servicio de urgencias, estos dos sistemas no deben cruzarse.

• El circuito podrá utilizarse para la circulación de vehículos de transporte, residuos peligrosos, camiones de suministro de alimentos, equipos, de ropas y lencería, siempre y cuando su tránsito al interior del hospital, se encuentre regulado dentro del PMT.

El PEMP plantea un trazado preliminar del circuito vehicular exclusivo, incluido en el documento de propuesta, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 19. ***Estacionamientos.*** Para definir la oferta mínima de estacionamientos dentro del Conjunto Hospitalario se aplica la norma vigente respecto a las zonas normativas de demanda y la exigencia de estacionamientos por uso (Decreto número 190 de 2004, Demanda Parqueaderos Sector de Demanda D

Dotacional POT Plano número 29) y debe ser como mínimo de 481 estacionamientos, excluyendo el Instituto Cancerológico Nacional, el Instituto Materno Infantil y el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.

El sistema de parqueaderos se localizará bajo una franja de la Alameda y Parque Lineal propuestos y bajo los nuevos desarrollos permitidos, lo cual representa un potencial de construcción bajo el subsuelo de 36.400 m^2, distribuidos en dos sótanos de parqueaderos. Dicha área podrá albergar cerca de 1.385 estacionamientos, lo cual garantiza el cumplimiento del requerimiento mínimo. Si bien la totalidad del área mencionada puede utilizarse en estacionamientos, también podrían considerarse otras formas de utilización de esta zona, con el fin de obtener mediante otros usos, alternativas de financiación.

Artículo 20. ***Manejo ambiental y de residuos***. Las acciones en este componente se orientan en tres ejes:

• Manejo del ambiente interior de los edificios, con dos propósitos: la reducción de los riesgos ambientales y el mejoramiento de la eficiencia ecológica del funcionamiento.

• Mejoramiento de los espacios exteriores del complejo para reducir impactos sobre la calidad ambiental interior y el funcionamiento del servicio hospitalario.

• Determinantes para el manejo de residuos al interior del Conjunto Hospitalario.

Artículo 21. ***Determinantes para el manejo de residuos al interior del Conjunto Hospitalario.*** Se recomienda la formulación de un Manual y Plan de Gestión Integral de Residuos para el Complejo Hospitalario, en el marco de la normatividad vigente, a saber: Decreto número 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución Conjunta número 1164 de 2002 del Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente y Decreto número 1609 de 2002 para el transporte de residuos y desechos peligrosos. No obstante, en términos generales, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. En todos los servicios debe haber depósitos temporales de basuras separados por tipo, según lo recomienda la normatividad vigente.

2. La ruta de transporte de residuos desde los depósitos temporales hacia el definitivo debe ser unidireccional, no puede devolverse.

3. La capacidad del depósito definitivo debe ser calculada de acuerdo a la dimensión de los servicios instalados en el hospital.

4. Los acabados de todos los depósitos de basuras deben ser lavables, preferiblemente enchapados en cerámicay deben contar con sifones de piso y toma hidráulica para mangueras.

5. Tanto los depósitos temporales, como el depósito general debe estar perfectamente señalizados y ventilados, según los requerimientos normativos para cada uno de los tipos de residuos.

6. Para el depósito de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos, se debe disponer de un espacio refrigerado mediante aire acondicionado o equipos de refrigeración, cuya temperatura no supere los 4^{o} C según lo dispuesto en la normatividad vigente (Resolución número 1164 de 2002).

7. El almacenamiento central de basuras, salvo excepciones por tipo de residuos, deberá construirse próximo al acceso vehicular restringido, para su transporte y disposición final.

8. Para dar cumplimiento a la norma en cuanto al manejo de los residuos patógenos, se ha planteado dentro del plan de ordenamiento para el área afectada, un circuito vehicular restringido para el acceso del vehículo recolector, facilitando su transporte y disposición final. Ver *Plano 25 Recolección y evacuación de residuos.*

Artículo 22. ***Mejoramiento del ambiente interior.*** Se establece en dos líneas de acción:

a) Saneamiento de los espacios interiores. Incluye el control de vectores y plagas, la sustitución de materiales peligrosos de construcción, y las directrices y acciones prioritarias en materia de los posibles riesgos identificados provenientes del material médico y hospitalario abandonado en las instalaciones del hospital (riesgos químicos, biológicos y por radiactividad, identificados en la fase de diagnóstico del PEMP, y que deben ser objeto de análisis específicos). Para su cumplimiento se formulan los siguientes proyectos de intervención:

• Control de vectores y plagas. Fumigación y descontaminación de los espacios interiores del conjunto hospitalario, el manejo de los factores y problemas de humedad de los edificios y el control al acceso de fauna urbana al Complejo.

• Control de riesgos biológicos, químicos y por radioactividad. Formulación de estudios especializados para identificar y cuantificar los riesgos biológicos, químicos y por radioactividad en las instalaciones y el material biomédico existente.

• Sustitución de materiales peligrosos de construcción. Relocalización y sustitución adecuada de materiales peligrosos de construcción, así como disposición adecuada de los residuos provenientes de la readecuación de las instalaciones del hospital;

b) Estrategia bioclimática. Tiene como finalidad asegurar una adecuada ventilación y un microclima estable y confortable. Incluye el desarrollo de las siguientes acciones:

• Microclima y ventilación (temperatura, iluminación, cantidad y calidad del aire interno). Generación del modelo bioclimático para el Hospital San Juan de Dios y adecuación de las instalaciones del hospital con el fin de generar condiciones microclimáticas de confort.

• Ahorro de agua. Instalación de aparatos ahorradores de agua, implementación de sistemas de almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias y desarrollo de sistemas de almacenamiento y aprovechamiento de aguas grises.

Artículo 23. ***Mejoramiento de los espacios exteriores del complejo.*** Se centra en la propuesta ambiental para los espacios públicos del área afectada y de la zona de influencia a través del mejoramiento de la calidad ambiental del paisajismo. Para el logro de este objetivo se adoptan dos enfoques:

a) Manejo de los espacios abiertos e interiores. Se centra en el manejo de los jardines, patios internos, arbolado y parches de vegetación que constituyen los espacios abiertos o interiores del conjunto. Incluye la realización del inventario forestal de los jardines y patios internos y la realización de los procesos de adecuación y regularización fitosanitarias del arbolado interno del hospital con el propósito de determinar y supervisar el estado de salud de los árboles, así como para ejercer un control sobre los vectores y las plagas;

b) Articulación con el espacio público urbano. Busca la articulación y armonización con la zona de influencia a través de las siguientes acciones:

• Revitalización de la Avenida de la Hortúa como eje articulador de la zona hospitalaria, en donde se privilegie la movilidad activa (peatonal, en bicicleta, en patines, etc.).

• Armonización de los usos hospitalarios con su entorno, propendiendo por una apertura de los espacios libres y jardines del Hospital.

Artículo 24. ***Alcance de las condiciones urbanísticas definidas por el PEMP.*** La presente resolución establece las condiciones urbanísticas relacionadas con la asignación de usos, tratamientos urbanísticos y edificabilidad del área afectada y la zona de influencia.

Artículo 25*. Área de actividad y uso del suelo en el área afectada***.** Se asigna el área de actividad dotacional y uso del suelo equipamiento colectivo de escala metropolitana.

Artículo 26. Modificado por el art. 1°, Resolución 4033 de 2018. ***Usos para los edificios del área afectada.*** En cumplimiento de la Ley 735 de 2002 el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil funcionarán como centro especial para la educación universitaria. La asignación de usos específicos en cada una de las edificaciones del Hospital para este propósito, tiene en cuenta como primera medida los mandatos de la citada ley, en segundo lugar, las condiciones arquitectónicas de las edificaciones y por último la conservación de sus valores como BIC del orden nacional. Conforme lo anterior, los usos para los edificios del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil serán los siguientes:

TIPOLOGIA DE USOS PARA EL PEMP CHSJD

TIPO	NOMBRE
1	SALUD-DOCENCIA
II	DOCENCIA-INVESTIGACION
III	CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS
IV	ARTE Y CULTURA
V	INSTITUCIONAL
VI	SOCIAL COMUNITARIO
t	***usos transitorios***

ASIGNACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE USOS POR EDIFICIO

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS CHSJD				
No.	**Id.**	**Nombre del Edificio**	**USOS PRINCIPALES**	**USOS ALTERNATIVOS**
1	13	Cancerologico	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
2	20	Dermatológico Federico Lleras	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
3	14	Instituto Materno Infantil	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
4	**15**	Ed. Central	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
5	1	Ed. San Roque	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	SALUD-DOCENCIA (tipo 1)
6	2	Ed. Inmunológico	INSTITUCIONAL (tipo V)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)*
7	3	Ed. San Jorge	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	SALUD-DOCENCIA (tipo 1)
S	4	Ed. Paulina Ponce de León	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	SALUD-DOCENCIA(tipo 1)
9	5	Ed. San Lucas	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	SALUD-DOCENCIA (tipo 1)
10	**6**	Ed. San Eduardo	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
12	S	Ed. Santiago Samper	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)**
16	11	Ed. Enfermedades Tropicales	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
17	16	Ed. Cundifarma	SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS (tipo III)	SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS (tipo III)
13	17	Ed. Resonancia Magnética	SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS (tipo III)	SALUD-DOCENCIA (tipo 1)
19	18	Ed. Salud Mental	SALUD - DOCENCIA (tipo 1)	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)
11	7	Ed. Siberla	DOCENCIA - INVESTIGACION (tipo II)	ARTE Y CULTURA (tipo IV)
13	9	Ed. Mantenimiento	SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS (tipo III)	Servicios complementarios **
14	10	Ed. Convento	ARTE Y CULTURA (tipo IV)	SALUD-DOCENCIA (tipo 1)
1S	10-A	Capilla	ARTE Y CULTURA (tipo IV)	ARTE Y CULTURA (tipo IV). Litúrgico
20	19	Rehabilitación Psiquiátrico	*usos transitorios*	*usos transitorios*
21	21	Centro de Salud	*usos transitorios*	*usos transitorios*
22	23	Portería	*Liberación y desmonte*	*Liberación y desmonte*
23	22	Torre Docente	*Liberación y desmonte*	*Liberación y desmonte*
24	12	Ancianato	SOCIAL COMUNITARIO (tipo VI)	SOCIAL COMUNITARIO (tipo VI)
25	24	Jardín Infantil	SOCIAL COMUNITARIO (tipo VI)	SOCIAL COMUNITARIO (tipo VI)

Tabla 8. Usos área afectada.

Fuente: DTS PEMP.

**** El edificio conserva su sistema de entrepiso original en madera, y su adecuación al uso de investigación requeriría el cambio de los mismos.**

Parágrafo. El desarrollo de los usos específicos en las edificaciones no podrá afectar los valores patrimoniales de cada edificación.

Artículo 27. ***Interdependencia.*** La distribución final y específica de usos y actividades al interior del Conjunto Hospitalario deberá cumplir con los requisitos de conectividad directa y eficaz entre los servicios que así lo requieran, tanto al interior de los edificios como entre los distintos inmuebles. La distribución funcional deberá cumplir con la normatividad vigente que regula la habilitación de entidades prestadoras de servicios de salud:

• Plan Maestro de Equipamientos de Salud Decreto número 553 de 2012.

• Resolución número 4445 de 1996 del Ministerio de Salud.

• Resolución número 1043 de 2006 del Ministerio de Salud.

• Resolución número 2003 de 2014 del Ministerio de Salud.

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10.


• Acuerdo número 192 de 2005 del Concejo de Bogotá.

Las normas y demás disposiciones que modifiquen, adicionen y/complementen.

Artículo 28. ***Usos complementarios para las edificaciones del área afectada***. Las edificaciones y predios que comprenden el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, tendrán la posibilidad de albergar usos complementarios para el buen funcionamiento del mismo; siempre y cuando sean compatibles con la actividad principal de asistencia, docencia e investigación en salud y no vayan en detrimento de la conservación de las edificaciones patrimoniales.

Artículo 29. ***Tratamiento del área afectada.*** Se designa el tratamiento de conservación para el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

Artículo 30. ***Sectores normativos del área afectada.*** Se definen los siguientes sectores normativos, indicados en el plano:

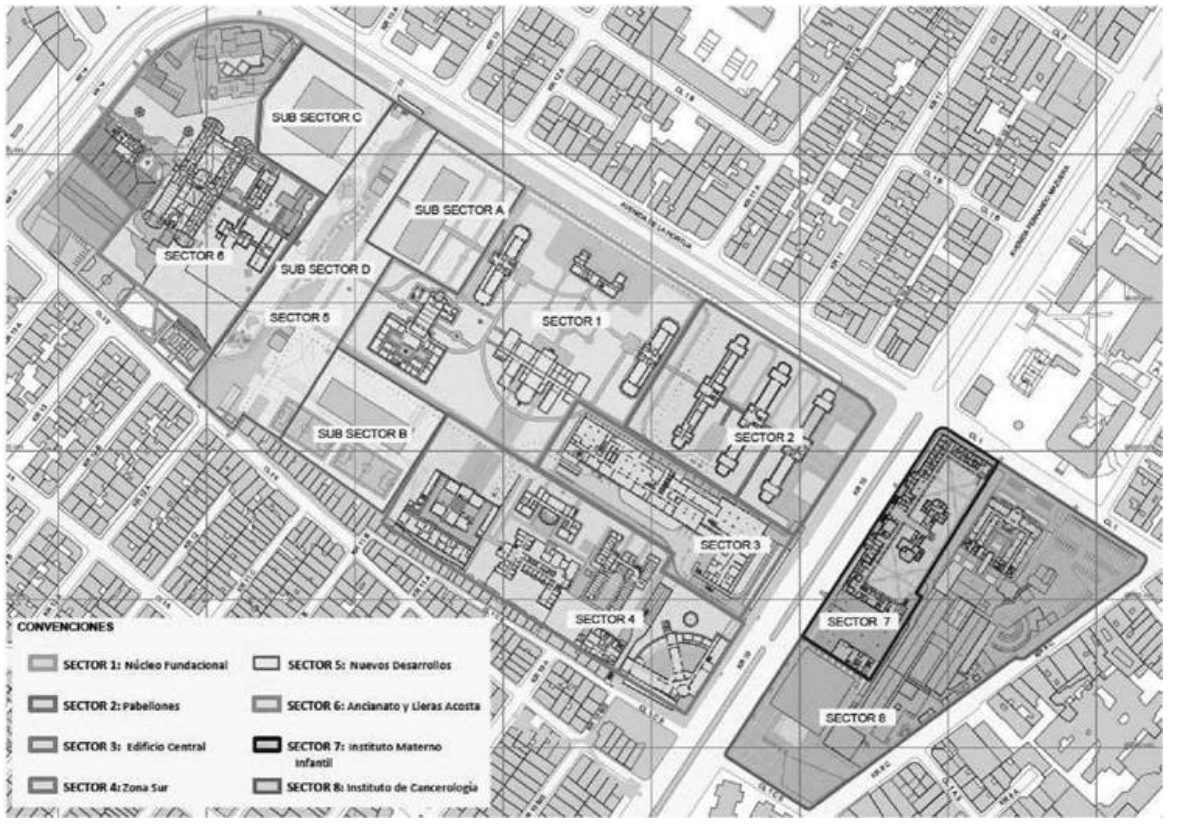

Plano 3. Sectores normativos del área afectada.

Fuente: DTS PEMP.

Artículo 31. Modificado por el art. 2°, Resolución 4033 de 2018. ***Edificabilidad en el área afectada por sector normativo***. Las condiciones de edificabilidad y volumetria para el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, se indican según el siguiente cuadro normativo:

	SECTOR 1	SECTOR 2	SECTOR 3	SECTOR 4	SECTOR 5				SECTOR 6	SECTOR 7	SECTOR 8
	NÚCLEO FUNDACIONAL	PABELLONES	EDIFICIO CENTRAL	ZONA SUR	NUEVOS DESARROLLOS				ANCIANATO Y LLERAS ACOSTA	INSTITUTO MATERNO INFANTIL	CANCEROLÓGICO
					A	B	C	D			
ÍNDICE DE OCUPACIÓN EXISTENTE	0,28	0,25	0,52	0,35	0	0	0	0,2	0,43	0,38	0,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PERMITIDO	0,28	0,21	0,25	0,35	0,23	0,2	0,29	0,1	0,5	0,5	0,5
	(ver nota 7)	(ver nota 7-8)	(ver nota 7)	(ver nota 7)					(ver nota 4)	(ver nota 4)	(ver nota 4)
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	Existente	Existente	8 pisos	Existente	4 pisos	5 pisos	8 pisos	1 piso	Existente	4 pisos	6 pisos
	(ver nota 5)	(Ver nota 5)		(Ver nota 5)						Ver nota 3	Ver nota 3
TIPOLOGÍA	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada
AISLAMIENTOS	Existente	Existente	20 m mínimo a edificios patrimoniales	Existente	15 m a edificio patrimonial	20 m a edificio patrimonial	20 m a edificio patrimonial	20 m a edificio patrimonial	Existente	20 m a edificio patrimonial	Propuestos según PRM
			(Ver nota 1)	(Ver nota 4)							(Ver nota 6)
SÓTANOS	Existentes	No se permite	Se permite	No se permite	Se permite	Se permite	Se permite	Se permite	No se permite	Se permite	Se permite

			(Ver nota 2)		(Ver nota 2)	(Ver nota 2)	(Ver nota 2)	(Ver nota 2)			
VOLADIZOS	No se permite	No se permite	Se permite	No se permite	Se permite	Se permite	Se permite	Se permite	No se permite	Se permite	Se permite
Nota 1: Este sector colinda con los pabellones, edificio de antiguas cocinas o Siberia y núcleo fundacional.											
Nota 2: Número máximo de niveles permitido: 2. Aislamiento mínimo a Edificio Patrimonial: 15 m. Regulación de usos: Estacionamientos y usos compatibles con la actividad asistencial, docente y de investigación.											
Nota 3: La altura máxima permitida para los nuevos desarrollos está dada por el arranque de la cubierta del edificio de conservación establecida en los proyectos de intervención aprobados por el Ministerio de Cultura. Resoluciones 3092-0461-1026 de 2014.											
Nota 4: El índice de ocupación permitido corresponde al proyecto de intervención específico para cada uno de los inmuebles, sujetos a la aprobación del Ministerio de Cultura. Los proyectos contemplan liberaciones que ajustan los índices permitidos.											
Nota 5: Para la definición de la altura máxima permitida no se tendrán en cuenta los volúmenes adicionados que afecten la lectura integral del edificio y que deberán ser desmontados en el proceso de intervención.											
Nota 6: Los aislamientos deben ser de mínimo 50 m a edificio patrimonial para los nuevos desarrollos. Para garantizar la conservación del edificio patrimonial Instituto de Radium, el proyecto de intervención deberá tener en cuenta aislamientos mínimos entre este edificio y las construcciones aledañas preexistentes, así como la eliminación de elementos adosados a la estructura original.											
Nota 7: El índice de ocupación permitido se contempla en el escenario de la liberación de la torre central y la torre docente y la construcción de un nuevo desarrollo. El índice de ocupación incluye áreas de desarrollo para uso exclusivo de circulaciones cubiertas entre edificaciones y/o sistemas o instalaciones técnicas para el correcto funcionamiento de los edificios las cuales deberán ser preferiblemente subterráneas.											
Nota 8: El índice registrado corresponde al área ocupada por las edificaciones de conservación excluyendo las áreas del antiguo centro de salud (UPA), y Rehabilitación Psiquiátrica. Estas edificaciones serán de uso transitorio y deberán ser demolidas en una segunda fase.											

Tabla 9. Edificabilidad área afectada.

Fuente: DTS PEMP.

Artículo 32. ***Condiciones de intervención para los inmuebles del área afectada.*** Para la intervención de los inmuebles localizados en el área afectada se deberá seguir lo establecido en el Documento Técnico de Soporte, Propuesta, Tomo 1, numeral 4.1.3 *Condiciones para la conservación de los bienes de interés cultural*, consistente en las siguientes acciones:

- Estudios y proyectos que se deben realizar.

- Acciones de recuperación.

- Desmontes y liberaciones sugeridas.

- Obras de conservación.

- Obras de restauración.


- Obras de adecuación.

- Obras de reconstrucción.

El tomo I del documento de propuesta hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 33. ***Sectores normativos en la zona de influencia.*** Corresponde a la sectorización de la zona de influencia en la que se identifican las determinantes particulares que definen la edificabilidad de manzanas y barrios.

Para esta zona se definen los siguientes sectores normativos:

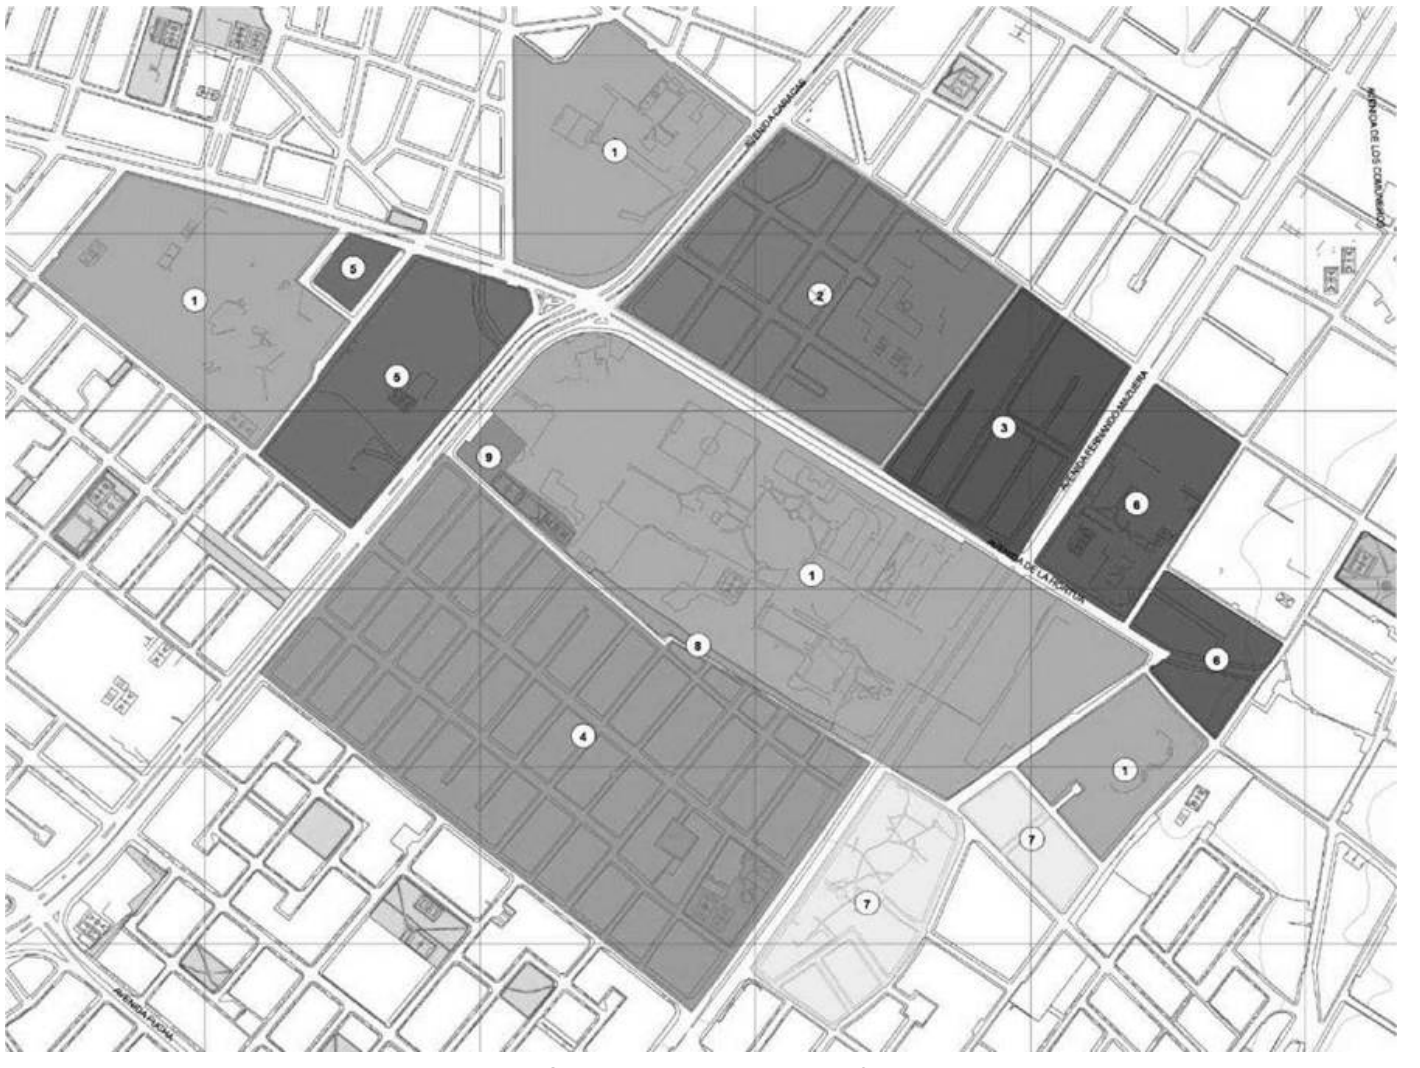

Plano 4. Sectores normativos zona de influencia.

Fuente: DTS PEMP.

Sectores normativos zona de influencia

Sector	Nombre
1	Manzanas de los Hospitales Misericordia, Santa Clara y Samaritana
2	Barrio San Bernardo - sector occidental
3	Barrio San Bernardo- sector oriental
4	Barrios Policarpa y Sevilla
5	Manzanas Barrio San Antonio
6	Manzanas Barrio Las Cruces
7	Manzanas Barrio Modelo Sur
8	Borde Sur CHSJD (Avenida Carrera 10 y Carrera 12A)
9	Borde Sur CHSJD (Carrera 12A y Avenida Caracas)

Tabla 9. Sectores normativos zona de influencia.

Fuente: DTS PEMP.

Los sectores normativos señalados se encuentran delimitados en el PL 6: Sectores normativos en la zona de influencia el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 34. ***Tratamiento urbanístico, área de actividad y usos del suelo en la zona de influencia por cada sector normativo.*** Se definen las condiciones urbanísticas aplicables a los sectores normativos de la zona de influencia, indicados en la siguiente tabla:

Sector Normativo	Tratamiento urbanístico	Área de actividad	Uso del suelo	Condiciones particulares
1	Conservación	Dotacional	Principal: equipamiento colectivo. Complementario: residencial, comercio y servicios de escala vecinal.	Se permite el uso residencial y complementarios a la vivienda existentes actualmente (comercio y servicios de escala vecinal). En el caso de nuevos desarrollos el uso deberá ser dotacional complementario al uso hospitalario predominante en la manzana.
2	Renovación urbana - reactivación	Residencial	Principal: residencial. Complementario: comercio, servicios y equipamientos de escala vecinal.	Se permite el uso de equipamiento zonal existente (Colegio San Bernardo de la Salle) En el caso de nuevos equipamientos deberán ser de escala vecinal.
3	Renovación urbana - redesarrollo	Residencial	Principal: residencial. Complementario: comercio, servicios y equipamientos de escala vecinal. Restringido: comercio, servicios y equipamientos de escala zonal y urbana.	Sobre la carrera décima (10) se permite la localización de usos de comercio, servicios y equipamientos de escala zonal y urbana.
4	Renovación urbana - reactivación	Residencial	Principal: residencial con actividad económica. Complementario: comercio, servicios y equipamientos de escala vecinal.	

5	Renovación urbana - reactivación	Dotacional	Principal: equipamiento colectivo de escala vecinal, zonal y urbana. Complementario: residencial, comercio y servicios de escala vecinal y zonal.	Los predios dotacionales correspondientes a los actuales: Dirección de Sanidad de la Policía, del Ministerio de la Protección Social el Fondo Nacional de Estupefacientes, y de la Dirección Nacional de Escuelas, la de Investigación Criminal, además de las normas contenidas en el PEMP se rigen por lo establecido en el artículo 344 del Decreto 190 de 2004, el Decreto 430 de 2005 y el Decreto 395 de 2007.
6	Conservación	Dotacional	Principal: equipamiento colectivo de escala vecinal, zonal y urbana. Complementario: residencial, comercio y servicios de escala vecinal y zonal.	Los predios dotacionales además de las normas contenidas en el PEMP se rigen por lo establecido en el artículo 344 del Decreto 190 de 2004, el Decreto 430 de 2005 y el Decreto 395 de 2007
7	Renovación urbana - reactivación	Residencial	Principal: residencial. Complementario: comercio, servicios y equipamientos de escala vecinal.	
8	Renovación urbana	Dadas las condiciones de riesgo identificadas y el incumplimiento de las determinantes de aislamiento mínimo para predios colindantes con el Hospital San Juan de Dios sobre la calle 1C Sur se debe propender por la liberación de esta área en el marco de un programa de relocalización. En este sentido, se restringen nuevos usos y una mayor edificabilidad a la existente actualmente.		
9	Renovación urbana	Dotacional	Principal: equipamiento colectivo de escala vecinal, zonal y urbana.	Para el caso de los predios colindantes con el Hospital San Juan de Dios sobre la calle 2 sur, se deberá mantener el uso recreativo existente. Para el caso del predio localizado en la esquina de la Av. Caracas con calle 2 sur se reconoce su uso comercial existente (concesionario), sin embargo cualquier nuevo desarrollo deberá tener un uso de equipamiento.

Tabla 10. Tratamientos urbanísticos y usos de la zona de influencia.

Fuente: DTS PEMP.

Artículo 35. ***Modalidades del tratamiento de renovación urbana.*** La zona de influencia podrá presentar proyectos bajo las modalidades de reactivación o redesarrollo teniendo en consideración los lineamientos definidos en la normatividad distrital vigente los Decreto números 448 de 2014 y 157 de 2015.

Artículo 36. ***Determinantes para la intervención en los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital (BICD) de la zona de influencia.*** Las intervenciones que se realicen en los hospitales catalogados como BICD, deben garantizar como prioridad la integridad de las edificaciones de conservación.

Artículo 37. ***Edificabilidad en la zona de influencia.*** Los predios localizados en los sectores normativos de la zona de influencia, para su desarrollo deben cumplir con las siguientes condiciones:

Sector Normativo	**Altura máxima permitida**			**Ocupación existente**	**Máxima Ocupación**	**Aislamiento Posterior**	**Antejardín**	**Voladizo**	**Sobre ancho andén**	**Tipología paramento y empates**
	Localización	Frente < 16 m	Frente > 16 m							
1 CONSERVACIÓN	Hospital Santa Clara	2 pisos		0.193	0.40	NA	NA	NA	No se exige	Posibles ampliaciones según respectivo proyecto
	Hospital La Misericordia	5 pisos		0.207	0.40	NA	NA	NA	No se exige	
	Hospital La Samaritana	6 pisos		0.401	0.40	NA	NA	NA	No se exige	
	Predio BIC Laboratorios Quibi	2 pisos		-	0.40	NA	Existente	NA	No se exige	
	Predio no BIC dotacional (ver nota 1)	2 pisos		-	0.50	NA	NA	NA	No se exige	Paramento continuo existente
	Predios no BIC (ver nota 2 y 3)	2 pisos		-	0.70	3 m	No se exige	No se permite	No se exige	
2 RENOVACIÓN URBANA REACTIVACIÓN	Predios con frente a la Av. La Hortúa y a la Av. Caracas	5 pisos	8 pisos	-	0.70	5 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo
	Predios sin frente sobre las anteriores avenidas	5 pisos		-	0.70	4 m	No se exige	No se permite	No se exige	
	Predio dotacional (ver nota 4)	3 pisos		-	0.50	NA	NA	NA	No se exige	Posibles ampliaciones según respectivo proyecto
	Predios en manzana del dotacional (ver nota 5)	2 pisos		-	0.70	3 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo existente
3 RENOVACIÓN URBANA REDESARROLLO (ver nota 6)	Predios con frente a la Av. La Hortúa y a la Carrera Décima	8 pisos		-	0.70	NA	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo
	Predios sin frente sobre las anteriores avenidas	5 pisos		-	0.70	NA	No se exige	No se permite	Por costado de manzana nuevo paramento a 6 m mínimo del eje de la vía (**ver nota 6**)	
Sector Normativo	**Altura máxima permitida**			**Ocupación existente**	**Máxima Ocupación**	**Aislamiento Posterior**	**Antejardín**	**Voladizo**	**Sobre ancho andén**	**Tipología paramento y empates**
4 RU REACTIVACIÓN	Todos los predios	4 pisos		-	0.70	4 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo
5 RU REACTIVACIÓN	Dotacionales existentes (ver nota 7)	4 pisos		-	0.50	NA	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo

	Predios en manzana del dotacional (ver nota 8)	4 pisos	-	0.70	3 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo existente
	Demás predios del sector normativo	4 pisos	-	0.70	3 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo
6 CONSERVACIÓN	Todos los predios	Sector de Interés Cultural: según lo establecido en la norma distrital vigente (Decreto distrital 606 de 2001 y el Decreto 492 de 2007).							
7 RU REACTIVACIÓN	Todos los predios	3 pisos	-	0.70	3 m	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo
8	Todos los predios	Dadas las condiciones de riesgo identificadas y el incumplimiento de las determinantes de aislamiento mínimo para predios colindantes con el Hospital San Juan de Dios sobre la calle 1C Sur se debe propender por la liberación de esta área en el marco de un programa de relocalización. En este sentido, se restringen nuevos usos y una mayor edificabilidad a la existente actualmente.							
9	Predios colindantes con el Hospital San Juan de Dios sobre la calle 2sur	1 piso	-	0.10	3 m	NA	NA	NA	NA
	Predio localizado en la esquina de la Av. Caracas con calle 2sur	4 pisos	-	0.50	NA	No se exige	No se permite	No se exige	Paramento continuo

Tabla 11. Edificabilidad zona de influencia.Fuente: DTS PEMP.

NOTAS:

1. En la manzana del Hospital Santa Clara, el dotacional no BIC correspondiente al hoy Centro de Tecnologías para la construcción y la madera del SENA, además de las normas contenidas en el PEMP se rige por lo establecido en el artículo 344 del Decreto número 190 de 2004, el Decreto número 430 de 2005 y el Decreto número 395 de 2007

2. En la manzana del Hospital La Misericordia, el Conjunto Residencial no BIC existente mantiene las condiciones de edificabilidad aprobadas para su desarrollo.

3. Los predios que adquieran los hospitales en la misma manzana en que se localizan, podrán ser incorporados al uso institucional respectivo, manteniendo la edificabilidad establecida para estos en el PEMP, hasta que hagan parte de un proyecto integral de desarrollo de la institución.

4. El predio dotacional correspondiente al hoy Instituto San Bernardo de La Salle, además de las normas contenidas en el PEMP se rige por lo establecido en el artículo 344 del Decreto número 190 de 2004, el Decreto número 430 de 2005 y el Decreto número 395 de 2007.

5. Los predios que adquiera el Instituto San Bernardo de La Salle en la misma manzana en que se localiza, podrán ser incorporados a su uso institucional manteniendo la edificabilidad establecida para estos en el PEMP, hasta que hagan parte de un proyecto integral de desarrollo de la institución.

6. La renovación urbana por redesarrollo se puede dar por unidades mínimo de una manzana.

7. Los predios dotacionales correspondientes a los hoy Dirección de Sanidad de la Policía, del Ministerio de la Protección Social el Fondo Nacional de Estupefacientes, y de la Dirección Nacional de Escuelas la de Investigación Criminal, además de las normas contenidas en el PEMP se rige por lo establecido en el artículo 344 del Decreto número 190 de 2004, el Decreto número 430 de 2005 y el Decreto número 395 de 2007.

8. Los predios que adquieran las instituciones mencionadas en la nota anterior, dentro de la misma manzana en que se localizan, podrán ser incorporados al uso institucional respectivo manteniendo la edificabilidad establecida para estos en el PEMP, hasta que hagan parte de un proyecto integral de desarrollo de la institución.

Parágrafo. Para el caso de los inmuebles colindantes con BIC Distritales se acogen los demás aspectos de la normativa de edificabilidad definidos en el Decreto número 606 de 2001, en caso de contradicción, prevalece lo establecido en el anterior cuadro de normativa de la zona de influencia.

Artículo 38. ***Normativa complementaria para los predios localizados en la zona de influencia.***

Voladizo. Para efectos de determinar el voladizo, aplican las disposiciones del artículo 11 del Decreto Distrital número 159 de 2004 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo. En ningún caso los voladizos podrán generar culatas contra los predios vecinos y si ellos los tienen y no es necesario prever aislamiento lateral se deberá empatar con el voladizo del vecino en una longitud no mayor de 1.00 metro cuando este sea mayor al permitido, ni menor de 1.00 metro cuando sea menor; a partir de esa distancia se podrá construir el voladizo hasta la dimensión máxima permitida.

Equipamiento comunal privado. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial se deberá tener en cuenta que el equipamiento comunal privado está conformado por las áreas comunales privadas destinadas a juegos, salón comunal, gimnasio recepción, administración y zonas recreativas necesarias para el buen desarrollo de las actividades a las cuales está destinada una edificación.

Para efectos del cálculo del equipamiento comunal privado no se contabilizarán las áreas construidas correspondientes a parqueaderos, circulación vehicular, cuartos de máquinas o de mantenimiento, subestaciones y cuartos de basura, así como los corredores y demás zonas de circulación necesarias para acceder a los espacios donde se desarrolla el uso al que está destinada la edificación. El equipamiento comunal privado debe tener acceso directo desde las áreas comunes privadas, y debe estar destinado a áreas libres recreativas en por lo menos el 20% del área total.

Cerramientos. Para el cerramiento de lotes o de los aislamientos exigidos contra predios vecinos a nivel de terreno o placa superior del semisótano, se pueden levantar divisiones con una altura máxima de 2,50 metros. Esta disposición no aplica para antejardines que se podrán cerrar en las áreas residenciales de acuerdo con lo establecido en el POT.

Se permite encerrar las áreas libres que están en pisos distintos al primero, mediante divisiones con una altura máxima de 1,90 metros, en material que evite la servidumbre de vista.

Sótanos y semisótanos. Los sótanos se permiten en todos los sectores objeto de la reglamentación a que hace referencia la presente Resolución. Los semisótanos, sólo se permiten en los mismos sectores, en las áreas de actividad residencial con las restricciones que establece el Decreto Distrital número 190

de 2004. El sótano puede desarrollarse en la totalidad del suelo útil privado.

El nivel de la placa inferior del primer piso no podrá ser mayor a 0.25 metros de altura sobre el nivel que tenga el terreno en el paramento de construcción reglamentario, en una distancia mínima de seis (6) metros contados a partir de dicho paramento y solo a partir de esa distancia podrá tener altura mayor para generar semisótano.

Estacionamientos. Las edificaciones deben prever los cupos de estacionamientos establecidos en el POT vigente para cada uso. Se puede realizar pago compensatorio hasta por el 100% de los cupos exigidos, al Fondo Compensatorio de Estacionamientos, conforme a la metodología determinada en la reglamentación vigente sobre la materia.

Los cupos de estacionamiento deben ser dispuestos de manera que configuren rectángulos de mínimo 5,00 metros de largo, por 2,50 metros de ancho.

Deben estar libres de elementos estructurales o divisorios. El lado de dicho rectángulo, que colinda con el área de maniobra y circulación de acceso al cupo, debe estar libre de obstáculos. Cuando los cupos de estacionamiento se dispongan paralelamente al eje del área de maniobra y circulación que da acceso al cupo, el largo mínimo del rectángulo es 5,8 metros.

os cupos de estacionamiento y la zona de maniobra y circulación que se ubiquen en el primer piso o nivel de acceso al predio, con excepción del área estricta para acceso vehicular, deben estar a una distancia de mínimo seis (6) metros hacia el interior, respecto del paramento de construcción contra espacio público.

Los estacionamientos de visitantes deben tener acceso directo desde zonas de uso común, sin servidumbre alguna respecto de estacionamientos privados.

Las fracciones decimales que resulten de la aplicación de la exigencia de estacionamientos no generan cupos adicionales.

Artículo 39. ***Competencia de la autorización de intervenciones en la zona de influencia.*** Las intervenciones en la zona de influencia o en predios colindantes con el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, tales como obra nueva y demolición deberán ser autorizadas por el Ministerio de Cultura, se exceptúan:

1. Las intervenciones en los inmuebles que cuentan con declaratoria como BIC del ámbito Distrital deben presentar el respectivo anteproyecto de intervención ante el IDPC cuyo aval es requisito previo para el trámite de licencia ante Curaduría Urbana.

2. Las intervenciones correspondientes a, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación, en los inmuebles catalogados nivel 3, conservación contextual.

Artículo 40. ***Competencia de la autorización de intervenciones en los BIC del ámbito Distrital localizados en la zona de influencia****.* Los predios declarados como BIC distritales correspondientes a Inmuebles de Interés Cultural (IIC) de nivel 1 o nivel 2 de intervención, deben presentar el anteproyecto ante el IDPC, cuyo aval es requisito previo para el trámite de licencia ante Curaduría Urbana.

TITULO IV
PROYECTOS DEL PEMP

Artículo 41. ***Proyectos.*** Para el desarrollo de las líneas de acción propuestas se formula un conjunto de proyectos estratégicos y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia, cuyo objetivo es promover la conectividad del conjunto con la zona de influencia, a partir de la construcción y operación eficiente de infraestructura y espacio público bajo criterios de desarrollo social, económico y sostenible.

El listado de proyectos es indicativo y su lista definitiva estará sujeta a la formulación de nuevos proyectos y a la adopción de decisiones por parte de las entidades competentes para su ejecución.

Artículo 42. ***Proyectos prioritarios.*** Los proyectos prioritarios son intervenciones de extrema importancia para la recuperación y funcionamiento del conjunto hospitalario. Los proyectos prioritarios se dividen en tres categorías:

• Saneamiento ambiental del predio. Es recomendable realizarse antes de la apertura al público de cualquier espacio del predio.

• Conservación del conjunto patrimonial.

• Mitigación de impactos.

Los proyectos prioritarios para cada categoría previstos en el PEMP se presentan en el siguiente listado y están contenidos en el Anexo 4: fichas de Proyectos prioritarios y emblemáticos.

CATEGORÍA	NOMBRE DEL PROYECTO
Saneamiento ambiental	S1 - Control de vectores y plagas
Saneamiento ambiental	S2 - Control de riesgos biológicos
Saneamiento ambiental	S3 - Control de riesgos químicos
Saneamiento ambiental	S4 - Control de riesgos por radioactividad
Conservación del conjunto patrimonial	C1 - Inventario y protección de bienes muebles
Conservación del conjunto patrimonial	C2 - Dotación de infraestructura para redes de servicios
Conservación del conjunto patrimonial	C3A - Primeros Auxilios
Conservación del conjunto patrimonial	C3B - Primeros Auxilios
Conservación del conjunto patrimonial	C4 - Estudios técnicos y proyectos -
Mitigación de impactos	M1 - Parqueaderos provisionales
Mitigación de impactos	M2 - Acceso de vehículos de servicio

Tabla 12. Proyectos prioritarios.

Fuente: DTS PEMP.

Artículo 43. *Proyectos emblemáticos.* Los proyectos emblemáticos son aquellas intervenciones que apoyan la recuperación del conjunto hospitalario, mejoran fundamentalmente la calidad de los espacios exteriores, así como la comunicación efectiva entre las diferentes edificaciones que integran el complejo. Los proyectos emblemáticos se dividen en tres categorías:

• Plazoletas y zonas duras.

• Proyectos de intervención por núcleos en áreas exteriores.

• Proyectos de movilidad.

Los proyectos emblemáticos para cada categoría previstos en el PEMP se presentan en el siguiente listado y están contenidos en el Anexo 4: Fichas de Proyectos prioritarios y emblemáticos.

CATEGORÍA	NOMBRE DEL PROYECTO
Plazoletas y zonas duras	ZD1 - Plazoleta de acceso Cra. Décima
Plazoletas y zonas duras	ZD2 - Proyecto Av. Hortúa
Plazoletas y zonas duras	ZD3 - Proyecto Alameda
Plazoletas y zonas duras	ZD4 - Proyecto Calle 2 Sur
Proyectos de intervención por núcleos en áreas exteriores	AE1 - Jardín núcleo fundacional
Proyectos de intervención por núcleos en áreas exteriores	AE2 - Jardín entre pabellones
Proyectos de movilidad	MV1 - Movilidad vehicular del área afectada
Proyectos de movilidad	MV2 - Movilidad peatonal del área afectada
Proyectos de movilidad	MV3 - Parqueaderos

Tabla 13. Proyectos emblemáticos.

Fuente: DTS PEMP.

TÍTULO V

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 44. *Modelo institucional.* El diseño general del modelo institucional, identifica dos actores involucrados: ENTE PRINCIPAL (propietario) y ENTE GESTOR (ejecutor).

Bajo este esquema, la labor del ENTE GESTOR debe lograr los objetivos establecidos por ENTE PRINCIPAL, en concordancia con los fines de este plan (ver figura). El ENTE GESTOR puede ejecutar de manera directa su labor, llevando a cabo por sí mismo la totalidad de las funciones administrativas, o podría realizarla a través de una o muchas otras entidades operadoras especializadas, caso en el cual, el Ente Gestor tendría a su vez *agentes* ejecutores pero conservando de todas maneras la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el ENTE PRINCIPAL.

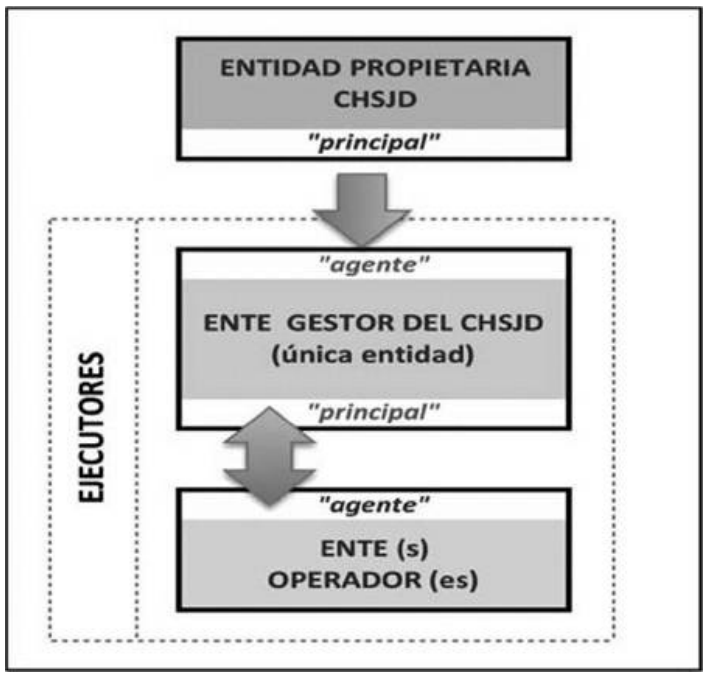


Imagen 1. Esquema básico modelo institucional del CHSJD - PEMP.

Fuente: DTS PEMP.

Artículo 45. *Descripción de actores involucrados*. Entidad propietaria. Su rol es el de ente principal que ostenta los derechos y propiedad de los bienes inmuebles, quien tiene la potestad de obrar como tomador de decisiones de gobierno sobre el conjunto y de actuar como administrador, siendo el responsable último de las actuaciones tendientes a garantizar la recuperación y preservación de los bienes BIC a su cargo, así como tomar las acciones tendientes a su sostenibilidad y uso apropiado, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes, incluida la aplicación del PEMP.

ENTE GESTOR. La ejecución directa del mandato del propietario sobre el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil es responsabilidad del ENTE GESTOR, quien implementará el plan de acción, se responsabilizará de asegurar la participación de las demás entidades y actores involucrados dentro de los términos de este PEMP.

Su principal función es por lo tanto la de liderar la ejecución del PEMP. El ente gestor en su papel de *agente,* delegado por el *principal* (propietario), es el ejecutor directo del PEMP y de su modelo administrativo en la labor de llevar a cabo todas las acciones que son propias de la gestión institucional del Hospital.

Artículo 46. ***Competencias del ente gestor.*** Para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines, el ente gestor deberá contar con las siguientes condiciones:

La capacidad especializada en gestionar los bienes inmuebles del conjunto y garantizar la recuperación, protección y sostenibilidad de los mismos.

La capacidad especializada en gestionar el conjunto de entes operadores involucrados, que permitan poner los inmuebles en funcionamiento en el marco de los usos definidos en el artículo 26 de la presente resolución.

Artículo 47. ***Funciones principales del ente gestor.*** El ente gestor se encargará de liderar la ejecución del PEMP y de velar por la garantía de cumplimiento de los lineamientos previstos en el mismo, que para el caso del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil corresponden a la recuperación, conservación y garantía de sostenibilidad de los bienes inmuebles que hacen parte del complejo, además del cumplimiento de la obligación de que estos bienes sean utilizados en el desarrollo de los fines originarios relacionados con la función de asistencia, docencia e investigación en salud, propias del perfil como hospital universitario, en cumplimiento de los mandatos de la Ley 735 de 2001, así como en el uso de los servicios conexos y complementarios necesarios para el adecuado desempeño de las funciones principales.

Durante las primeras fases de desarrollo del PEMP, el ente gestor podrá ser parte de la persona jurídica que ostente la propiedad de los bienes inmuebles del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil y en este caso podrá ser constituido como una dependencia transitoria o como una gerencia de proyecto, para lo cual estará bajo la tutela administrativa y de gobierno de la entidad que lo acoge.

En caso de que no haga parte de dicha persona jurídica, el contrato entre el propietario y el ente gestor establecerá de manera clara las obligaciones y los instrumentos de rendición de cuentas del ente gestor frente al propietario.

De acuerdo con la viabilidad y condiciones de operación a que se haya llegado en las primeras fases de implementación del PEMP, el ente gestor podrá constituirse como entidad independiente con naturaleza jurídica propia, de carácter mixto y sin ánimo de lucro, en donde la ente gestor podrá acoger dentro de su junta a otras entidades públicas o privadas, involucradas en la protección de los bienes del BIC, incluidos quienes realicen inversiones para contribuir con este fin.

Artículo 48. ***Entidades operadoras y ejecutoras.*** El rol principal de las entidades ejecutoras es el de llevar a cabo los procesos de gestión del PEMP y cuya potestad de actuación corresponde a un mandato otorgado por el agente principal. Un atributo fundamental de estas entidades operadoras es su carácter especializado. Se espera por lo tanto que cumplan con las condiciones de idoneidad necesarias para hacer parte de una red de proveedores que se configuraría en el desarrollo del modelo.

Artículo 49. ***Modelo de gestión.*** El modelo de gestión para el desarrollo del PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil se basa en la existencia de los siguientes actores:

1. Ente Gestor (o unidad gestora) del mismo.

2. Un conjunto de entidades operadoras de los servicios que serán provistos en el complejo hospitalario.

Artículo 50. ***Esquema de manejo administrativo de los bienes inmuebles localizados en el área afectada.*** El Ente gestor deberá garantizar el desarrollo de actividades para la recuperación y apertura en plena funcionalidad de cada uno de los bienes inmuebles del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, fomentando la presencia de los operadores especializados que habrán de desarrollar las funciones de hospital universitario y las demás actividades conexas y complementarias.

El ente gestor deberá gestionar y realizar las acciones necesarias para contar con los recursos de operación y de inversión que se requieran.

Artículo 51. ***Esquema de gestión con los operadores de los inmuebles del BIC.*** **El** ente gestor deberá llevar a cabo los procesos de selección y contratación de los potenciales operadores de los servicios en los bienes inmuebles a su cuidado, pudiendo para ello utilizar los diferentes instrumentos jurídicos contractuales disponibles en la normatividad vigente, en el marco de los parámetros del Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura número 1080 de 2015.

El ente gestor deberá desarrollar un reglamento operativo sobre las condiciones de funcionamiento que deberán ser acatadas por los operadores, al igual que los mecanismos de control, sanción y terminación de los contratos.

Artículo 52. ***Junta de Conservación del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.*** Según lo previsto por la Ley 735 de 2002.

El ente gestor y/o la entidad propietaria de los bienes inmuebles del BIC, presentarán el informe de actividades a dicha Junta, presentarán el plan de desarrollo y los proyectos de inversión que se desarrollen en resultado de su actividad y de acuerdo con lo indicado en el PEMP.

TÍTULO VI

ASPECTOS FINANCIEROS

Artículo 53. ***Medidas económicas y financieras para la recuperación y sostenibilidad del inmueble.*** La definición de las condiciones de manejo relacionadas con los aspectos financieros que comprenden la identificación y formulación de proyectos para incorporar el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de recursos para su conservación y mantenimiento, tiene en cuenta los siguientes escenarios:

• Acciones de recuperación patrimonial edificatoria y urbanística del BIC.

• Las acciones orientadas a la conservación y sostenibilidad del BIC ya recuperado.

El ente gestor es el responsable de gestionar, requerir, aplicar y controlar los recursos necesarios para la ejecución del PEMP y los recursos requeridos en su recuperación, conservación y uso sostenible.

La Junta de Conservación conformada en virtud de la Ley 735 de 2002 y el ente gestor, deberán coordinar las acciones necesarias para la consecución de recursos de fuentes públicas y/o privadas.

Artículo 54. ***Costo de las acciones de recuperación del BIC.*** Las fichas de proyectos incluidas en el documento de propuesta, el cual hace parte integral de la presente Resolución, contienen el presupuesto estimado de cada uno de los componentes de intervención definidos por el PEMP.

Artículo 55. ***Fuentes de financiación provenientes de recursos privados.*** El ente gestor podrá gestionar e invitar la vinculación de recursos de inversión de fuentes privadas, observando y respetando siempre los lineamientos establecidos por el PEMP, para lo cual podrá hacer uso de cualquiera de la (sic) figuras aplicables en el ordenamiento normativo que rige las relaciones entre agentes públicos y agentes privados, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la ley en el caso de BIC.

Artículo 56. ***Otras fuentes de financiación.*** Podrán incorporarse a las fuentes de financiación recursos recibidos a título de donación o aportes realizados por entidades públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras, para lo cual el ente gestor estará a cargo del cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley en el caso de BIC.

Artículo 57. ***Mantenimiento del BIC después de su recuperación****.* Los gastos para la conservación de los inmuebles del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, posteriores a la intervención inicial de recuperación, serán asumidos por el ente gestor, para lo cual deberá incorporar estas partidas al presupuesto de gastos de cada vigencia o establecer las fuentes de estos recursos en virtud de los mecanismos jurídico contractuales establecidos con los diferentes agentes públicos o privados que hagan uso de dichos inmuebles.

Para asumir los gastos contemplados en el artículo anterior, el ente gestor definirá el monto de los recursos que se deberán destinar en cada vigencia para las labores de mantenimiento recurrente. Para ello, el ente gestor podrá disponer de los recursos generados en virtud de sus relaciones con los operadores o agentes públicos y privados que hagan uso de los edificios, o pactar la cobertura de estos gastos de mantenimiento como parte de la contraprestación que el ente gestor recibirá por el uso de los inmuebles, o podrá cobrar cuotas de administración necesarias para el mantenimiento del Conjunto Hospitalario.

TÍTULO VII

PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 58. ***Acciones****.* En procura de la comunicación de los valores históricos, estéticos y simbólicos del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil se establecen las siguientes acciones:

1. Publicación del material de divulgación - folleto, cuyo diseño hace parte de los productos del presente PEMP.

2. Activación de la página web del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, cuyo diseño hace parte de los productos del presente PEMP.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 59. ***Obligatoriedad del Plan Especial de Manejo y Protección.*** Una vez sea expedida y publicada la presente resolución, las solicitudes de licencias urbanísticas sobre el bien de interés cultural del ámbito nacional y los predios o inmuebles localizados en su zona de influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas que se adopten en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1469 de 2010.

Artículo 60. ***Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección.*** Una vez expedido y publicado el acto administrativo de aprobación del PEMP, se deberá dar inicio a la implementación del mismo, tal como lo estipula el artículo 2.4.1.3.4 del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 34 del Decreto número 763 de 2009).

El Ministerio de Cultura verificará su implementación anualmente, de manera directa o por medio de las autoridades territoriales competentes en el manejo del patrimonio cultural. Para el efecto, programará visitas técnicas al bien, que serán realizadas por profesionales idóneos. Como resultado de las mismas se elaborarán informes, tal como lo estatuye el artículo 2.4.1.3.4 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 34, parágrafo 1° del Decreto número 763 de 2009).

Artículo 61. ***Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos.*** La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura remitirá, en el curso de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución, una copia de la misma a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas, a fin de que se adelante la correspondiente anotación en los folios de matrícula inmobiliaria, tal como lo estipula el artículo 2.4.1.9 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 1080 de 2015 (anterior artículo 13 del Decreto número 763 de 2009).

Artículo 62. ***Diferencias de criterio.*** Las diferencias de criterio que surjan en relación con la aplicación e interpretación del presente PEMP serán dirimidas por el Ministerio de Cultura.

Artículo 63. ***Modificaciones al PEMP.*** La modificación del presente PEMP requiere la elaboración previa de un estudio técnico en el que se sustente, en concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural.

Artículo 64. La presente resolución se comunicará a las entidades del orden Distrital de la ciudad de Bogotá.

Artículo 65. ***Vigencia y derogatorias.*** La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de abril del año 2016

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

NOTA: Ver anexo Documento Técnico de Soporte y los anexos