

SECCIÓN COLUMNA .30*.30



■ 8 VARILLAS #4 Ø(1/2)

ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=1.08


SECCIÓN COLUMNA .30*.60

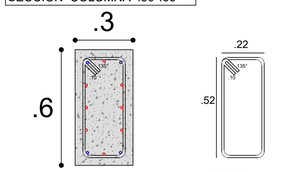

■ 4 VARILLAS #5 Ø(5/8)
■ 8 VARILLAS #4 Ø(1/2)

ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=1.68


SECCIÓN VIGA CIMENTACIÓN .30*.30



■ 8 VARILLAS #4 Ø(1/2)

ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=1.08


SECCIÓN VIGA CIMENTACIÓN .20*.30



■ 8 VARILLAS #4 Ø(1/2)

ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=.88


SECCIÓN VIGA CORONA .12*.20



■ 6 VARILLAS #4 Ø(1/2)

ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=0.62


SECCIÓN VIGA AÉREA .30*.55

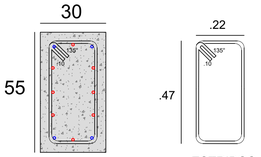


■ 4 VARILLAS #5 Ø(5/8)
■ 8 VARILLAS #4 Ø(1/2)


ESTRIBOS
#3 Ø 3/8" L=1.58

DETALLE PLACA CONTRAPISO

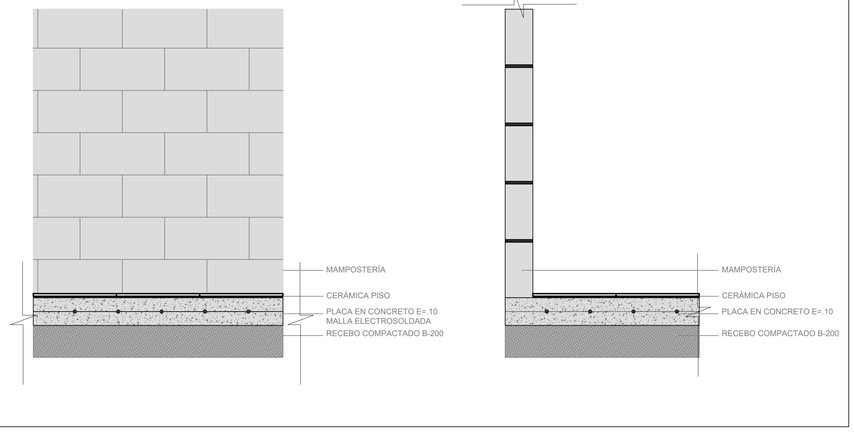


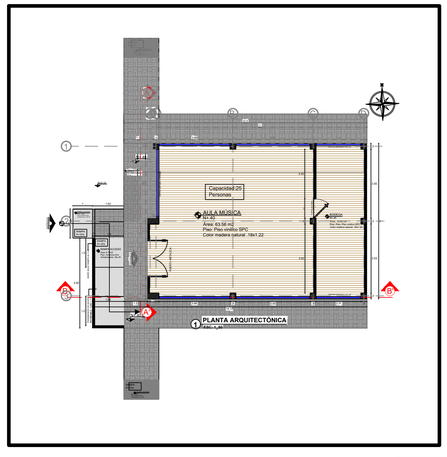

SECCIÓN COLUMNA

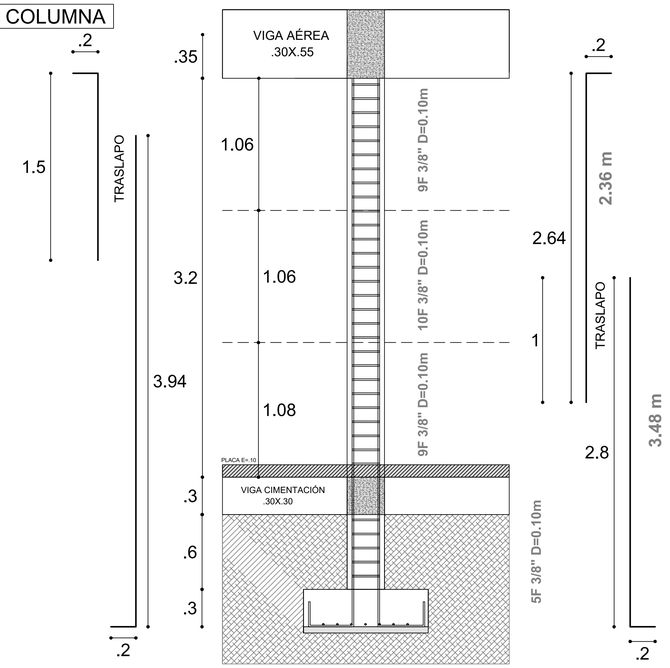

DETALLE CIMENTACIÓN

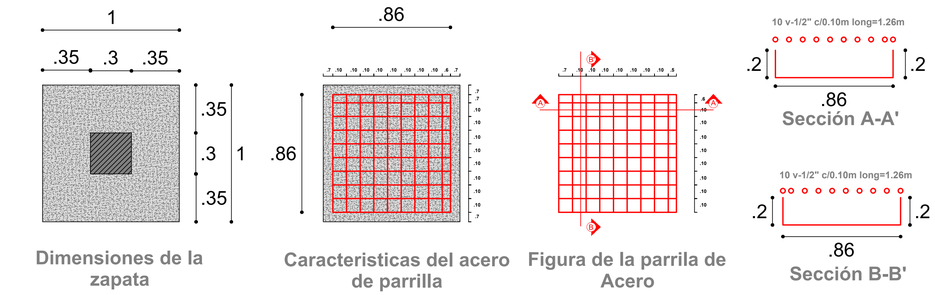


Dimensiones de la zapata

Caracteristicas del acero de parrilla

Figura de la parrila de Acero

LOCALIZACIÓN

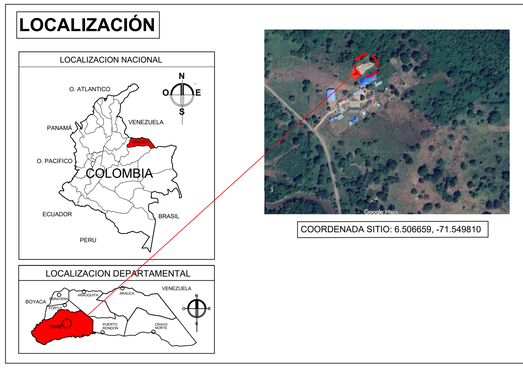

COORDENADA SITIO: 6.506659, -71.549810

CONTIENE:

PLANO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA GUAHIBO BETOY – TAME

OBJETO:

REPARACION LOCATIVA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ELABORO:

ING. YAMID EDUARDO SILVA CASTELLANOS
M.P: N° 25202-233562
INGENIERO CIVIL

V. bo: EDUARD MORA CABRERA
Profesional Universitario SEDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL


CONTIENE:

DETALLES ESTRUCTURALES DE COLUMNAS, ZAPATAS Y PLACA CONTRAPISO

OBSERVACIONES

DESCRIPCION	FECHA

LOCALIZACIÓN:

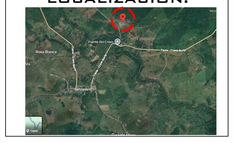

ESCALA	FECHA
INDICADAS	SEPTIEMBRE 2026

P L A N O N°

1/2