



CODIGO:	GT-IN-09	INFORME DE RESULTADOS N° 0036-2026-26				 		
VERSIÓN:	8	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E – 148 – 13						
PÁGINA:	1 DE 2							
VIGENCIA:	2024-01-23							
I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE								
Cliente	CONSORCIO JPS				Correo electrónico	iccu783@jpsingenieria.com cesar.palacios@jpsingenieria.com		
Nombre del proyecto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS, LOTE 1: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZON. 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VÍA RUTA 45. 3. VÍA QUE DESDE EL SECTOR TABACAL CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILÉ. 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTA AL CASCO URBANO DE CUICUNUBÁ. 5. VÍA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTÁ – FONTIBÓN – FACATATÁ – LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VÍA FACATATÁ – EL ROSAL. 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO				Teléfono	310 7820758		
Dirección o ubicación del proyecto	VILLA PINZÓN - LENGUAZQUE - MEJORAMIENTO							
II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO								
Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS							
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA				Correo electrónico:	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co		
Ubicación donde se realizaron las actividades del laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS				Teléfono	316 8501923		
III. INFORMACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS								
Tipo de muestra	APIQUE		Número de la Muestra		M1	Profundidad (m)	0,00 - 0,40	
Descripción de la muestra	ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICIÓN DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACIÓN DEBIL, BAJA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO				Fecha de toma de muestra			2025-12-13
Localización/Procedencia	VILLA PINZÓN - LENGUAZQUE - MEJORAMIENTO - APQ12		Cantera	-		Fecha de recepción ítem de ensayo	2026-01-14	
Identificación ítem de ensayo	0036-2026-26		Abscisa/Coordenadas		2+750		Fecha ejecución del ensayo	2026-03-03
							Fecha informe de resultados	2026-03-10
IV. RESULTADOS DE ENSAYO								
Método usado para la preparación y compactación	C	Norma	INV E-142-13		Porcentaje de material retenido en el tamiz 3/4"	6,5	Tiempo de inmersión (Días)	4
Condición de ensayo de las probetas	Con inmersión previa	CLASIFICACIÓN		Sobrecargas Utilizadas (Kg)		5,817	5,892	5,793
		INV E 180-13	INV E 181-13					
		AASTHO	SUCS					
		A-2-4	SC					
N° Golpes		56		25		10		
Expansión %		0,01		0,02		0,04		
Penetración (mm)	Carga (kN)	Esfuerzo (MPa)	Carga (kN)	Esfuerzo (MPa)	Carga (kN)	Esfuerzo (MPa)		
0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
0,64	0,82	0,42	0,41	0,21	0,18	0,10		
1,27	1,61	0,83	0,80	0,41	0,36	0,19		
1,91	2,21	1,14	1,11	0,57	0,50	0,26		
2,54	2,81	1,45	1,41	0,73	0,63	0,33		
3,18	3,41	1,76	1,71	0,88	0,77	0,40		
3,81	3,82	1,97	1,91	0,99	0,86	0,44		
4,45	4,27	2,21	2,14	1,10	0,96	0,50		
5,08	4,61	2,38	2,31	1,19	1,04	0,54		
7,62	5,96	3,08	2,98	1,54	1,34	0,69		
10,16	7,06	3,65	3,53	1,82	1,59	0,82		
12,70	8,16	4,22	4,08	2,11	1,84	0,95		
DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA								
N° Golpes	56		25		10			
Masa húmeda + molde (g)	11579		11370		11200			
Masa del molde (g)	7065		7070,4		7062,4			
Masa muestra húmeda (g)	4514		4299,6		4137,6			
Volumen del molde (cm³)	2108,5		2110,4		2106,7			
Masa muestra seca (g)	4012		3822		3677			
Peso unitario seco Óptimo (kN/m³)	18,66		18,66		18,66			
Humedad Óptima (%)	12,50		12,50		12,50			
Peso unitario húmedo (kN/m³)	20,99		19,98		19,26			
Masa unitaria seca de compactación (kN/m³)	18,66		17,76		17,12			
HUMEDAD DE COMPACTACIÓN								
N° Golpes	56		25		10			
Material húmedo + Capsula (g)	488,7		489,9		490,2			
Material seco + Capsula (g)	441,2		442,5		442,4			
Masa del agua (g)	47,5		47,4		47,8			
Masa de la capsula (g)	61,4		62,9		60,4			
Masa material seco (g)	379,8		379,6		382,0			
Contenido de agua (%)	12,5		12,5		12,5			

CODIGO:	GT-INF-09	INFORME DE RESULTADOS N°	0036-2026-26	 
VERSIÓN:	8	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E – 148 – 13		
PAGINA:	2 DE 2			
VIGENCIA:	2024-01-23			

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	CONSORCIO JPS		
Nombre del proyecto	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: LOTE 1: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE LENGUAZQUE AL CASCO URBANO DE VILLAPINZÓN; 2. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE JERUSALEN AL CRUCE DE LA VÍA RUTA 45; 3. VÍA QUE DESDE EL SECTOR TABALCA CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUPIRE; 4. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CHOCONTÁ AL CASCO URBANO DE CUCUNUBÁ; 5. VÍA QUE CONECTA EL CRUCE CON EL CORREDOR BOGOTÁ - FONTIBÓN - FACATATIVA - LOS ALPES, SECTOR LA VIRGEN, HASTA LA VÍA FACATATIVA - EL ROSAL; 6. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO	Correo electrónico:	iccu783@psingenieria.com cesar.palacios@psingenieria.com
Dirección o ubicación del proyecto	VILLA PINZÓN - LENGUAZQUE - MEJORAMIENTO	Teléfono	310 7820758

II. INFORMACIÓN DEL LABORATORIO			
Nombre del laboratorio	GEO ENSAYOS SAS		
Dirección	CALLE 73 No. 69P-16. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – SUR AMÉRICA	Correo electrónico:	direccionlaboratorio@geoensayos.co comercial@geoensayos.co
Ubicación donde se realizaron las actividades del laboratorio	LABORATORIO GEO ENSAYOS	Teléfono	316 8501923

III. INFORMACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS					
Tipo de muestra	APIQUE	Número de la Muestra	M1	Profundidad (m)	0,00 - 0,40
Descripción de la muestra	ARENA ARCILLOSA CON PRESENCIA DE GRAVA, CONDICIÓN DE HUMEDAD, HUMEDA, CEMENTACIÓN DEBIL, BAJA PLASTICIDAD, COLOR CAFÉ CLARO			Fecha de toma de muestra	2025-12-13
Localización/Procedencia	VILLA PINZÓN - LENGUAZQUE - MEJORAMIENTO - APQ12	Cantera	-	Fecha de recepción ítem de ensayo	2026-01-14
Identificación ítem de ensayo	0036-2026-26	Abscisa/Coordenadas	2+750	Fecha ejecución del ensayo	2026-03-03
				Fecha informe de resultados	2026-03-10

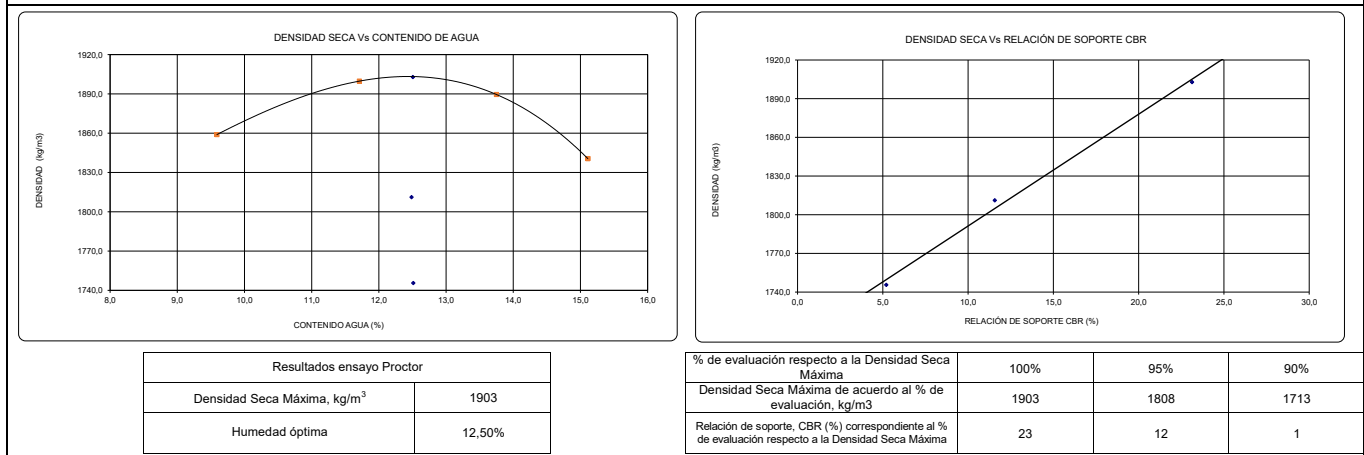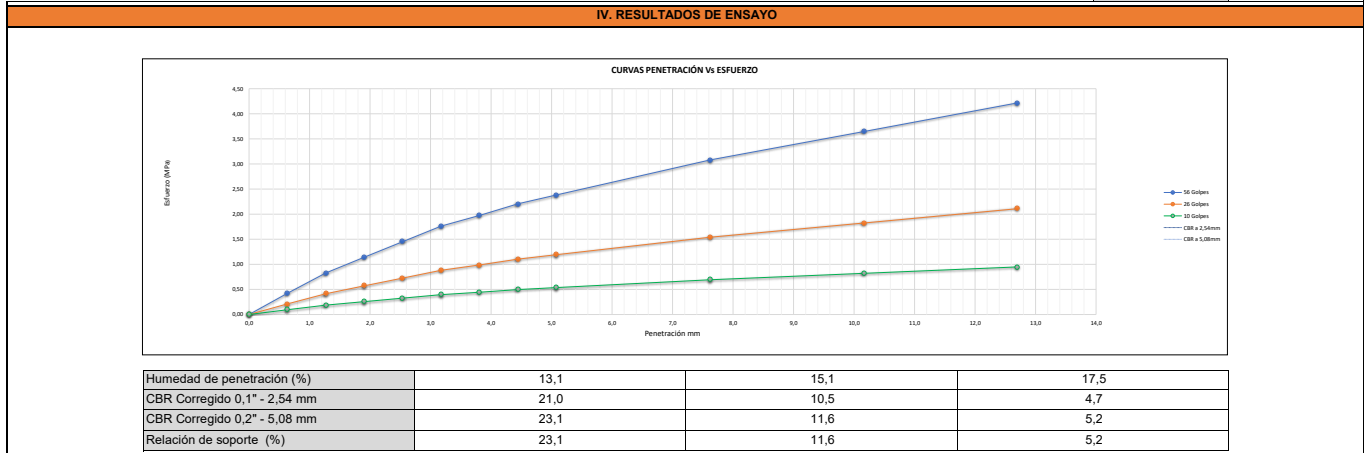

V. ADICIONES, MODIFICACIONES O EXCLUSIONES DEL MÉTODO			

VI. DECLARACIONES			
*Los resultados reportados en el presente informe se relacionan solamente con los ítems ensayados.			
*Sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad.			
*El Laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones de los resultados.			
*La toma de la muestra y los datos correspondientes a la misma, fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio no se hace responsable de los ítems anteriores.			
*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, tal y como se recibió.			

VII. APROBADO POR			
Nombre	Luis Miguel Duarte	Cargo	Jefe de Ingeniería
Firma			
FIN DEL INFORME DE RESULTADOS			